

الرجوع في محطة القوى الكهربائية



أ.د. محمود جيلاني

الأستاذ بكلية الهندسة
جامعة القاهرة



هذا الكتاب وقف الله تعالى

تمهيد

لم يكن الهدف في البداية أن أكتب كتاباً عن المحولات ، بل كنت قد بدأت في كتابة كتاب عن محطات التحويل الرئيسية Substations ، والموزعات Distributors ، إلخ ، ثم بدأت في كتابة فصل تمهيدى عن مكونات محطة التحويل ، ومن أين يبدأ المهندس حيث التخرج إذا دخل لأول مرة إلى محطة محولات ، إلخ ، وأثناء الكتابة عن المحول كأحد العناصر الأساسية بالمحطة وجدت أن المادة العلمية تكبر حتى لم تعد تصلح أن تكون فصلاً ولا باباً في كتاب ، بل تحولت إلى كتاب عن محولات القوى في الـ Substations .

أهمية هذا الكتاب

وهذا الكتاب أحسبه يسد ثغرة في المكتبة العربية الخاصة بكتب الهندسة الكهربائية ، فهناك العديد من الكتب التي تشرح عمل المحول كواحد من الآلات الكهربائية ، أي من وجهة نظر الـ Machine Design ، لكن المكتبة العربية - فيما أعلم - فيها القليل جداً من الكتب التي تتعامل مع المحولات الكهربائية كعنصر من عناصر منظومة القوى Power System ، وكعنصر رئيسي في محطات التحويل Substations ، وهذا هو الجديد الذي يقدمه هذا الكتاب ، فهو يعرض موضوعات محولات القوى من وجهة نظر مهندس يعمل في محطة محولات Substation ، مطعماً بشرح وتلخيص لوجهة نظر أستاذ الآلات الكهربائية.

لغة الكتاب

كمثل سايقيه (كتاب نظم الحماية الكهربائية ، وكتاب المرجع في التركيبات الكهربائية) فإن لغة الكتاب هي العربية ، مع المحافظة على المصطلحات الإنجليزية. ويزداد يقيني مع الوقت أننا بحاجة إلى موجة من التأليف والترجمة باللغة العربية ، لأننا في الواقع نفهم بها أسرع وأدق ، وتعطى مجالاً للمهندس أن يفك بثقة فيما يقرأ ، وأن يطور فهمه بعد ذلك إلى إبداعات وتحسينات.

وأخيراً


فهذا الكتاب هو الثالث في سلسلة الكتب التي أردت أن تكون وقفاً علمياً لله تعالى ، تطبيقاً لحديث رسول الله ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينفع به، أو ولد صالح يدعوه له". صدق رسول الله ﷺ.

زهراء المعادى

فبراير 2013

للتواصل مع المؤلف

mahmoudgilany@yahoo.com

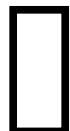

شكراً وتقدير

الله الحمد أولاً وأخراً ، ثم أجدى مدفوعاً لأن أتوجه بالشكر لأول أستاذ درس لي المحولات الكهربائية ، وللأسف توفى منذ أكثر من عشر سنوات ، فرحمه الله على الأستاذ الدكتور سراج أبو شادى أستاذ الآلات الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وخلال شكري لزملائى الذين ساهموا فى مراجعة هذا الكتاب وأعطوه من وقتهم رغم مشاغلهم الكثيرة ، وأخص بالذكر المهندس الكبير رياح فارس من دولة العراق الشقيق ، وزملائى المصرىين المميزين م. سيد سعد ، و. م. محمود بدر . كما أخص بالذكر أيضاً أ.د. دعاء خليل التى راجعت جميع فصول الكتاب.

وأخيراً ، فهذا الكتاب يحسب لعائلتى الصغيرة : أولادى نائلة ، ويحيى ، ويونس ، وزوجتى د. اسماء زيادة.

المقدمة

يعتبر المحول أكثر عناصر الشبكة الكهربائية إنتشاراً وتتنوع في أشكاله وأحجامه ووظائفه . فالشبكة الكهربائية بها العشرات من المولدات ، لكنها تحتوي على عشرات الآلاف من المحولات ، وبالطبع لا ينافسه في هذا الانتشار الواسع داخل منظومة القوى الكهربائية سوى الكابلات والخطوط الهوائية ، إلا أن التنوع في حجم وشكل ووظيفة المحولات يجعل دراسة المحولات الكهربائية الأكثُر أهمية بين عناصر منظومة القوى الكهربائية.

والطريف أن كثيراً من الدارسين ربما يختلط عليه وظيفة المحول وظيفة المولد ، لكثرة ما يسمع من أن تغذية المبني الفلاحي تأتي من المحول هذا أو ذاك ، حتى يظن البعض أن المحول هو مصدر الطاقة الكهربائية ، وبالطبع هذا خطأ فالمحولات ليست إلا عنصر ناقل للطاقة الكهربائية فقط وليس منتجاً لها ، فالمولد هو المنتج الوحيد للطاقة.

نبذة تاريخية عن المحولات

كان فارديي أول من اكتشف في عام 1831 ظاهرة الحث المتبادل Mutual Induction بين ملفين منفصلين ومتواجهين على قلب مصنوع من مادة مغناطيسية ، وقام بقياس القوة الدافعة الكهربائية (Electric Motive Force) عملياً في أحد الملفين نتيجة تغير التيار في الملف الآخر. ثم ظهرت لأول مرة في عام 1882 محولات مصنعة من ملف ابتدائي واحد وعدة ملفات ثانوية بعرض الحصول على قيم مختلفة للجهود الثانوية .

وقد كان ظهور المحولات ذات القلب المغناطيسي magnetic core عام 1884 هو بداية لاستخدام المحولات في تحويل الطاقة الكهربائية إلى جهود عالية ، ونقلها لمسافات بعيدة . وكان أول من قام بهذه الخطوة الأخوان جون وإدوارد هوينكسون، حيث قاماً بصنع محول بسيط قلبه مصنوع من صفائح فلاذية معزولة ، ومن ملفين أحدهما للجهد المنخفض والآخر للجهد العالي.


وبعدها جاء العالم المجري "ويري" الذي كان أول من أطلق اسم المحول (Transformer) على هذه الأجهزة ، وابتكر فيما بعد فكرة توصيل المحولات على التوازي . أما بالنسبة للمحولات الثلاثية فقد كان العالم الروسي (دوليف دوبروفولسكي) أول من اخترع المحول الثلاثي في عام 1889.

لماذا هذا الانتشار الواسع للمحولات في الشبكات الكهربائية؟

للإجابة عن هذا السؤال علينا أولاً تذكر الدور الأساسي للمحولات الكهربائية ، وهو خفض قيمة التيار المنقول عبر الخطوط و الكابلات ومن ثم تقليل المفقود من الطاقة ، وتسهيل نقل القدرة الكهربائية بصورة عملية من مناطق التوليد إلى مناطق الاستهلاك.

وللوضريح ذلك ، نفرض أن محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بها 8 مولدات قدرة كل مولد 300 MVA ، وأن جهد التوليد هو 20 kV ، ونريد نقل هذه الطاقة من محطة التوليد عبر ثلاثة خطوط إلى مناطق الاستهلاك ، ففي هذه الحالة ستصبح الشبكة كما في الشكل-1 . وسيكون قيمة التيار عبر كل خط من الخطوط الثلاثة - بفرض أنهم متباينين - يساوى 23kA طبقاً للمعادلة :


$$I_{PER\ LINE} = \frac{8 \times 300 \times 10^6}{3(\sqrt{3} \times 20 \times 10^3)} = 23kA$$

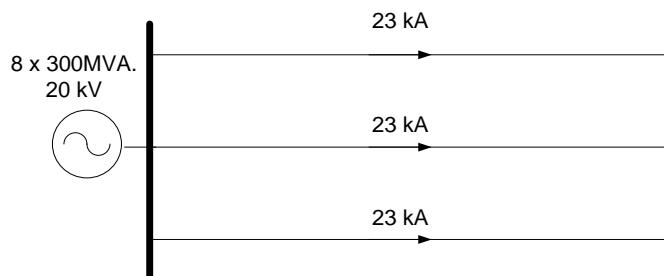

شكل - 1 : شبكة نقل بدون محولات

فإذا علمت أن الموصى النحاسى الذى مقطعه 300 mm^2 يستطيع تحمل تيار قدرة 400 أمبير تقريباً ، فهذا يعني أننا نحتاج إلى ما يقرب من 60 كابل من هذا المقطع موصلين على التوازي لنقل هذه الكمية من التيار الكهربائى عبر كل خط من الخطوط الثلاثة (180 كابل لنقل كل الطاقة) ، وهذا بالطبع رقم غير عملي ، ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة.

والحل فى استخدام المحول ، فإذا فرضنا أننا أضفنا للشبكة - بعد المولد مباشرة - محول Step up جهده 20/500 kV لرفع الجهد على شبكة النقل لتصبح الشبكة كما في الشكل-2

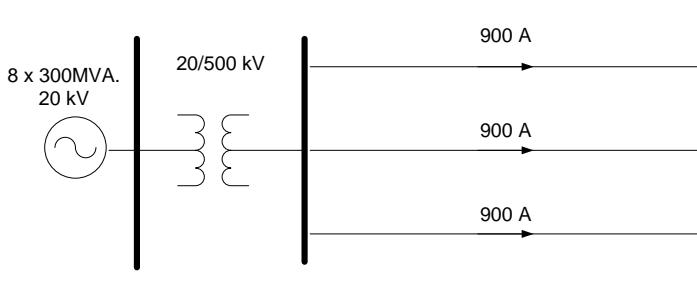

شكل - 2 : شبكة النقل بعد إضافة المحولات

الآن ، بعد أن أصبح جهد النقل يساوى 500 kV بدلا من 20 kV فإن التيار المطلوب نقله من المحطة عبر كل خط من الخطوط الثلاثة سيساوى 900 أمبير فقط بدلا من 23 kA كما في المعادلة

$$I_{PER\ LINE} = \frac{8 \times 300 \times 10^6}{3(\sqrt{3} \times 500 \times 10^3)} = 900A$$

وهذا يعني أننا نحتاج إلى 3 كابلات فقط في كل خط بدلا من 60 كابل في كل خط.

مزايا أخرى للمحولات

يمكن أن نقول أن الميزة الأهم والأساس للمحولات في منظومة القوى الكهربائية هي خفض قيمة التيار المنقول عبر الخطوط والكابلات ، ولكن هذه الميزة يتربّع عليها مزايا أخرى منها:

1- تقليل القدرة المفقودة أثناء نقل الطاقة الكهربائية

وهذه هي الميزة الأولى المترتبة على خفض قيمة التيار ، ففي المثال السابق لو فرضنا جدا أنه يمكن نقل الطاقة المولدة بدون استخدام محولات الذى ذكرناها ، وذلك عبر الخطوط الثلاثة التي مقاومة كل خط منها Ω/km فى كل phase ، وفرضنا أن مسافة النقل تصل إلى $100 km$ ، فهذا يعني أنه في حال عدم وجود المحول فإن القدرة المفقودة في الخطوط الثلاثة تساوى $476 MW$ طبقاً للمعادلة :

$$P_{Loss} = 3 \times (3 \times I^2 \times R) = 3 \times (3 \times 23000^2) \times (0.001 \times 100) = 476MW$$

أى أننا فقدنا في خطوط النقل ما يقرب من 20% من الطاقة المولدة ، بينما إذا تم استخدام المحول فتصبح القدرة المفقودة عبر النقل في الخطوط الثلاثة تساوى أقل من $1 MW$. وهذا يعطى مؤشر آخر على أهمية استخدام المحولات في الشبكة الكهربائية.

2- خفض قيمة الهبوط في الجهد

الميزة الثانية المترتبة على خفض قيمة التيار عبر خطوط النقل هي خفض قيمة الهبوط في الجهد ، فمعلوم أن الجهد عند نقطة الوصول Receiving point يساوى جهد الـ Sending Voltage مطروحا منه الـ Voltage drop وقيمة تساوي رياضيا (X . I) - وذلك بإهمال قيمة المقاومة R - ومن ثم فكلما زاد التيار المار في الخط كلما زادت نسبة الهبوط في الجهد .

3- تقليل تكلفة خطوط النقل وأثراج القوى الكهربائية

الميزة الثالثة المترتبة على خفض قيمة التيار المنقول هي استخدام موصلات عددها أقل ، وهذا يعني تكلفة أقل في سعر الموصلات ، وفي أحجام الأبراج التي تحمل هذه الموصلات .

هل يصلح نفس المحول لرفع أو خفض أي جهد؟

المحول كما ذكرنا هو جهاز مهمته الأساسية رفع أو خفض قيمة الجهد الداخل عليه ، ومن ثم سينخفض أو يرتفع التيار الخارج منه ، وإذا فرضنا أن الـ Losses في المحول مهملة (كفاءة المحول عادة تدور حول 99%) وفرض أن معامل القدرة ($\cos \theta = 1$) فهذا يعني تقريباً أن :

$$\text{Power} = V_{\text{in}} \times I_{\text{in}} = V_{\text{out}} \times I_{\text{out}}$$


فهل يعني ذلك أنه إذا كان لدينا مثلاً محول 100 kVA فإنه من الممكن أن نوصل عليه أي جهد فيعطيك أي تيار طالما أن حاصل ضربها معاً يساوي 100 kVA؟

بالطبع هذا الكلام صحيح نظرياً فقط. أما عملياً فعليك أن تلتزم بقيمتين V_{RATED} ، و قيمة الـ I_{rated} لأنك لو وضعتم جهد في الـ Primary قدره 7 100 فإنك نظرياً ستحصل على تيار قدره 1 kA وهذا يستلزم أن يكون مقطع الموصلات المستخدمة في صناعة ملف الابتدائي قادر على تحمل هذا التيار وهذا مستحيل ، ولذا فالمفاهيم النظرية لا تطبق هنا عملياً بشكل مثالي أو نموذجي .

نبذة سريعة عن التركيب

المحول الكهربائي في أبسط صوره كما في الشكل - 3 هو عبارة عن قلب حديدي (Iron Core) ملفوف على جانبيه ملفين ، الأول يسمى بالـ


(Primary winding) ، وهو الملف المتصل بمصدر الطاقة ، ويكون من عدد من اللفات N_p Turns ، بينما يتصل الثاني بالحمل المراد نقل الطاقة إليه ويسمى الـ Secondary Winding ، ويكون من عدد آخر من اللفات N_s Turns ، والاتصال بالحمل يمكن أن يكون مباشرة على أطراف الثانوي ، أو من خلال خطوط نقل.

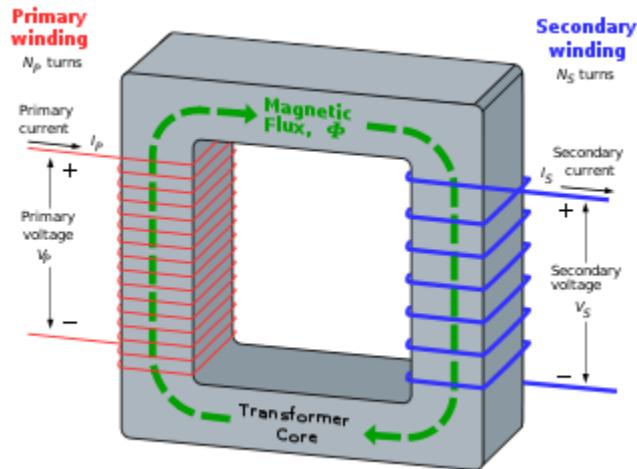

شكل-3 : المحول في أبسط صورة

. ومن ثم يمكن أن نقول أن العنصرين الأساسيين في تركيب المحول هما القلب الحديدي Core ، وال ملفات windings

أما العنصر الأول (Core) فيصنع من مواد حديدية لها خواص مغناطيسية جيدة . ويوجد أسلوبان في الصناعة لتصنيع القلب ، هما الـ Core type ، والإسلوب الآخر هو الـ Shell type ، كما في الشكل-4 . علما بأن كل نوع منهما يمكن أن يستخدم مع محولات الـ (1-Φ) Single phase (أو محولات الـ 3-Φ Three phase) ، كما سيتم شرحه تفصيلاً في الجزء الأول من الفصل الرابع.

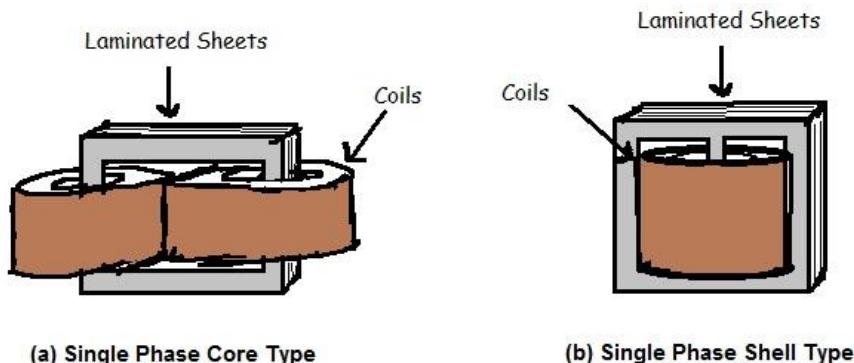

شكل-4 : نوعي القلب في المحولات الأحادية

أما العنصر الثاني في المحولات الكهربائية وهو الـ windings فهي تصنع من موصلات كهربائية جيدة التوصيل (غالباً النحاس) ذات مقاطع تتناسب وشدة التيار الذي ستحمله ، وتلف حول القلب الحديدي بأشكال متنوعة ، وتكون هذه windings معزولة عن بعضها البعض ، ومعزولة أيضاً عن القلب الحديدي core ، بل أن الطبقات المختلفة في الـ winding تكون أيضاً معزولة عن بعضها ، كما سيتم دراسته تفصيلاً لاحقاً في الجزء الثاني من الفصل الرابع.

تصنيفات المحولات

للمحولات أنواع متعددة من حيث الحجم و الوظيفة و الشكل و غيره . و يمكن تقسيم المحولات الكهربائية إلى تصنيفات متعددة ، منها على سبيل المثال التصنيف حسب مجال الاستخدام . وهذه قائمة ببعض الاستخدامات الأكثر شيوعاً:

التصنيف حسب مجال الاستخدام :

- Power Tr. for Transmission networks,
- Distribution Tr. For distribution networks,
- Power supply,
- Impedance matching,
- Circuit isolation;
- Rectifier,
- Arc furnace.

وتقاوت أحجام وأوزان المحولات أيضاً بشدة ، فالنوع الأول في المجموعة السابقة يمكن أن تصل أبعاده إلى 10 أمتار سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع ، أما وزنه فيفوق عشرات الأطنان ، بينما يصل الحجم في النوع الثالث من نفس المجموعة إلى عدة سنتيمترات ، والوزن لا يتجاوز عشرات الجرامات ، فشاحن التلفون المحمول مثلاً ليس إلا محول صغير من النوع الثالث والذي يتميز باستخدامه في تطبيقات الجهد المنخفض.

و في هذا الكتاب سيكون التركيز على النوعين الأول والثاني فقط والتي تسمى بمحولات القوى والتوزيع (وهما في الواقع يمكن أن يعتبرا نوعاً واحداً كما سنرى) . وهذا النوعان لهما تصنيفاتهما المتعددة أيضاً والتي منها:

التصنيف حسب عدد الـ Phases .

- a. Single-phase
- b. 3-phase Transformers

التصنيف حسب طريقة التبريد

- a. Self-air-cooled (dry type)
- b. Air-blast-cooled (dry type)

- c. Liquid-immersed, self-cooled
- d. Oil-immersed, combination self-cooled and air-blast
- e. Oil-immersed, water-cooled
- f. Oil-immersed, forced-oil-cooled
- g. Oil-immersed, combination self-cooled and water-cooled

مع ملاحظة أن التبريد بالماء يقصد به تبريد الأجزاء الخارجية فقط وذلك عقب حدوث قصر شديد في الملفات أو في القلب .

التصنيف حسب نسبة التحويل

- Step-up, المحول الرافع للجهد الخافض للتيار
- Step-down, المحول الخافض للجهد الرافع للتيار

التصنيف حسب تردد التشغيل:

1. Very low frequency Transformer "Power and Distribution Tr."
2. High frequency Transformer
3. Intermittent frequency Transformer
4. Very High frequency Transformer,

الأنواع الثلاثة الأخيرة تستخدم في أجهزة الاتصالات و أجهزة التحكم و مصادر التغذية الإلكترونية ، و هى تمتاز بصغر حجمها نظرا لأن قلوبها تصنع من مواد أخف كثافة من الحديد و ذات نفاذية مغناطيسية Permeability عالية.

وحتى داخل النوع الواحد في التصنيفات السابقة يمكن أن تجد هناك تصنفيات إضافية ، فعلى سبيل المثال المحولات الثلاثية الأوجه 3-phase Transformers يمكن تصنفيتها حسب طريقة توصيل الملفات الثلاثية في كل جانب من جانبي المحول ، فيمكن أن تكون على شكل Delta, Star, Zigzag, إلخ كما سيتم دراسته تفصيلاً.

كما أن القلب الحديدي Core يمكن أن يصنف إما Core Type أو Shell Type . وكذلك فإن ملفات الـ Secondary يمكن أن تكون ملف ذو مأخذ واحد Single Output Voltage أو يكون ملف واحد متعدد المأخذ Multi output ، وربما يكون هناك أيضا أكثر من ملف في الثنوي Tertiary Winding . والخلاصة أن هناك تصنفيات تفصيلية عديدة للمحولات.

مجالات استخدام محولات القوى داخل محطات التوليد

مجال استخدام محولات القوى التي هي محل الدراسة في هذا الكتاب متعددة حتى داخل محطة القوى الكهربائية الواحدة ، فداخل محطة التوليد غرب القاهرة مثلا سنجد هناك المحولات المتصلة مباشرة بالمولادات لرفع الجهد قبل الدخول على شبكة النقل والمعروفة بـ Generator Step up TR ، وهي محولات زيتية تقدر قدرة المحول الواحد بـ 400 MVA ، وترفع الجهد من 20 kV إلى 220 kV ، وهذا المحول مزود بثلاث مضخات لتحريك الزيت - رابعة احتياطية - تعمل إذا وصلت درجة الحرارة لأول Set point ، فإذا تجاوزت الحرارة الـ Set point فستقوم 37 مروحة مركبة على الريدياتر بالعمل آوتوماتيكيا.

ثم هناك الـ Tr Unit Auxiliary وهو محول بقدرة 32 MVA يخفض جهد التوليد من 20 kV في ملفه الابتدائي إلى حوالي 6.3 kV في ملفين للثانوي مركبين فيه قدرة كل واحد منها 16 MVA ، بغرض تشغيل المعدات الخاصة بوحدة التوليد والتي تعمل على هذا الجهد. وهو مزود بأربعة مراوح.

وهناك نوع ثالث وهو الـ Start Up TR ، وهو محول بقدرة 50 MVA وجهد 220 kV في الابتدائي ، وله ملفين في الثانوي قدرة كل واحد منها 25 MVA وبجهد 6.3 kV ، وهو مزود بثمانية مراوح. وهذا المحول متصل مباشرة بالشبكة الموحدة ، ويمكن من خلاله الحصول على تغذية الأحمال الكهربائية لمحطة في حالة حدوث فصل للمولد أو في حالة الـ Start Up .

وهناك محول الطوارئ Emergency Tr الذي يستخدم في حالات الـ Black-out ، حيث تحتاج جميع محطات التوليد لمصدر أولي لتشغيل الترتيبات تمهدًا لإعادة التشغيل ، و هذا المصدر غالبا يكون مولد ديزل ضخم موجود في واحدة من المحطات الرئيسية التي تنقل طاقتها إلى الشبكة العامة ، مع ضرورة فصل كافة الأحمال الأخرى باستثناء الأجزاء الميكانيكية في المحطات الأخرى التي ستحصل على الطاقة اللازمة لها لإعادة التشغيل من خلال محول الـ Start Up Tr . وفي محطة غرب يوجد محول طوارئ بقدرة 40 MVA وجهد ابتدائي 11.5 KV وهو جهد المولد дизيل الموجود ، ويختفي إلى 6.3 kV في ملفين بالثانوي قدرة كل واحد منها 20 MVA . وهو مزود بستة مراوح.

أما خارج محطات التوليد فالاستخدام الأساسي هو في محطات التحويل Substations ومحطات التوزيع Distributors أو الموزعات . و هذه الأنواع جميعا لا تختلف عن بعضها سوى في الحجم و الوظيفة ، أما التركيب الداخلي لها فمتشابه تماما تقريبا.

هل هناك فرق بين Distribution Transformer و بين الـ Power Transformer ؟

الفرق الأساسي هو أن محول التوزيع يعمل على أحمال مختلفة ، ومن الممكن أن يعمل لمدة كبيرة عند اللاملاع ، أما محول القدرة فهو يعمل عند الحمل الكامل بصفة مستمرة ، و نادرا ما يعمل عند أحمال نسبتها أقل من 60 % من الحمل الكامل ، لذا يراعى عند التصميم أن تكون مقايد اللاملاع في محول التوزيع أقل ما يمكن.

ويمكن أن نقول أن الفرق الأبرز بينهما هو في الحجم والقدرة المنقولة عبر أي منهما ، لكن فيما سوى ذلك فالتركيب الداخلي واحد . ومواصفات الـ IEC مثلا لا تفرق بينهما و تعتبر أن الإسمين متزادفين ومن ثم فعند الحديث عن التركيب والتبريد والاختبارات والصيانة فالكلام ينطبق على النوعين دون تفرقة .

إلا أن بعض المراجع تعتبر أن المحولات ذات قدرة أقل من 500 kVA هي محولات توزيع ، والمحولات ذات القدرة الأعلى من ذلك هي محولات قوى. وفي التصنيف الأمريكي يسمى الجميع power transformers ، ثم يتم تصنيف محولات القوى إلى ثلاثة مجموعات حسب القدرة المقمنة :

1. Small power transformers: 500 kVA to 7500 kVA



2. Medium power transformers: 7500 kVA to 100 MVA



3. Large power transformers: 100 MVA and above.



وفي هذا الكتاب لن نفرق بين النوعين ، وسنعتمد أن كلمة "محول" نقصد بها محول قوى أو محول توزيع دون تفرقه.

لماذا تدرس المحولات غالباً ضمن كتب الآلات الكهربائية؟

أحد تعريفات المحول يقول أن : "المحول الكهربائي عبارة عن آلة كهربائية إستاتيكية (غير متحركة) وظيفته تحويل تيار متعدد ذو فولتية معينة إلى تيار متعدد آخر بفولتية أخرى (أعلى أو أقل) مع ثبات القدرة والتتردد والقيام بنقل الطاقة الكهربائية من أماكن توليدها إلى أماكن استهلاكه".

ويمكن أيضاً تعريفه بأنه "آلة كهربائية Electric Machine قادر على تحويل القدرة الكهربائية الداخلة إليه بجهد ما إلى قدرة كهربائية تخرج منه بجهد مختلف سواء بالزيادة أو النقصان".

ورغم أن مصطلح Electric Machine دائماً ينصرف إلى المولدات والمحركات بأنواعها ، إلا أن المحول يعتبر نوع من أنواع الآلات الكهربائية لأن القوانين التي تحكم عمل المحركات والمولدات والمحولات واحدة ، وهي قوانين الكهرومغناطيسية .

والفرق الوحيد بين المحركات والمولدات من جانب وبين المحولات من جانب آخر هو أن المحركات والمولدات تدور بينما المحولات آلة كهربائية ساكنة لا تدور ، وفيما سوى ذلك فكلهم يخضعون لقوانين الكهرومغناطيسية كما سنرى ، وهذا يفسر لك لماذا دائماً تجد المراجع الكبيرة للآلات الكهربائية تحتوى على فصول خاصة بالمحولات الكهربائية ، فالجميع ينتمون إلى عائلة واحدة .

باب الأول

الأسسية العامة للمحولات

الفصل الأول : مبادئ الكهرومغناطيسية

الفصل الثاني : التمثيل الحقيقى للمحولات

الفصل الثالث : المحولات الثلاثية الأوجه

الفصل الأول


مقدمة الكهرومغناطيسية

1-1 القواعد الأساسية للمغناطيسية

يحسن قبل الدخول في تفاصيل دراسة المحولات أن نراجع بعض قواعد وقوانين المغناطيسية .

1-1-1 تأثير المغناطيس


ينتتج عن وجود مغناطيس عادي (Magnet) في مكان ما وجود ما يعرف بمنطقة المجال المغناطيسي ، وهي المنطقة التي يظهر فيها ما يعرف بخطوط الفيض (Flux lines) ، وهي الخطوط التي تمر من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس ، و يمكن أن نشعر بها ونرى اتجاهها إذا وضعنا برادة حديد بالقرب من مغناطيس كما في الشكل 1-1.

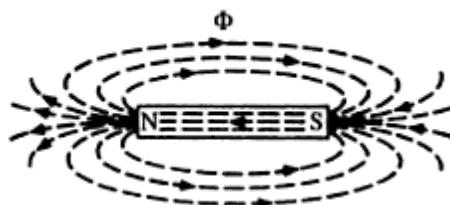

شكل 1-1 : المجال المغناطيسي


1-2 المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربى

أثبت فارادى أن أي تيار متعدد يمر في سلك كهربى فإنه ينشأ حوله مجال مغناطيسي يشبه تماما المجال المغناطيسي الذي ينشأ حول مغناطيس عادي ، ويكون اتجاه هذا المجال المغناطيسي محددا حسب قاعدة فليمنج لليد اليمنى ، كما في الشكل 1-2 . ومن هنا ظهر مصطلح **الكهرومغناطيسية** ، ويعنى أن الكهرباء و المغناطيس لهما علاقات وتأثيرات متبادلة ومتتشابهة.

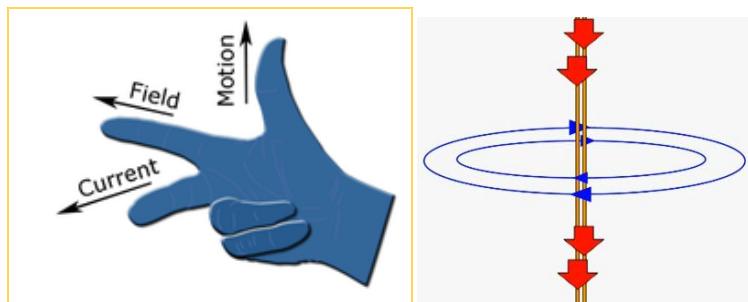

شكل 1-2 : المجال المغناطيسى المصاحب للتيار الكهربى

وللحصول على مجال مغناطيسى قوى فإنه من المستحيل الحصول عليه من قطع المغناطيس الحديدية ، ولذا فقد استخدمنا من الحقيقة السابقة - وهى أن التيار المار فى سلك يصاحبه مجال مغناطيسى - وطبقنا نفس المبدأ فى الملفات ، حيث يكون اتجاه التيار موحدا فى كل اللفات turns ، ومن ثم ينشأ عنه مجال مغناطيسى قوى ، وهو بالطبع أقوى من المجال الناشئ من سلك أو سلكين. وهذا ما يحدث فى المحول حيث يلف الـ Coil حول ذراع القلب الحديدى فينشأ مجال مغناطيسى قوى (باللون الأزرق) فى القلب الحديدى كما فى الشكل 1-3 الذى يمثل مقطع طولى فى القلب الحديدى فى المحول.

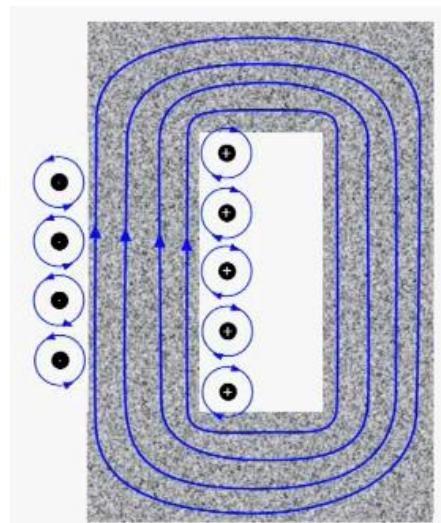


شكل 1-3 : المجال المغناطيسى داخل القلب

1-1-3 القوة الدافعة المغناطيسية MMF

وضع العلماء بعد ذلك عدّة قوانين وعلاقات تحكم عمل هذا المجال المغناطيسي الناشئ بسبب مرور تيار كهربى ، منها أنه إذا مر تيار كهربى I فى ملف عدد لفاته N فستنشأ قوة دافعة مغناطيسية Magneto Motive Force, MMF قيمتها تقدر بالـ Ampere-Turn

$$MMF = N.I$$

وهذه القوة الدافعة هي التي تدفع خطوط الفيصل فى القلب الحديدى كما في الشكل 1-4 .

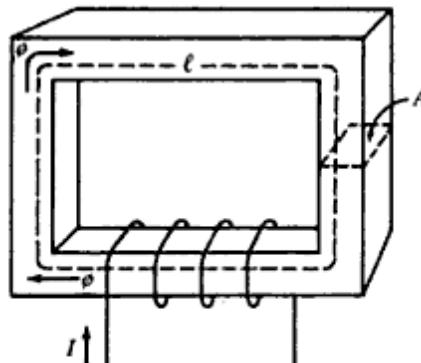

شكل 1-4 : القوة الدافعة للفيصل

وكما كانت المسافة L التي تدفع بها الـ MMF خطوط الفيصل قصيرة كلما كانت شدة المجال H Field Intensity، أكبر ، ويعبّر عن ذلك بالمعادلة

$$H = \frac{MMF}{l} = \frac{NI}{l}$$

والقانون السابق يوضح العلاقة بين قيمة شدة هذا المجال المغناطيسي H Field Strength ، وشدة التيار I ، المار في عدد من اللفات N خلال مسار طوله L ، ويمكن وضعه على الصورة:

$$N.I = H.L$$

1-1-4 العلاقة بين الفيصل والمجال المغناطيسي

الفيصل المغناطيسي (ϕ) يقاس بوحدة تسمى الـ Webber (Webber) ، وإذا عبر الفيصل خلال مساحة مقطع A (مقاسة بالمتر) فإن كثافة الفيصل B (تقاس بوحدة تسمى Tesla) وتحسب من المعادلة

$$B = \frac{\phi}{A}$$

وترتبط قيمة كثافة الفيصل B بقيمة شدة المجال H حسب العلاقة:

$$B = \mu H$$

حيث μ هو معامل النفاذية المغناطيسية Permeability للمادة التي يمر بها الفيصل ، وارتفاع قيمتها يعتبر مؤشرا على انخفاض ممانعة المادة لمرور المجال المغناطيسي خلالها ، فنفاذية الهواء مثلاً $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/AT.m}$ قيمتها تساوي ، بينما نفاذية بعض أنواع الحديد تصل إلى سبعة أمثال هذه القيمة.

1-5-1 الممانعة لمرور الفيصل المغناطيسي

ممانعة المادة لمرور الفيصل تسمى بالـ Reluctance ، وتتوقف ليس فقط على نوع المادة ولكن على مساحة مقطعها A وطولها l ، طبقاً للعلاقة

$$\gamma = \frac{l}{\mu A}$$

حيث μ هو معامل النفاذية المغناطيسية Permeability ، وهي بذلك تتشابه مع مفهوم المقاومة في الدوائر الكهربائية.

1-6 التشابه مع القوانين الكهربائية

يمكن تعليم مبدأ التشابه بين الدوائر الكهربائية والمغناطيسية إذا اعتبرنا أن القوة الدافعة المغناطيسية即 MMF تشبه القوة الدافعة الكهربائية EMF ، والفيصل يشبه التيار ، والممانعة تشبه المقاومة. وستجد أن هناك فعلاً تشابه بين العلاقات في كل مجال

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{mmf}{\gamma} = \frac{N \cdot I}{\gamma} && \text{Magnetic} \\ I &= \frac{emf}{R} = \frac{V}{R} && \text{Electric} \end{aligned}$$

1-7-1 الجهد الناشئ بالحث المغناطيسي Induced Voltage

تحسب قيمة الجهد الناشئ بالحث المغناطيسي Induced Voltage (أكمل لفة من عدد اللفات N في أي ملف) من العلاقة:

$$\frac{E}{N} = k\phi_m f$$

where

k is a constant,

ϕ_m is the maximum value of total flux in Webbers linking that turn and

f is the supply frequency in hertz.

وهذا يعني أن الجهد الناشئ يتناسب طردياً مع التردد والفيض.
وفي حالة الـ sinusoidal induced Voltage تكون قيمة الجهد الناشئ

$$E_{rms} = \frac{2\pi f N a B_{peak}}{\sqrt{2}} \approx 4.44 f N a B$$

حيث

a مساحة مقطع الـ Core

N عدد اللفات

f التردد

B قيمة كثافة الفيض العظمى

ومنها نحسب

$$E/N = 4.44 B_m A f \times 10^{-6}$$

where

E/N = volts per turn, which is the same in both windings

B_m = maximum value of flux density in the Core, tesla

A = net cross-sectional area of the Core, mm²

f = frequency of supply, Hz


8-1-1 قاعدة لنز

الجهد أو التيار أو الفيصل الناشئ بالبحث يتتأثر اتجاهياً بقاعدة معروفة هي قاعدة لنز Lenz rule وملخصها إن الجهد / التيار / الفيصل الناشئ بالبحث يحاول دائماً معاوقة السبب الذي أنشأه.

2-1 الصادئ الحاكمة لعمل المحولات


فكرة عمل المحولات مبنية على قوانين فارادي للكهرومغناطيسية ، فعند مرور تيار متعدد AC في الملفات الابتدائية Primary فإن مجالاً مغناطيسياً (magnetic field) متزداداً ينشأ بالتبعية (قانون فارادي الأول).

والسبب في نشوء هذا المجال هو حركة الشحنات الكهربائية سواء كانت هذه الشحنات نتيجة حركة الالكترونات حول الذرات كما في المغناطيس الدائم ، أو كانت نتيجة حركة الشحنات في التيار الكهربائي كما في المغناطيس الكهربائي في الشكل 5-1 ، وفي كل الأحوال يمكن أن نقول أن المجال المغناطيسي في مكان ما ناشئ عن حركة شحنات كهربائية مجاورة.

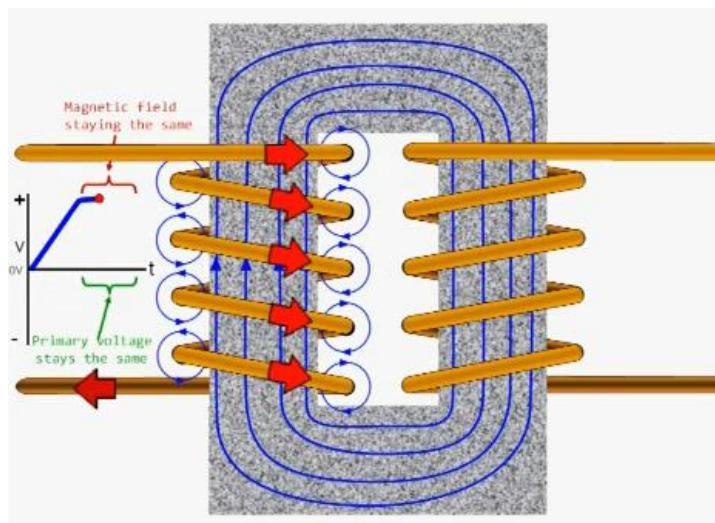

شكل 5-1 : نشأة المجال المغناطيسي بسبب التيار الكهربائي


والمجال المغناطيسي المتزداد ينشأ عنه مرور خطوط الفيصل ذات قوة متغيرة بالقلب الحديدي للمحول ، فتقطع هذه الخطوط ملفات الـ (secondary winding) ، ومن ثم ينشأ في ملفات الثانوي جهازاً كهربائياً وذلك حسب قانون فارادي الثاني (قانون الحث Induction) . أي أن المجال المغناطيسي الناشئ من الملف الابتدائي يتسبب في توليد جهد في الملف الثانوي عن طريق ما يسمى بالحث الكهرومغناطيسي (electro-magnetic induction) ، حيث يتسبب المجال المغناطيسي المتغير في تحريك الشحنات في ملف الثانوي كما في الشكل 5-6 . تذكر أن التيار الكهربائي ليس إلا شحنات كهربائية متحركة.

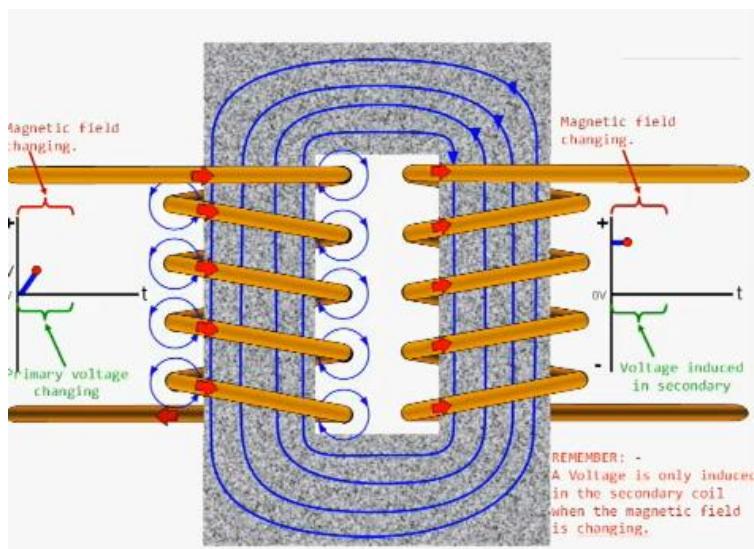

شكل 1-6 : المجال المتغير ينشأ جهدا في الثانوي


1-2-1 هل يمكن رفع أو خفض جهد DC بواسطة المحول ؟

لاحظ في الشكل 1-7 أن هناك جهد يظهر في الملف الثانوي فقط إذا كان لدينا مجال متغير (متزايد أو متناقص) ، أما إذا ثبّتت قيمة الفيصل فسيكون الجهد في الملف الثانوي يساوي صفر .

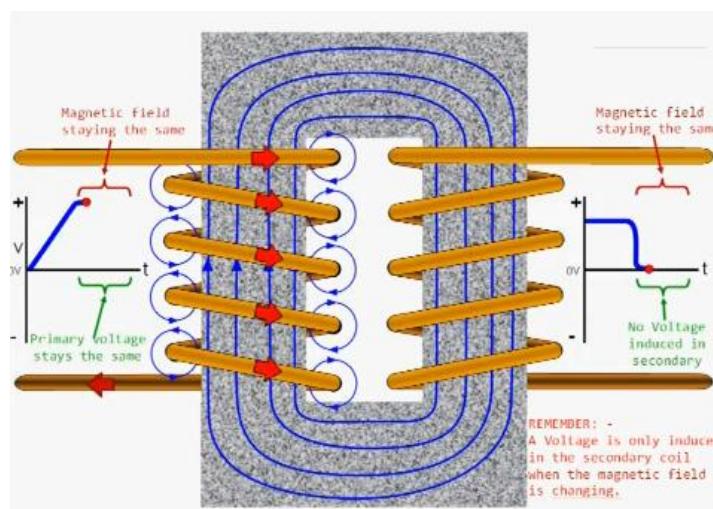

شكل 1-7 : المجال المتغير ثم الثابت وتأثيرهما

ومن أجل هذا فإننا نحتاج إلى جهد متعدد في الملف الابتدائي (وهذا هو السبب في أننا نستخدم دائماً الـ Sinusoidal wave) لنحصل على مثيله في الملف الثانوي كما في الشكل 1-8 . وهذا أيضاً هو السبب في أن المحول لا يصلح للتعامل مع الـ DC Voltage .

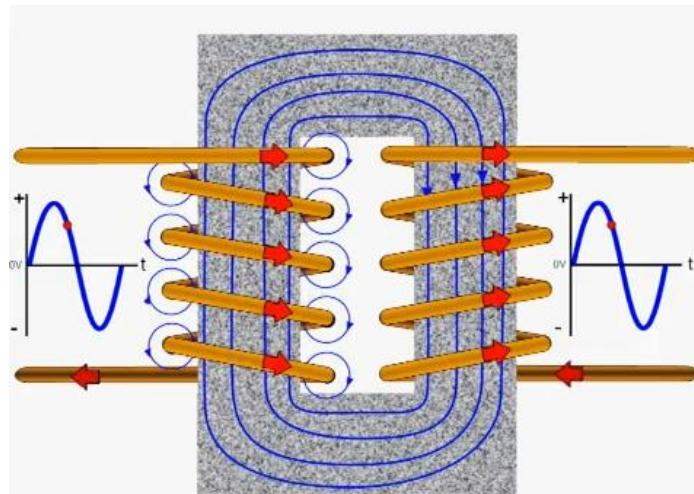

شكل 1-8 : المجال الجيبى

2-2-1 مفهوم الـ Transformer Action

عند تمرير تيار كهربى متعدد فى ملف فسوف ينشأ عنه فيض ، هذا الفيض إذا قطع ملفا آخر مجاور له فسيولد فيه جها كهربيا يتاسب حسب عدد اللفات فى كلا الملفين.

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

. وهو ما يعرف بالـ Transformer action

ويمكن تلخيص ما سبق حتى الآن في النقاط التالية:

- 1- الجهد الكهربى يتسبب فى تحريك الإلكترونات .
- 2- تحرك الإلكترونات يعني مرور تيار .
- 3- التيار الكهربى فى سلك يولد مجال مغناطيسى حول السلك electro-magnetism
- 4- لف السلك على شكل ملف يزيد من قوة المجال .
- 5- الفيض المغناطيسى يمر بسهولة فى المواد الحديدية أكثر من الهواء .

- 6- المجال المغناطيسي المتعدد يولد جهداً في الملفات المجاورة وذلك بالبحث . magnetic Induction
- 7- المحول يعتمد في وجود مجال مغناطيسي متعدد.

1-3-1 أسلحة هامة لفهم المحول

في هذا الجزء وحتى نهاية هذا الفصل سندرس المحول كما لو أنه معزوم الد LOSS أي أنه نموذجي في كل شيء ، وهذا بالطبع شيء غير عملي ، لكنه تقرير مقبول ، ومفيد لفهم عمل المحولات بطريقة سهلة لاسيما أن كفاءة المحولات عملياً تتراوح حول 98-99% ، وهذا يعني أن ما نقوله هنا قريب بدرجة كبيرة من الواقع . وسنطرح هنا بعض التساؤلات الهامة لفهم المحول :

1-3-1-1 لماذا تلف الملفات حول قلب حديدي؟


إن عدد اللفات ليست العنصر الوحيد المتحكم في قيمة الجهد المترافق بالبحث في الجانب الثانوي ، فهناك أيضاً درجة الارتباط المغناطيسي بين الملفين Magnetic coupling ، حيث ترتفع قيمة الجهد المترافق في الثانوي بالبحث كلما كان الد Coupling بين الملفين أكبر ، وهذا يتم بطريقتين :

- 1- بزيادة تقارب الملفين بدرجة أكبر من بعضهما
- 2- أو بوضع قلب حديدي بينهما بدلاً من الهواء.

ويمكن عملياً إثبات الحقيقةتين ، ففي المعمل يمكن أن نصنع Air-core Transformer مكون من:


- ملف إبتدائي (باللون الأخضر في الشكل 1-9) ويمثل الد Signal العلوية في جهاز راسم الموجات Oscilloscope في نفس الشكل.
- ملف ثانوي (الأحمر) ويمثل الد Signal السفلية في جهاز راسم الموجات Oscilloscope .

لاحظ في الصورة اليمنى أن قيمة الجهد المترافق في الثانوي صغير جداً كما هو واضح في راسم الموجات لأن الملفين متبعدين وبينهما هواء ، لكن إذا كان الملفين متداخلين كما في الصورة اليسرى فإن الجهد المترافق في الثانوي يزيد.

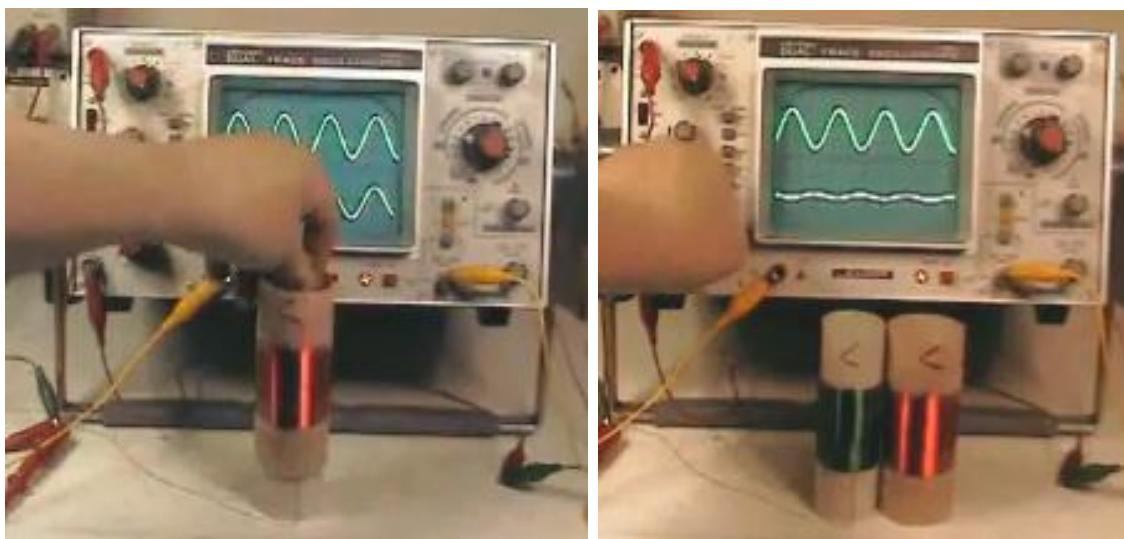

شكل 1- 9 : تأثير تداخل الملفين وتجاورهما على قيمة الجهد الناشئ


ويمكن إثبات الحقيقة الثانية (تأثير القلب المغناطيسيي) بتجربة بسيطة كما في الشكل 1-10 ، حيث نوصل مصباح صغير على أطراف ملف الثانوى ونلاحظ مدى شدة إضاءته إذا كان الملفين على مسافة واحدة وبينهما هواء كما في الصورة اليسرى ، أو إذا وجد قلب حديدى بينهما كما في الصورة اليمنى ، فسيزداد سطوع المصباح ، مما يدل على زيادة الجهد المتنول بالحدث فى الجانب الثانوى رغم ثبات عدد اللفات والمسافة فى الحالتين.

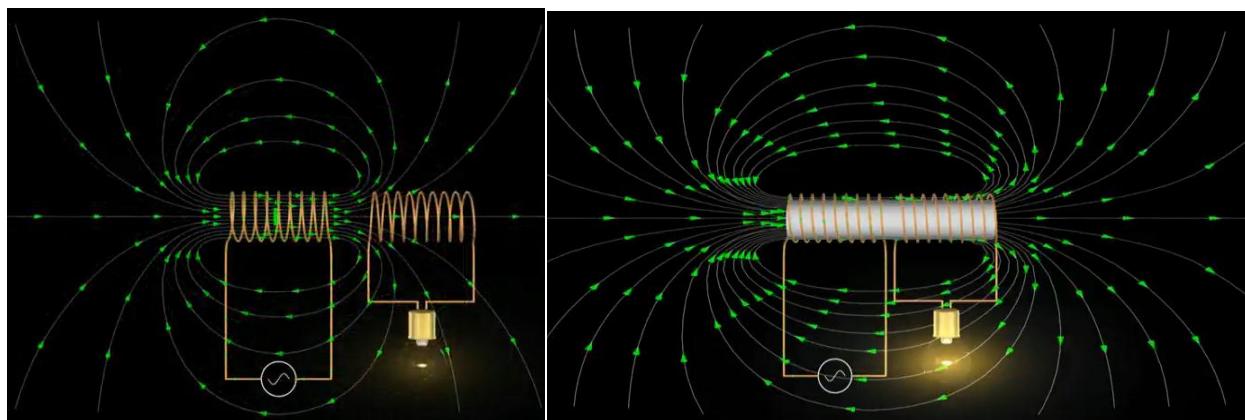

شكل 1-10 : تأثير تقارب الملفين على درجة انارة المصباح

2-3-1 كيف يعمل المحول في حالة الـ No-load condition ؟

في الشكل 1-11 نموذج لمحول بسيط من النوع (Φ-1) يحتوي على عدد من اللفات N_1 في الملف الابتدائي وعدد N_2 في الملف الثانوي. ويطلق أيضاً على هذا الوضع بحالة الـ No-load لأن الحمل مفصول وغير متصل بالمحول.

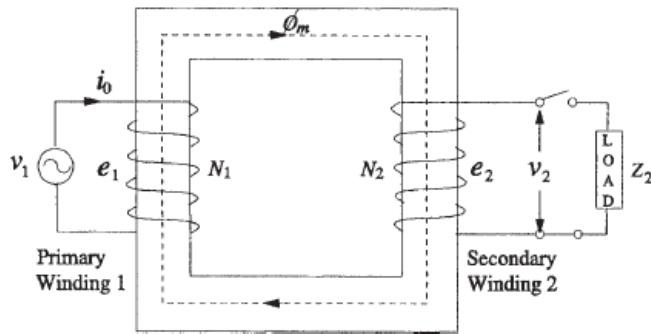

شكل 1-11 : الدائرة المكافئة البسيطة لمحول نموذجي

عند توصيل جهد المصدر الابتدائي (v_1) بالملف الأول (الابتدائي) ، فإن تياراً صغيراً i_0 يسحب من المصدر (تذكر أن الحمل في الجانب الثاني مفتوح وغير متصل) ، وهذا التيار الصغير يسمى (excitation current) ، وقد جاءت هذه التسمية لأن التيار يقوم باستثارة الملف الابتدائي لينشأ الفيض المغناطيسي Φ_1 (هذا الفيض سينشأ فرضياً آخر في الثانوي ثم يمر في القلب محصلة الفيضين والتي يرمز لها بـ Φ_m في الشكل 1-11) .

وفي المحولات النموذجية ideal transformer (التي لا نفترض بها وجود أي loss) فإن الفيض بالكامل سيمر في القلب الحديدي دون أن يتشتت هنا أو هناك ، حتى يقطع الملف الموجود في الجانب الثاني ، فينشأ فيه قوة دافعة كهربائية ثانية e_2 قيمتها تساوى

$$e_2 = N_2 \frac{d\phi_m}{dt}$$

3-3-1 ماهى القوة الدافعة العكسية ؟ Back emf

لكن لماذا يسحب الملف الابتدائي تياراً صغيراً بالرغم أن جهد المصدر موضوع كله على الملف ، وهذا الملف ليس إلا سلك نحاس أي أن مقاومته صغيرة جداً ؟ فالمفروض أن يمر تيار كبير وليس تيار صغير ؟؟

والجواب أن الفيصل المغناطيسي Φ_m الذي ذكرنا أنه يمر بالقلب الحديدي ويقطع ملفات الثانوي ، هذا الفيصل يقطع أيضاً كما ذكرنا ملفات الابتدائي وينشأ فيه جهداً e_1 (هذا مختلف عن جهد المصدر V) ، قيمته تتناسب مع عدد الملفات

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi_m}{dt}$$

وهي قيمة تكاد تساوي قيمة الجهد الأصلي ، أي أن :

$$V_P \approx E_P$$

or

$$V \approx e$$

وهذا الجهد e_1 الناشئ بالـ induction يعكس الجهد الأصلي للمصدر V_1 (حسب قاعدة لenz المعروفة) ويتسبب في جعل Applied voltage الفعلي الموجود على الملف الابتدائي لا يساوي V_1 بل يساوي $(V_1 - e_1)$ ومن ثم تكون قيمة current التي تمر في الملف الابتدائي صغيرة.

وبما أن الجهد الناشئ بالـ e_1 يعكس الجهد الأصلي للمصدر V_1 كما ذكرنا فإنه يسمى back emf وأحياناً يسمى Counter e.m.f أي القوة الدافعة الكهربائية العكسية.

ملحوظة:

ومن المعادلتين السابقتين يمكن أن تصل إلى القاعدة المعروفة

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

لكن لاحظ أنه لكي تكون المعادلة السابقة صحيحة فإن لا Voltages المستخدمة هي لا induced voltages ، أي e_1 و e_2 ، وليس V_1 و V_2 .

4-3-4 كيف يشعر الملف الابتدائي بإضافة حمل جديد في الثانوي ؟

عند توصيل حمل كهربائي Adding a load (مقاومة مثلاً) في الجانب الثانوي للمحول ، فإن الجهد e_2 الموجود في الجانب الثانوي يتسبب في مرور تيار I_2 يمر في الملف الثانوي (نظرياً يكون الجهد $e_2 = V_2$ وذلك في حالة المحولات الا ideal Tr. فقط) هذا التيار الجديد I_2 ينشأ هو الآخر فيضاً مغناطيسياً جديداً Φ_2 معاكساً لفيصل الذي أنشأه تيار I_1 (طبقاً لقاعدة لenz فإن التيار الناشئ بالـ e_1 يحاول دائماً معاوقة المسبب الذي أنشأه) ومن ثم يصبح الفيصل المحصل Resultant flux هو

$$\phi_m = \phi_1 - \phi_2$$


وهو الفيصل المحصل الذي يقطع الملفين بالفعل ، ولذا ظهر في الشكل 1-11 ولم يظهر غيره.

الآن أصبح الفيصل الذي يقطع N_1 هو Φ_m وليس Φ_1 ، وهو كما ذكرنا أقل في القيمة من Φ_1 ، ومن ثم فإن الجهد الناشئ بالحث في N_1 وهو e_1 تصبح قيمته أقل من القيمة السابقة ، وهذا يعني أن $(V_1 - e_1)$ سترتفع قيمتها ، ومن ثم ترتفع قيمة التيار I_1 . وهكذا كلما زاد التيار في الثانوي زاد التيار في الابتدائي. لاحظ أن قيمة تيار I_1 لم تتغير ، وإنما الذي سيتغير فقط هو التيار المسحوب من المصدر I_1 .

5-3-1 هل تتغير قيمة الفيصل داخل قلب Core المحولات النموذجية ؟

هذا السؤال يمكن أن نجاوب عليه بالرسم التخطيطي في الشكل 1-12 . ففي الحالة الأولى (الشكل الأيسر) فرضنا أن المحول غير متصل بأى حمل ، ومن ثم فإنه يسحب من المصدر فقط تيار I_1 magnetization الكافى ليمرر الفيصل المرسوم باللون الأزرق.


وعند وضع حمل في الثانوى - كما في الشكل الأيمن - فإن مرور تيار I_2 ينشأ فيضاً عكسيًا حسب قاعدة لenz وهو الفيصل المرسوم باللون الأحمر في الشكل.

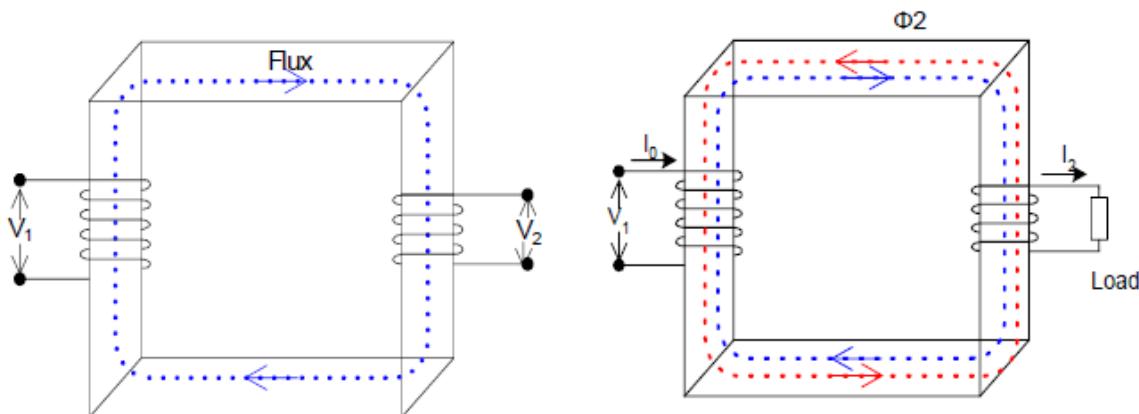

شكل 1-12 : الفيصل الناشئ نتيجة التيارات في الابتدائي والثانوى

هذا الفيصل الجديد يجعل I_1 كما ذكرنا تقل عن V_1 فيزداد التيار المسحوب من المصدر بنفس قدر التيار الذي مر في الحمل ، وهذا التيار الجديد الإضافي ينشأ فيضاً باللون الأخضر كما في الشكل الأيمن في الشكل 1-13 . وحسب قاعدة لenz فإنه يعاكس منشأه ولذا فهو عكس الفيصل الأحمر ويساويه ، ومن ثم فقد وصلنا للنتيجة النهائية وهي أن زيادة الحمل (التيار)


لا تؤدى لزيادة الفيض فى القلب بل تظل قيمته ثابتة (هذا فى المحولات الـ Ideal) وسيختلف الوضع قليلا فى المحولات الحقيقية.

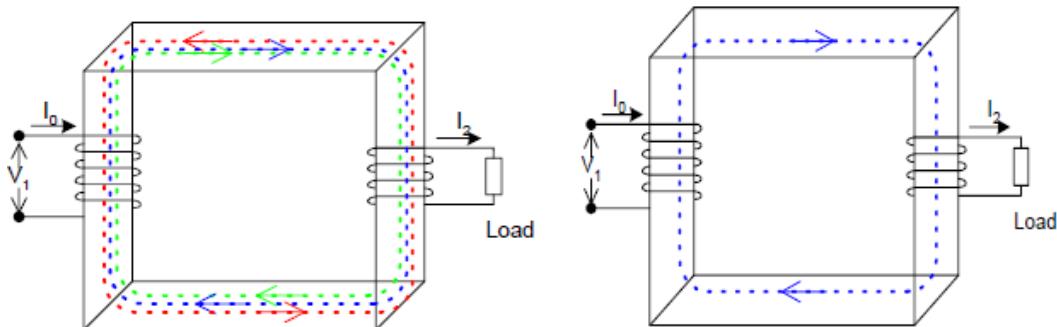

شكل 13-1 : الفيض المحصل

4-1 خلاصة سمات المحول النموذجي

الدائرة المكافئة لمحول نموذجي ideal مرسومة في الشكل 14-1 ، ومنه نشير إلى عدة سمات لهذا المحول:

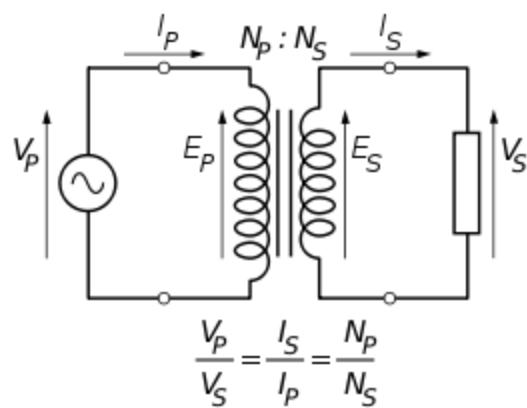

شكل 14-1 : محول نموذجي

1- السمة الأولى أن القدرة الداخلة للمحول $V_p \times I_p$ تساوي القدرة الخارجة من المحول $V_s \times I_s$

$$P_{\text{incoming}} = I_p V_p = P_{\text{outgoing}} = I_s V_s,$$

وهذا بالطبع غير حقيقي وغير عملي ، لأن ذلك معناه أنه لا توجد Losses مطلقاً .

2- والسمة الثانية في المحول الـ Ideal أن $E_p = V_p$ ، $E_s = V_s$ ، وهذا يعني أنه لا يوجد Voltage drop نهائياً ، وهذا أيضاً غير عملي وغير واقعي .

3- والسمة الثالثة في هذا المحول الـ Ideal أن الفيصل الذي ينشأ من الـ Primary يقطع كل ملفات الثانوي دون أن يتشتت منه أي قدر من الـ Flux وهذا أيضاً غير عملي ، كما أن قيمته ثابتة لا تتوقف على قيمة الحمل كما رأينا في الجزء السابق .

4- وفي المحول الـ Ideal تصبح الـ Turns ratio تساوي النسبة بين جهد المصدر V_p ، وجهد الحمل V_s ، وهذا غير صحيح ، لأن النسبة الصحيحة تكون بين قيم الـ E_p and E_s Induced voltages في الجانبين .

كل هذه الأمور وغيرها ستأخذ في الاعتبار عند تمثيل المحول تمثيلاً حقيقياً في الفصل التالي .

الفصل الثاني

المُثَبِّلُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُحَوَّلَاتِ

Modeling Real Transformers

2-1 اختلف المحول الحقيقي عن المحول النموذجي

قبل دراسة وحسابات الأداء الفعلى للمحولات (Real performance) مثل حسابات كفاءة المحول Efficiency وحسابات انتظام الجهد Regulation وغير ذلك ، فإننا نحتاج إلى تمثيل حقيقي real model للمحول تراعي فيه الظروف الواقعية للتشغيل ، وليس تمثيلاً تقريبياً كما هو الحال في المُثَبِّلُ الْحَقِيقِيُّ Ideal Transformer. الذي استخدمناه حتى الآن ، والذي ذكرنا عدة أشياء في الجزء السابق تبعده عن أن يمثل المحول تمثيلاً صادقاً ، وهي أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند عمل دائرة مكافأة للمحول Equivalent Circuit ، وهو موضوع هذا الفصل من الكتاب ، حيث تعالج بعض أهم أوجه الاختلاف التي جعلت التمثيل السابق للمحول Ideal Transformer غير واقعي .

2-1-1 الوجه الأول للاختلاف : مقاومة الملفات

لاشك أن ملفات الـ primary & secondary لها بالتأكيد مقاومة كهربية R_1 ، R_2 تتوقف قيمتها على نوع الموصى ولمساحة مقطعة. إضافة هاتين المقاومتين إلى دائرة المحول النموذجي تعني :


1- أن القدرة الداخلة تصبح بالضرورة أكبر من القدرة الخارجة لوجود Loss بداخل الملف خلال المقاومة وهذا هو الواقع الفعلى.

2- أن الجهد على الأطراف Terminal voltage لا يساوى بالضرورة الجهد الناشئ بالبحث داخل الملفات Induced voltage بسبب الهبوط في الجهد والذي يساوى رياضيا ($X_1 + X_2$) .

$$V_1 \neq E_1 , \quad V_2 \neq E_2$$

2-1-2 الوجه الثاني للاختلاف : الفيض المتسرب


في المحول النموذجي Ideal Transformer افترضنا أن الفيض الناشئ من الملفات الابتدائي يمر كله في القلب الحديدي دون تشتت حتى يقطع الملف الثانوي ، وكذلك الحال بالنسبة للفيض الناشئ عن مرور تيار في الملف الثانوي. وكل هذا غير واقعي ، والصحيح أن مرور التيار في الملفين ينشأ فيضاً ولكن جزءاً من كل فيض منها يتتسرب خارج الـ Core ، و يسمى بالـ leakage flux ، وهذا الفيض المتسرب ($\emptyset_{L1}, \emptyset_{L2}$) في كل ملف يظل مرتبطاً بالملف الذي أنشأه كما في الشكل . 1-2

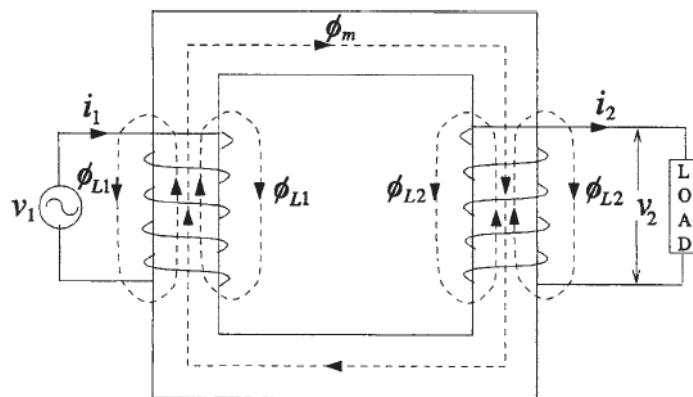

شكل 1-2 : الفيض المتسرب من الملفات

وهذا الجزء المتسرب من كلا الملفين تتناسب قيمته طردياً مع طول المسافة بين الملفين ، فكلما تباعد الملفان عن بعضهما كلما زاد معدل التسريب ، ولذا ستجد عملياً في المحولات أن الملفات الابتدائية توضح مباشرة فوق ملفات الثانوي (أو العكس) لتقليل هذا الـ leakage في الفيض.

ونتيجة لهذا التسريب فإن الجهد المتولد بالحث داخل الملف الثانوي e_2 سيكون أقل من المتوقع طبقاً لقانون فاردي ، كما أن الجهد الذي ينشأ على أطراف الحمل V_2 سيكون بالضرورة أقل في القيمة من الجهد المتولد في Secondary winding ، والنقص الحاصل في الجهد بين V_2 ، e_2 نعتبره كما لو أنه ضاع خلال ملف له L leakage inductance ، كما في الشكل 2-2 ، وهي التي ينتج عنها leakage reactance، X_2 .

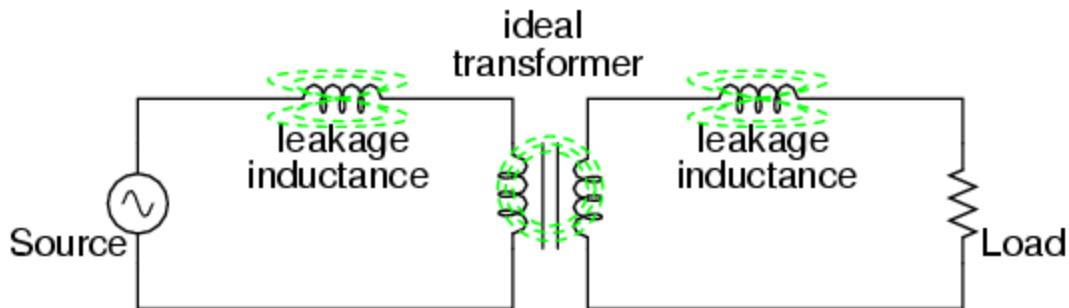

شكل 2-2 : تأثير الفيصل المتسرب


2-3 الوجه الثالث للاختلاف : مفائق الدائرة المغناطيسية

فى عند توصيل الملف الابتدائي بمصدر للجهد فإن التيار المنشئ للفيصل I_m magnetizing current ، سوف يمر بالمحول منتجا فيصل ϕ في القلب الحديدى ، ومرور هذا الفيصل في القلب الحديدى يسبب نوعين من أنواع the losses هما :

eddy loss ،

hysteresis loss

وفي الدائرة المكافئة للمحول الحقيقى Real Transformer نأخذ هذين النوعين من the Losses فى الاعتبار ، من خلال عنصرين هما على الترتيب X_m ، R_C كما فى الشكل 2-3 .

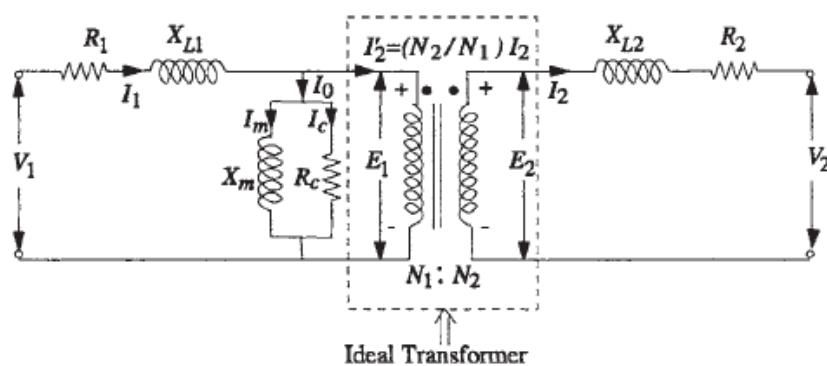

شكل 2-3 : الدائرة المكافئة لمحول حقيقى

1-3-1-2 أخذ تأثير الـ eddy loss في الاعتبار

طبقاً لقوانين فرادي فإن الفيصل المتردد حين يقطع موصل فإنه يولد فيه تيار كهربائي ، وهذا الكلام ينطبق على الأسلاك النحاسية الممثلة لل ملف الثانوي ، وينطبق أيضاً على القلب الحديدي. وهنا يعني أن القلب الحديدي سيمهّر به تيار Induced eddy current هو الآخر، ويسمى هذا التيار بال Current .

وبالطبع فإن هذا التيار غير مرغوب فيه ، ويمثل فقد للقدرة على صورة حرارة تتولد في القلب ، ولذا فإننا نعمل بشتى الطرق على تقليل قيمة تيار eddy current .

ومن هذه الطرق أن نجعل مقاومة القلب الحديدي عالية حتى نقلل من قيمة التيار ، ولجعل مقاومة القلب عالية فإننا نصنع القلب من شرائح معدنية رفيعة ومضغوطة معاً و معزولة أيضاً عن بعضها ، ومن ثم تصبح $R = \frac{\rho l}{A}$ كبيرة جداً لأن مساحة المقطع (A) صغيرة جداً.


مع ضرورة التأكيد على أن الشرائح رغم اتصالها ببعضها ظاهريا إلا أنه فعلياً هناك مادة عازلة بين كل شريحة والمجاورة لها ، وذلك لضمان الحصول على المقطع الكلي المطلوب للفيصل لكن من شرائح لها مقطع صغير.

ولتمثيل هذه الـ Power المفقودة على شكل حرارة في القلب بأننا نضيف مقاومة R_p وهي تمثل الـ power loss في القلب الحديدي كما في الشكل 3-2 .

1-3-2-2 أخذ تأثير الـ Hysteresis loss

عند مرور الفيصل في القلب الحديدي فإن جزيئات القلب الحديدي تستجيب له بدرجة ما ، وتترتب بانتظام في اتجاه المجال المغناطيسي الموضوع عليها. وعند فصل الدائرة الكهربائية فإنه من المفترض أن يختفي تأثير المجال على الجزيئات ، ولكن هذا صحيح فقط في الـ Ideal Transformer .

والواقع أنه يتبقى في المادة الحديدية جزء من المغناطيسية يسمى residual flux أي أنها فقدنا جزءاً من القدرة المغناطيسية داخل المادة الحديدية هذه القدرة تسمى Hysteresis Loss . ويعبر عن هذا المفهوم من خلال الشكل 4-2 (لاحظ أن منحنى الـ B-H هو نفسه منحنى H-O لكن على مقياس مختلف) . فالمنحنى بدأ في أول دورة فقط من الصفر ثم في باقي الـ Cycles يبدأ من نقطة رقم 1 ، ويترزز حتى يصل إلى أقصى قيمة وهي النقطة a التي يحدث بعدها تشبع saturation ، ثم يبدأ في التناقص ، لكنه لما تناقصت قيمة الـ H (تذكرة أن قيمتها تتناسب طردياً مع قيمة التيار) إلى الصفر لم تصل قيمة الـ B (قيمتهما تتناسب طردياً مع الفيصل) إلى الصفر بل ظلت لها قيمة أكبر من الصفر عند نقطة b ، وهذه القيمة هي التي يعبر عنها بأنها الفيصل المتبقى residual flux في القلب بعد وصول قيمة التيار المنشئ له إلى الصفر.

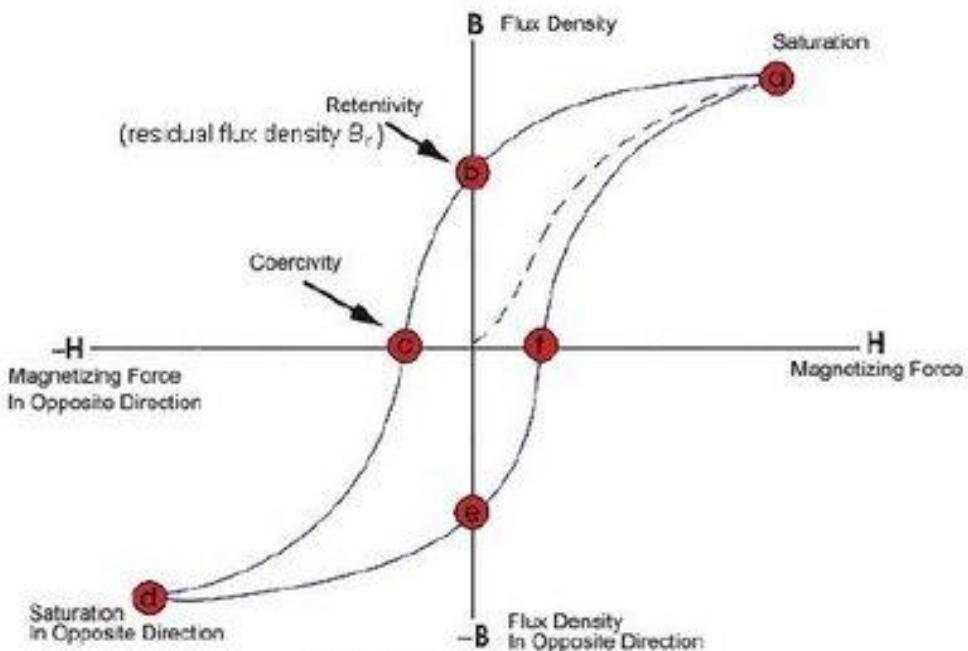

شكل 2-4 : منحنى الـ Hysteresis

ويتم تمثيل تأثير الـ Hysteresis Loss في الدائرة المكافئة للمحول الحقيقي Real Transformer على شكل ملف له معاوقة قدرها X_m كما في الشكل 3-2 .

وهناك سبب ثانٍ لظهور ملف الـ X_m في الدائرة المكافئة للمحول الحقيقي ، فكما نلاحظ فإن المحول حتى لو كان بدون تحميل no load فإنه يسحب تياراً صغيراً يمر في الملف الابتدائي فقط وهو الذي سمي به excitation current ، و هذا التيار الذي يسمى أيضاً بالـ magnetizing current هو المسؤول عن نشوء الفيصل flux ومن ثم يجب أن يكون هناك عنصر منشأ لهذا التيار في الدائرة المكافئة.

وهناك سبب ثالث لوجود الـ X_m في الدوائر المكافئة ، وهو أنه قد لوحظ أنه في حالة وجود وجود sinusoidal Voltage V_1 على أطراف الابتدائي فإن الفيصل ϕ يتأخر بـ 90° عن الجهد e_1 ، ولتمثيل هذا التأخير الموجود عملياً في دائرة المحول فإننا نضيف ملف X_m على التوازي مع R_C كما في الشكل 3-2 .

$$(e_1 = - \frac{Nd\phi}{dt}) \quad \text{تذكر أن :}$$

بالطبع فإن تمثيل R_C ، X_m على التوازي يجعل من السهولة تمثيل تيار المار في الابتدائي في حالة no load .

ويمكن أن نرى الآن أن التيار I_m يتكون من جزئين: الأول هو المار في Core resistance, R_c ، والثاني هو المار في Core reactance, X_m . يمكن أن نرى أيضاً أن هذا التمثيل جعل قيمة تيار المار ثابتة ولا تتغير مع تغيير الحمل وهو ما أكدناه سابقاً.

2- تبسيط الدائرة المكافأة

طالما بقي المحول بمفهوم الابتدائي والثانوي موجودين في الدائرة المكافأة فإن هذه الدائرة لا تزال تعتبر معقدة ، لأنك يجب أن توجد قيمة التيار في دائرتين متصلتين ، وهذا يصعب حل أي مسألة. إذن يجب التخلص من الملفين حتى تصبح الدائرة المكافأة متصلة ومكونة من دائرة كهربية واحدة . هذه الدائرة الواحدة يتصل المصدر بطرفيها من جهة ، ويتصل الحمل بطرفيها من الجهة الأخرى ، وخط الرجوع مشترك ، ويجب أن تعطى الدائرة المكافأة الجديدة نفس النتائج الخاصة بخواص التشغيل الأساسية للمحول .

ولكي نتخلص من الملفين بصورة علمية يجب أن يصبح الجهد على طرفيهما من الجهتين متساوياً ، بمعنى أن تصبح القوة الدافعة الكهربية في الملف الثانوي مساوية للفوهة الدافعة الكهربية للملف الابتدائي ، فيمكن عندئذ إلغاء الملفين استناداً إلى كون الجهد متساوي عند نقطتي الاتصال ، ومن ثم لا يحدث تأثير على بقية الخواص الكهربية.

ولكن كيف يمكن أن تتم هذه المساواة؟

هذا يحدث إذا أصبح عدد ملفات الثانوي متساوياً T'_s بدلاً من T_s وشرط أن تكون $T'_s = T_m$ ، وفي هذه الحالة ستصبح $E_1 = E'_2$ ، ويقال في هذه الحالة أنها "تنسب" Refer الملف الثانوي إلى الملف الابتدائي ، ويمكن أيضاً - إذا شئنا - أن يحدث العكس أي نسب الابتدائي إلى الثانوي.

وللتتأكد من أن الدائرة الجديدة تكافئ فعلاً الدائرة الأصلية يجب تحقق شرطان :

- الأول أن تكون الـ Losses في كليهما متساوية حتى لا تتغير حسابات الكفاءة .
- الثاني يجب أن يكون الـ Voltage drop خلال المقاومة والمعاوقة في الدائرة الأصلية والدائرة الجديدة حتى لا تتغير قيمة الـ Regulation .

والشرط الأول معناه أن

$$(I'_s)^2 R'_s = I_s^2 R_s$$


ومنها نحدد قيمة

$$R'_s = R_s \frac{N_p^2}{N_s^2}$$

وبالمثل يمكن أن نثبت أن


$$R'_p = R_p \frac{N_s^2}{N_p^2}$$

ومعنى هذا الكلام أننا لو نقلنا كلا من R_s & X_s إلى الجهة الأخرى وتغيرت قيمهما ليصبحا كما في المعادلتين السابقتين فإن الدائرة الجديدة تكون فعلاً مكافئة للدائرة الأصلية ، ومن ثم يمكن إعادة رسم الشكل 2-3 ليصبح كما في الشكل 2-4 :

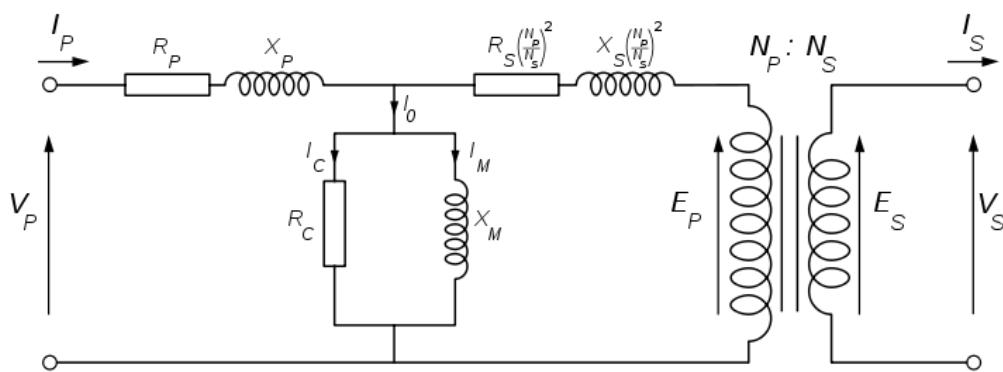


شكل 2-4 : أول درجات تبسيط الدائرة المكافئة

ويمكن لمزيد من التبسيط خطوة ثانية نقل الدائرة الممثلة لفقد في المagnetic circuit إلى أقصى اليسار، حيث التغير الذي أهلناه في قيمة الجهد يعتبر بسيطاً ، كما أن هذا سيسهل جمع المقاومات معاً للحصول على R_{eq1} وكذلك جمع المعاوقيات معاً للحصول على X_{eq1} ، ويصبح بعد ذلك كما في الشكل 2-5 .

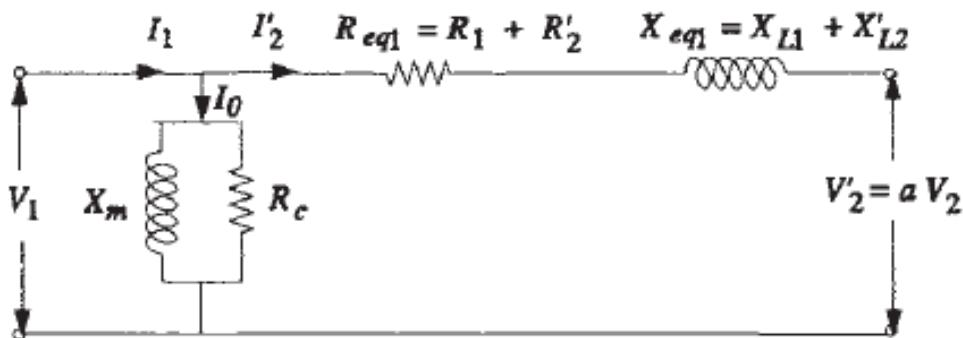

شكل 2-5 : درجة ثانية للتبسيط

ويمكن أيضاً إهمال power loss في الـ Core ، ومن ثم إلغاء الدائرة المرسومة على التوازي في الشكل السابق ويصبح بعد ذلك كما في الشكل 6-2.

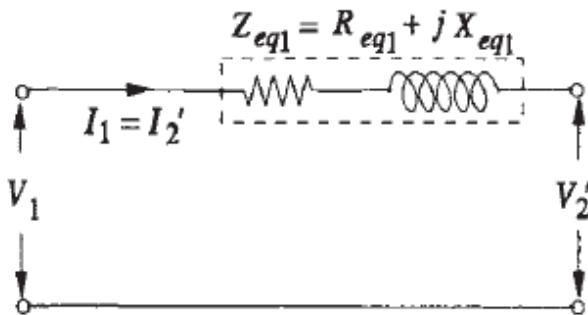

شكل 6-2 : درجة ثلاثة للتبسيط

والحصول على أقصى درجات التبسيط ، فإننا يمكن أن نهمل قيمة الـ R_{eq} مقارنة بقيمة الـ X_{eq} ومن ثم يصبح المحول كما لو كان ممثلاً فقط بـ X فقط. وهذا هو السبب في أهمية قيمة $\% X$ للمحول .


2-3 أهمية حسابات الـ Per unit عند التعامل مع المحولات

من المعروف أنه لولا وجود المحولات في الشبكات لما كان هناك أي مشكلة في حساب Short Circuits لكن المحولات هي مصدر الصعوبة في حسابات تيارات القصر بالشبكات ، وذلك لسبب واضح وهي أن لها جهدين مختلفين على جانبيها الابتدائي والثانوي ، ومن ثم تقسم الشبكة في حالة وجود محول واحد فقط إلى شبكتين وتحتاج لحساب التيارات في شبكتين وليس شبكة واحدة ، ومن ثم فلما أن تخيل لو وجد خمسة محولات بالشبكة كيف ستكون حجم العمليات الحسابية على جوانبها. بل إن كل محول يرى الشبكة من ناحية الملفات الابتدائية بقيمة مقاومات مختلفة عن قيمتها من جهة الملفات الثانوية.

أما لو خلت الشبكة من المحولات فستصبح مثل أي دائرة كبيرة عادية يمكن إيجاد المقاومة المكافئة لها بمجموعات حسابات بسيطة للمقاومات على التوالي والمقاومات على التوازي أو باستخدام طرق الحل المشهورة مثل Supper position أو . واحد الطرق المشهورة للتخلص من مشكلة المحولات هي طريقة Thevenen

والأسس المرجعية لهذه الطريقة بسيطة جداً فإنك لو قلت أن زيداً (165 سم) طويل فربما كنت تقارنه بعمرو الذي لا يزيد طوله عن (150 سم) لكن سيجيء آخر ويقول إن زيداً قصير جداً لأنه قارنه بأحمد الذي يبلغ 180 سم ، وهكذا سيختلف الناس في الحكم على شخص واحد لأن المرجعية عندهم مختلفة. أما لو تم تحديد المرجعية وقلنا مثلاً : أن الطول القياسي هو 160 سم فعندها لن يختلف أحد أن أحمد طويل فعلاً وأن عمرو قصير .

وعلى نفس هذا المنوال تم حل مشكلة المحولات في طريقة Per unit . فلو نظرنا للمحول في الشكل 7-2 سنجد أن له معاوقة Z_H وهي معاوقة المحول منسوبة لا High V. Side وهي تختلف عن المعاوقة Z_L المنسوبة لا Low Side . فلما سأخذها في الاعتبار عند حل الشبكة؟ .

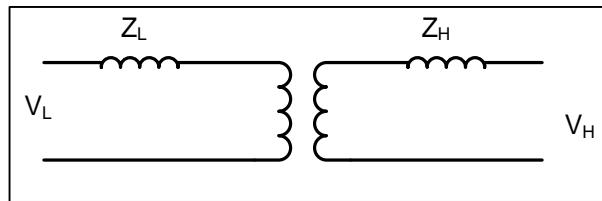

شكل 7-2 : محول أولى

الجواب: لا هذه ، ولا تلك ، بل سأخذ في الاعتبار قيمة جديدة اسمها $Z_{p.u}$ وسنثبت هنا أن هذه القيمة لو نظرت إليها من الجانب الثانوي للمحول ستعطيك نفس القيمة التي يراها المحول من الجانب الابتدائي .

وتعرف $Z_{p.u}$ بأنها:

$$Z_{p.u} = \frac{Z_\Omega}{Z_{Base}}$$

وتعرف Z_{Base} بأنها

$$Z_{Base} = \frac{V_{Base}}{I_{Base}}$$

و V_{Base} للجانب الابتدائي هي V_H أما للجانب الثانوي هي V_L . والكلام ينطبق تماما على I_{Base} . ولعمل مرجعية واحدة لكل عناصر الشبكة فإن كل قيم المقاومات في الشبكة ستحسب بالنسبة لقدرة رمزية تسمى MVA_{Base} ، وبما أنها رمزية فإننا يمكننا أن نفرض لها أي قيمة . ويمكن بسهولة أن ثبت أنه لو فرض أكثر من شخص قيما مختلفة لها فينتج الجميع في النهاية حل واحداً كما سنرى ، لأنها مجرد رقم مرجعي Reference Value .

وتحسب $Z_{p.u}$ بمعلومية MVA_{base} كما في المعادلة التالية:

$$Z_{p.u} = Z_\Omega \frac{MVA_{Base}}{kV_B^2}$$

وهذه هي المعادلة الرئيسية لهذه الطريقة.

ولنبدأ بتطبيق هذه الطريقة على أصعب عناصر الشبكة وهي المحولات فنحسب $Z_{p.u}$ للمحول.

$$Z_{p.u} = Z_\Omega \frac{MVA_B}{kV_B^2}$$

والسؤال الآن هو: ما هي Z_Ω ؟ هل هي Z_L أم Z_H ؟ . والإجابة: لا فرق. فإذا استخدمنا أيًّا منهما ستعطيك نفس الإجابة.
ولنفرض أن Z_Ω هي Z_L مرة و Z_H مرة أخرى ثم نقارن الحالتين معاً لنكتشف المفاجأة السارة وهي أنها متساويتان .

$$\begin{aligned}\therefore Z_{p.u_1} &= Z_L \times \frac{MVA_B}{kV_L^2} \\ Z_{p.u_2} &= Z_H \times \frac{MVA_B}{kV_H^2} \\ \frac{Z_{p.u_1}}{Z_{p.u_2}} &= \frac{Z_L}{Z_H} \times \frac{kV_H^2}{kV_L^2} = \left(\frac{Z_L}{Z_H} \right) \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 1\end{aligned}$$

بمعنى آخر أنك لو استخدمنا $Z_{p.u}$ في الحسابات فسيصبح المحول مثل أي عنصر في المنظومة بمعنى أن له مقاومة واحدة فقط هي $Z_{p.u}$ ، وليس قيمتين كما في الحسابات التقليدية .

إذن فالميزة الأساسية لهذه الطريقة أن صار لنا مرجعية واحدة نرجع إليها قيم كل المقاومات سواء كانت في الجانب الأول أم الثاني للمحول . وعلى هذا فإذا قيل أن $Z_{p.u}$ للمحول تساوي مثلاً 5% ، فليس هناك معنى أن نسأل أن كانت هذه القيمة هي $Z_{p.u}$ بالنسبة للابتدائي أم الثانوي ، فليس هناك فرق . لكن كل ما هناك أن هذه القيمة محسوبة لقدرة مرجعية معينة وبالتالي فيجب وأن تقول أن $Z_{p.u}$ للمحول تساوي 5% أن تذكر كذلك قيمة Prated التي حسبت طبقاً لها هذه القيمة.

ملحوظة:

إذا ضربنا قيمة ($X_{p.u}$) السابقة في 100 تصبح تسمى $.X\%$.

النتيجة التي وصلنا إليها سواء في المرحلة الأخيرة من تبسيط الدائرة المكافئة ، أو في الجزء الخاص بتوضيح معنى الـ Per unit تفسر لماذا عملياً تجد الـ name plate لأي محول لا يعطيك قيمة R ، X ، التي سبق الحديث عنها في الجزء السابق ، وإنما يعطيك فقط قيمة $X\%$ أو $X_{p.u}$ وهذا صورة أخرى من التعبير عن قيمة الـ X المكافئة بالأوم التي وصلنا إليها .

أما إذا أردت الحصول على قيم R_C , X_1 , R_1 , X_2 إلخ ، فإنك تحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات المعملية المعروفة كـ short circuit test و No load test كما سندرس ذلك بالتفاصيل في فصل الاختبارات في الباب الرابع.

1-3-2 ما أهمية معرفة قيمة $X\%$ ؟

قيمة $X\%$ لأي محول لها عدة استخدامات ، فهي مثلا تمثل قيمة voltage drop كنسبة مئوية. على سبيل المثال إذا كان المحول $2400 / 240$ وكانت $X\% = 3\%$ ، إذن عند الـ Full load ستكون نسبة الهبوط في الجهد خلال الدايركتاندرية للمحول تساوي أيضا 3% ، وهذا يعني أن الجهد على أطراف الجانب الثاني سيانخفاض بنسبة 3% عن القيمة الاسمية (عند التحميل الكامل Full load) بسبب وجود الـ X .

$$\text{أى أن الهبوط خلال } X\% =$$

$$72 \text{ V} = \frac{3}{100} \times 2400$$

وهذا يعني أنك يمكنك حساب قيمة الجهد عند أطراف الثانيبي أثناء التحميل الكامل مباشرة دون قياس وذلك كما في المعادلة التالية:

$$.2400 - 72 = V_2$$

وهذا يعني مرة أخرى أن هذه الـ X تسبب في هبوط قدرة $72V$ عند مرور تيار الـ $F.L$ ، مع ملاحظة أن كل ما سبق يفترض أننا نهمل قيمة المقاومة R لل ملفات وهذا عمليا مقبول لأن قيمة $X << R$.

أما إذا كانت R غير مهمه فإننا نستخدم $Z\% = X\%$ ، والعلاقة بينهما معروفة من المعادلة التالية

$$Z_{pu} = \frac{Z_{eq}(\Omega)}{Z_{base}} = \frac{I_{rated} Z_{eq}}{V_{rated}} = R_{pu} + jX_{pu}$$

وهناك استخدام آخر مهم جداً لقيمة $X\%$ وذلك في حساب الـ S.C ، فالمعروف أنه كلما زادت قيمة $X\%$ للمحول كلما قلت قيمة Short Circuit Capacity الناشئة في الجانب الآخر من المحول ، لكن بالطبع هذه الميزة يعني بالضرورة ارتفاع قيمة الهبوط في الجهد كما ذكرنا.

ولها استخدام ثالث وذلك عند عمل الـ Short circuit test ، حيث إن $X\%$ تعني جهد معاوقة المحول – percentage ، وهو الجهد المطلوب تسلطيه على أحد ملفي المحول لإمداد التيار المقنن Rated في كل الملفين عندما يتم وضع دائرة قصر short على الملف الآخر ، وهذا الجهد يعبر عنه بالنسبة المئوية من الجهد المقنن ،

وهذه النسبة هي نفسها الـ percentage impedance voltage ، فلو كانت قيمتها تساوي مثلاً 3% فهذا يعني أنك تحتاج إلى 3% من قيمة الجهد المقاوم فقط في الـ Short circuit test لتمرير قيمة التيار المقاوم Rated current.

ويمكن معرفة قيمة الداليا للـ $Z\%$ للمحول من الجدول التالي المأخوذ من مواصفات الـ IEC (القيمة الأدق تؤخذ مباشرة من لوحة معلومات المحول):

Table 1 – Recognized minimum values of short-circuit impedance for transformers with two separate windings

Short-circuit impedance at rated current		
Rated power		Minimum short-circuit impedance %
	kVA	
Up to	630	4,0
	631 to 1 250	5,0
	1 251 to 2 500	6,0
	2 501 to 6 300	7,0
	6 301 to 25 000	8,0
	25 001 to 40 000	10,0
	40 001 to 63 000	11,0
	63 001 to 100 000	12,5
Above	100 000	>12,5

2-4 حساب القوى الداخلية بين الموصلات بالمحول

من الحسابات الهامة أيضاً التي يجب دراستها بعمق عند دراسة المحولات حسابات القوى الميكانيكية (التجاذب / التناور) بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار. وتنظر أهمية هذا الموضوع عند دراسة الـ S.C في المحولات حيث يمر تيار كهربائي عالي جداً بال ملفات وينشأ عن هذا التيار قوى ميكانيكية كبيرة قد تتسبب في نفکاك المحول نفسه لاسباباً في المحولات التي يكون الملفات الابتدائية والثانوية فيها متداخلة داخل بعضها .

2-4-2 القوة المؤثرة على موصل منفرد

من الأساسيات في الكهرومغناطيسية أن مرور التيار في موصل يكون دائماً مصاحباً بفيض كما ذكرنا ، وقد أثبتت فارادي أيضاً أن أي موصل يمر به تيار I ، ويقطع فيضاً مغناطيسياً كثافته B ، فإنه يتعرض لقوة مغناطيسية قدرها F حيث

$$F \propto I \times B$$

لاحظ أنه في حالة المحول فإن الـ B في المعادلة هي كثافة الفيض المتسرب وليس الفيض الأصلي الذي يمر بالـ Core في المحول ، لأن الفيض الأصلي ترك الموصل ومر في القلب ، وأصبح غير مرتبط به .


أما في حالة دراسة المحركات فإن القيمة الكبرى للـ B هي المرتبطة بالأسلاك المكونة للـ Motor windings ، ومن ثم تكون الـ Force الواقعه على ملفات المотор كبيرة فتحركه ، على عكس الحالة هنا في المحولات ، فالـ Force الناشئة عن الـ Leakage flux والمؤثرة على ملفات المحول لحسن الحظ غير كبيرة ومن ثم لا يتحرك الملف كما في المotor (الكنها أيضا ليست مهملاً كما سنرى) .

2-4-2 حسابات القوى المغناطيسية بين موصلين :-

الآن إذا كان لدينا موصلين متقاربين يحمل كل منهما تيار قدره I_1 ، I_2 على الترتيب ، فإنه تنشأ بينهما قوة (تجاذب أو تناول) تتوقف قيمتها على قيمة التيارين ، و المسافة بين السلكين حسب القانون


$$|F_x| = i_1 \times i_2 \times \frac{\mu_0}{2\pi r}$$

و يتحدد اتجاه القوة (تجاذب أو تناول) حسب اتجاه التيارين ، فإذا كانا متعاكسين كانت القوة بينهما قوة تناول كما في الشكل 8-2 .

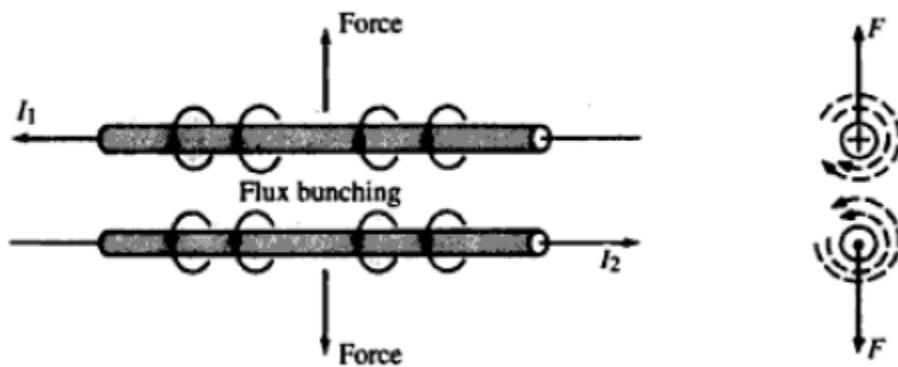

شكل 2-8 : تأثير تجاور الموصلات الحاملة لتيارات متعاكسة الاتجاه

و إذا كانا في اتجاه واحد كانت القوة المغناطيسية بينهما هي قوة تجاذب كما في الشكل 9-2 .

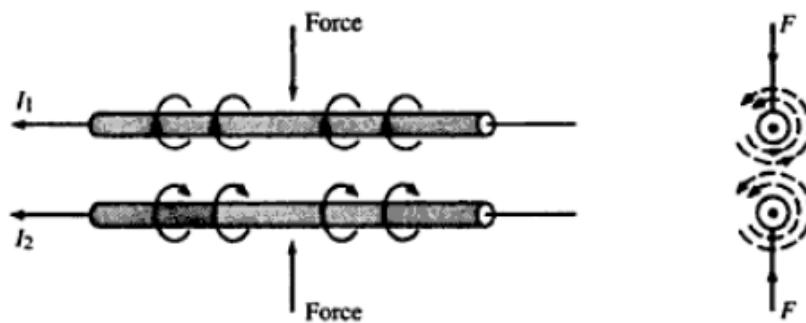

شكل 2-9 : تأثير تجاور الموصلات الحاملة لتيارات متدة الاتجاه

و تحدد قاعدة فلمنج لليد اليسرى اتجاه القوة المؤثرة على موصل يمر فيه تيار و موضوع في اتجاه مجال مغناطيسي.

هذه القوى الميكانيكية بين الموصلات تتوقف على عاملين أساسين (بفرض ثبات المسافة بين الموصلات) :

- الأول هو شدة تيار العطل
- والثاني هو مدة سريان تيار العطل

ومن ثم نذكر هنا بأهمية دور أجهزة القياسية فكلما كانت هذه الأجهزة دقيقة وسريعة كلما كان فصل العطل سريعا وهذا يقلل من القوى المؤثرة على الملفات


2-4-2 ما هي العناصر المسئولة عن هذه القوى الميكانيكية؟

من المعروف أنه خلال المرور الطبيعي للتيار في محول له قطبية موجبة Additive Polarity يكون اتجاه مرور التيار في الملف الابتدائي عكس اتجاه مرور التيار في الملف الثانوي ، ومن ثم يزيد الجهدان معا وينقصا معا دون تغير في الـ Ampere Turn A.T. كما سنرى في فصل القطبية في الباب الثالث من هذا الكتاب ، ورغم اختلاف قيمة التيارين إلا أن الـ ΔT لكلا الملفين متساوية ومتعاكسة . وحيث أنه يوجد فيض متسرّب Flux Leakage حول كل موصل في كلا الملفين فهناك قوة طرد بينهما للخارج تزداد بالطبع كلما زاد التيار .

لاحظ أنت نتحدث فقط عن تأثير ϕ leakage Flux وليس عن الفيض الأصلي الذي يمر بالـ Core وهذا الذي يمر بالـ conductors لا ينبع أي قوى مؤثرة على الـ Core لأنّه غير مرتبط به أصلا.

2-4-2 اتجاه القوى المغناطيسية الميكانيكية أثناء الأعطال

أثناء حدوث العطل يكون اتجاه القوى الميكانيكية مركباً ومعقداً ، فملفات الـ $L.V$ تمثل للصعود لأعلى عكس ملفات $H.V$ ، و في نفس الوقت يميل الملفان للتباعد أفقياً كما في الشكل 2-10 و كل هذا ينعكس بمعدل 50 مرة في الثانية الواحدة بفرض أن لدينا (50 Hz System).

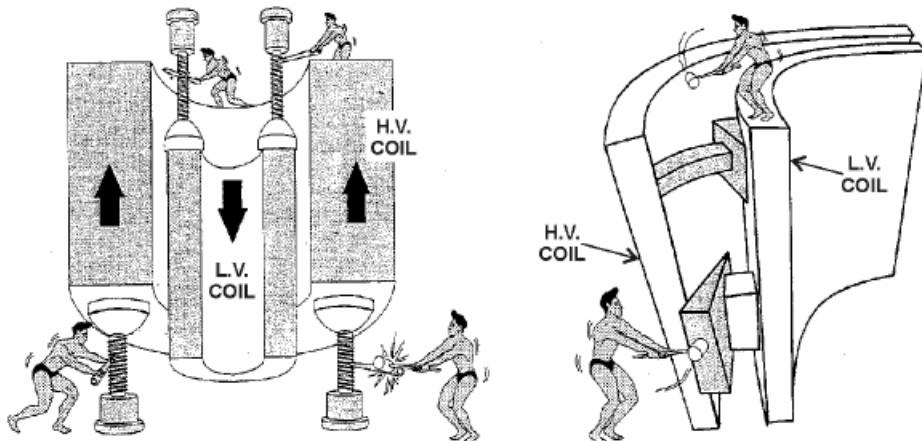


شكل 2-10 : القوى الميكانيكية الناشئة داخل محول

و هذا يعطي إشارة لأهمية أن يكون التربيط في المحولات محسوباً بدقة و إلا تفكك المحول مع أول عطل يحدث به.

ملحوظة:

من المشاكل الأخرى التي تنتج عن تيار العطل - بالإضافة إلى القوى الميكانيكية - مشكلة الشارة التي تنتج داخلياً نتيجة انهيار العزل بين الملفات ، وهذه الشارة تكون مصاحبة بحرارة عالية تتسبب في تسخين الزيت فيشتعل ، و يزداد الضغط داخل TANK حتى يصل إلى حد الانفجار.

والشكل 3-3 يمثل الطريقة الـ Standard في التعبير عن توصيلية الدلتا (إلى اليسار) ، و توصيلية الـ ٢ (إلى اليمين).

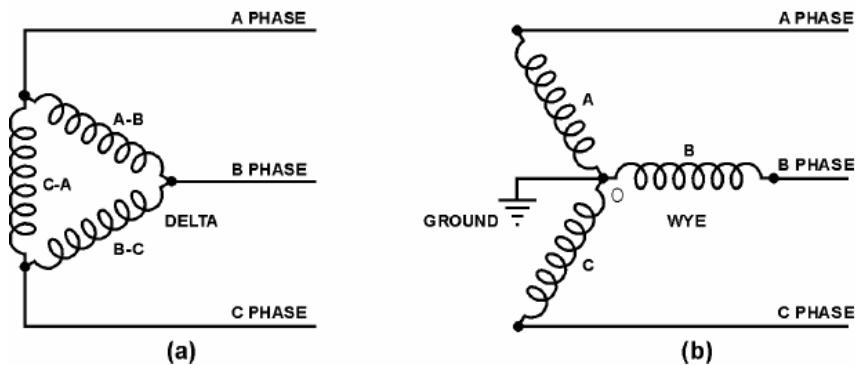


شكل 3-3 : توصيلية الدلتا (الأيمين) وتوصيلية الـ Star

3-1-2 الطريقة الثانية لتصنيع المحولات الـ 3-Ø :

وفيها تكون المحولات الـ 3-Ø مصنوعة من قلب حديدي ثلاثي كوحدة واحدة مباشرة و ليس من ثلاثة محولات أحادية كما في النوع السابق. وقلب المحولات الـ 3-Ø يمكن أن يصنع بإحدى الطريقتين وهما الـ Core-type أو Shell-type، وتسميتها المراجع العربية بالمحولات القلبية والمحولات الفشرية.


على سبيل المثال في حالة استخدام طريقة الـ Core-type ، يكون القلب الحديدي مكون من 3 أعمدة 3-limbs ، ويوضع ملف الـ LV الخاصة بالـ phase-A حول العمود الأول ، ثم توضع فوقها ملفات الـ HV الخاصة بنفس الـ phase ، وهكذا في الـ 2-phases الأخرى كما في الشكل 3-4 . وبالطبع هناك عزل بين الملفين في كل Phase .

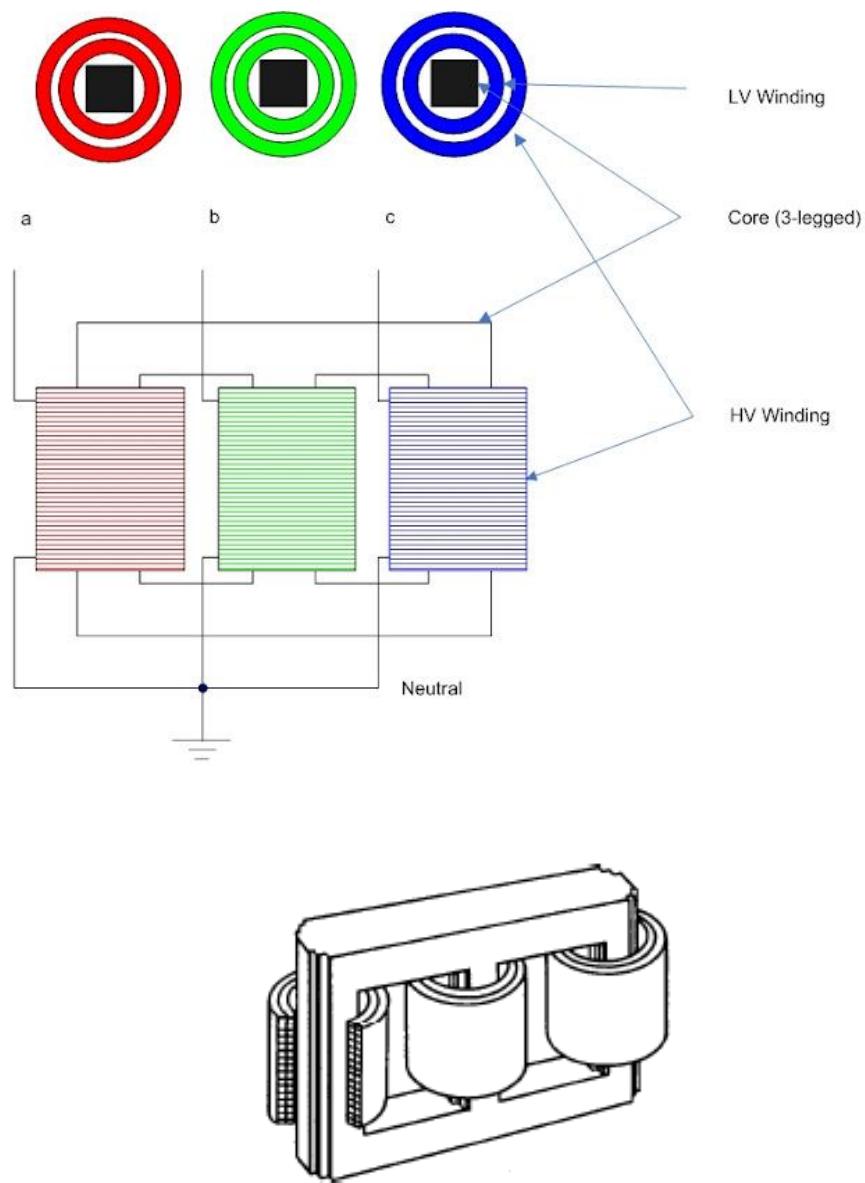

شكل 3-4 : محول ثلاثي Core Type

وعمليا يتم تجهيز ملفي كل Phase بصورة منفصلة ثم توضع الملفات في فرن التجفيف بدرجة حرارة 120 مئوية لمدة 24 ساعة ، وبعد إخراجها من الفرن توضع مباشرة تحت تأثير مكبس خاص لتحديد طول الملف ودرجة تماسك طبقات الملف الواحد ، وبعد ذلك يتم إزالة الفيزيات الثلاثة ، حيث يتم إزالة الدور الأوسط على العمود الأوسط للقلب الحديدي ، ثم الدور الآخرين بعد ذلك.

ويمكن تصنيع القلب الحديدي أيضا بطريقة الدوائر Shell Form ، وتسمى أيضا بالمحولات القشرية كما في الشكل 3-5 .

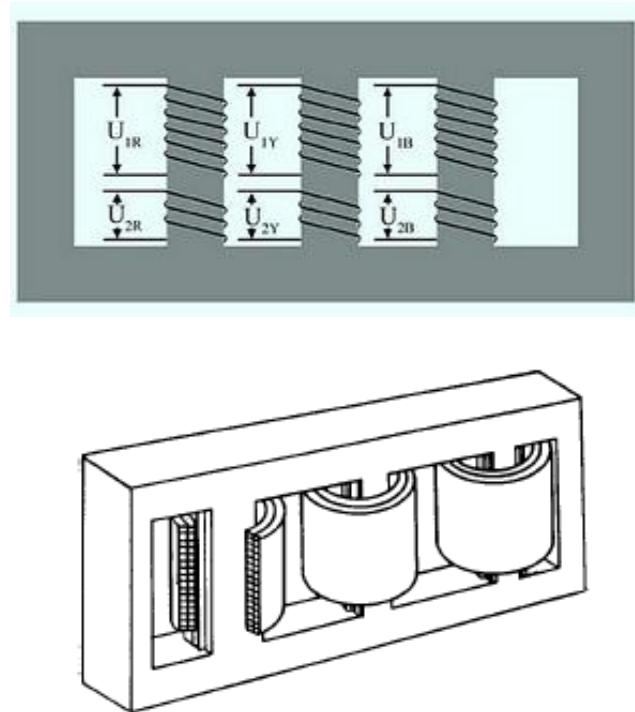

شكل 5-3 محول Shell Type له خمس أذرع

والهدف في كلا الطريقتين هو ضمان أن الفيصل الناشئ من ملفات L_7 لا يرتبط بدرجة كبيرة بملفات H_7 دون تشتت فيفيض ، و دون تسرب كبير . وهناك تفاصيل أكثر عن طريقة التصنيع تجدها في الباب الثاني من الكتاب.

3-1-3 الفرق بين طرفيقتي تكوين المحولات الثلاثية

تميز طريقة 3-Banks لتكوين محولات $\Delta-\Delta$ بالسهولة في كل شيء ، سواء في صيانته ، أو تركيبه ، لكنه يشغل حيزا أكبر من النوع الثاني الذي تكون $\Delta-\Delta$ فيه وحدة واحدة ، كما أن تكلفة النوع الأول أكبر أيضا بنسبة حوالي 25% ، كما أن الوزن أيضا يكون أكبر .

غير أن استخدام ثلاثة محولات أحادية لتكوين محول واحد ثلاثي لها ميزة هامة رغم العيوب السابقة وهي أننا يمكن أن يكون لدينا محول رابع أحادي يمثل محول طوارئ في حالة خروج أيها من المحولات الثلاثة من الخدمة ، بينما في حالة المحول الثلاثي المصنوع كوحدة واحدة فإننا نحتاج إلى محول مثله ليكون محول طوارئ وهذا يمثل تكلفة أكبر.

3- طريقة الـ Wye – Delta ، وتعرف أيضاً بطريقة (Star-Delta) ، وتنستخدم غالباً مع محولات الـ Star-Delta.


، حيث يوصل جانب الـ Star إلى الجهد العالي لتخفيف تكلفة العوازل ، حيث يكون الجهد مساوياً $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$.

4- طريقة Delta – Wye ، وتعرف أيضاً بطريقة Delta-Star ، وتنستخدم في محولات الـ Step up على عكس طريقة (Star-Delta) السابقة ولنفس الأسباب التي ذكرناها.

ولكل طريقة من الطرق الأربع نفاصل أخرى لمميزاتها وعيوبها ، وسنتعرف على ذلك بالتفصيل في الباب الثالث.

3-2-3 العلاقات الحاكمة للجهد في محولات الـ Δ

كما ذكرنا ، فإن الطريقتين الأكثر شيوعاً للتوصيل الملفات الثلاثة في كل جانب من جانبي المحول هما : إما على شكل دلتا ، أو على شكل ستار ، وفي كلا الحالتين لدينا نوعين من الجهد كما في الشكل : الأول هو الجهد بين أي Two lines ويسمى بالـ Line Voltage, V_L ، والثاني هو الجهد المباشر على الـ Winding ويسمى بالـ Phase Voltage, V_P . والعلاقة بينهما واضحة في الشكل 3-7.

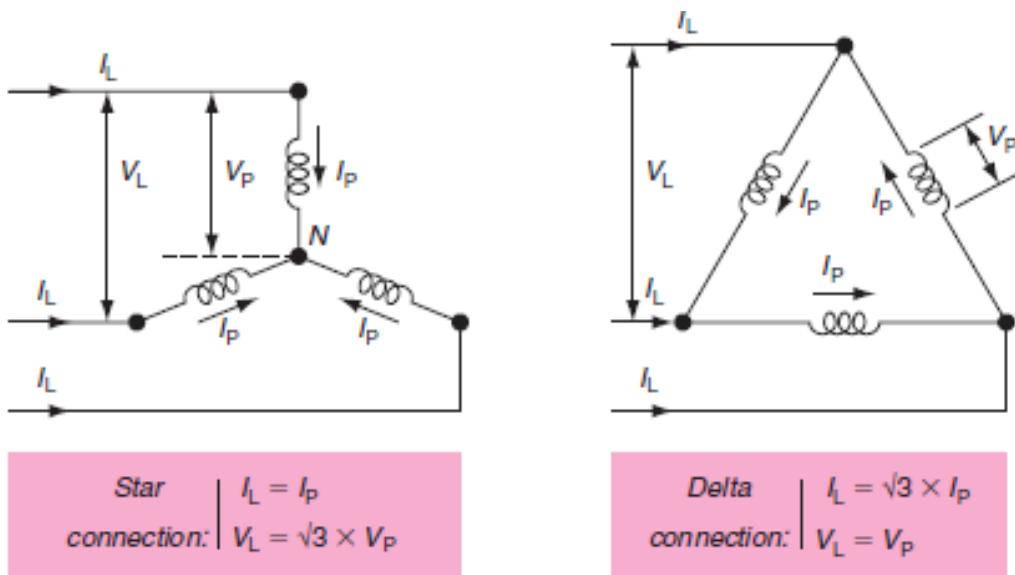

شكل 3-7 العلاقة بين الجهد والتيارات المختلفة في الدلتا والـ Star

ففي حالة التوصيل على شكل Star ، تكون العلاقة بين V_L (line voltage) ، V_P (phase voltage) ، و كذلك علاقات التيار بين I_L ، I_P كما يلي:

$$V_L = \sqrt{3} V_p \quad) \\ I_L = I_p$$

أما فى حالة التوصيل على شكل Delta فستكون العلاقات كما يلى :

$$V_L = V_p \\ I_L = \sqrt{3} I_p$$

3-2-3 العلاقات الحاكمة للقدرة Power Relations في المحولات الثلاثية

تحسب قيمة الـ Apparent Power, S مقاسة بوحدات الـ kVA أو وحدات الـ MVA في المحولات الثلاثية ، سواء الموصولة على شكل دلتا ، أو الموصولة على شكل ستار بطريقة واحدة وهي :

$$S = 3 V_{LN} I_{LN}$$

حيث V_{LN} هي Phase Voltage
و I_{LN} هو الـ Phase Current

ويمكن التعبير عن المعادلة السابقة بصورة أخرى في حالة التوصيل على شكل ستار كما يلى:

$$S_Y = 3 V_{LN} I_L = 3 \frac{V_{LL}}{\sqrt{3}} I_L = \sqrt{3} V_{LL} I_L$$

وبالمثل في حالة التوصيل على شكل دلتا تكون العلاقة كما يلى

$$S_\Delta = 3 V_{LL} I_\Delta = 3 V_{LL} \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} V_{LL} I_L$$

لاحظ أن علاقات حساب القدرة في المحولات لا تتوقف على طريقة التوصيل ، ففي كلا الحالتين تكون قيمة القدرة الـ Apparent power ، S محسوبة بطريقة واحدة وهي :

$$S = \sqrt{3} V_{LL} I_L$$

3-2-3 ما الفرق بين استخدام الـ Amp واستخدام الـ Volt-Amp في التعبير عن قدرة محول Three Phase؟

عادة عند التعبير عن حمل المحول يمكن أن يكون ذلك بالأمبير أو بالـ kVA ، فنقول مثلاً هذا محول 100A و نقول عن محول آخر أنه محول 1 MVA وكلاهما مستخدم ، ولكن هناك مشكلة تظهر عن توصيل ثلاثة محولات أحادية الوجه 1-Ø بمحول آخر أنه محول 1 MVA. ولكن هناك مشكلة تظهر عن توصيل ثلاثة محولات أحادية الوجه 1-Ø بمحول 100A ، فإذا كان كل محول من المحولات الثلاثة الـ 1-Ø قادر على تحمل 100A مثلاً فإننا عند توصيل المحولات الثلاثة معاً لنصنع منهم محول واحد من النوع الـ 3-Ø فإننا نقول أن قدرة المحول الجديد بالأمبير تساوي 100A أيضاً وليست 300A. أما إذا عبرنا عن قدرة المحول بالـ kVA ، وكانت قدرة كل واحد من المحولات الأحادية الثلاثة تساوي 20 kVA ، فإننا في هذه الحالة سنحصل على محول 3-Ø قدرته تساوي 60 kVA وليس 20 kVA.

3-2-4 هل تحدد قدرة المحول بالـ kW أم بالـ kVA؟

المحولات على عكس المотор ليس لها mechanical output بل لها electrical output فقط ، وهذا يعني أن التيار الخارج من المحول يمكن أن يكون له power factor تتراوح قيمته من 0 : 1 حسب طبيعة الحمل المتصل به ، ومن ثم يصبح غير مناسب أن نعرف المحول بالـ kW لأنها ستكون قيمة متغيرة حسب الحمل ، وإنما يعرف بالـ kVA، ثم تحسب قيمة الحمل بالـ kW حسب الـ P.F الخاص بالحمل.

3-3 المحولات ثلاثية الملفات


في أغلب المحولات يكون لدينا مجموعتين من الملفات (Primary / Secondary) ولذا يعرف بـ Two – windings transformer ، و هذه المحولات هي التي تعرفنا عليها حتى الآن مثل محولات Δ/Δ أو Δ/Y وهكذا.

لكننا هنا نتعرض لنوع آخر من المحولات يعرف 3-windings transformer حيث تكون لدينا ثلاثة مجموعات من الملفات على كل limb ويكون لدينا 9 أطراف خارجية من المحول وتسمى ملفات المجموعة الثالثة المضافة إلى المحول بـ tertiary windings و يعني الملف الثالث.

وهذا الملف الثالث له استخدامين أساسيين :

- الاستخدام الأول يكون لإنتاج جهد مختلف عن جهد pri/sec ، على سبيل المثال 300/132/33 ومن ثم يكون المحول مستخدم لانتاج جهدين مختلفين من الجهد الأصلي.

2. الاستخدام الثاني أن يتم توصيله لتسريب الاZero sequence currents لاسيما إذا كان المجموعتين الآخرين بالمحول موصلين على شكل YY أو $\Delta\Delta$ كما في الشكل 3-8 .

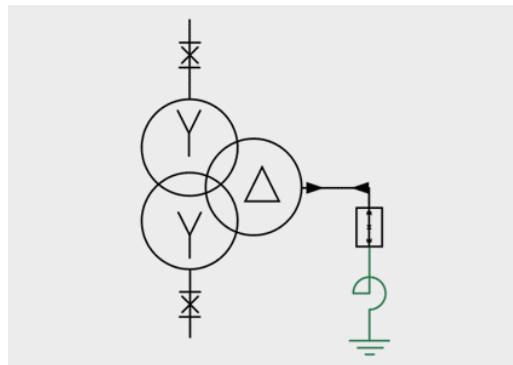

شكل 3-8 : محول ثلاثي الأوجه وثلاثي الملفات



الباب الثاني

تركيب وتصنيع المحولات

الفصل الرابع : الأجزاء الفعالة : القلب والملفات Core and Windings

الفصل الخامس : الأجزاء الغير فعالة والأجهزة المساعدة


مقدمة الباب الثاني

ما تم دراسته حتى الآن لا يتعدى الأسس النظرية للمحولات الكهربية ، لكن هذا الباب يخرج عن السياق السابق لعرض تركيب محول القوى و عناصره الأساسية ، و أهم الملحقات التابعة له ، و ذلك قبل أن نبدأ فى دراسة تشغيل و أداء المحولات و اختباراتها الخ فى الباب الثالث والرابع والخامس.

الفصل الرابع

القلب وال ملفات

يمكن أن نقسم تركيب المحول إلى مجموعتين أساسيتين تظهر عناصرهما التفصيلية في الشكل 4-1:

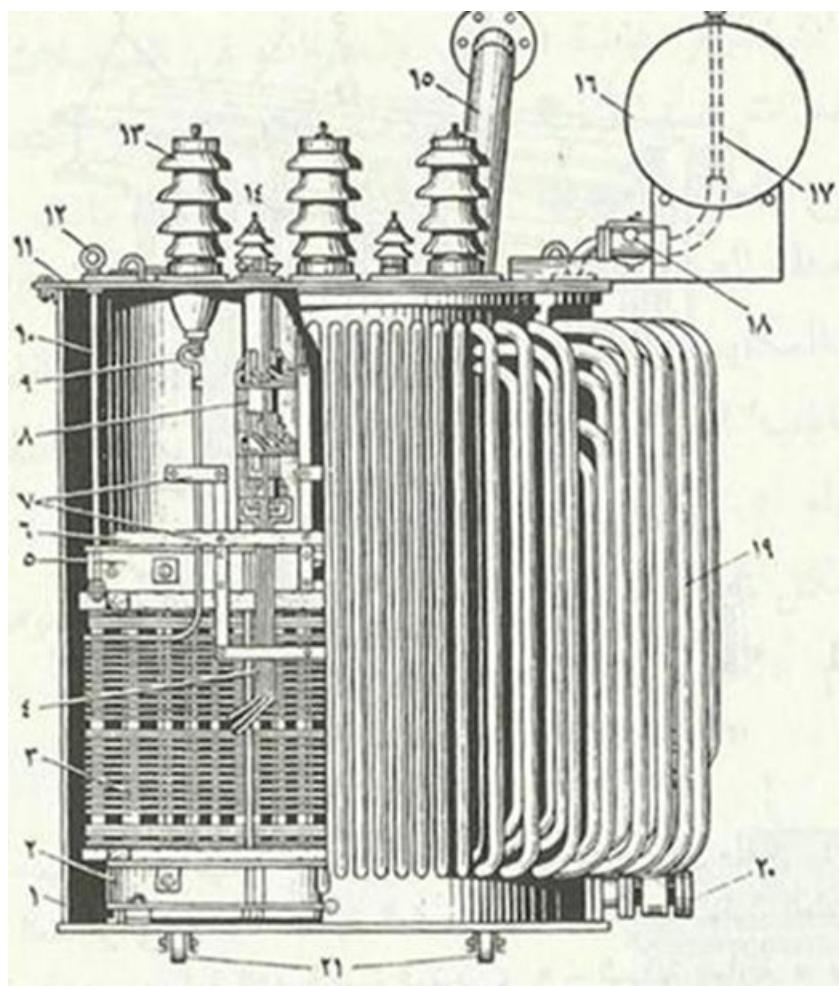

المجموعة الثانية : تضم بقية الأجزاء وتعرف بالأجزاء المساعدة Auxiliaries أو غير الفعالة .

وهذه المجموعة الثانية تضم ما يلى :

- الخزان (Tank) ، رقم (1) وغطاؤه (رقم 11) وحنفيه تفريغ الزيت (رقم 20)
- أنابيب التبريد رقم 19 ويلحق بها المضخات
- وعاء التمدد الزيتى (Conservator tank) (رقم 16) وملحقاته مثل مؤشر الزيت (رقم 17) وأنبوب الانفلات (رقم 15) ، وحدة التنفس Breathing unit
- جهاز الحماية المعروف باسم بوخلز Buchholz Relay (رقم 18)
- حلقات الرفع (رقم 12) تستخدم فى رفعه وتتنزله بالأوناش .
- العجلات (رقم 21)
- وهناك عناصر المرتبطة بالخزان والملفات معا وتشمل Bushings (رقم 14 و 13) ومن ملحقاته Corona rings (رقم 14 و 13) وعتبات الا Yoke (رقم 4 و 9) و Tap changer و Skirts و Flange و

أما الشكل 2-4 فيبرز أهم العناصر فى محولات القوى لكن من زاوية أخرى :

- 1 لوحة البيانات
- 2 H.V. bushings
- 3 L.V. bushings
- 4 H.V. tapping switch
- 5 H.V. double primary voltage switch
- 6 نقطة ملأ الزيت
- 7 مؤشر الزيت على التانك الاحتياطي
- 8 مؤشر لقياس الحرارة
- 9 لقمة رفع المحول (نقطة اتصال الونش)
- 10 نقطة تأريض
- 11 صمام سحب عينات الزيت
- 12 عجلات السير

الجزء الأول : تصنیع وتجمیع القلب الحدیدی

٤-١ القلب (Core)

الـ Core في المحولات مصمم لتحمل الفیض المغناطیسی الناشئ عن مرور التیار في الملف الابتدائی ونقله ليقطع الملف الثانوی ليتولد الجهد بالحث induced voltage في الملف الثانوی. وهذا المسار الذي يسرى فيه الفیض يجب أن يكون ذات معاوقة مغناطیسیة ضعیفة لیسهل مرور الفیض .

وقلب المحول عملياً يصنع من رقائق ذات سماكة 0.3 mm من مادة الصلب السیلیکونی موجة الحبیبات و المدرفل على البارد (Cold rolled grain oriented Silicon steel) . وتعرف اختصاراً بـ CRGO ، ویتميز هذا النوع كما يبدو من مفردات اسمه بالآتی :

- الصلب: والصلب له كفاءة عالیة لتمریر الطاقة المغناطیسیة نظراً لارتفاع النفاذیة النسبیة (Permeability) ، كما أنه يعطي أقل قدر ممکن من مفقودات الدا eddy current مما يساعد على رفع كفاءة المحول .
- السیلیکونی : حيث يتم عزل الشرائح بعضها البعض بمادة السیلیکون السائل لتقلیل أثر الدا eddy current .
- المدرفل على البارد : حيث يتم درفلة شرائح الصلب من السمک الذي تم تصنیعها عليه حوالي (5mm) إلى السمک الذي سوف يستخدم في المحول (0.3mm) على عدة مراحل في درجة حرارة منخفضة و ذلك حتى يسهل التعامل معها و نقطیعها بشكل منظم لتكوين القلب الحدیدی .
- موجة الحبیبات grain oriented : حيث يتم ترتیب بلورات الصلب في اتجاه الدرفلة على البارد حتى لا تسبب مقاومة لمرور الفیض المغناطیسی .

في هذا النوع تتراوح كثافة الفیض (Flux density) داخل الدائرة المغناطیسیة بين 1.6 : 1.8 تسلا (Webber/m²) ، و يراعی عدم زیادة هذه القيمة إلى الحد الذي یسبب تشبع (Saturation) القلب الحدیدی حيث یتسبب تشبع القلب الحدیدی في خفض كفاءة التشغیل و ظهور توافقیات (Harmonics) غير مرغوب فيها .

٤-١-١ سمات المواد المستخدمة في صناعة القلب الحدیدی


هناك عدة سمات يجب أن تتوافر في المادة التي تستخدّم في صناعة القلب الحدیدی ، منها :

1-1-1-4 السماحية Permeability

والسماحية أو μ Permeability ويرمز لها بالرمز μ ، تعنى القدرة على نقل الفيصل ، ويحسن أن تكون عالية جدا حتى تسمح بمرور فيصل على مساحة صغيرة ولا يصبح حجم المحول غير منطقي. وبالطبع فإن الهواء يمكن أيضا استخدامه في نقل الفيصل بين الملفات لكن كفاءته منخفضة جدا مقارنة بالمادة المغناطيسية الأخرى فبعض أنواع μ Soft لها Permeability نسبة μ تصل قيمتها إلى 1500 مرة زيادة عن الهواء والتي يرمز لها بالرمز μ_0 .

ولا يستخدم الهواء كوسط لنقل الفيصل إلا في حالة المحولات عالية التردد (أعلى من 20 kHz) لأن هذه الترددات العالية تتسبب في مفقودات عالية جدا في حالة استخدام قلب حديدي داخل المحول. وبالطبع هذه محولات تستخدم عادة في الدوائر الإلكترونية ، وليس من فئة محولات القوى.

ويتم التفريق بين الرمز المستخدم للقلب الحديدي والآخر المستخدم للقلب الهوائي كما في الشكل 4-3.

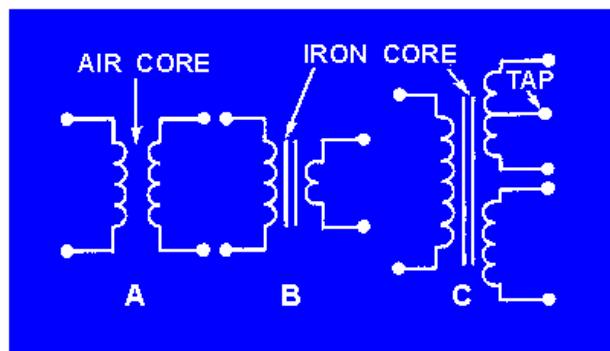

شكل 4-3 : القلب الحديدي والهوائي

حيث يضاف خطين رأسين بين الملفين في حالة استخدام القلب الحديدي.

2-1-1-4 عدم التشبع

السمة الثانية الضرورية في المادة المغناطيسية هي ألا تدخل بسرعة في مرحلة μ Saturation أو التشبع عند مرور الفيصل بها. فالفيصل المغناطيسي يتسبب في حدوث Line-up لجزئيات المادة المغناطيسية ، وكلما زاد الفيصل كلما تغير وضع عدد آخر من جزئيات القلب ، فإذا تغير وضع كافة الجزيئات فإننا نقول أن القلب قد تشبع ويصبح أى زيادة في قيمة التيار المولدة للفيصل لا يقابلها زيادة في الفيصل .

3-1-1-4 سمات أخرى

هناك عدة سمات أخرى سبق الحديث عن تأثيرها في فصول سابقة منها أن تكون المادة على شكل شرائح رفيعة لتقليل الفقد في الطاقة ، ومنها أيضاً قلة الفيض المتبقى في القلب the Residual Flux بعد فصل المصدر والتي يعبر عن ذلك بصغر مساحة the Hysteresis loop . وهناك المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة في الباب الرابع (فصل المفقودات).

4-2 تجميع القلب الحديدى (Core)


هناك أسلوبان معروfan لتجميع the Core في المصنع :

Core type .1

Shell type .2

والأسلوبان يتشابهان في نقاط ويخالفان في أخرى ، ففي كلا الأسلوبين يتم تصنيع القلب من شرائح المادة المغناطيسية المستخدمة (مع وضع العزل بين كل شريحتين) حتى نصل للسمك المطلوب حسب التصميم المناسب لكلا الطريقتين ، ثم يتم تحريم هذه الشرائح معًا بواسطة روابط مصنوعة من fiber glass غالباً ، وهي تتحمل حرارة عالية تصل إلى 130 درجة مئوية.


والقلب الحديدى بصفة عامة يتكون في كلا الطريقتين من أجزاء رئيسية تسمى الساق أو Legs أو الأعمدة ، بالإضافة إلى جزء أفقي يربط هذه الأجزاء الرئيسية معاً ويسمى Yoke أو الفك ، وهو الجزء الذي لا ينفك عنه أى ملفات كما في الشكل 4-4 .

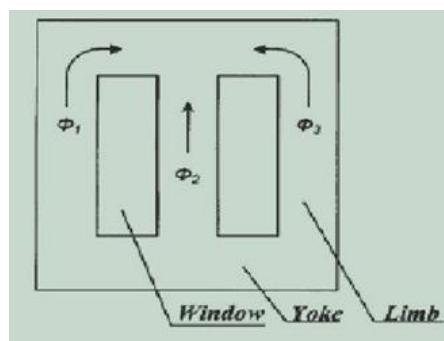

شكل 4-4 : أسماء أجزاء القلب الداخلى

والنوع الأول Core Type يكثر استخدامه في المحولات الأصغر في القدرة ، علماً بأن كل المحولات التي تفوق قدرتها 50 MVA فإنها تصنع بالطريقة الثانية (Shell Form) .


وكل نوع منها يمكن أن يستخدم مع محولات الـ Single phase (1-Φ) ، كما في الشكل 4-5 .

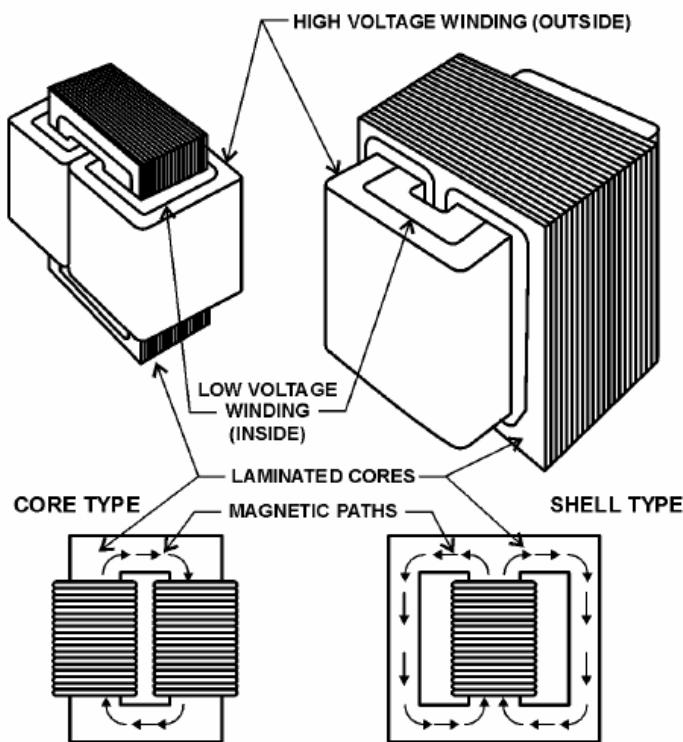


شكل 4-5 : محولات الـ Core Type ومحولات الـ Shell Type

ويختلف الأسلوبان في عملية وضع الملفات حول الـ Core ، ففي حالة الـ Core Type فإن مسار الفيصل المغناطيسي يكون من Loop واحدة كما في الجزء الأيمن من الشكل 4-5 ، وهذه الـ Loop أو الحلقة تربط الملفين الابتدائي والثانوي معا ، بينما في حالة الـ Shell Type فإن الشرائح المعدنية المكونة للفل لف تحيط بالجزء الأكبر من الملفات ، حيث يكون المسار المغناطيسي في هذه الحالة مكونا من دائرتين Two Loops كما في الجزء الأيسر من الشكل 4-5 الذي يوضح الفرق بين الأسلوبين في محولات الـ Single phase (1-Φ).

ويمكن استخدام الإسلوبين في محولات الـ Three phase (3-Φ) أيضا ، كما في الشكل 4-6 الذي يمثل محول من النوع 3-Phase Shell-Type Transformer . و الشكل 4-7 الذي يمثل محول من النوع : 3-Phase Core-Type Transformer

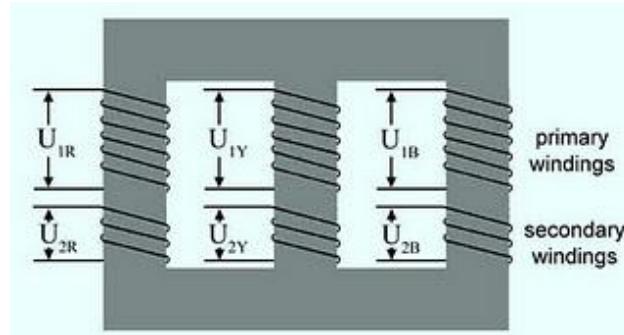

شكل ٤ - ٦ : محولات الـ Core Type الثلاثية

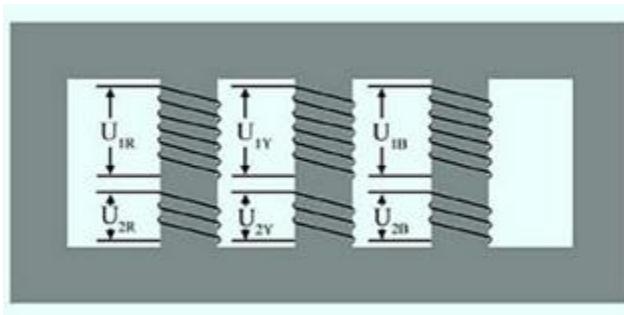


شكل ٤ - ٧ : محولات الـ Shell Type الثلاثية

وفي كلا الحالتين يكون القلب الحديدي مكونا من 3 أعمدة ، ويلف الملفين الابتدائي والثانوي لكل phase من الـ phases الثلاثة على عمود منفصل ، حيث يوضع ملف الجهد المنخفض ملائقا للـ Core ، ثم يوضع فوقه ملف الجهد العالي.


١-٢-٤ طريقة الـ Core Type

إذا وضع كلا من الملف الابتدائي والملف الثانوى على Legs مختلفة فحتما سيكون هناك فقد كبير في الفيصل Flux Leakage ولذا ففي الواقع العملي يندر أن تجد الصورة الموجودة في الشكل ٤-٥ حيث الملفات متباude عن بعضها ، وإنما ستجد أن الملفين ملفوفين حول نفس الـ Leg بعد تقسيما إلى جزئين متساوibين كما في الشكل ٤-٨ .

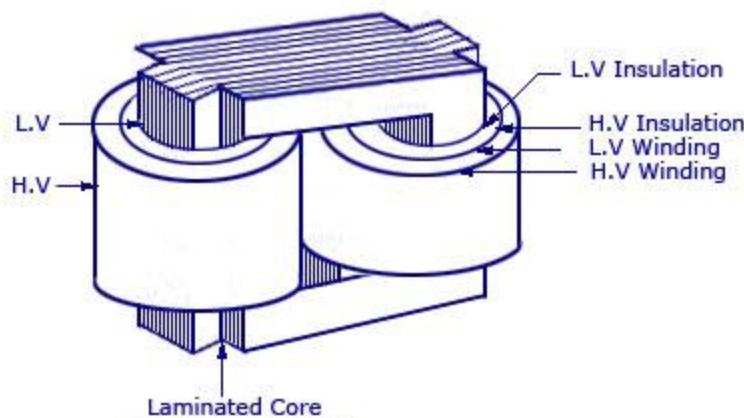

شكل 4-8 : طريقة وضع الملفات في محولات الـ Core Type

وتوضع ملفات حول القلب بطريقتين كما في الشكل 4-9 .

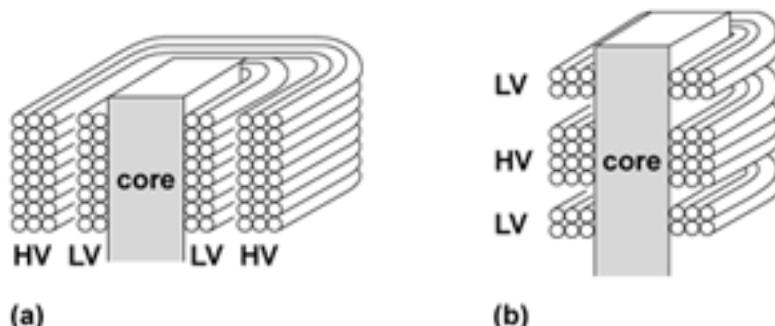


شكل 4-9 : وضع الملفات حول القلب

فى الطريقة الأولى يوضع أولا ملفات الجهد المنخفض على الـ Leg ثم توضع فوقها ملفات الجهد العالى وتسمى الترتيب المركزى Concentric ، أما فى الطريقة الثانية فىكون هناك تناوب بين أجزاء ملفات الجهد المنخفض والجهد العالى وتسمى Interleaved ، وفي كلا الطريقتين فإن احتمال أن يقطع الفيصل الناشئ فى الملف الأول ملفات الملف الثانى احتمالا عاليا ومن ثم تتحسن كفاءة الـ Coupling بين الملفات ويقل الـ Flux leakage .

وبالطبع هناك عزل يوضع بين كلا النصفين ، بالإضافة إلى العزل بين القلب وبين ملفات الجهد المنخفض الداخلية. وهذا يفسر السبب فى جعل النصف الداخلى الملائق للقلب هو من ملفات الجهد المنخفض وذلك حتى تسهل عملية عزله عن القلب الحديدى.


2-2-4 طريقة الـ Shell Type

الفি�ض المغناطيسى كما ذكرنا ينقسم فى حالة الـ Shell Type إلى دائرتين مغناطيسيتين ، ومن ثم فإن الـ Leg الوسطى سيمر بها الفি�ض كاملا بينما يمر نصف الفيض فقط فى الـ Legs الموجودة على الأطراف ، وكذلك فى الـ Yoke ، وهذا يفسر السبب فى أن هذه الأجزاء يكون مساحة قطعها نصف مساحة الـ Leg الوسطى . أما الملفات فيوضعان فوق بعضهما على الـ Leg الوسطى كما فى الشكل 4-10 . ووجود الملفات فى الـ Limb الداخلى هو السبب فى تسمية هذا النوع بالمحولات القشرية لأن الشكل العام يشبه القشرة التى تحيط بالثمرة.

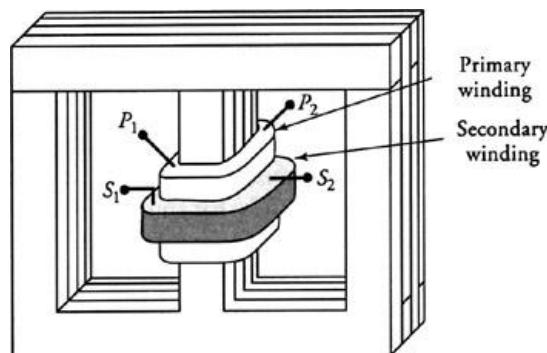

شكل 4-10 : طريقة وضع الملفات فى محولات الـ shell type

وقد يتم تقسيم ملفات الجهد المنخفض إلى نصفين يضم كل منهما ملفات الجهد العالى (سندويتش) ، كما فى الشكل 4-11 وهو الطريقة الأكثر انتشارا.

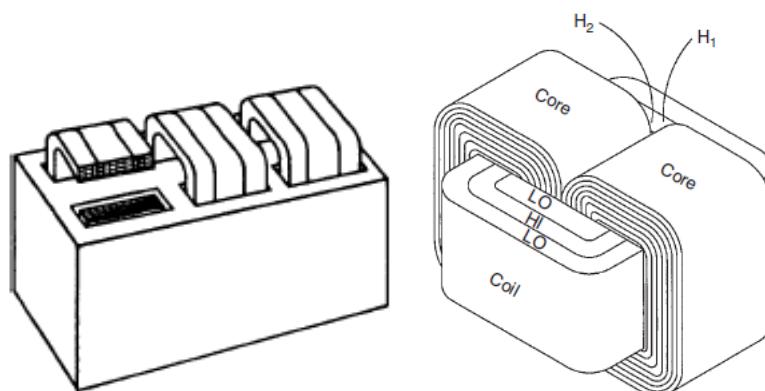

شكل 4-12 : وضع ملفات الجهد العالى والمنخفض بطريقة السندويتش

والهدف واضح من كلا الطريقتين وهو تقليل الفقد في الفيض المتسرب.

4-2-3 الفروق بين طرفيات التصنيع

يمكن بعد هذه المقدمة أن نجمل أهم الفروق بين طريقة الـ Core Type وطريقة الـ Shell Type المستخدمتان في تصنيع القلب الحديدى:

- 1- فى حالة الـ Core type الأحادية يكون لدينا 2 Limbs بينما يكون لدينا ثلاثة فى حالة الـ Shell type
- 2- فى حالة الـ Core type يكون الطول المتوسط للقلب الحديدى أطول منه فى حالة الـ Shell type بينما يكون الطول المتوسط لملف النحاس أقصر من حالة الـ Shell type.
- 3- يترتب على ما سبق أن الـ Core type له مساحة أكبر للقلب الحديدى وعدد أقل للفات النحاس مقارنة بالـ . type
- 4- طريقة الـ Shell لها قدرة أكبر على تحمل الـ Short Circuit لكن صيانتها أصعب.


4-3 تجميع شرائح القلب الحديدى

القلب الحديدى عموماً يصنع من شرائح معدنية كما ذكرنا ، وهذه الشرائح لها أشكال متعددة كما في الصورة.



هناك عدة طرق لتجميع القلب الحديدى ، منها طريقة قديمة تسمى Butt Lap ويتم فيها تجميع الأجزاء المختلفة على قواعد مستطيلة باستخدام طبقات زوجية وفردية كما في الشكل 4-13 (تبادلية أو تناوبية). ويهدف هذا الترتيب في وضع الشرائح في الصورة السابقة إلى جعل المجال المغناطيسي متصل داخل القلب ولا تكون هناك Air Gap .

وبعد انتهاء عملية الحشو ننتقل إلى عملية تكبيس الـ Yoke العلوي بالعتبات (رقم 1) كما في الشكل 4-15 ، ويجب التأكد من وجود العزل رقم (4) بين العتبة والـ Yoke . لاحظ وجود مسامير شد رأسية (رقم 5) وأخرى أفقيّة (رقم 2) لضمان ثبات الشرائح وكلاهما يجب أن يكون معزولا تماما عن الشرائح المعدنية ولا يوجد قصر Short بينهما ، ويجب في نهاية العملية التأكد بجهاز ميجر من هذه النقطة حيث يجب ألا تقل مقاومة العزل بينهما عن 100 ميجا أوم . وتظهر في الشكل أيضا ثلاثة أطراف لأحد ملفات الجهد (رقم 8) أما الأطراف الأخرى فلم تظهر لأنها في الجانب الآخر من الصورة.

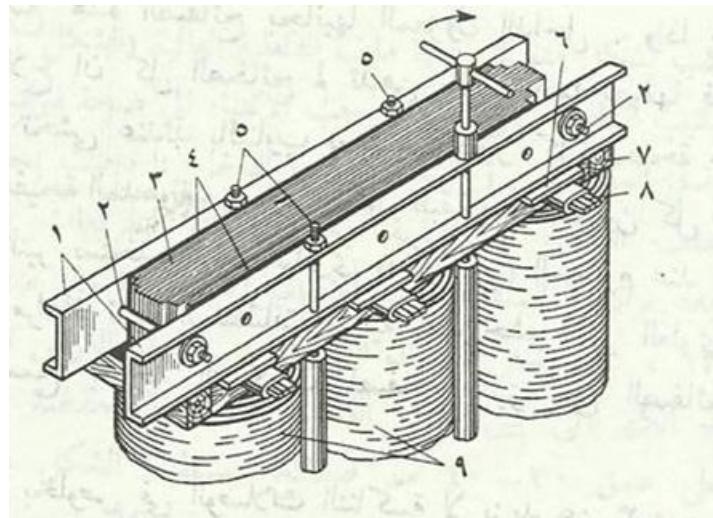

شكل 4-15 : تفاصيل تركيب القلب

ومن الطرق الأحدث في صناعة القلب لاسيما في المحولات الصغيرة استخدام شريحة متصلة من الصلب ولفها حول قالب له أبعاد محددة للوصول إلى عدد الشرائح المطلوب (أى أن القلب كله عبارة عن شريحة واحدة لكنها ملفوفة عدة لفات حول نفسها) . وهذه الطريقة لاشك أنها أسرع ويمكن تنفيذها بصورة آلية وهي أرخص كذلك ولا تحتاج لعمال مهرة إضافة إلى أن الـ Power Loss في القلب المصنع بهذه الطريقة تكون أقل . وفي هذه الحالة تستخدم مادة cold-rolled grain-oriented sheet steel (C.R.G.O) . وهي تتميز كما ذكرنا باختلاف القدرة المفقودة في القلب المصنوع منها إذا كانت المغناطيسة تتم في نفس اتجاه الـ Rolling Direction .

4-3-4 تأريض القلب الحديدي

جميع الأجزاء المعدنية في المحول سواء الداخلية أو الخارجية يجب أن يتم تأريضاً لها بشكل مضمن . وربما يغيب عن البعض أن القلب المغناطيسي للمحول Core يجب أيضاً تأريضه ، فعند دخول المحول في الخدمة يقع الـ Core وغيره من الأجزاء المعدنية في مجال كهربائي شديد ينشأ بين الملفات ، فتتكهرب هذه الأجزاء المعدنية الواقعة في هذا المجال ، ولكن تتجنب هذه الظاهرة الغير مرغوب فيها يجب تأريض القلب والخزان وأدوات التثبيت وكل ما هو معدني وإلا فيمكن أن تولد قوة دافعة

الجزء الثاني : ملفات المحولات

4-4 موصلات ملفات المحولات

تصنع الملفات غالباً من أسلاك معزولة من النحاس الأحمر النقى ، وجميع ملفاتها معزولة عن بعضها وعن القلب عزلاً كهربائياً. ويحتل النحاس المرتبة الأولى في المواد المستخدمة في صناعة الملفات لأنّه يمتاز بعدة مزايا منها : قابلية العالية للتوصيل الكهربائي ، علماً بأنّ هذه السمة تتوقف أساساً على نسبة الشوائب الموجودة به ، فالنحاس الذي يحتوى مثلاً على 2% من الفسفور أو 7% من الزرنيخ تتحفظ قابلية للتوصيل بنسبة 30%. ومن مزايا النحاس أنه بطيء التأكسد ويتحمل الهواء الطلق ودرجة انصهاره عالية وسهل اللحام ، كما أنه سهل السحب والتشكيل.

وتختلف درجة العزل ومساحة المقطع باختلاف قيمة الجهد ، وقيمة التيار المار به . وقد يصنع الملف من الألومنيوم ، حيث أنه أخف وزنا وأقل سعراً ، لكننا سنحتاج معه لمقطع كبير نسبياً لجعله قادرًا على تحمل التيارات العالية ، ولذا تجده لا يستخدم سوى في المحولات الصغيرة.

ويتم لف الأسلاك أولاً على ماكينات اللف ثم تجفيفها في فرن لطرد الرطوبة وأخيراً يتم تسقيطها فوق الدا *Legs* كما في الصورة.




ويوضع فوائل معزولة Spacers بين القلب الحديدي وبين الملفات لضمان أعلى درجة من الد Mechanical strength ولعزل الملفات عن القلب الحديدي ، وكذلك حتى نضمن أيضاً أن يظل الملف دائمًا في وضع رأسى تماماً ومنطبق محوره مع الدا Leg على الدا Axial Center.

وأشهر الشركات المنتجة لموصلات المحولات هي شركة ASTA ولذا يسمى الموصل أحياناً باسمها .

1-4-4 عمل الـ Transposition في الموصلات

وتكون أسلاك الموصلات غالباً على شكل أسلاك مجولة أو شرائح مستطيلة . وعند صناعة الموصلات للمحولات الكبيرة يتم عمل تباديل بين الطبقات المكونة لمقطع الموصل الذي يكون غالباً كبيراً ، وهو ما يعرف بعملية الـ Transposition وتسمى الموصلات المصنعة بهذه الطريقة بالـ Continuous Transposed Conductor, CTC كما في الشكل 4-17.

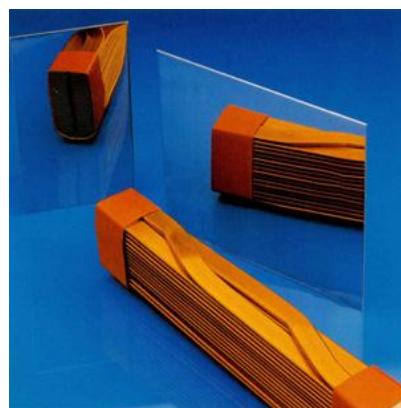

شكل 4-17 : عمل الـ Transposition في الموصلات

والهدف من هذه العملية هو منع التيارات الدوامية التي يمكن أن تنشأ داخل المقطع الكبير للموصل نفسه نتيجة تعرض أجزاءه لمستويات مختلفة من الفيصل بسبب وضعها النسبي فینشأ فرق في الجهد بين بعض الطبقات يتولد نتائجها تيارات دوامية داخلية في الموصل ، وعمل الـ Transposition يضمن اختفاء هذه التيارات لأنها تلغى بعضها البعض .

5-4 أنواع الملفات

هناك أربعة أنواع مشهورة للف ملفات ، وغالباً يكون الاختيار بين هذه الأنواع الأربع بناءً على عدد اللفات المطلوبة وقيمة التيار الذي تحمله .

1-5-4 النوع الأول : Helical Winding


ويسمى أيضا بالـ Screw أو بالـ Spiral أو الحلزوني أو الاسطوانية ، وكلها لنفس المسمى ، وهو عبارة عن طبقات متعددة بينها فواصل بين اللفات وبين الطبقات ، ويستخدم هذا النوع لل ملفات التي تحمل تيارات عالية ، ويعطيه أنه يشغل حيزا كبيرا لكنه الأكثر ثباتا ميكانيكيا وسهل التصنيع كما في الصورة.



Disc Winding : النوع الثاني 2-5-4


ويسمى أيضا باللف القرصى ، وهذا يستخدم مع المحولات التى تحتوى على عدد ضخم من اللفات وتحمل تيارا خفيفا أو يستعمل مع الجهد العالى والتيار المنخفض ، غالبا فإن كل الـ Winding الذى تعمل على جهد أكبر من 25 kV تلف بهذه الطريقة ، حيث تكون اللفات على شكل Discs بينها فوائل كما فى الصورة . لاحظ فى الصورة أن الانتقال من Disc آخر يتم فى النهاية بواسطة اللحام ثم تغطية منطقة اللحام.

والعوازل هنا موجودة على الموصلات فقط وليس هناك عوازل بين الطبقات ولكن هناك عوازل بين الـ Discs فقط.

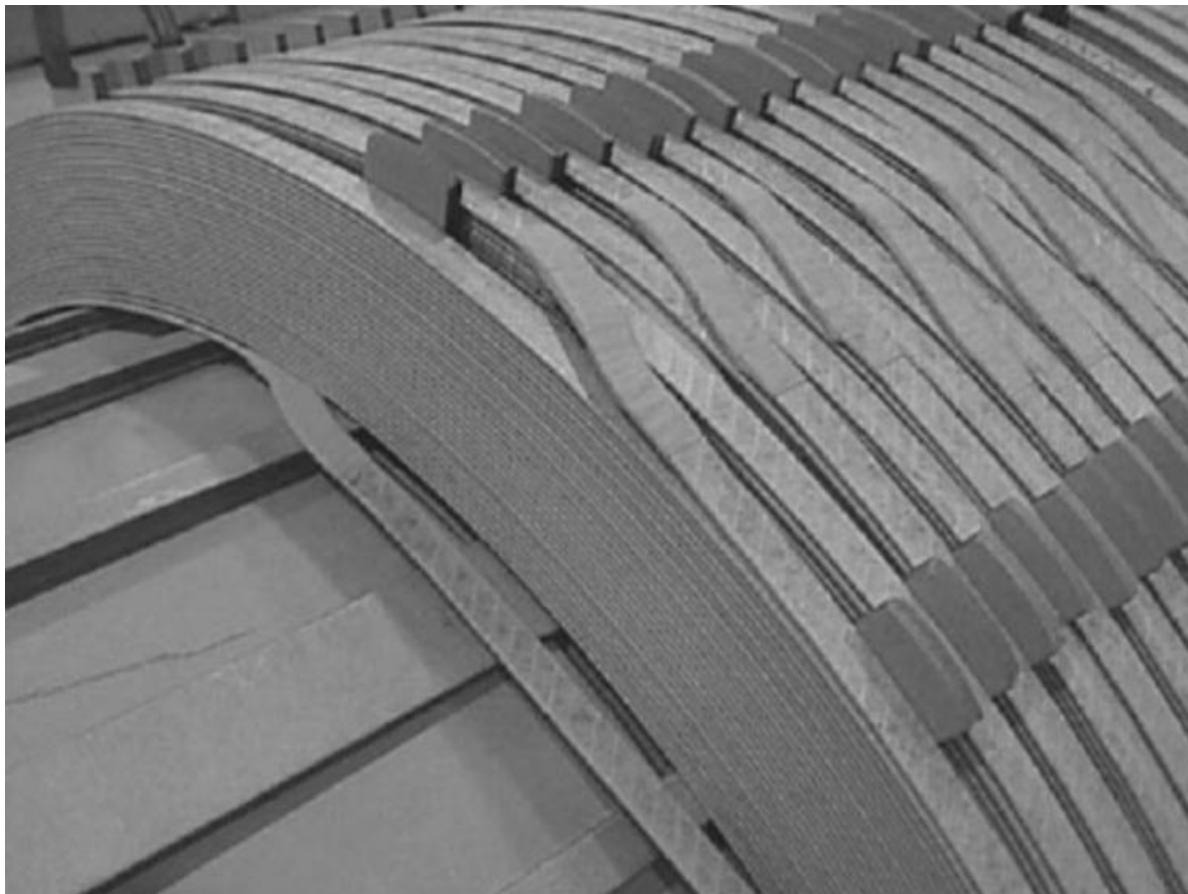


3-5-4 النوع الثالث : Layer Winding

وتشتهر أيضاً بـ Barrel Winding ، وهذه الطريقة تستخدم مع المحولات التي تزود بـ Load Tap Changer حيث يمكن فيها إخراج أطراف أجزاء الـ Winding كما في الصورة لتوصيلها بدائرة التحكم في الـ Tap Changer .

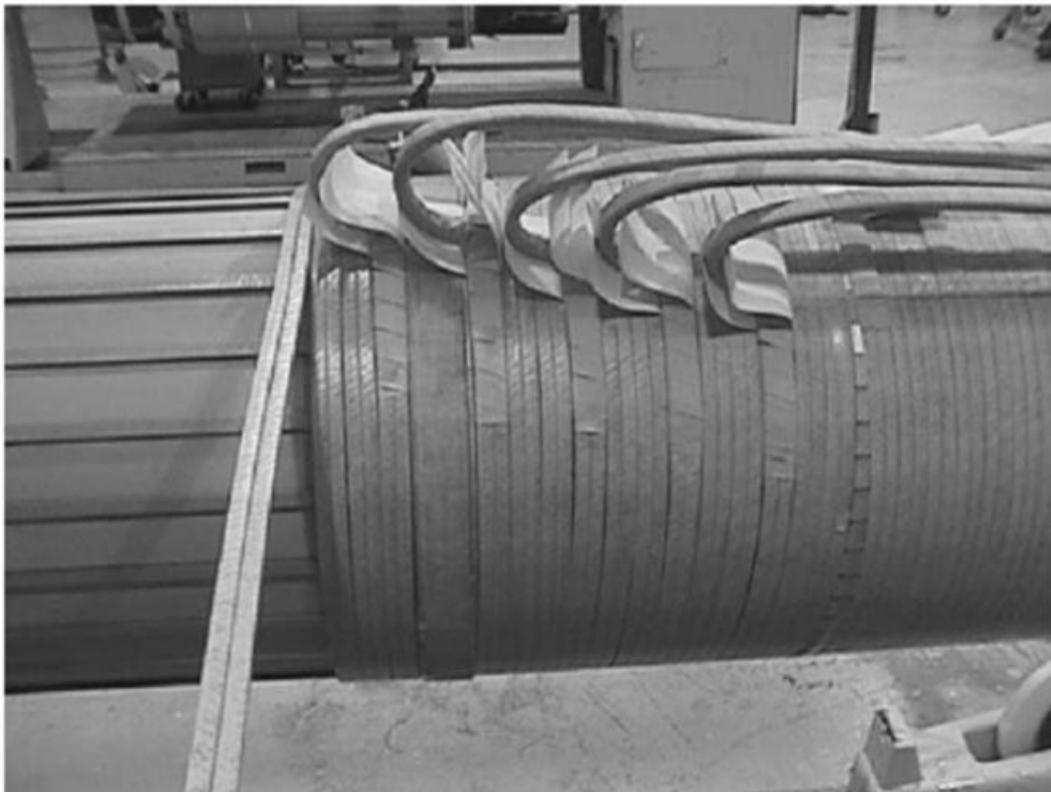

4-5-4 النوع الرابع : Ban cake Winding :

هذا النوع يستخدم حصرياً في محولات الـ **Shell Type** وتلف أولاً على قوالب خشبية ثم توضع على القلب الحديدي.

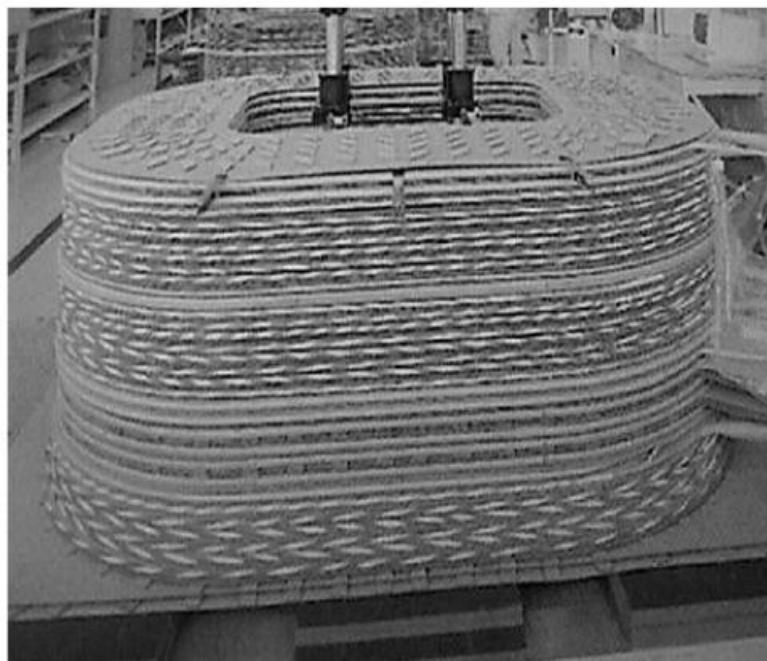

4-5-5 مقطع الملف

يكون مقطع الملف كما سبق في الصور السابقة إما دائرياً أو مستطيلاً ، والمقطع الدائري يتميز بالمتانة الميكانيكية بينما المقطع المستطيل يتميز بقلة المواد المستخدمة في تصنيعه لكنه محدود الاستخدام إلا في المحولات الصغيرة لضعف متانته الميكانيكية لاسيما أثناء حدوث Short Circuit . وعموماً يتم ملأ أي فراغات بين الملفات وبين القلب بواسطة فواصل خشبية أو غيرها من المواد العازلة لتحسين المتانة الميكانيكية.

4-6 العوازل المستخدمة في المحولات

العوازل المستخدمة في المحولات لها عدة أنواع ، فمنها ما يستخدم مع الموصلات ومنها ما يستخدم لعزل طبقات الشرائح المعدنية عن بعضها ومنها أيضاً ما يستخدم لعزل الملفات عن القلب الحديدي .

أما بالنسبة للموصلات فسواء استخدمنا أسلاك مجذولة أو شرائج فلابد من عزل هذه الموصلات باستخدام عوازل رفيعة وغير سميكه وذات كفاءة لضمان عدم شغل مساحة كبيرة. والعوازل المستخدمة مع الموصلات أشهرها طلاء الـ Enamel . أما

العزل الورقى فقد قل استخدامه كثيراً لمصلحة البليمرات الصناعية Synthetic Polymer أو القماش الصناعي Cloth. أما العزل بين الطبقات المختلفة فغالباً يستخدم له ورق الـ Kraft paper كما في الصور.



4-6-4 تأثير التجفيف على عوازل المحول

بعد تجميع المحول يجب تجفيفه في أفران خاصة ، حيث إن الأجزاء العازلة في المحول تتكون غالباً منها من مواد ليفية (خشب ، كرتون عازل ، ورق عازل) وهذه النوعية من العوازل لها قابلية عالية للتقطط الرطوبية مما يؤدي لانخفاض خواص العزل لديها. ولذا يتعرض المحول للتجفيف لطرد الرطوبة . وفي حالة إصلاح المحول بورش المصنع أو في حالة عدم وجود أفران خاصة يتم تجفيف القلب وال ملفات عليه بواسطة تمرير تيارات الحثية Induced Currents في فولاذ الخزان ، وذلك بتتمرير AC current في ملف ملفوف حول الخزان ومعزول عازل حراري قوي ، ويمكن وضع مادة عازلة للحرارة حول جسم المحول أولاً ثم يلف حولها الملف المؤقت المستخدم لتوليد المجال المغناطيسي الذي سيمر خلال حديد الخزان ويمرر فيه التيار الحثي ويسخنه ، وعندئذ تسخن بقية الأجزاء الداخلية فتتبرخ الرطوبة ويفضل أن تتم هذه العملية قبل ملء الخزان بالزيت.

الفصل الخامس

الأجزاء الغير فعالة والأجهزة


المساعدة

ما درس حتى الآن من مكونات المحول هما فقط عنصري الجزء الفعال Active Part وهم القلب ، والملفات ، وهما يمثلان المكونات الأساسية لأى محول ، وهناك بعد ذلك الجزء الغير فعال ويضم الخزان والأجهزة المساعدة وعناصر منظومة التبريد وغيرها . وبعض مكونات هذا الجزء قد تظهر فى محول ولا تظهر فى آخر حسب قدرة المحول و المجال استخدامه . وحيث أن معظم هذه الأجزاء ترتبط بشكل أو باخر بزيت المحول فسنبدأ هذا الفصل بمقدمة عن زيت المحولات وأهميته.

1-5 وظائف زيت المحول

من المعلوم أن تلامس الزيت مع الملفات والقلب سيجعل الحرارة تنتقل منهما إليه ، حيث تقوم بقية عناصر منظومة التبريد (المضخات - الراديتير - المواسير - المراوح) بطرد هذه الحرارة بعدة طرق (التوصيل - الحمل - الإشعاع) إلى الوسط الخارجي.

والوظيفة الأولى إذن للزيت هي التبريد ، وتعتبر من أهم الوظائف ، لأن الحرارة الداخلية في المحول إذا تركت يمكن أن تسبب خطورة شديدة ، وليس أفضل من الزيت في نقلها للخارج ، حيث يتغلغل الزيت بسهولة بين الملفات و تنتقل الحرارة إليه من هذه الملفات ، ثم نقوم بعملية طرد للحرارة الموجودة بالزيت ، إما من خلال Fans and Radiators ، أو من خلال حتى التلامس الطبيعي بين الزيت و جسم المحول المعدني كما في الشكل 1-5.

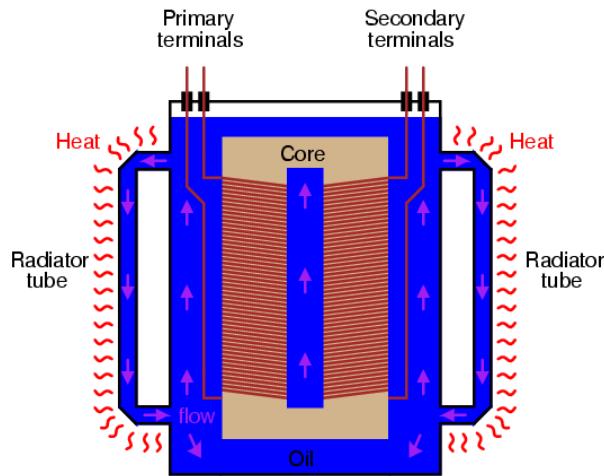

شكل 1-5 : تسرب الحرارة من المحولات

ولضمان قدرة الزيت المعدني على طرد هذه الحرارة تحت الظروف المختلفة وفي مدي واسع من درجات الحرارة وظروف التشغيل يجب أن تتوفر في الزيت عدة سمات تتعلق باللزوجة ونقطة الغليان Pour point ، ودرجة التبخّر Flash Point.

أما الوظيفة الثانية لزيت المحولات فإنه يقوم بدور العازل بين الملفات وبعضها ، وبين الملفات والقلب والـ Tank ، فالزيت يحيط بكل هؤلاء ويفصل بينهم ويزيد من قوة العازلية بينهم ، وحيث أن معامل العازلية لليزيت Dielectric constant يصل إلى 2.2 (معامل عازلية الهواء يساوى 1) ، لذا فهو يقترب بذلك من عازلية المواد العازلة عموما ، وهو أفضل كثيراً من الهواء (عازلية الهواء أو ما يعرف بجهد الانهيار للهواء تساوى 30kV/cm) بينما عازلية بعض الزيوت المعدنية - جهد انهيارها - تصل إلى 80kV/cm ومن ثم بقل الإجهاد Stress على عزل الملفات إذا كانت الملفات مغمورة في الزيت مقارنة بكونها موضوعة في الهواء.

زيادة قوة العزل بين الملفات الابتدائية و الثانية تساعد على تقليل المسافة بينهما وبالتالي يمكن الحصول على حجم معقول للمحمول. فمن المعلوم أن قوة عزل الهواء تساوي 30 kV/cm أي أن كل موصلين كهربائيين بينهما مسافة واحد سم يمكن أن يرتفع فرق الجهد بينهما بما لا يزيد عن 30 kV ، وإلا ستحدث شرارة بين الملفين. فإذا أردت أن تضيق المسافة بينهما ، وفي نفس الوقت تتجنب حدوث الشرارة فيجب عليك في هذه الحالة أن تغير مادة الفراغ العازل بينهما ليصبح زيتا بدلاً من الهواء (الزيت عزله يصل إلى 80 kV/cm) ، وإذا أردت أن تحصل على حجم أصغر للمحول بعد ذلك ، فيمكن أن تستخدم غاز SF₆ المعروف بقوة عزله 100 kV/cm وهذا يفسر لك اختلاف حجم المحولات التي لها نفس القدرة من نوع آخر ، فالأكبر حجما هو المحولات المعزلة بالهواء ، ثم المعزلة بالزيت ، والأصغر حجما هي المعزلة بالـ SF₆.

الوظيفة الثالثة للزيت أنه يغطي كل الأجزاء المعدنية فيمنع حدوث العديد من العمليات الكيميائية مثل oxidation التي يمكن أن تؤثر بشدة على توصيلية conductivity الموصلات كما يمنع أي تفاعلات أخرى كالتى يتكون من بعضها الصدا ، ومن ثم يمنع حدوث شوائب.

للزيت وظيفة رابعة حيث يستخدم في كشف العديد من الأعطال حيث أن حدوث عطل بالمحول fault يؤدي إلى تغيرات كيميائية في خواص الزيت داخل المحول نتيجة للطاقة الكبيرة الناتجة عن العطل ، وبأخذ عينة من الزيت وتحليلها فإننا نصل إلى نتائج تساعد في تحديد نوعية العطل الداخلي بالمحول كما سيتبين في الفصل الخاص بالاختبارات.

5-2 الخزان Tank

يصنع الخزان من حديد غير مغناطيسى ، وتمتاز الخزانات الرئيسية في المحولات بتنوع أشكالها حسب قدرة المحول ، فقد يكون سطحه مسطح - مستوى - (plain tank) ، و هذا النوع يستخدم لقدرات الصغيرة الأقل من 50 kVA ، حيث يكون السطح المستوى كافياً للتخلص من الحرارة المتولدة بالملفات والتي تنقل إليه بواسطة زيت التبريد .

وقد يحتوى الخزان على مجاري (أنابيب) (مواسير) جانبية (Tubed Tank) ، ويستخدم هذا النوع في محولات التوزيع المتوسطة القدرة حيث يتم إضافة سطح تبريد على شكل أنابيب خارجية يتم لحامها على جسم الخزان و تكون مساراً متوازياً لدوران الزيت داخلياً .

وهناك نوع ثالث من الخزانات وفيه تركب زعانف التبريد Radiators على الأجناب الأربع للمحول و يتم لحامهم معاً لتكون خزان المحولات ، وقد يسحب الزيت بمضخات لتبریده في Radiators ثم يعاد للخزان مرة أخرى ، وذلك في المحولات ذات القدرات العالية .

ويركب الخزان على قاعدة تعمل على عجلات بحيث يسهل نقل المحول . وتلحم خطاطيف في الجزء العلوي من الخزان لرفعه من خلالها عند الحاجة.


5-2-1 فائدة الخزان الرئيسي

- 1- حماية القلب والملفات باحتوائه لها .
- 2- حمل أطراف ومخارج التوصيل .
- 3- وضع وحفظ زيت المحولات المستخدم في تبريد وعزل المحول .
- 4- حمل مواسير الإشعاع للمحول .

وللخزان الرئيسي غطاء منفصل يستخدم لإحكام الغلق ، وتركب عليه بقية ملحقات الدا *Tank* ، ومنها:

5-2-5 أنبوبة الطرد (قذف الزيت) :


في المحولات كبيرة القدرة يزود خزان الزيت الرئيسي بأنبوبة (رقم 6 في الشكل 5-2) تغلق فتحتها بواسطة شريحة زجاجية (غشاء) . وعند حدوث خطأ تزيد كمية الغازات بالخزان ، فتضغط على الشريحة الزجاجية فتكسرها وتخرج الغازات إلى الجو الخارجي وكذلك الزيت الزائد . وهي تسمى أيضاً بأنبوب تصريف الزيت .

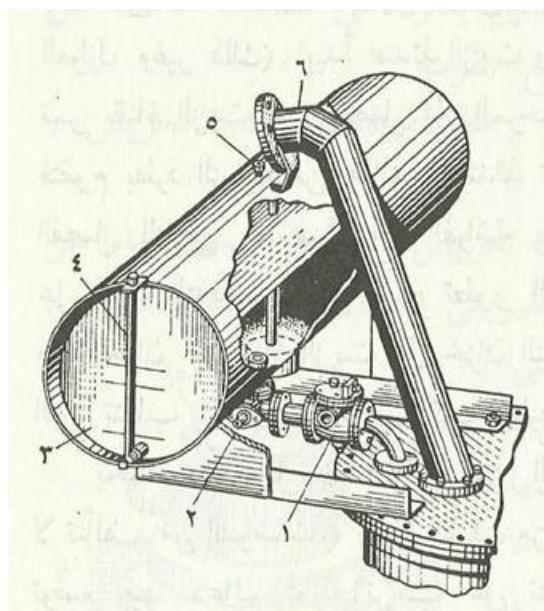

شكل 5-2 : تفاصيل الخزان المساعد

5-3 صندوق التمدد Conservator Tank

في المحولات الكبيرة يستخدم دائماً صندوق احتياطي للزيت ، بحيث يصبح التانك الأصلي مغموراً كلباً في الزيت دون أي ستارة هوائية فوقه ، وتنقل السنارة الهوائية إلى التانك الاحتياطي أو صندوق التمدد أو الخزان المساعد - وكلها مترادفات - كما في الشكل 5-3.

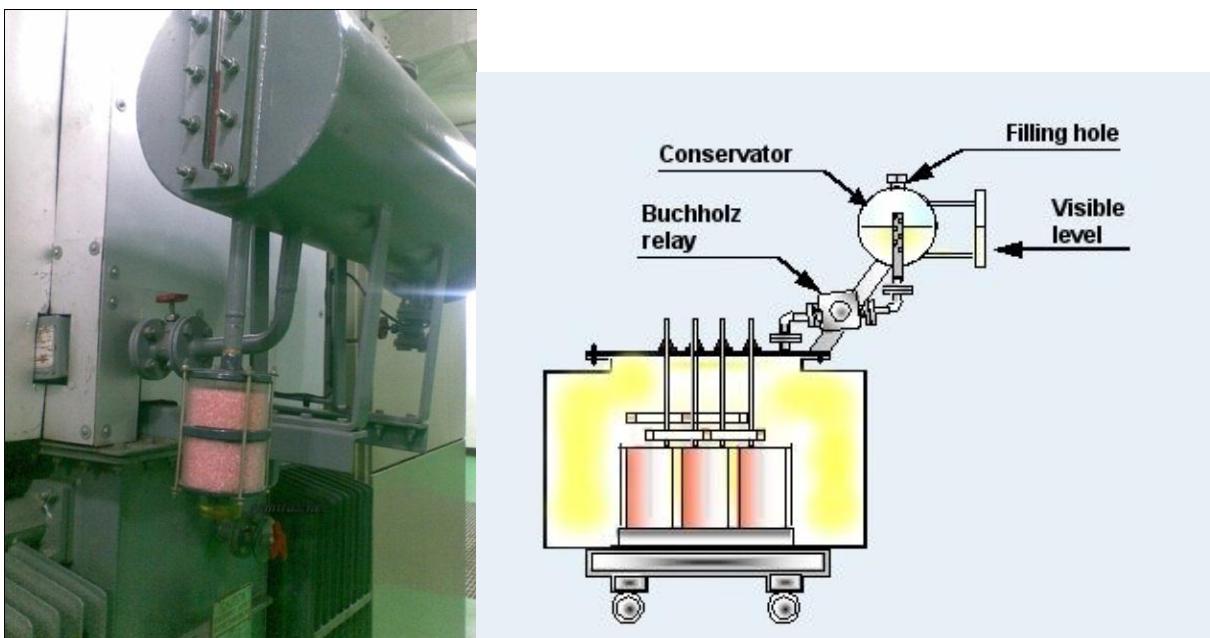

شكل 5-3 : الخزان المساعد

والوظيفة الأساسية لهذا التانك الاحتياطي هو استيعاب أي تمدد أو انكماش في حجم الزيت بعيداً عن التانك الأصلي ، كما أنه يعرض مباشرةً أي نقص يحدث في زيت التانك الأصلي ، و من ثم فهو مزود بمقاييس oil level gauge لمعرفة مستوى الزيت به حتى لا ينخفض بشدة عن الحدود المثلثة. و هو مزود أيضاً بمؤشر يرى بالعين المجردة لمعرفة ارتفاع مستوى الزيت بداخله visible level . وبقدر حجم خزان التمدد بحوالي $1/10$ حجم الخزان الرئيسي .

و عند تشغيل المحولات على الحمل الكامل فإنه تبعاً لخصائص الزيت الطبيعية يتتمدد و يزيد حجمه . و قد وجد عملياً أنه يمكن أن يزيد الحجم بنسبة 8% عند التحميل الكامل مع أقصى درجة حرارة محطة ، و على ذلك لا يمكن ملي الخزان بالكامل بالزيت ، و لكن يكون ارتفاع الزيت حوالي 30% من ارتفاع خزان التمدد للسماح بتمدد الزيت .


ويزود خزان التمدد بأنبوبة بيان مستوى الزيت (رقم 4 في الشكل 5-2) وفائدتها بيان مستوى الزيت . وكذلك يمكن من خلالها ملاحظة لون بخار الزيت الناتج عن حدوث عطل بالمتحول ، بعد اشتغال الد Bochholz Relay ، حيث سيكون لون البخار المتجمع واحداً مما يلى :

- إما أبيض ، فيدل ذلك على حرق في الورق العازل .
- أو أصفر ، فيدل ذلك على حرق الخشب والفابر العازل .
- أو أسود ، فيدل ذلك على تحلل الزيت وحرقه .

و بالطبع مع إضافة التانك الاحتياطي فإننا نحتاج لإضافة عناصر جديدة مساعدة إلى هذه المنظومة مثل Bochholz relay ومتل Breather unit.

1-3-5 جهاز الوقاية الغازية Bochholz relay

ويوجد ضمن ملحقات خزان التمدد ما يعرف ب Protective Relay ، وهو جهاز حماية Bochholz relay يصدر إنذار alarm عند انخفاض مستوى الزيت ، و يمكنه أيضا فصل المحول إذا حدث عطل خطير. و يركب الـ Bochholz Relay في الأنبوية الواسعة بين الخزانين . وهو يتكون من غرفة واحدة بها عوامتين : علية وسفلى كما في الشكل 4-5. ونتيجة عطل أو خلافه تراكم بداخله الغازات مما يتسبب في إزاحة للزيت .
ويزود الـ Bochholz Relay أيضا بصمام لخروج الزيت الزائد ، كما يوجد به صمام لخروج بخار الزيت الذي يخرج من فتحة زجاجية أعلى الإناء ومنها يمكن معرفة نوع العطل بمعرفة لون البخار الناتج.

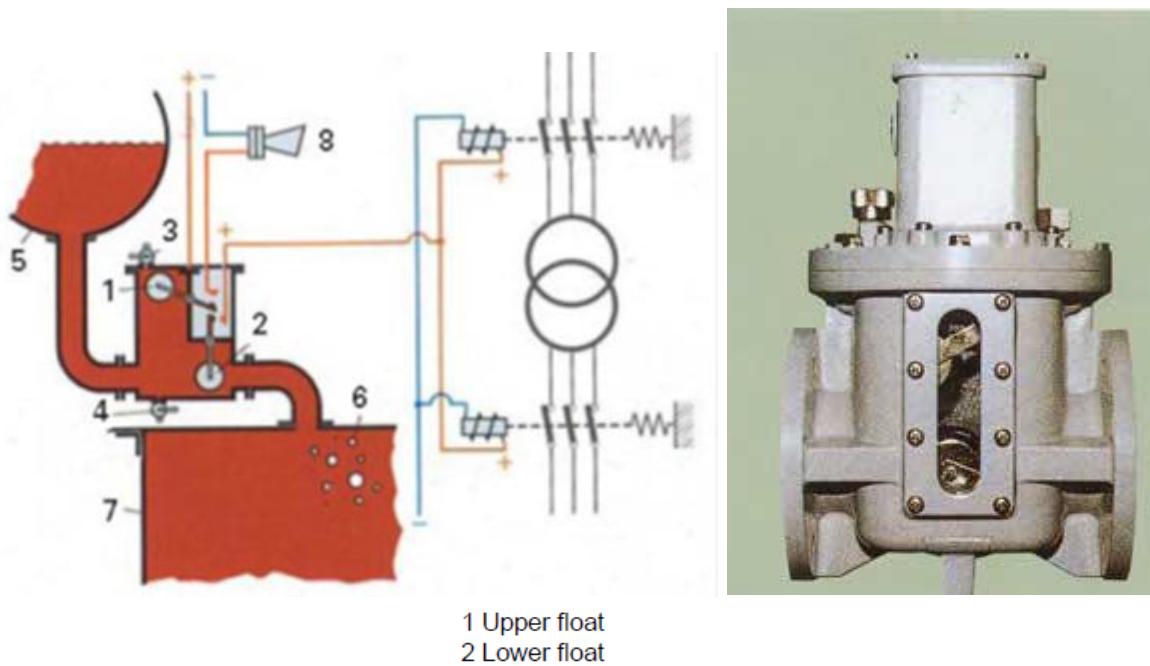

شكل 4-5 : وضع الـ Bochholz relay

- وعند حدوث أحمال زائدة جداً ترتفع درجة حرارة الزيت حتى يبلغ ويزيد معدل التبخر له فيتجمع البخار أعلى إناء الـ Bochholz Relay مما يسبب الضغط على العوامة العلوية فتتحرك إلى أسفل مسببة توصيل دائرة الإنذار.

- اللون الأسود هو لون مادة السيليكون المشبعة بالزيت حيث يقوم الزيت بسد مسام السيليكون ، وإذا أصبحت سوداء فلا تصلح عنده لاعادة التجفيف و يجب تغييرها.

4-5 منظومة حماية الزيت

الزيت له أهمية كبيرة كما رأينا ، ولذا كان لابد من وجود منظومة تحمي من التسرب ، و من التلوث أيضا ، فأي تلوث يتسرّب للزيت (الرطوبة moisture) مثلاً والتي هي من أخطر أنواع التلوث) يتسبب في تقليل قوة عزل الزيت ، و هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث شرارة بين الملفات و سخونة الزيت ثم اشتعاله. كما أنه إذا وجدت بالزيت أي مواد موصولة conducting material (شوائب) فإنها تتسبب في نفس المشكلة السابقة . وأخيرا ، فإن تسرب الهواء إلى الزيت يتسبب في نوع من الأكسدة للزيت oxidation ، وقد يفقد الزيت خواصه العازلة بذلك. من أجل كل ذلك كان لابد من عمل منظومة لحماية الزيت و مراقبته طوال مدة خدمة المحول .

1-4-5 الـ Sealing في المحولات الصغيرة

تحتفي المحولات عن بعضها في تصميم منظومات حماية الزيت oil preservation حسب حجم و قدرة المحول ، فالمحولات الصغيرة يكتفي فيها بعمل لحامات جيدة لا Tank الرئيسي و مراقبة أي شروخ في جسمه أو أي تسرب في الزيت ، و من ثم فهو نظام بسيط بدون مراوح ولا رادياتير كما في الشكل 5-6 .



شكل 5-6 : الـ Sealing في المحولات الصغيرة

حيث يغمس الـ Core و الـ windings داخل هذا الصندوق الحديدي ، ولا يملأ الـ Tank (المحكم الإغلاق) بنسبة 100%، بل نترك ما يعرف بـ GAS Blanket أي منطقة فراغ هوائية لتسمح بتمدد الزيت داخل التانك عند الحرارة العالية

دون حدوث ارتفاع في الضغط الداخلي . ويتراوح حجم هذه الـ **Blanket** من 10% إلى 15% عند 25 م ، وأحيانا تكون هواء أو نيتروجين .


لاحظ أنه عند حدوث عطل فإن ضغط الزيت سيرتفع بشدة داخل التانك ، و لذلك لابد أن نزود هذه الأنواع بضماء pressure relief valve ليسمح بتسريب الهواء من الداخل للخارج لحظة العطل .

واضح بالطبع أن هذا النوع بسيط في تصميمه و سيكون وبالتالي أرخص في سعره . ولكن يعييه بالطبع أنه يمكن بسهولة أن يحدث اتصال بالهواء إذا حدث أي خلل في اللحام أو عيب في الـ **Flange** التي تفصل بين الـ **Bushings** و جسم المحول ، لذا سنستخدم نظما أخرى في المحولات الكبيرة كما في الجزء التالي .

ملحوظة : قبل ملأ الزيت في الـ **Tank** لابد من تفريغ الهواء أولا ثم يوضع الزيت .

أما في المحولات الكبيرة فيتغير ضغط الزيت داخل الـ **Tank** حسب السخونة و البرودة (التمدد و الانكماش) ، و لابد من عمل Sealing ل بهذه المحولات بطريقة آمنة . و هناك أنظمة مشهورة لتأمين مثل هذا الـ **Sealing** ل لهذه المحولات بواسطة غاز النيتروجين


1. وجود الـ **Conservator** كما سبق شرحه في الجزء السابق وكما هو واضح في الشكل 5-7 .
2. أو عمل زيت فوق الزيت بواسطة غاز النيتروجين Positive Pressure

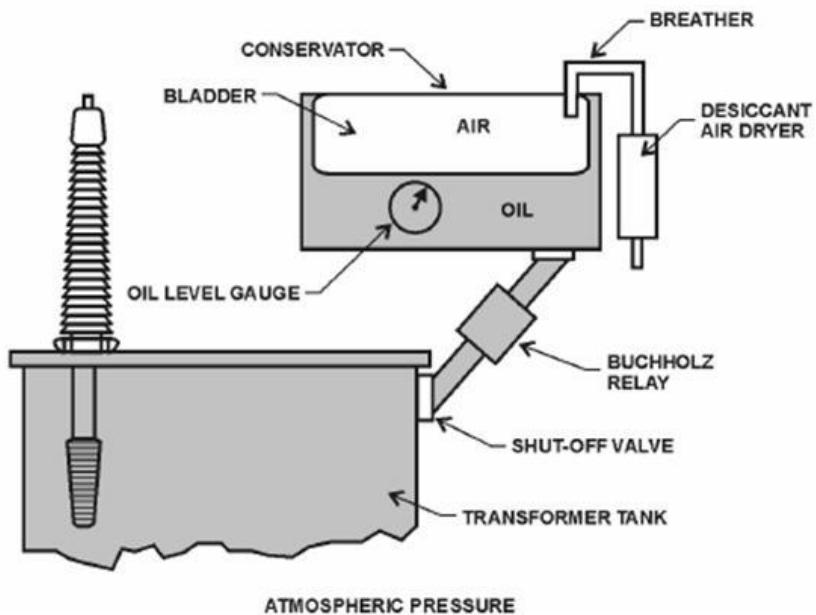

شكل 5-7 : تأمين الزيت في المحولات الكبيرة

2-4-5 استخدام الـ Nitrogen – Positive Pressure

ومن الأنظمة المشهورة لتأمين لا Sealing of Oil-Filled Tr 10% فوق الزيت في التانك الأصلي ، وتزود المنظومة في هذه الحالة بأنابيب مملوءة بالنتروجين توضع ملحقة بالمحول لتعويض أي انخفاض في ضغط الغاز فوق الزيت ، بالإضافة لمجموعة من الصمامات ومؤشرات القياس كما في الشكل 5-8 ، وهذا النتروجين المضغوط يضمن عدم تسرب أي هواء إلى الزيت.

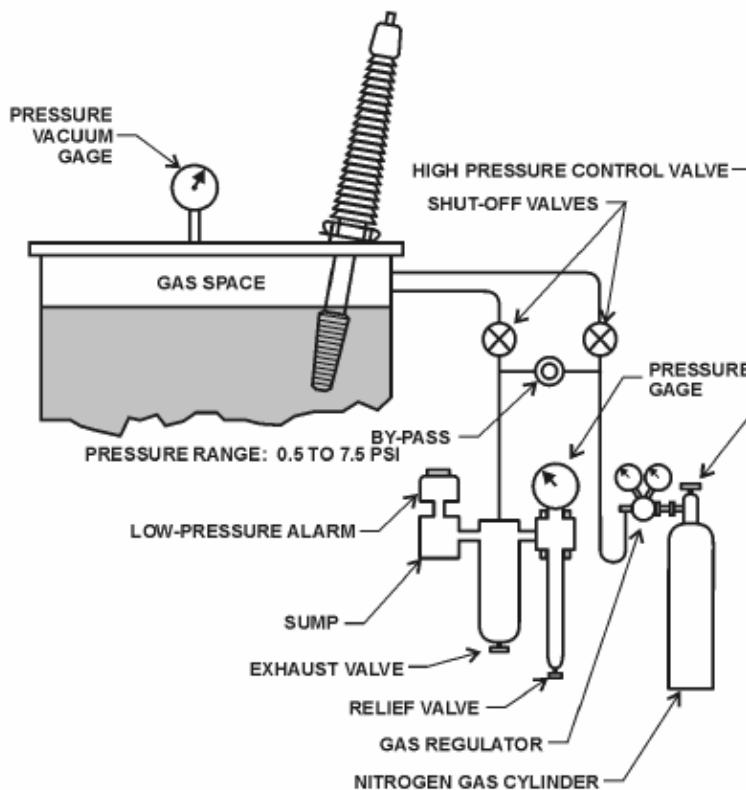

شكل 5 - 8 : استخدام النتروجين

3-4-5 تبريد الزيت

ضمن منظومة حماية الزيت هناك منظومة للمحافظة على درجة حرارته من الارتفاع . ففي المحولات الصغيرة يتم تسريب حرارة الزيت من خلال تلامس الزيت مع جسم التانك ، أما في المحولات الكبيرة فيضاف عنصر جديد لزيادة كفاءة التبريد ، وذلك عن طريق إضافة Radiator ليقوم بزيادة مساحة السطح المعرض للهواء من الخارج والملامس للزيت من الداخل .

وفي بعض المحولات يكتفى بإضافة هذا Radiator لزيادة كفاءة التبريد ، وتعرف هذه الأنظمة بأنظمة التبريد الطبيعي للهواء والزيت ، ولكن في البعض الآخر تضاف مراوح Fans ترکب على الا Radiator كما في الشكل 9-5 .



شكل 9-5 : تبريد المحولات الكبيرة

وفي هذه الحالة يكون التبريد قسري Forced Air ، وهو أقوى من السابق ، ولذا تعرف بأنظمة Forced Air, FA ، وقد تضاف مضخة أيضاً لضمان تحريك الزيت بسرعة داخل الا Radiator وداخل المحول ، وفي هذه الحالة تسمى بأنظمة FAFO ، ولأهمية هذه المنظومة فستدرس تفصيلاً في نهاية الباب الرابع .

ملحوظة :

المحركات التي تحرك المراوح أو التي تحرك المضخات تكون غالباً مرتبطة بأنظمة تحكم أتوماتيكية لتشغيل أو إيقاف هذه المحركات حسب درجة الحرارة ودرجة التحمل ، لأن هذه المحركات تستهلك جزءاً عن قدرة المحول ، وبالتالي نقل من كفاءة تشغيله ، ولذا يجب ألا تعمل إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لتشغيلها.

5-5 مغير الجهد (Tap Changer)

الـ Tap Changer هو أحد أهم العناصر الرئيسية في تركيب المحول والتي لها علاقة مباشرة مع الملفات ، وهو الجهاز المسئول عن تغيير النسبة بين عدد اللفات في ملف الابتدائي إلى عدد اللفات في الملف الثانوي وهي المعروفة ب N_1/N_2 . وهذا الجهاز يكون موجوداً فقط مع المحولات الكبيرة أما المحولات الصغيرة فتكون النسبة بين N_1/N_2 ثابتة .

وتحقيق نسبة التحويل قد يكون أثناء التشغيل on-load أو أثناء فصل المحول off-load ، والنوعان موجودان بالخدمة ، وكل ميزاته وعيوبه ، فالنوع الأول (شكل 5-10) أفيد وأسرع ، لكنه أصعب في التصميم لأن التغيير يتم أثناء مرور التيار في اللفات ، وهذا قد يتسبب في شرارة .



شكل 5-10 : أحد اشكال مغير الجهد

Tap Changer لـ الحاجة 1-5-5

معلومات أن ثبات نسبة التحويل في المحولات الكبيرة يتسبب أحياناً في مشاكل في أداء المحول ، لأنه إذا كانت نسبة التحويل مثلاً في أحد المحولات هي $132/11$ kV فمن المحمول أن يتغير جهد الدخول الذي يفترض أن يكون مساوياً لـ 132 kV بدرجة أكبر أو أصغر قليلاً من هذه القيمة نتيجة بعد المحول مثلاً عن مصدر التغذية ، وبالتالي ستتغير قيمة جهد الخروج . ولعلاج هذه المشكلة نستخدم الـ Tap Changer حيث يتم أثناء تصنيع ملفات المحول تقسيم ملفات الابتدائي (الجهد الأعلى غالباً) إلى أجزاء ، وإخراج أطراف هذه الأجزاء لتكون متاحة للتوصيل الخارجي . وهذا الجهاز قادر على تكبير النسبة بين $N1/N2$ أو تصغيرها بقدر محدد سلفاً ، وتتراوح نسبة التغيير بين $\pm 5\%$ من الجهد الإسمى كما في الشكل 11-5.

+5.0% tap	13,860/480 V
+2.5% tap	13,530/480 V
Nominal rating	13,200/480 V
-2.5% tap	12,870/480 V
-5.0% tap	12,540/480 V


شكل 11-5 : قيم معين الجهد

فلو انخفض جهد الدخول مثلاً في محول نسبة تحويله هي $132/11$ kV من 132 kV إلى 130 kV أى بمقدار 1% من القيمة الإسمية ، فهذا يعني أن جهد الخروج سينخفض أيضاً ليصبح 10.8 kV بدلاً من 11 kV . ولكن نرفع هذه القيمة (10.8 kV) إلى القيمة الإسمية (11 kV) فإننا نحتاج لرفع نسبة التحويل لنصبح 101% بدلاً من 100% ، وهذا يعني أن جهد الخروج سيرتفع بنفس النسبة ليصبح مساوياً 11 kV كما في المعادلة :

$$V_o = 10.8 \times \frac{101}{100} = 11kV$$

Tap Changer لـ عمل 2-5-5


وفكرة عمل الـ Tap Changer يمكن فهمها بسهولة من خلال الشكل 12-5 المرسوم على أحد المحولات جهد $11/34$ kV . واضح من الرسم أن ملف كل Phase مقسم إلى سبع أجزاء بحيث يمكن توصيل أي جزءين من هذه الأجزاء معاً للحصول على نسبة من العدد الكلى لللفات.

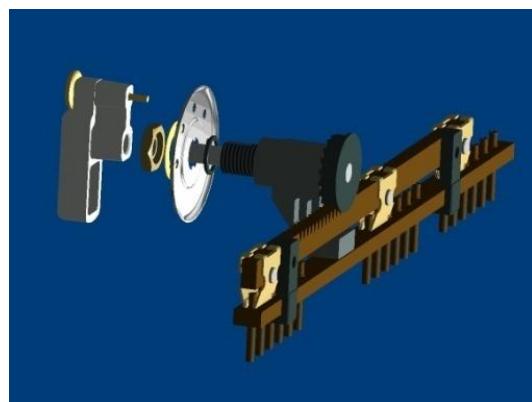

شكل 5-13 : أحد أشكال مغير الجهد فى محولات التوزيع

بالمثل في الوضع 6 مثلاً سيتم عمل short بين 8-2 وهذا يعني أن التيار يدخل من رقم 8 ثم الى رقم 2 ومن ثم نقل بشدة نسبة التحويل لاستبعاد جزء كبير من عدد اللفات وهكذا .

وهناك مثال آخر في الشكل 5-14 ، وفيه يمكنك أن تحصل على أقصى نسبة تحويل عندما يكون المنشط في الوضع A الذي يكون فيه short بين النقطتين 2-1 ، ليصبح جهد الخروج 144900V ، أما أقل نسبة تحويل فتحصل عليها إذا وضعت لا DIVERTER في الوضع E أي إذا عملت short بين النقطتين 5-6 ، ويكون عندها جهد الخروج 131100V لأن جزء كبير من اللفات قد تم عمل short فوقه كما في الشكل 5-14.

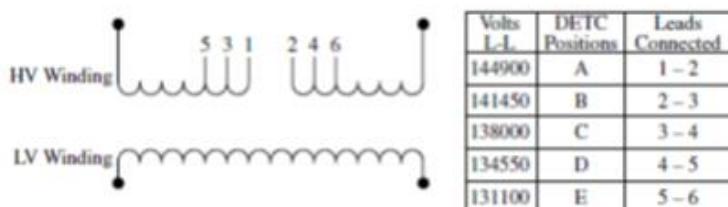

شكل 5-14 : مثال آخر لمتغير الجهد

. والشكل 5-15 يعطى مثلاً ثالثاً لـ Tap Changer

جدول 1-5 : مقارنة بين مغير الجهد الـ Off-load و On-load

نوع المقارنة	مغير الجهد على الحمل	مغير الجهد على الدائرة المفصولة (اللاجهد)
نوع المحول	محولات القدرة	محولات التوزيع
عدد نقاط التقسيم	17 نقطة أو أكثر	3 أو 5
الوسط المحيط	اسطوانة مغلقة بها زيت قاطع للشارة	زيت المحول
طريقة التغيير	أوتوماتيكياً بواسطة وحدة تحكم خاصة	يدوياً بعد فصل الجهد من على المحول
المكان	أسطوانة خاصة متوازية مع الملفات	اسفل السطح العلوي للمحول
وقاية المحول من الشارة التي يمكن أن تحدث أثناء التغيير	زيت قاطع للشارة	فصل الجهد عن المحول

5-6 أطراف التوصيل Bushings

من العناصر الأساسية البارزة في أي محول وجود ما يعرف بـ Bushings والتي وظيفتها توصيل أطراف الملفات الابتدائية الثلاثة الداخلية بالشبكة الكهربائية الخارجية ، أى توصيل المحول بجهد الدخول Input Voltage ، وكذلك توصيل أطراف الملفات الثانوية الثلاثة الداخلية بأطراف الـ Load الخارجية .

وبالطبع حيث أننا نتعامل مع جهود عالية فلابد من عزل هذه الأسلامك وهذا هو دور الـ Bushings ، الذي يمكن أن نلخص وظيفته بأنه يعزل أطراف الملفات الداخلية عن جسم المحول ، أى أنه يقوم بالربط بين الأطراف الداخلية للمحول والأطراف الخارجية للشبكة سواء مصدر الكهرباء ، أو الحمل.

ويتم توصيف Bushings حسب جهد المحول وحسب قيمة التيار المار به وليس حسب قدرة المحول (رغم أن القدرة هي حاصل ضربها) ، لأننا يمكن أن يكون لدينا جهد عالي جداً ، وتيار منخفض في جهة ، بينما لدينا جهد منخفض وتيار عالي في الجهة الثانية ، وفي هذه الحالة فالقدرة تقريباً متساوية في الناحيتين بفرض عدم وجود (loss) ، لكن مواصفات الخاصة بكل جانب تكون مختلفة تماماً ، ولذا لا تصلح القدرة لتوصيف الـ Bushings .

فالعزل مثلاً في الجانب الأعلى جهداً يكون أكبر بكثير من الجانب الأقل جهداً ، ومن ثم يمكن أن تميز بمجرد النظر بين الجانب الأقل جهداً والجانب الأعلى جهداً في المحول من ملاحظة حجم الـ Bushings الموجود في كل جانب .

وتختلف مادة العوازل باختلاف الجهد المستخدم في الجهد المنخفض والمتوسط تكون من الصيني ، أما في الجهد العالي تكون من الصيني المملوء بالزيت ، وفي حالة الجهد الفائق تكون السيراميك. و الشكل 4-33 يبين بعض أشكال الـ Bushings .

مع ملاحظة أنه في حالة توصيل المحول بقابلات أرضية فإننا نستخدم صندوق نهاية مثبت في جانب المحول بحيث تدخل إليه الكابلات وتتنفذ إلى داخل الوعاء . أما في حالة توصيل المحول مباشرة بالخطوط الهوائية أو قضبان التوزيع فتكون أطراف التوصيل فوق غطاء المحول .

5-6-1 دور الـ Skirts

جسم الـ Bushing الخارجي مصنوع غالباً من السيراميك ، ويتميز بالتاريخ الموجودة عليه كما في شكل 5-16 ، وهذه التارييج تعرف بالـ Skirts ، والهدف منها جعل المسافة التي يقطعها التيار المتسرّب خلال سطح العازل (السيراميك) أطول ما يمكن ، ومن ثم تصبح المقاومة السطحية للتيار surface resistance أكبر ما يمكن لقليل هذه التيارات المتسرّبة . وتعرف مسارات التسرّب بـ creeping paths ، وتمتد من الجزء المتصل بالكهرباء إلى جسم العازل إلى الأرض (جسم المحول) وبالطبع نحتاج لإطالة هذا المسار كما ذكرنا لزيادة المقاومة .



شكل 5-16 : أشكال البوشنج

2-6-5 استخدام الـ Corona Rings

في محولات الجهد العالي يكون هناك احتمال لحدوث تفريغ كهربائي في الهواء Discharge بين الأطراف الداخلية ذات الجهد العالي وبين جسم المحول بسبب ارتفاع الجهد وقيمة المجال الكهربائي ، ولقليل قيمة المجال وتوزيعه بانتظام حول الـ Skirts نضيف حلقة معدنية كما في الشكل 5-17 بالقرب من نهاية أطراف الـ Bushing ، ومن ثم تسهم هذه الحلقة في ضمان أن لا يرتفع قيمة المجال إلى القيمة التي يمكن أن تؤدي لحدوث ظاهرة الكورونا ، والتي تنشأ عنها إما إنهيار جزئي partial breakdown أو يحدث نوع من التفريغ discharge خلال الهواء وهذا يعني فقد في الطاقة ، وقد ينتهي بحدوث انهيار تام للعزل بين الأطراف الحاملة للتيار وجسم المحول complete breakdown .



شكل 17-5 : حفقات الكورونا

3-6-5 أهمية الـ Flange


وظيفة الـ Flange هي تثبيت الـ bushing في جسم المحول بطريقة تمنع تسرب أي ثلوث أورطوبية أو أترية من خلال نقاط الاتصال ، غالباً تصنع من cast aluminum وهي مادة غير مغناطيسية كما في الشكل 18-18 لمنع حدوث أي نوع من الـ loss بسبب التيار الذي يمر خلال هذه الـ Flange .



شكل 18-5 : شكل الـ Flange

4-6-5 استخدام فتحة التفريغ Rod Gap

تزود الدوائر Bushings بما يسمى بالفتحة الشرارية : Rod Gap كما في الشكل 5-19 وذلك لحمايتها من الجهد الزائد حيث إنه عند زيادة الجهد ينهاز عزل الهواء في هذه الفجوة .

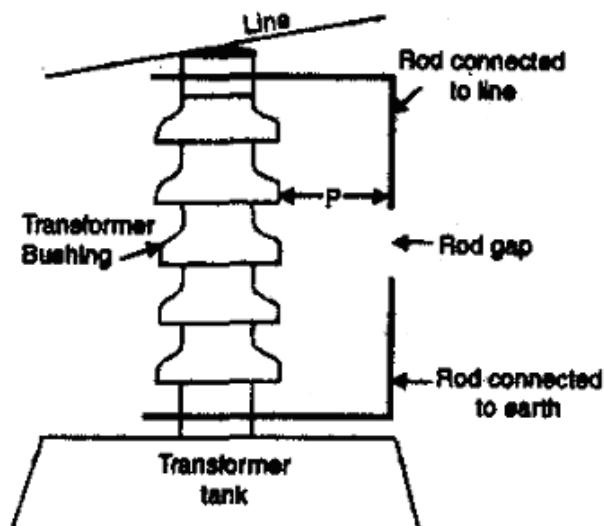

شكل 5-19 : شكل فتحة التفريغ

7-5 معدات القياس والتحكم Accessories

فى نهاية هذا الباب هذه صور لبعض الدوائر Accessory المستخدمة فى محولات التوزيع من كتالوج شركة الماكو للمحولات المصرية. لاحظ أن شكل الدائرة Accessory يختلف حسب الدايرينج rating الخاص بالمحول .

2 Pressure relief valve

The pressure relief valve is mounted on the cover of power transformers to relieve any internal over pressure.

Pressure relief valve is flanged type with operating pressure from 0.2 atm to 0.7 atm (20 to 70 KPA). The valve operates, just the internal pressure reaches 30 % higher than the setting value.



3 Dial thermometer with capillary tube

This instrument is used for indication of oil temperature in power transformer. It is of dial type fitted with maximum reading pointer and suitable for outdoor mounting.

The maximum reading pointer should be re-settable from outside by a Knob or by screwdriver.

All components are made from corrosion resistant material or surface treated.



4 Buchholz relay

This relay is provided to:

- Detect any generation of gas bubbles and energize alarm Contact (first stage)
- Detect any sudden oil level drop and actuate
- Tripping contact (second stage)
- The relay is according to NFC 52-100, DIN42566.



5 Magnetic oil level indicator

The oil level indicator is of magnetic type provided with indicator to indicate the oil level of the expansion tank (conservator) for power transformer.

Operating temperature is:

Ranging from -20 °C to 100 °C & Degree of protection IP 54



6 Electrical fan

In order to increase the transformer load capacity a special motor fan is used to increase the cooling of transformer.



7 Winding temperature indicator

The winding temperature indicator is used to control the cooling Fans for (ONAF) operation and gives alarm and trip signals to protect the power transformer.

The indicator is complete with a temperature sensing system with a capillarytube and suitable for a current transformer with secondary current 2A. It is fitted four sets of adjustable micro switches to close between temp. range 60° C to 120° C.



8 Oil temperature indicator

The oil temperature indicator is used for Indication of the oil temperature and gives alarm and trip signals to protect the power transformer.



9 Dehydrating breather

(SELICA-GEL TYPE)

It is used to trap out the moisture of the air entering the Expansion vessel during the transformer operation.

The saturation degree distinguished by changing color silicagel.



باب الثالث

توصيل الملفات في المحولات الثلثية

Transformer Connections

الفصل السادس	: قطبية المحولات
الفصل السابع	: حساب الـ Phase Displacement وتحديد الـ Vector Group
الفصل الثامن	: ميزات وعيوب التوصيلات المشهورة في المحولات



لماذا ندرس هذه الموضوعات؟

لدينا في محولات $\Delta-\Delta$ ثلاثة ملفات في الجانب الابتدائي موصولة على صورة دلتا أو star ، وثلاثة آخرين في الجانب الثانوي موصولة على صورة دلتا أو star أو زجاج ، وربما يكون لدينا ثلاثة ملفات أخرى Tertiary winding إذا كان الثانوي متعدد الجهد.

وبحسب طريقة توصيل الملفات أو Transformer Connections في الابتدائي والثانوي سيكون لدينا قيم مختلفة لل line voltage ، ولـ phase voltage ، وهذا معروف وسيق الحديث عنه ، لكننا سنتحدث تفصيلاً في هذا الباب عن أمور أخرى إضافية لها علاقة بالـ Transformer Connections .

فاختلاف الـ Connection سيؤثر على:

1- القطبية أو Polarity ، فطريقة التوصيل واتجاه اللف في الملفات سيحدد الاتجاه اللحظي لجهد الثانوي بالنسبة لجهد الابتدائي سواء في المحولات $\Delta-\Delta$ أو في المحولات $\Delta-\text{Z}$ ، وهو ما يعرف بالقطبية.

2- كما سيؤثر اختلاف الـ Connection على قيمة الزاوية بين الجهد الناشئ في الثانوي والجهد الابتدائي ، أو ما يُعرف بالـ phase displacement ، وبالطبع فإن قيمة هذه الزاوية ستتوقف ليس فقط على طريقة التوصيل في كلا الجانبين وهل هي دلتا/ستار ، أو ستار/دلتا ، أم دلتا/دلتا إلخ ، إنما ستتوقف كذلك على طريقة توصيل الملفات الثلاثة معاً لتشكيل توصيلية الـ Delta أو لتشكيل توصيلية الـ Star .

3- و سيؤثر كذلك اختلاف الـ Connection على ما يعرف بـ vector group ، وهو موضوع متربع على قيمة الـ phase displacement السابقة كما سنرى.

4- ومن الموضوعات المرتبطة بذلك بالـ Connection موضوع الـ Phase Sequence أو اتجاه تتابع الـ Phases ، وهل هي C ثم B ثم A أم هي ترتيب آخر ، وهل الترتيب مع عقارب الساعة أم عكس عقارب الساعة إلخ.

فأهمية دراسة موضوع عمل الـ Connection ، وطريقة ترتيب وتوصيل الملفات الثلاثة معاً في كل جهة ، تكمن في أنه عند طريقها نستطيع أن نحقق أية زاوية اتجاهية مطلوبة بين الابتدائي والثانوي (أى Vector Group) ، ونتحقق أيضاً أية Polarity ، ونحقق أية قطبية Phase Sequence ، وكل ذلك سيفيد عند توصيل المحولات على التوازي ، وهذا هو الغرض الأساسي من دراسة هذا الموضوع ، فبدون هذه المعلومات لا يمكن توصيل المحولات على التوازي ، كما أن معرفة ميزات وعيوب كل طريقة توصيل سيؤثر على اختيارك للمحول حتى لو كان المحول منفرداً.

ملاحظة:

موضوع (القطبية) هو الوحيد الذي يصلح تطبيقه بمحولات الد 3-Ø ، و محولات الد Ø-1 ، أما باقى الموضوعات فيتعلقون بمحولات الد Ø-3 فقط.

النحل السادس

قطبية المحولات

Transformer Polarity

مصطلح القطبية يقصد به تحديد العلاقة الاتجاهية بين جهد المصدر في ملفات الابتدائي ، والجهد الناشئ في ملفات الثانوي والتي بناء عليها سيتحدد الاتجاه اللحظي لجهد الثانوي بالنسبة لجهد المصدر وهل يتزايدون معاً ويتناقصون معاً أم هناك Phase Shift بينهما ، وذلك سواء في المحولات الـ $\text{O}-\text{3}$ ، أو في المحولات الـ $\text{O}-\text{1}$.

فالمعلوم أن جهد الثانوي يمكن أن يكون في نفس إتجاه جهد الابتدائي In-phase ، وقد يكون عكس الاتجاه out of phase ، وذلك حسب طريقة لف الأسلاك وحسب اتجاه اللف تحديداً ، وهذا هو المقصود بالقطبية.

على سبيل المثال لو أن إتجاه لف الأسلاك كان من أعلى لأسفل في اتجاه عقارب الساعة في كلا الملفين (الابتدائي والثانوي) وذلك لمن ينظر للملف من أعلى ففي هذه الحالة فالطرف النهائي العلوي للملف الابتدائي ونظيره الثانوي سيكونان لهما نفس القطبية ، وهذا يعني أن أي ارتفاع أو انخفاض في الابتدائي و الثانوي سيكون في نفس اللحظة ، أي متزامنان معاً في كلا الطرفين. أما لو عكست القطبية فهذا يعني العكس تماماً ، أي أن أحدهما يرتفع و الآخر ينخفض.


6-1 تجربة عملية لتوضيح مفهوم القطبية

فى المعمل يمكن أن نصنع Air-core Transformer مكون كما في الشكل 6-1 من:

- 3 ملف إبتدائي (الأخضر) ويمثله الـ Signal العلوية فى جهاز راسم الموجات . Oscilloscope
- 4 ملف ثانوى (الأحمر) ويمثله الـ Signal السفلية فى جهاز راسم الموجات . Oscilloscope

فى الصورة اليمنى تشير الأسهم على الملفين إلى أنهما ملفوفين فى نفس الاتجاه. أما فى الصورة اليسرى فقد تم عكس اتجاه الثانوى بالنسبة للابتدائى (لاحظ أن السهمين عكس بعضهما). الآن قارن بين الصورتين فى جهاز راسم الموجات ليظهر لك بوضوح مفهوم القطبية ، ففى الصورة اليسرى يرتفع الجهدان معاً وينخفضاً معاً وتسمى القطبية هنا بـ Additive Polarity أي قطبية جمع ، وب مجرد عكس اتجاه اللف تغيرت الزاوية بين جهد الابتدائى والثانوى بمقدار 180 درجة مع عدم تغير قيمة


المقدار magnitude (أى فقط تغير الاتجاه) وأصبح الجهدان عكس بعضهما فى الاتجاه فإذا ارتفع الأول انخفض الثاني وهكذا ، وتسمى بالقطبية الطرحية . Subtractive Polarity

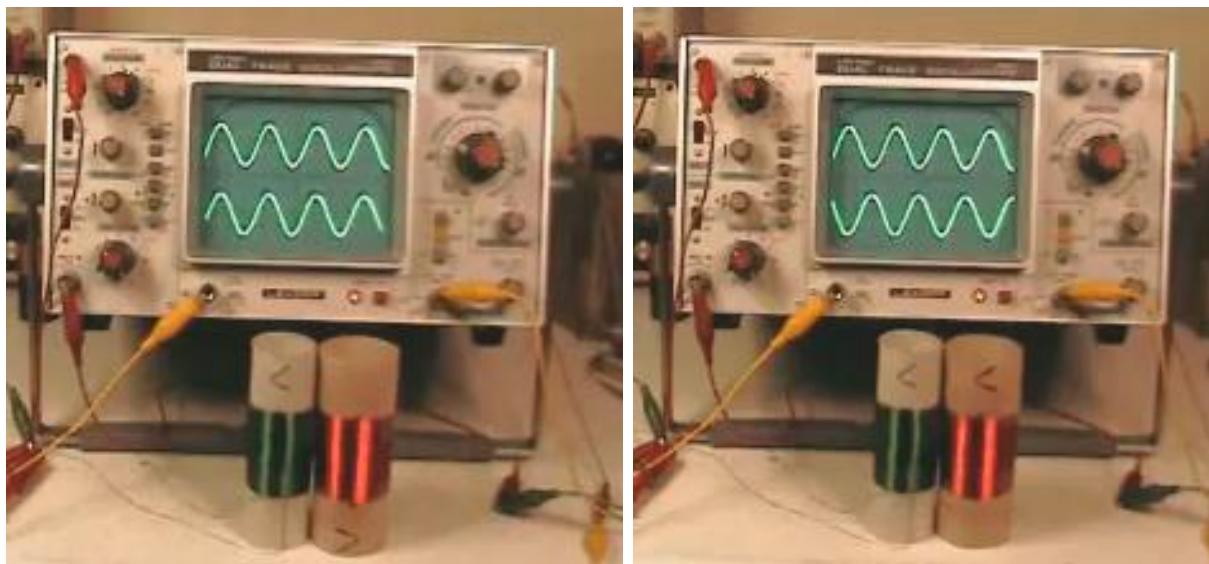

شكل 6-1 : اختلاف القطبية حسب اتجاه اللف

1-1-6 الأهمية العملية لتحديد الـ Polarity

ولتوضيح أهمية الـ polarity فى الواقع العملى ، فإننا نأخذ مثلا عند توصيل محولين على التوازي ، وتدذر أنه في الدائرة الكهربائية البسيطة لتوصيل بطاريتين على التوازي يكون التوصيل صحيحا إذا كانت الأقطاب متشابهة موصولة معا ، فيخرج مجموع التيارين إلى الحمل كما في الجزء الأيسر من الشكل 6-2 ، أما إذا تم عكس اتجاه الأقطاب فإن ذلك يعني حدوث short وحدوث خطأ قاتل في التوصيل لأنه سيمر تيار مرتفع جدا بين البطاريتين Circulating current خلال فقط مقاومة الأسلاك والمقاومة الداخلية للبطاريتين المنخفضة أصلاً إلى حد مقاومة تقريباً تساوى صفر .

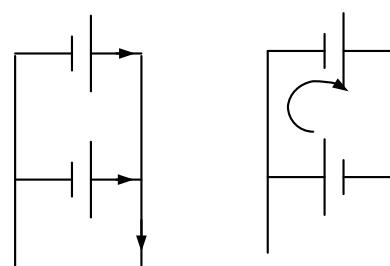

شكل 6-2 : تأثير عكس اتجاه الأقطاب (الأيسر هو الصحيح)

فإذا كانت الـ **Polarity** للمحولين الموصلين على التوازي مختلفة فستحدث نفس المشكلة السابقة ويمر تيار عالي جدا Short Between المحولين نفسيهما ، ومن هنا كان لابد من معرفة الـ **Polarity** أولا قبل توصيل المحولات على التوازي.


6-2 ترميز أطراف المحول طبقاً للمواصفات المفتاحية

من الطبيعي أن يكون هناك standard موحد لتمييز أطراف الملفات الابتدائي و الثاني في حالة المحولات الأحادية والثلاثية ، ففي كلا النوعين فإن أطراف الملف تخرج لخارج المحول من خلال الـ **Bushings** و يجب أن تكون مميزة بعلامات أو رموز واضحة لتمييز أطراف الجهد العالي عن أطراف الجهد المنخفض ، وتحديد أيضاً أطراف الـ $\emptyset-3$ مرتبة في كلا الجانبين من المحول . (ملحوظة : لا يكفي الاعتماد على حجم الـ **Bushing** لتمييز الأطراف ، لأن الحجم يميز فقط بين الجهد العالي وهو الأكبر حجما وبين الجهد المنخفض ، لكنه لا تستطيع أن تحدد من من الثلاثة هو Phase-A أو Phase-B ، ومن هنا كانت أهمية الترميز .

6-2-1 الترميز في مواصفات IEC

تستخدم ثلاثة حروف هي W & V & U ، وتكون هذه الحروف كبيرة Capital Letter ومبوبة برقم 1 في حالة أطراف الجهد العالي ، هكذا ، $1U$ ، $1V$ ، $1W$ ، أما أطراف الجهد الأخرى فتستخدم لها الأحرف الصغيرة Small Letter Tertiary مسبوقة برقم 2 ، هكذا : $2w$ $2v$ $2u$. ويمكن استخدام رقم 3 إذا كان المحول به ملف ثالث وهو ما يعرف ب **Windings** ، هكذا : $3w$ $3v$ $3u$ ، ويستخدم الحرف N لتمييز خط الـ **Neutral** ، ويوضع على اليمين .

والترميز طبقاً للـ IEC في المحولات الثلاثة يظهر كما في الشكل 6-3.

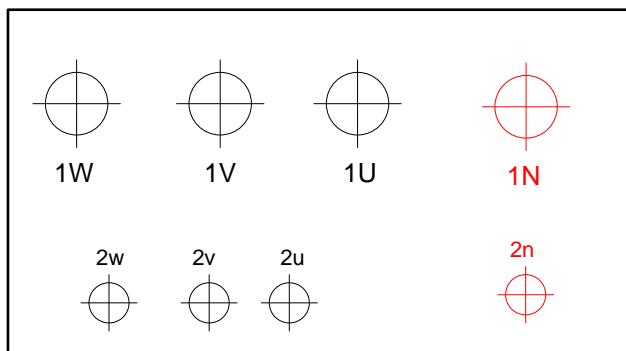


شكل 6-3 : ترميز المحولات الثلاثية في IEC

6-2-2 الترميز في مواصفات IEEE / ANSI


تستخدم حرف الـ H لتمثيل الجهد العالي H_1, H_2, H_3 ، أما الجهد الأخرى بالمحول فيستخدم معها الحرفين Y, X أي (X_1, X_2, X_3) أو (Y_1, Y_2, Y_3) وهكذا ، ويستخدم الرقم 0 لتمثيل الـ Neutral في الناحيتين (H_0 ، X_0)

أما محولات الـ $\emptyset-1$ ، وباستخدام مواصفات الـ ANSI فيكون الترميم فيه كما في الشكل 6-4.

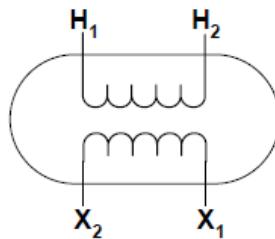

شكل 6-4 : ترميز محول $\emptyset-1$ في مواصفات IEEE / ANSI

أما المحول الـ $\emptyset-3$ في نفس المواصفات فيكون كما في الشكل 6-5 (هذه صورة اللوحة للناظر إليها من أعلى المحول)

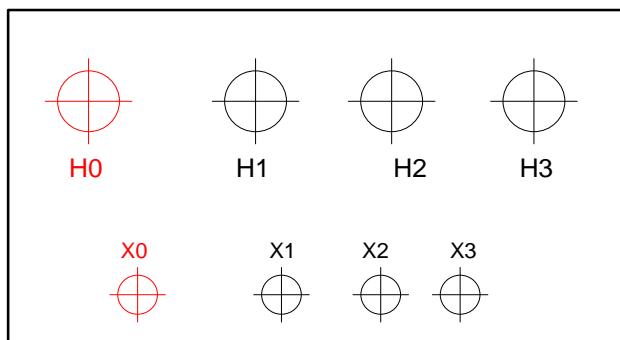


شكل 6-5 : ترميز المحولات الثلاثية في الـ ANSI

لاحظ أنه في حالة الـ IEC أن الـ Neutral يوضع على اليمين ، ويرمز له بالرمز $1n$ و $2N$ في جهتي الجهد العالي والمنخفض على التوالي ، عكس مواصفات الـ ANSI فتضطلع على اليسار وترمز له بالرمز H_0 و X_0 في الجهتين على التوالي كما في الشكل 6-6 .

3-6 تحديد الـ Polarity من الرموز

والترميز السابق له أهمية في تحديد القطبية أي العلاقة الاتجاهية بين جهد الملف الابتدائي والملف الثانوي .
فإذا كان الترتيب هو H_1, H_2 في الابتدائي ثم X_1, X_2 في الثانوي كما في الشكل 6-6 الأيمن (يعني أنهما يدوران وراء بعضهما في اتجاه عقارب الساعة) فإن هذا القطبية تسمى قطبية جمعية Additive Polarity (من الجمع) ، وهذا يعني أنه عندما تكون H_1 موجبة بالنسبة لـ H_2 فإنه في نفس اللحظة تكون X_1 موجبة بالنسبة لـ X_2 .


أما إذا كان الترتيب معكوساً (الترميز في اتجاه واحد في الجانبين) كما في الشكل 6-6 الأيسر فتسمى Subtractive Polarity وهي عكس الحالة السابقة .

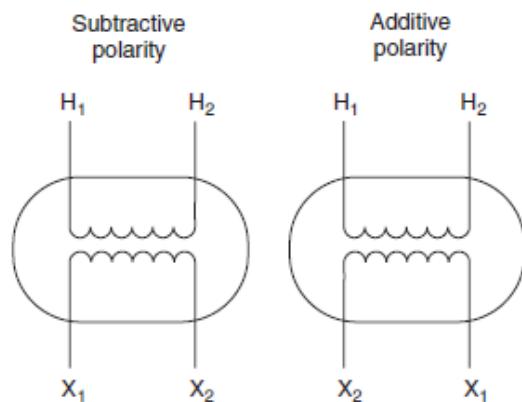

شكل 6-6 : أنواع القطبية

وأحياناً في المحولات الأحادية يعبر عن Add/Sub باستخدام Dot كما في الشكل 7-6 .

فإذا كانت النقطتين في اتجاه واحد فهذا يعني Add Polarity ، وهنا يعني كما ذكرنا سابقاً أن الجهد في هذين الطرفين يرتفعان معاً وينخفضان معاً في نفس التوقيت كما في الشكل 6-7 الأيسر ، أما إذا وضعت نقطة في الأعلى و أخرى في الأسفل فهذا يعني Sub Polarity .

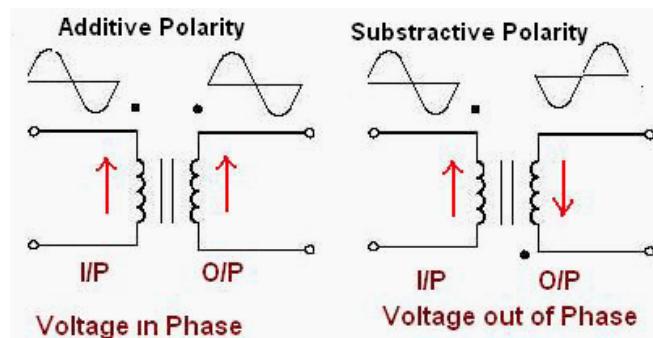

شكل 6-7 : توضيح أنواع القطبية

ملحوظة هامة جدا : عند التوصيل على التوازي توصل الأطراف التي عليها Dot معا.

الفصل السابع

حساب الـ Phase Displacement

وتحدد الـ Vector Group

هذا الموضوع يخص فقط المحولات الثلاثية الـ $\Phi-3$ و ليس له معنى ولا علاقة بالمحولات الـ $\Phi-1$ ، حيث أننا في المحولات الثلاثية نحتاج عند توصيلهم على التوازي ليس فقط لمعرفة ترتيب الـ phases الثلاثة في الجانب الابتدائي والثانوي ، وكتابة رموزها بالطرق القياسية ($H_1 H_2 H_3 - x_1 x_2 x_3$ إلخ) ، ومعرفة القطبية لها كما سبق في الفصل السابق ، ولكننا نحتاج أيضاً لمعرفة الزاوية الاتجاهية Phase Displacement بين الملفات المتاظرة في الجانبين الابتدائي والثانوي .

1-7 تعريف الـ Phase Displacement

تعرف الـ Phase Displacement ، وأحياناً يطلق عليه الـ Angular Displacement بأنها الزاوية بين جهدين هما : الـ line-to-N الموجود في الابتدائي ، ونظيره الموجود في الثانوي ، أو هي الزاوية بين جهدين : LN في جانب HV و الـ LV في جانب LN . وتعتبر هذه الزاوية موجبة اذا كان LN في جانب الـ LV متأخراً عن الـ LN الخاص ب HV على اعتبار أن اتجاه الدوران الموجب هو عكس عقارب الساعة.

ولتوضيح ذلك فربما تكون ملفات المحول موصولة على شكل "Y" في الجانب HV ، وبالمثل موصولة على شكل "Y" في الجانب الـ LV ، فإذا كان الملف الخاص بـ phase-A في الجانب الـ HV متطابق تماماً مع الملف الخاص بالـ a في الجانب الـ LV فحينئذ نقول أن الزاوية الاتجاهية بين الملفين هي صفر ، ويعبر عن ذلك بكتابة العلاقة بين الأوجه الثلاثة كما يلي YY_0

وعلى حسب قيمة هذه الزاوية فقد قسمت المحولات إلى مجموعات اتجاهية Vector Groups عديدة ، من أشهرها (هذه فقط بعض المجموعات وليس كلها) :


- 1- Group 1: Zero phase displacement (YY_0, DD_0, ZZ_0)
- 2- Group 2: 180° phase displacement (YY_6, DD_6, ZZ_6)

- 3- Group 3: -30° phase displacement (Yd1, Dy1, Yz1)
- 4- Group 4: $+30^\circ$ phase displacement (Yd11, Dy11, Yz11)

1-1-7 كتابة الـ Phase Displacement حسب الـ IEC

هناك قواعد متفق عليها للتعبير عن قيمة الزاوية الاتجاهية ، التي تترجح بها الملفات المتناظرة في الجانبين HV و LV وكذلك للتعبير عن الـ Vector Group، وسنطبق هنا في هذا الكتاب مصطلحات الـ IEC ، وهذه القواعد نوجزها فيما يلى:

1. اتفق على كتابة طريقة التوصيل في الملف الابتدائي بحروف كبيرة Capital فإذا كان التوصيل على شكل ستار نكتبها Y إذا كان على شكل دلتا نكتبها D ، وإذا كانت Zigzag فإننا نكتبها Z ، وهكذا . أما طريقة توصيل الثنائي فنكتب بحروف small (y , d , z , etc.) . (لاحظ هنا أننا نتكلم عن نوع التوصيلة وليس عن الـ Phases داخل التوصيلة والتي تكلمنا عنها في الفصل السابق).
2. إذا كانت نقطة الـ Neutral يمكن الوصول إليها في توصيلة ستار فإن حرف الـ N يظهر أيضاً في الاسم ، فنقول مثلاً أن التوصيلة YNd هي توصيلة Star في الابتدائي ونقطة التعادل لها متاحة خارجياً (accessible) ، أو نقول أنها YYn إذا كان الثنائي موصل Star ، ونقطة تعادل فيه متاحة خارجياً.
3. وحيث أن الـ Delta ليس لها نقطة N فقد اتفق على رسم نقطة N افتراضية داخل مثلث الاتجاهات لتحديد المكافئ لـ LN الخاص بكل Phase كما في الجزء الأيسر من الشكل 1-7 ، وبناء على هذا الاتجاه الافتراضي يتم تحديد اتجاه الجهد في كل كما في الجزء الأيمن من الشكل 1-7 .

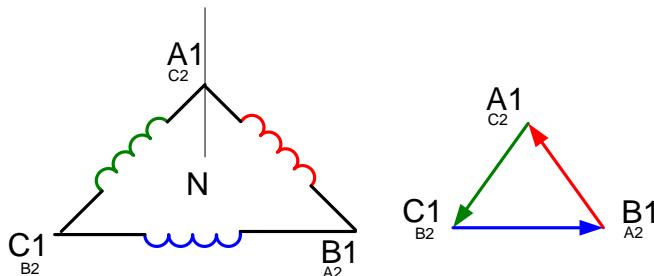

شكل 7-1 : وضع الـ N الافتراضي في حالة الدلتا

4. واتفق أيضاً على أن تمثل الزوايا الاتجاهية بـ 12 رقم ، وبما أن مجموع الزوايا حول نقطة هو 360 درجة ، ومن ثم يكون الفرق بين كل رقمين متتاليين يساوي $360/12$ أي 30 درجة . فالرقم 1 يمثل 30 درجة والرقم 2 يمثل 60 درجة وهكذا . ومن ثم فإذا كان المحول موصلًا بطريقة YY ، وكانت الزاوية الاتجاهية بين ملفات الابتدائي والثانوي – وبفرض أن كلا الملفين موصل على شكل ستار – تساوي $+30$ درجة مثلاً فإننا نكتبها Yd1 ، وهذا

يعني أن متوجه الجهد Δ Line-to-Neutral (LN) في Δ يسبق متوجه الجهد (Δ) في Δ بـ 30 درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة . أما إذا كانت Δ هي التي تسبق فإننا نكتبها $\Delta Yd11$ لأن الزاوية بينهما هي 330 درجة أو - 30 درجة.


5. في حالة محولات Δ الثلاثية نستخدم حرف Δ a أو كلمة auto للتعبير عن الجانب الموصل بهذه الطريقة ، على سبيل المثال YNa ، أو يمكن كتابتها $YNauto$ ، أو $YN11$ ، أو $YN0$ وهكذا.

2-1-7 استنتاج الـ Phase Displacement من الرسم

يمكن تحديد الـ Phase Displacement بالرسم ، وذلك برسم ساعة حقيقة يكون فيها دائماً المتوجه الممثل لجهد الثنوي (فى Δ phase-a) هو عقرب الساعات ، بينما يكون المتوجه الممثل لجهد الابتدائي فى Δ هو عقرب الدقائق ، وكلاهما يمثل Δ LN في كلا الجانبين . وفي هذه الطريقة إبدأ دائماً برسم عقرب الدقائق الممثل للابتدائي ، ونفترض هنا أنه يمثل الجهد الأعلى HV ، واجعله دائماً يقف عند الساعة 12 كما في الشكل 2-7 ، سواء كانت التوصيلة في الابتدائي دلتا أو ستار ، ثم إرسم عقرب الساعات الممثل للجهد المنخفض حسب زاويته في الرسم ، وبالتالي يمكن مباشرة معرفة المجموعة الاتجاهية Vector Group ومنها نعرف قيمة الـ Phase Displacement من قيمة الساعة.

فالمجموعة الاتجاهية في الشكل 2-2 ، وفرض أن الملفات كانت Dy11 ، لأن الساعة تشير إلى الحادية عشر ، ومنها تكون الـ Phase Displacement يساوى 330 درجة أو يساوى -30 درجة.

تذكر دائماً أن الزاوية الاتجاهية تعتبر موجبة اذا كان LN في جانب LV متأخراً عن LN الخاص بـ HV على اعتبار أن اتجاه الدوران الموجب هو عكس عقارب الساعة.

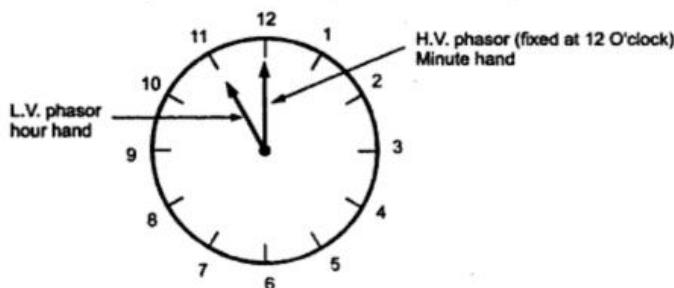

شكل 2-2 تحديد المجموعة الاتجاهية من شكل ساعة اليد

مثال-1 :

ما معنى Dy3 ؟

هذا يعني أن ملفات الابتدائي (الجهد الأعلى) موصولة على شكل Δ وأن ملفات الثانوي (الجهد الأقل) موصولة على شكل γ وأن الزاوية الاتجاهية بينهما تساوي 90 درجة ، وهذا كما تشير العقارب إلى الساعة الثالثة في ساعد اليد كما سنرى لاحقا .
(معنی آخر أن متجه الدلتا يسبق متجه النجمة في عكس اتجاه عقارب الساعة).


مثال-2 :

ما معنى Dy1 ؟

هذا يعني أن ملفات الابتدائي (الجهد الأعلى) موصولة على شكل Δ وأن ملفات الثانوي (الجهد الأقل) موصولة على شكل γ وأن الزاوية الاتجاهية بينهما تساوي 30 درجة ، بمعنى آخر فإن جهد الـ L في الابتدائي يسبق جهد N في الثنائي ب 30 درجة (كما تشير العقارب إلى الساعة الواحدة في ساعد اليد كما سنرى لاحقا).


3-1-7 تحديد اتجاه الدوران Phase Rotation

اتفق عالمياً أيضاً على أن اتجاه "عكس عقارب الساعة" يعتبر هو المرجع في حساب الفروق بين الزوايا ، وهو أيضاً المرجع في تحديد الـ phase Sequence ، فنقول مثلاً عن الشكل 3-7 أن التتابع أو الـ Phase Sequence له هو A ثم B ثم C.

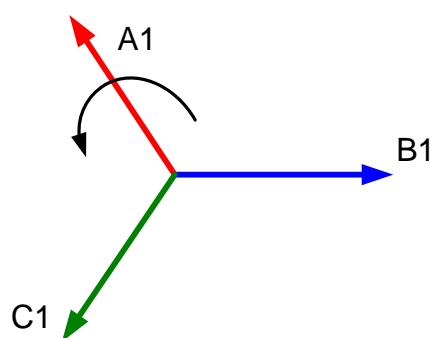

شكل 3-7 : اتجاه الدوران موجب

ونقول عن التيار في دائرة R-L مثلاً أنه متأخر عن الجهد بزاوية $30^\circ = \emptyset$ كما في الشكل 3-4 ، وغير صحيح أن نقول أن التيار يتقدم ب 30 درجة لأن الأصل أن الدوران يكون عكس عقارب الساعة ، ومن ثم فالجهد في هذا المثال هو الذي يسبق التيار في هذا الاتجاه .

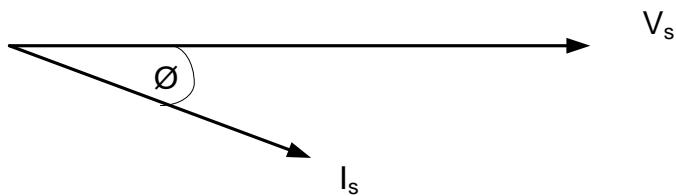

شكل 7-4 : التيار المتأخر عن الجهد


ملحوظات هامة :

- 1- يجب عدم الخلط بين الـ phase angle displacement ، وزاوية الـ Power factor ، فالأولى هي زاوية بين جهدين : LN في جانب HV و الـ LV في جانب LN ، وتتوقف قيمتها على طريقة تصيل الملفات معا وهو ما ندرسه فى هذا الفصل ، أما الثانية (زاوية الـ Power factor) فهى زاوية بين الجهد والتيار فى كل جانب على حدة من جانبي المحول ، وتتوقف قيمتها على طبيعة الحمل الموصى على المحول)
- 2- يجب عدم الخلط أيضا بينهم ، و بين الـ Phase Rotation ، فاتجاه الدوران يعني الترتيب الذى تتبع به القيمة العظمى للجهد فى phase الثلاثة ، وهل هي مثلث A ثم B ثم C أم هي A ثم C ثم B .
- 3- لاحظ أن عكس أي two phase يتسبب في تغير اتجاه الدوران مباشرة .

7-2 طريقة رسم الملفات والتجهيزات

المطلوب فى هذا الجزء رسم الملفات والتجهيزات الخاصة بمحول متعدد على شكل ستار فى الابتدائى وموصل على شكل دلتا فى الثانوى. ودائما تكتب أسماء أطراف الملفات فى الابتدائى باستخدام الحروف الكبيرة Capital A1A2, B1B2 مثل ، بينما تستخدم الحروف الصغيرة small letters لتسمية أطراف الملفات الثانوية a1 a2 – b1 b2 – c1 c2 ، كما فى C1C2 الجزء العلوي من الشكل 7-5.

ويجب التذكير أن الملف A1A2 ملفوظ على نفس الـ Limb التي يلف عليها الملف a1 a2 ومن ثم سنسخدم لها نفس اللون فى الرسومات سواء فى رسم الملفات أو فى رسم المتجهات الخاصة بكل Phase. وكذلك سنسخدم لونين آخرين للـ phases .

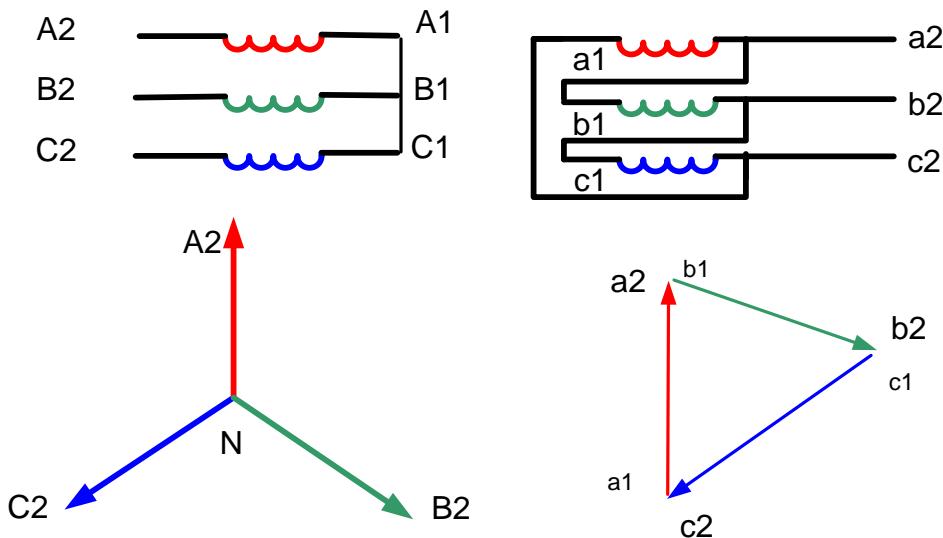


شكل 5-7 رسم الملفات والتجهيزات

وللسهولة سنعتبر دائماً أن القطبية متشابهة بمعنى أن A_2 موجب بالنسبة لـ A_1 ، ومن ثم فإن a_2 موجب بالنسبة لـ a_1 ، وبالمثل في phases الأخرى ، وبناء عليه فالأطراف الخارجية في كلا الجانبيين هي التي ستحمل رقم 2 (A_2, B_2, C_2) . وفي هذه الحالة ترسم a_1a_2 توازي A_1A_2 وكلاهما يتجه من الداخل للخارج كما في الجزء العلوي من الشكل 5-7 ، وهكذا بالنسبة للـ B and C . وحيث أن الملف الابتداي موصل على شكل star فإن $A_1B_1C_1$ توصل معاً لتكون النقطة N (Neutral).

عند رسم المتجهات (الجزء السفلي من الشكل 5-7) إبدأ برسم متجهات الـ Δ أولاً ، ثم إرسم المتجه الخاص بكل phase في الدلتا موازياً لنظيره في الـ Δ .

1-2-7 طريقة رسم ملفات الـ Delta

ورغم أن توصيل الملفات على شكل ستار له طريقة واحدة ، إلا أن ملفات الثانوي الموصولة على شكل دلتا يمكن أن يتم بطريقتين ، حيث يمكن توصيل الطرف a_1 بالطرف c_2 كما في الشكل السابق 5-7 ، وبالمثل قمنا بتوصيل (b_2c_1) . ويمكن أيضاً توصيل الطرف a_1 بالطرف b_2 كما في الشكل 6-7 التالي ، وقد وصلنا فيه أيضاً الأطراف المتقاربة (a_1c_2). (c_2b_1, c_1a_2)

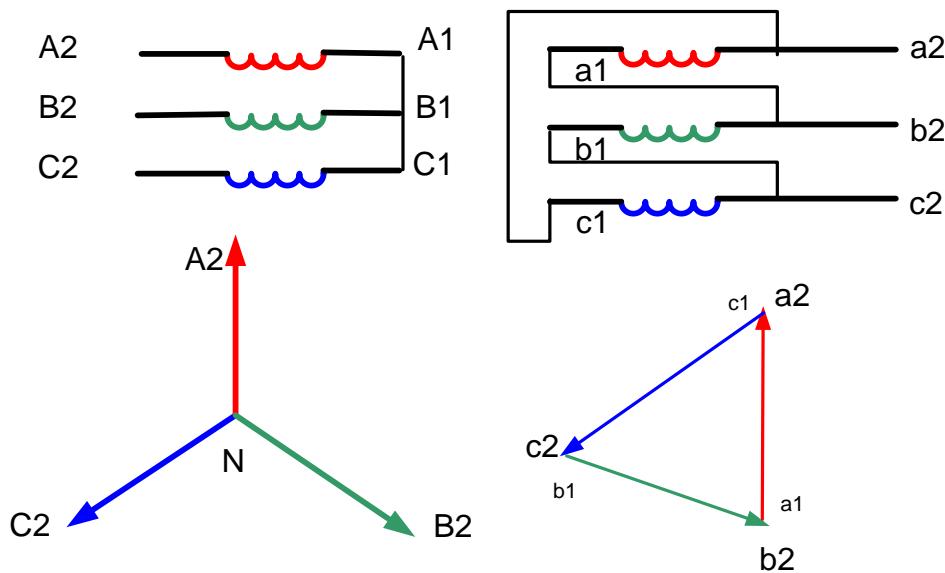


شكل 7-6 طريقة ثانية لتوصيل ملفات الدلتا مقارنة بالشكل 5-7

وكلا الطريقتين تتحققان نفس الهدف كما ذكرنا هو أن a_2a_1 يوازي A_2A_1 ، والملف الثاني B_2B_1 يوازي b_2b_1 والملف الثالث C_2C_1 يوازي c_2c_1 ، غير أن Δ phase displacement بين الملفات المتاظرة ستكون مختلفة كما سُررى كما في الجزءين السفليين من الشكل 7-5 ، والشكل 7-6.

لاحظ وجود وجه آخر من أوجه الاختلاف بين الطريقتين ، وهو أن اتجاه الدوران Phase Rotation لملفات الدلتا في الطريقة الأولى سالب لأنه في اتجاه عقارب الساعة ، بينما اتجاه الدوران موجب في الحالة الثانية .

مثال-3

حدد اتجاه الدوران و حدد أيضا Δ Vector Group لكل من المحولين المرسومين في الشكل 7-7 (اعتبر المحولين من النوع Δ Step-Down أي أن جهد الابتدائي هو الأعلى:

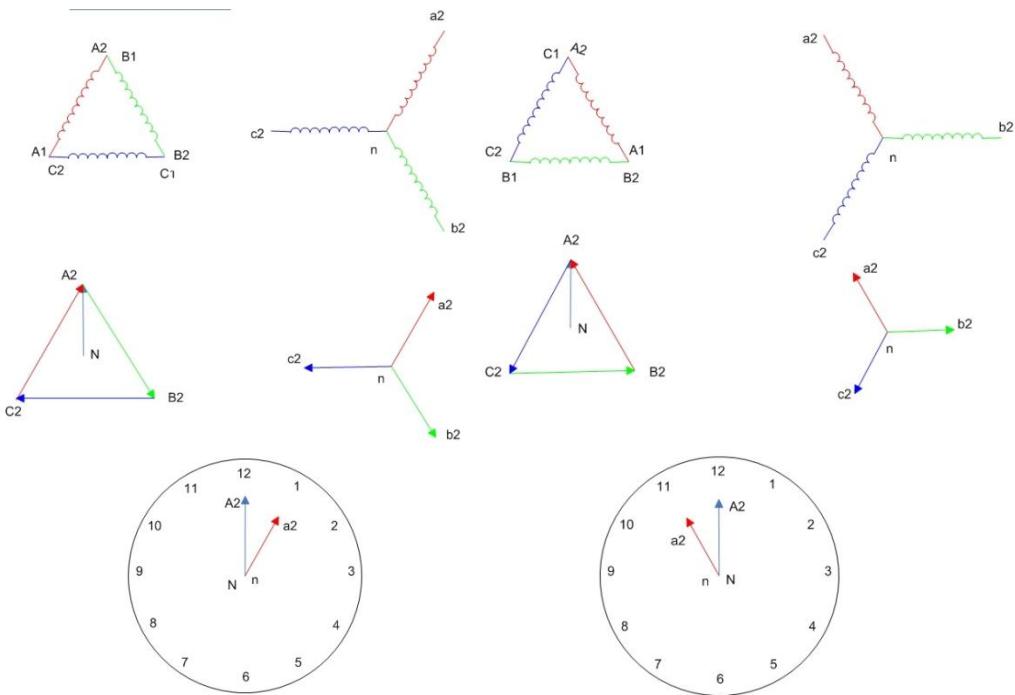


شكل 7-7 المثال 3-

اتجاه الدوران في المحول الأيمن موجب (عكس عقارب الساعة) في كلتا جانبيه ، لكن اتجاه الدوران في المحول الأيسر موجب بالنسبة لـ Star ، لكنه سالب في جانب الـ Delta لأنّه يدور مع عقارب الساعة (لاحظ اتجاه الاسهم) .

في المحول الأيمن أيضا ، نجد جهد الابتدائي الموصل على شكل دلتا ويمثله عقرب الدقائق (الأطول) ، بينما جهد الثانوي الموصل على شكل ستار ويمثله عقرب الساعات (الأقصر) ، والزاوية بينهما كما هو واضح من رسمة الساعة هي (- 30 درجة) لأن جهد الثانوي هو الذي يسبق جهد الابتدائي في عكس اتجاه عقارب الساعة ، ومن ثم تكتب العلاقة بينهما (لاحظ أن الساعة تمثل الحادية عشر).
Dy11

أما في المحول الأيسر ، نجد جهد الابتدائي الموصل على شكل دلتا ويمثله عقرب الدقائق (الأطول) ، بينما جهد الثانوي الموصل على شكل ستار ويمثله عقرب الساعات (الأقصر) لكن الساعة تشير إلى الواحدة (الزاوية تساوى 30 درجة) ، ومن ثم يكون الـ Vector group الممثل لهذا المحول هو Dy1 (الساعة الواحدة). (الثوابي هنا متأخر عن الابتدائي والدوران عكس عقارب الساعة)

والشكل التالي يمثل مثال آخر تطبيقا على طريقة تعبير مواصفات الـ IEC عن المجموعة الاتجاهية في المحولات

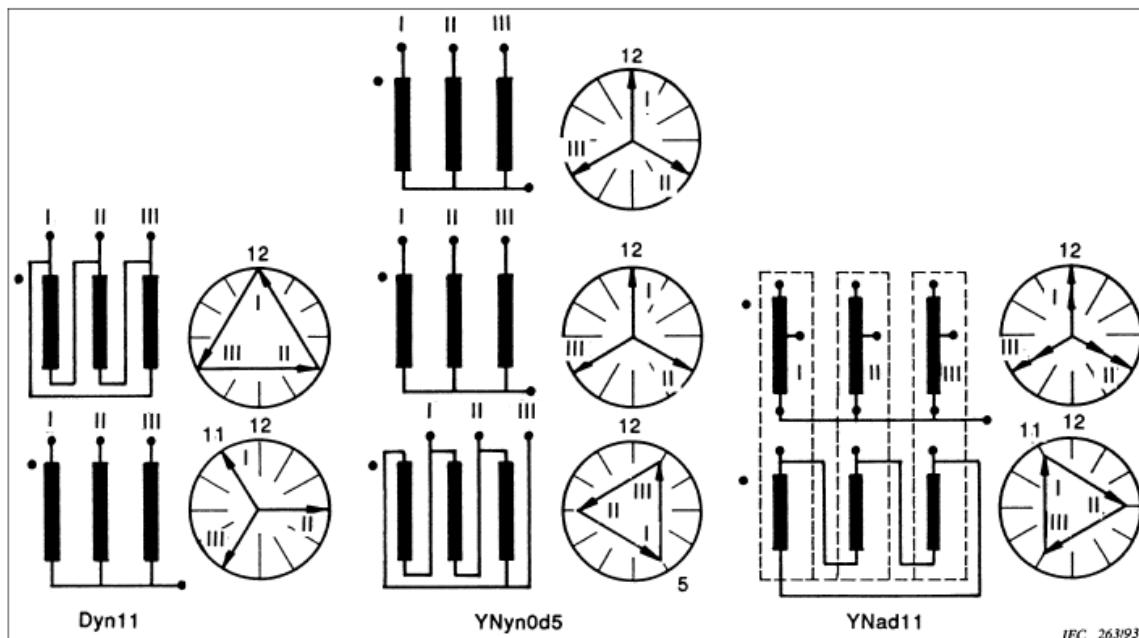

ويمكن بسهولة قراءة وتحديد المجموعات Vector Group بنفس طريقة الساعة السابقة.

4- مثال

عبر عن المجموعة الاتجاهية لمحول موصى على شكل نجمة في الابتدائي والثانوي وكلاهما له نقطة التعادل خارجية ، وبدون أي Phase shift ، أما ملف المجموعات Vector Group فهو على شكل دائرة ، ومتوجه متاخر بزاوية 150 درجة.

: الحل

المجموعة الاتجاهية السابقة يعبر عنها كما يلى :


YNyn0d5

7- 3 تحديد المجموعة الاتجاهية من طريقة توصيل الأطراف

هذا نوع مختلف عن المثال رقم 3 ، لأن الملفات مرسومة بالطريقة العادية التي لا يظهر معها زاوية الملف ، الواقع أن هذا النوع هو الأقرب للواقع ، ولذا يجب أن يكون المهندس قادرا على اكتشاف المجموعة الاتجاهية من طريقة توصيل الأطراف معا كما في المثال التالي:

مثال 5-


حدد الـ Δ للمحول في الشكل 7-8.

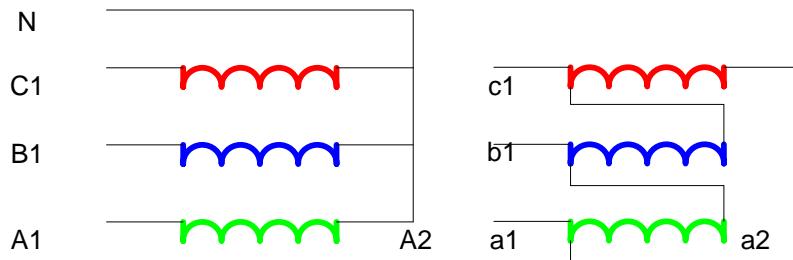

شكل 7-8 مثال رقم 5

لحل هذه النوعية من المسائل ، إتبع الخطوات التالية (كما في الشكل 7-9) :


- 1- ارسم متجهات الابتدائي (الـ Star) بحيث يكون اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة (أى أن لدينا Positive Phase Rotation مالم ينص على غير ذلك) ، واجعل متجه الـ A للسهولة يشير إلى أعلى أى الساعة 12.
- 2- ارسم متجه a_1a_2 الخاص بالدلتا بحيث يوازي متجه A_1A_2 الخاص بالـ Star
- 3- حدد الطرف المتصل بـ $1a$ في توصيلية الدلتا ، وستجده في هذا المثال هو c_2 ، وعلى هذا ارسم متجه الـ c_1c_2 يوازي C_1C_2 الخاص الـ Star و بحيث تكون نقطة c_2 منطبقة على a_1
- 4- أكمل بقية الدلتا
- 5- ارسم متجه الـ $N-a_1$ في الدلتا وحدد الزاوية بينه وبين متجه الـ A_1 في الـ Star ، ومنها تجد أن الساعة تكافئ (الساعة الواحدة) أى أن المجموعة الاتجاهية هـ Yd_1 ، ومنها تحدد الـ Δ وستجده هنا تساوى 30 درجة (لاحظ أنها موجبة لأنها في متأخرة عن الابتدائي في عكس اتجاه عقارب الساعة).

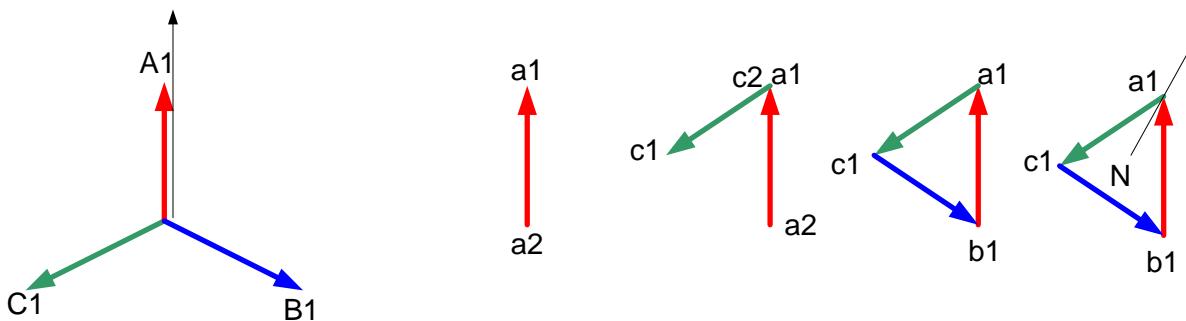

شكل 7-9 خطوات حل المثال رقم 5

مثال 6


حدد المجموعة الاتجاهية والـ Phase Displacement للتوصيلة في الشكل 7-10 .

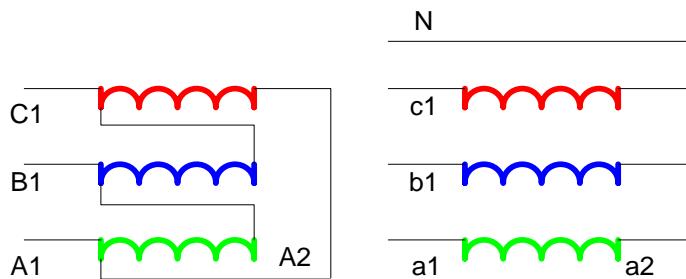

شكل 7-10 مثال رقم 6

اتبع نفس الخطوات السابقة ، وهي هذه المرة أكثر سهولة من السابقة (كما في الشكل 7-11):


- ارسم متجهات الابتدائي (الدلتا) بحيث يكون اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة (هذا هو الأصل مالم ينص على غير ذلك) ومتوجه الـ NA1 يشير إلى أعلى أي الساعة 12. لاحظ أن A1 متصلة بـ C2 حسب الرسم.
- ارسم متجه a1a2 الخاص الـ Star بحيث يوازي متجه A1A2 الخاص بالدلتا (لاحظ الألوان).
- أكمل بقية الـ Star
- حدد الزاوية بين متجه NA1 وبين متجه الـ a1 في الـ Star ومنها تحدد المجموعة الاتجاهية (قيمة الساعة) وهي في هذا المثال الحادية عشر ، أي أن المجموعة الاتجاهية هي Dy11 ، ومنها نجد أن الـ Phase Displacement تساوى سالب 30 (الساعة الحادية عشر) .

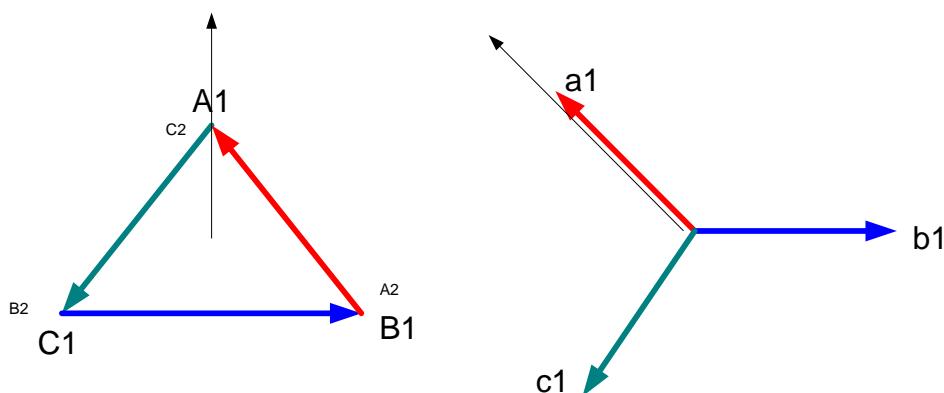

شكل 7-11 خطوات حل المثال رقم 6

مثال 7


حدد المجموعة الاتجاهية والـ Phase Displacement للتوصيلة في الشكل 7-12 .

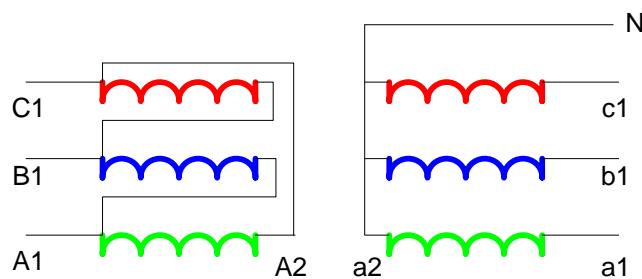

شكل 7-12 المثال 7

اتبع نفس الخطوات المرسومة في الشكل 13-7 :




















- ارسم متجهات الابتدائي (الدلتا) بحيث يكون اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة ومتوجه الـ NA_1 يشير إلى أعلى أى الساعة 12 . ولاحظ أن A_1 متصلة بـ B_2 حسب الرسم.
- ارسم متجه a_1a_2 الخاص الـ Star بحيث يوازي متجه A_1A_2 الخاص بالدلتا (لاحظ الألوان).
- أكمل بقية الـ Star
- حدد الزاوية بين متجه NA_1 وبين متجه الـ a_1 في الـ Star ومنها تحدد المجموعة الاتجاهية (قيمة الساعة) وهي فى هذا المثال يشير إلى الساعة السابعة ، أى أن المجموعة الاتجاهية هى $Dy7$ ، ومنها نجد أن الـ Δ Displacement تساوى -210 درجة أو $+150$ درجة .

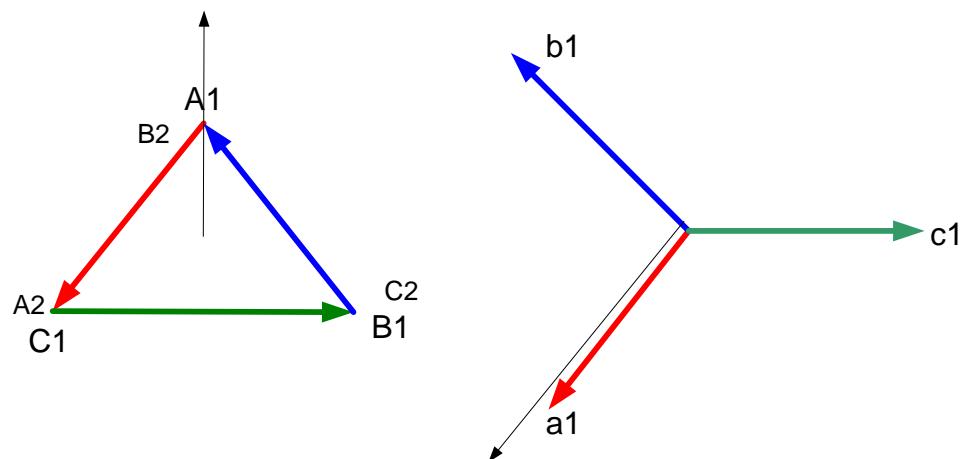


شكل 7-13 حل المثال رقم 7

والجدول التالي يعطى نماذج أخرى لحساب الـ Phase Displacement طبقاً للتوصيات في الـ IEC Code

(راجع باب الاختبارات في هذا الكتاب لتتعرف على طريقة معرفة المجموعة الاتجاهية معملياً)

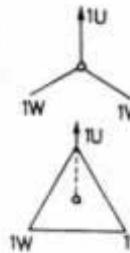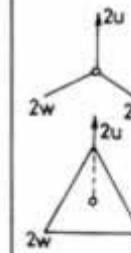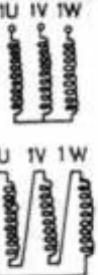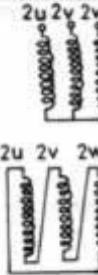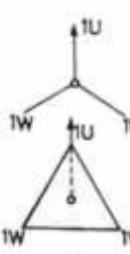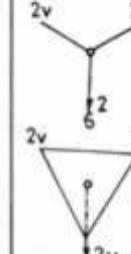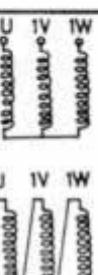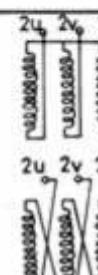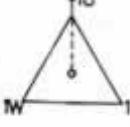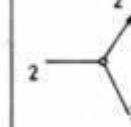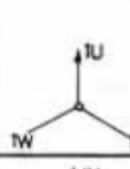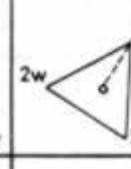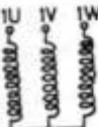
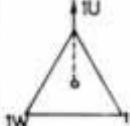
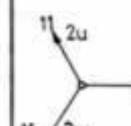
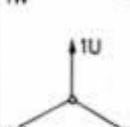
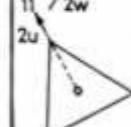
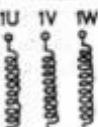
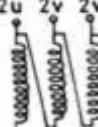
Vector-symbol & Clock hour Number	Phase Displacement	Line Terminal Markings and Phasor Diagram of Induced voltages (Rotation Anti clockwise)	Winding connections
Yy0	0°	 	 
Dd0	0°	 	 
Yy6	-180°	 	 
Dd6	-180°	 	 
Dy1	-30°	 	 
Yd1	-30°	 	 
Dy11	-330°	 	 
Yd11	-330°	 	 

وهذه بعض التوصيات من الـ IEC

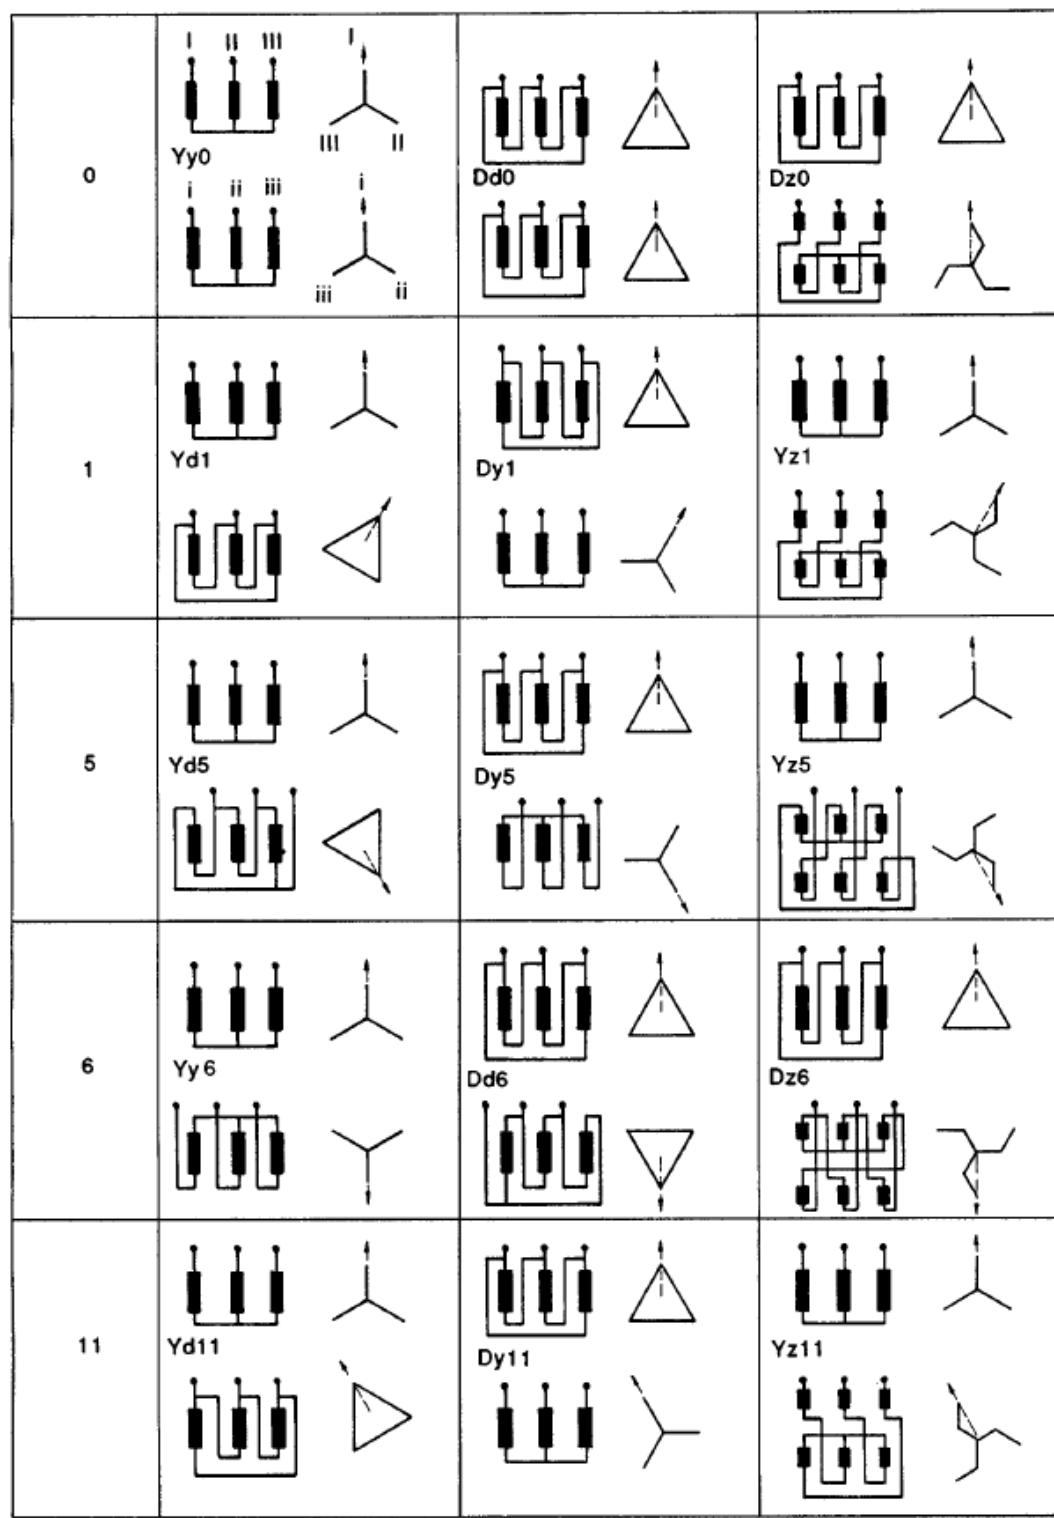

IEC 265:93

Additional connections

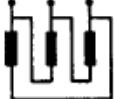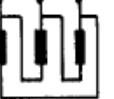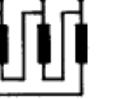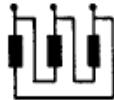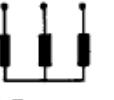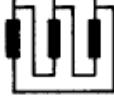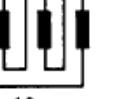2		 Dd2 	 Dz2 
4		 Dd4 	 Dz4 
7	 Yd7 	 Dy7 	 Yz7 
8		 Dd8 	 Dz8 
10		 Dd10 	 Dz10 

IEC 26693

الفصل الثامن

مميزات وعيوب التوصيلات المشهورة في المحولات

ذكرنا فى الفصل السابع أنه على حسب قيمة الزاوية الاتجاهية بين متجهات الابتدائى والثانوى فإننا يمكن أن نحصل من هذه التوصيلات على مجموعات اتجاهية Vector Groups عديدة ، من أشهرها (هذه فقط بعض المجموعات وليس كلها):

- 1- Group 1: Zero phase displacement (Yy0, Dd0, Dz0)
- 2- Group 2: 180° phase displacement (Yy6, Dd6, Dz6)
- 3- Group 3: -30° phase displacement (Yd1, Dy1, Yz1)
- 4- Group 4: +30° phase displacement (Yd11, Dy11, Yz11)

وسبق أن ذكرنا فى الفصل الرابع أن أشهر طرق توصيل ملفات المحولات Connections هي :

1. Wye – Wye (Star-Star)
2. Wye – Delta (Star-Delta)
3. Delta -Wye (Delta-Star)
4. Delta - Delta

ونعرض فى هذا الفصل لمميزات وعيوب كل طريقة من هذه الطرق ، بالإضافة إلى طرق أخرى مثل الزجاج. ولكننا سنبدأ بشرح بعض المفاهيم العامة التى سيرد ذكرها كثيرا عند عمل مقارنات بين التوصيلات المختلفة. وتحديدا سنعرض لموضوعين:

- 1- تأثير نوعية التوصيلة على ظهور أو منع الـ Harmonics .
- 2- تأثير وجود تأريض للتوصيلة من عدمه.

8-1 تأثير نوعية التوصيل على ظهور الـ Harmonics


فى حالة المحولات الأحادية 1-Ø فإننا لكي نحصل على جهد Sinusoidal يحقق المعادلة :

$$v(t) = \sqrt{2} \cdot V \sin(\omega t + \alpha)$$

فإنه يلزم أن يكون لدينا أيضاً فيض magnetic Flux له نفس المنحنى الجيبى لأن الجهد الناشئ ليس إلا نتاج لتفاصل معادلة الفيصل طبقاً لقانون فارادي :

$$e = N \frac{d\phi}{dt}$$


والسؤال هو : كيف نحصل على فيض \sin من تيار i magnetization current والذي يبدو في الجزء الثالث في الشكل 8-1 مشوهاً ولا يمثل Pure Sin ؟

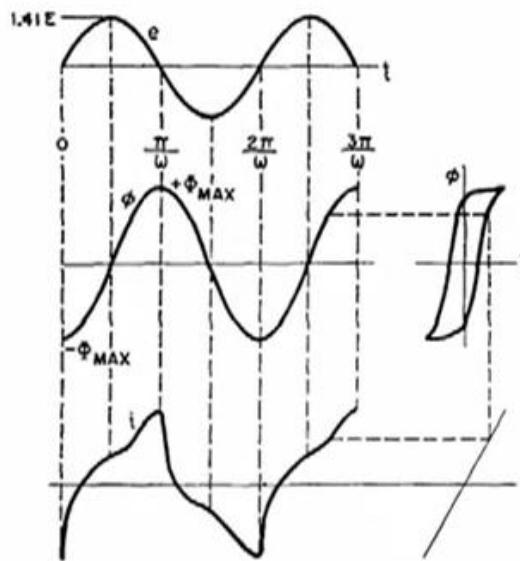

شكل 8-1 شكل الفيصل الناشئ وشكل تيار المغناطيسية


والحقيقة أنه لكي تحصل على فيض \sin لابد أن يكون تيار المغناطيسية Magnetization Current مشوهاً بهذه الصورة التي يظهر بها في الشكل 8-1 ، وذلك لأن منحنى المغناطيسية في الـ Core والذي يحدد العلاقة بين قيمة الفيصل والتيار المنشأ له يتبع شكل الـ Hysteresis Loop المرسومة في أقصى يمين الشكل 8-1.

ومنحنى الـ Hysteresis غير خطى أي Non linear ، ومن ثم فإنه عند عمل Re-construct للتيار المنشئ للفيصل سنجد أن لدينا قيمتين مختلفتين للتيار عند كل قيمة للفيصل كما في الشكل 8-2 ، وهذا يعني كما ذكرنا أنه لكي نحصل على شكل الفيصل الجيبى لابد أن يكون تيار magnetization Current بهذا الشكل الغير جيبى non-sinusoidal .

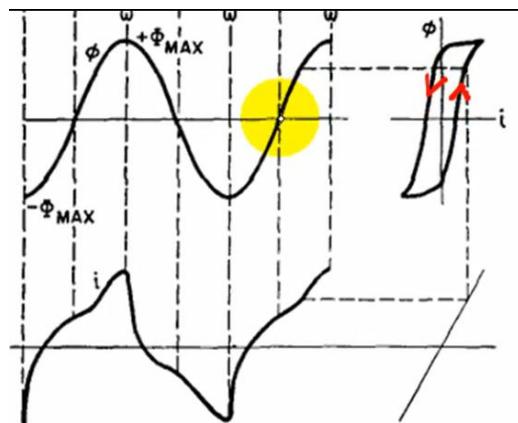

شكل 8-2 استنتاج الفيصل الناشئ من تيار المغناطيسية

وإذا طبقنا قواعد فوريير Fourier Transform على شكل تيار المغناطيسية الممثل باللون الأسود في الشكل 8-3 سنجده أنه يتكون من عدة ترددات من أهمها التردد الرئيسي بالطبع (50Hz) والممثل باللون الأحمر في الشكل 8-3 ، ويعرف أيضا بالـ 3^{rd} harmonics .

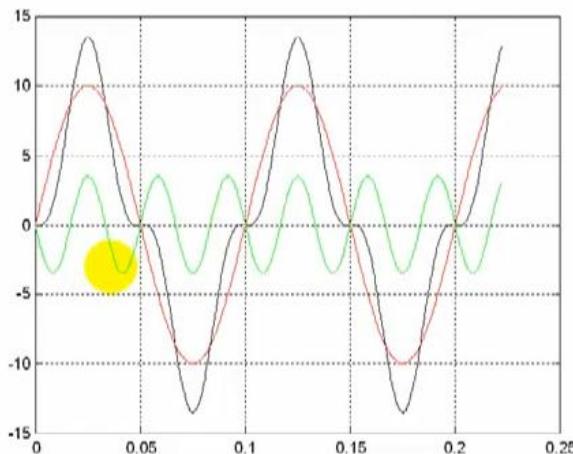


شكل 8-3 : التوافقيات الثلاثة الأولى

وبالطبع هناك ترددات أخرى كثيرة لكنها محدود القيمة والتأثير. ومن ثم يمكن أن نقول أن تيار المغناطيسية Magnetization current هو مجموع تيارين أساسيين أحدهما له تردد 50 Hz والآخر تردد 150 Hz .

والخلاصة في محولات الـ 1-phase لكي نحصل على جهد sinusoidal لا بد أن يكون منحنى الفيصل ، ولكي تحصل على فيصل sinusoidal لا بد أن نسحب من المصدر تيار المغناطيسة Magnetization current وشكله غير جيبي لأنه مكون من تيارين أحدهما له تردد 50Hz والآخر تردد 150 Hz .

8-1-1 ماذا يحدث لو تم عمل فلتر للتيار المنسوب من المصدر

والسؤال الآن : ماذا يحدث لو تم عمل فلتر للتيار المنسوب من المصدر والداخل إلى الملف الابتدائي بغرض منع التردد 150 Hz من الظهور ؟ ، بمعنى آخر ماذا يحدث لو كان تيار المغناطيسية pure sin وليس كما في الشكل السابق ؟ المفاجأة هي أنه إذا كان تيار المغناطيسية pure sin فسيصبح الجهد الناشئ حسب قانون فارادي هو المشوه ، ويشبه المنحنى الأسود في الشكل 8-4:

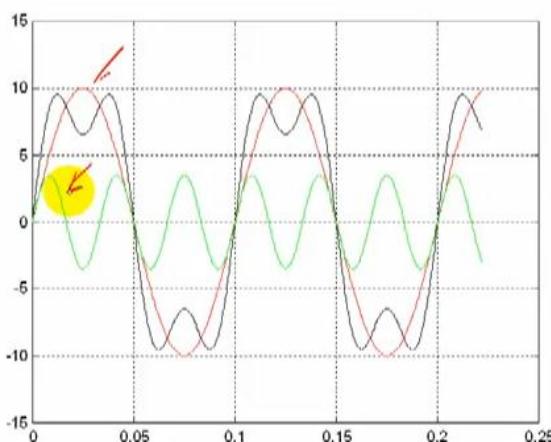

شكل 8-4 شكل الجهد الناشئ من تيار مغناطيسيي pure sin

والذى إذا تم تحليله ب Fourier Transform فسنكتشف أنه مكون من ترددتين أساسين هما الـ 50Hz (الأحمر) ، و الـ 150Hz (الأخضر) في نفس الشكل 8-4 ، أى أن المفاجأة الغير سارة هي أنك إذا منعت الـ 3rd Harmonic المغناطيسية المنسوب من المصدر (الابتدائي) فستظهر الـ 3rd Harmonic لك في الجهد المتولد في الثانوي والذي يذهب للمستهلكين ، وهذا بالطبع غير مرغوب فيه.


والخلاصة موضحة في الشكل 8-5 : إذا التيار المنسوب non sinusoidal ، والعكس

بالعكس.

، In-phase 3^{rd} harmonic في الأوجه الثلاثة فمتساوية في المقدار والاتجاه وليس بينهم أي Phase Shift . أي جميعهم أو أنهم منطبقين على بعض وليس بينهم أي Phase Shift .

3-1-8 تأثير توصيلة الـ Star على وجود الـ 3^{rd} Harmonic

في حالة توصيل المحولات الثلاثة على شكل ستار كما في الشكل 7-8

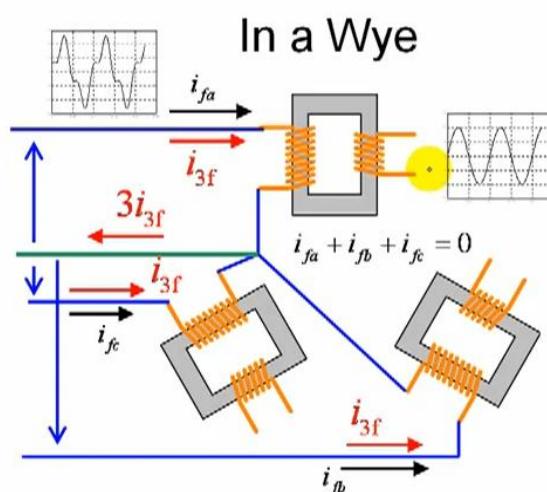


شكل 7-8 تأثير توصيلة النجمة على شكل الجهد في المحولات الثلاثية

لاحظ أن الجهد الموجود على كل phase في الابتدائي هو sinusoidal voltage ، وأنه يسحب تيار المغناطيسية المكون من Fundamental + 3^{rd} Harmonic كما سبق ، لكن عند جمع تيارات الـ Fundamental الثلاثة ($i_{fa} + i_{fb} + i_{fc}$) الراجعة خلال خط الـ Neutral ستتجدد أنتا نحصل على صفر (جمع اتجاهي لثلاثة تيارات متساوية في المقدار وبينها 120 درجة) ، لكننا حين نجمع تيارات الـ i_{3f} الراجعة في الـ Neutral فسنحصل على $3i_{3f}$ لأنهم جميعاً لهم نفس الـ Phase .

وهذا يعني في الخلاصة أن توصيلة الـ Star لا تمنع تيارات الـ 3^{rd} harmonic من الظهور في تيار الابتدائي لكنها تعطي جهد على شكل Sin في الثانوي في كل phase كما في الشكل السابق لأن شرط وجود الـ 3^{rd} harmonic في تيار المغناطيسية متحقق في كل phase .

3-1-8 تأثير توصيلة الدلتا على وجود الـ 3^{rd} Harmonic


فى حالة الدلتا كما فى الشكل 8-8 سنجد أن الجهد الموجود على كل phase فى الابتدائى هو sinusoidal voltage فى الساقى ، وأنه يسحب تيار المغناطيسية المكون من كل Fundamental + 3^{rd} Harmonic فى كل phase على حدة كما سبق ، لكن عند حساب قيم تيارات الـ Line current فى الـ Node عند أى Line current Fundamental فى الـ Node سنجد مثلاً عند الـ Node العلية أنها تساوى $(i_{fb} - i_{fa})$ كما فى الشكل ، لكننا حين نحسب قيمة تيار الـ 3^{rd} harmonic عند أى فسنحصل على صفر ، لأنهم جميعاً لهم نفس الـ Phase ، وهذا يعني أن تيارات الـ 3^{rd} Harmonic لا يوجد له أى ظهور فى الـ Line currents .

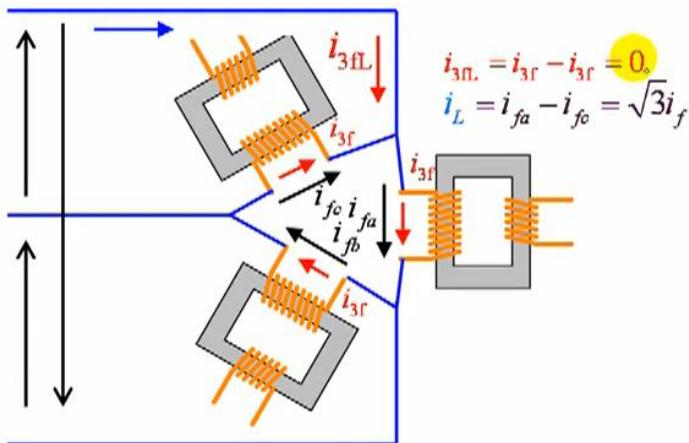

شكل 8-8 التيارات فى توصيلة الدلتا

وهذا يعني في الخلاصة أن توصيلة الـ Delta تمنع تيارات الـ 3^{rd} harmonic من الظهور في تيار الابتدائي ، وفي نفس الوقت تعطى جهد على شكل Sin فى الثانوى فى كل phase لأن تيار الـ magnetization فى كل Phase يحتوى على مركبة الـ 3^{rd} Harmonic ، ولكنه يدور circulate داخل الدلتا ولا يظهر خارجها ، ومن ثم يعطى sin wave فى كل Phase ، وفي نفس الوقت لا تظهر الـ 3^{rd} Harmonic فى الـ Line currents المسحوبة من الابتدائى كما فى الشكل 8-8 .


.9

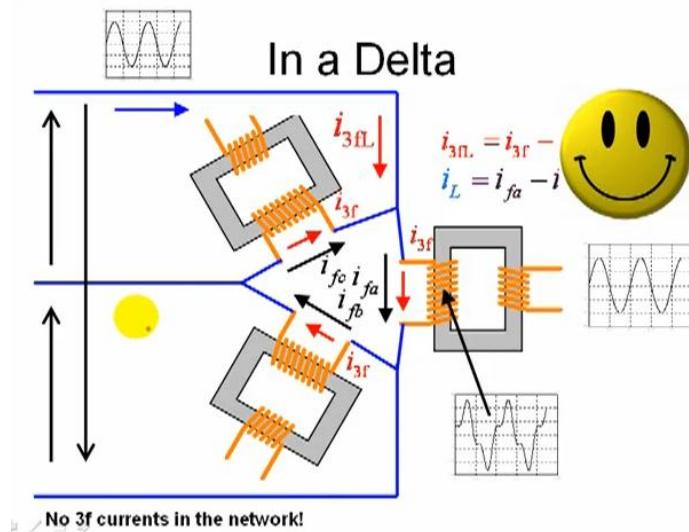

شكل 8-9 تأثير توصيلية الدلتا على شكل الجهد

4-1-8 وجود الـ 3^{rd} Harmonic في توصيلية الـ Zig Zag

فى حالة توصيل الابتدائى على شكل ستار (بدون خط س്ടار Neutral) ، و توصيل ملف الثانوى وكذلك الملف الثالث المعروف باسم الـ Tertiary winding على شكل Zig-Zag كما فى الشكل 8-10 سنلاحظ التالى :

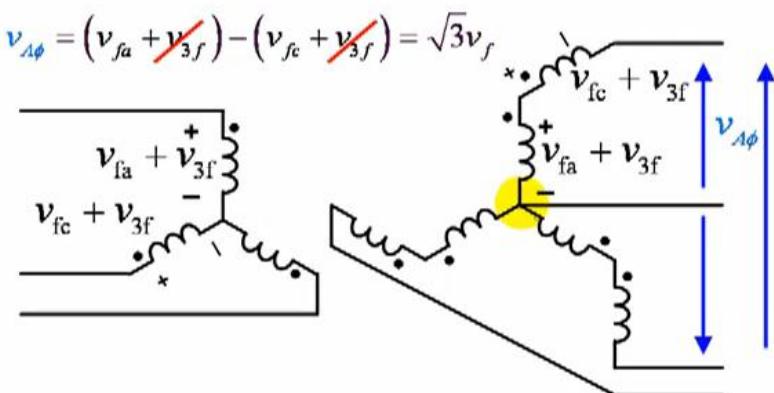

شكل 8-10 توصيلية نجمة - زجاج

سنفترض أن عدد اللفات متساوية في الملفات الثلاثة فهذا يعني أن نسب التحويل تساوى 1 . نتيجة عدم وجود مسار رجوع لـ 3^{rd} harmonic فى الابتدائى ستظهر مركبة الـ 3^{rd} harmonic فى الملفات الثلاثة فى الابتدائى . وحسب اتجاهات الـ Polarity المفترضة فى الشكل السابق سنجد أن الـ Line voltage وهو المحصلة الاتجاهية

للجهد على two phases سيساوى مثلاً بين A and C قيمة الـ line voltage المعروفة ، لكن المفاجأة السارة هنا هى اختفاء مركبة الـ 3^{rd} harmonic فيه كما هو واضح من المعادلة المكتوبة أعلى الشكل 8-10 .


وهذا يعني في الخلاصة أننا أمام توصيلة فريدة جداً ، فرغم أن الجهد على كل ملف منفرداً يحتوى على مركبة الـ 3^{rd} harmonic وبالتالي فشكله non sinusoidal ، إلا أن هذه المركبة لا تظهر عند المستهلك ومن ثم فالجهد يظهر في شكل Sinusoidal للمستهلك ، ولو استخدمنا توصيلة Delta في الابتدائى أيضاً فلن تظهر هذه المركبة لا في المصدر (الابتدائى) ، ولا عند المستهلك (الثانوى) ، ومن هنا كانت أهمية هذه التوصيلة (Delta / Zig Zag) في شبكات التوزيع حيث الأحمال غالباً تكون Unbalanced ، واحتمالات الـ harmonic عالية وتحتاج لهذه التوصيلة لمنع ظهورها.

2-8 تأثير التأريض على عمل المحولات

عند الحديث عن تأثير نقطة التعادل تذكر أن لدينا نوعين من الأنظمة مصنفة حسب وضع نقطة التعادل ، وهما :

1-2-8 أولاً : النظام المعزول (Ungrounded system) .

و في هذا النظام لا يوجد اتصال بين نقطة التعادل والأرض ، و تمثل المعاوقة Z بين أي موصى و الأرض بمكثف ، و بين أي موصلين بمكثف أيضاً . و تكون المكثفات الموجودة بين الموصلات مجموعه دلتا ، أما المكثفات بين الموصلات والأرض فتكون على شكل ستار كما في الشكل 11-8.

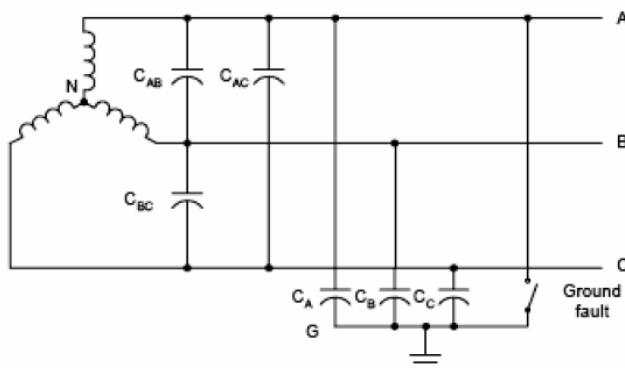

شكل 11-8 : النظام المعزول

وحيث أن تأثير مجموعة مكثفات الدلتا على الخصائص الأرضية للنظام لا تذكر حيث أنها غير متصلة بالأرض فيمكن إهمالها .

أما بالنسبة للتوصيلة الـ Star ، والتي تكون نقطة التعادل فيها غير مؤرضة (معزولة) فإن التيارات خلال المكثفات الثلاثة متساوية و بينهما زاوية 120° . و حيث أن نقطة التعادل للمكثفات هو جهد الأرض و بالتالي تكون نقطة التعادل للمحول جهدها يساوي جهد الأرض و بذلك يمكن اعتبار أن المحول في هذه الحالة مؤرضاً لكن من خلال مجموعة مكثفات افتراضية (C_A , C_B , C_C) .

ويتميز نظام نقطة التعادل المعزلة عن الأرض بالآتي :

- تيار القصر يكون صغير جداً لأنه يمر إلى الأرض خلال مكثفات ذات معاوقة Z عالية جداً .
- تكون قيمة (KVA SC) وقت القصر صغير جداً (Short Circuit Level) .

ولكن يعيّب هذا النّظام :

- في حالة حدوث قصر بين Phase ، والأرض فسيترتفع الجهد على Two Phases الآخرين بقيمة V_{Line} ، فإذا استمر هذا الجهد على العوازل لمدة طويلة فقد تنهار العوازل .
- قيمة تيار القصر بين الـ Phase و الأرض صغير جداً ولا يكفي لتشغيل أجهزة الوقاية .
- يمكن نشوء جهود عابرة مرتفعة (Transients) تكون لها آثار تدميرية في حالة وجود عطل بين الـ Phase و الأرض قد تصل قيمته من 4 إلى 6 مرات من جهد الـ Phase مع الأرض .
- في حالة حدوث قصر لا يمكن تحديده بسهولة .
- قد ينشأ قوس الأرضي مستمر Arcing Voltage بين الخط وبين الأرض عند حدوث قصر.

8-2-2 ثانياً : النظام المؤرض

تأريض نقطة التّعادل يضمن حدوث تأثير أكبر على أجهزة الوقاية لحظة حدوث قصر أرضي (وهذا مرغوب فيه لزيادة حساسية الأجهزة) ولا يتسبّب في ارتفاع في الجهد . وحيث أن تيار القصر يمر في دائرة القصر من الخط إلى نقطة التّعادل خلال الأرض فإنه يمكن التخلص من القوس الأرضي المستمر Arcing Voltage الذي يحدث عندما تكون الشبكة غير مؤرضة .


في حالة التّأريض المباشر فإن الجهد بين أي خط و خط آخر لا يزيد عن ($\sqrt{3} V_{ph}$) و تحت جميع الظروف يكون جهد نقطة التّعادل صفر فلا يكون هناك جهد عائم غير محدد (No Floating Voltage) و هذا يسمح بتقليل العزل لنقطة التّعادل للمحولات والمكونات الأخرى . ويعتبر نظام تأريض نقطة التّعادل بصفة عامة أكثر أماناً للأشخاص والمعدات .

ملاحظات هامة:

- عند تأريض نقطة التّعادل يجب فصل أرضي نقطة التّعادل عن أرضي جسم المحول حتى لا يرتفع الجهد على جسم المحول أثناء حدوث قصر بين وجهه والأرض .
- يظهر أثر تأريض أو عدم تأريض نقطة التّعادل بشدة عند دراسة الأعطال الغير متّامة Unsymmetrical Faults والّتي تدرس بطريقة الـ Symmetrical Components وملخصها تجده في الجزء التالي .

8-3 التوصيل بطريقة Y Y

هناك عدة طرق مشهورة للتوصيل ملفات المحولات من بينها طريقة Y Y أي توصل ملفات الابتداي على شكل Y وملفات الثانوي على شكل Y ، ويمكن أن تكون نقطة الـ N موصولة بالأرض أو معزولة عنها ، وبالطبع يمكن أن تكون الـ Phase Displacement بينهما صفر أو 180 درجة كما في الشكل 8-14 .

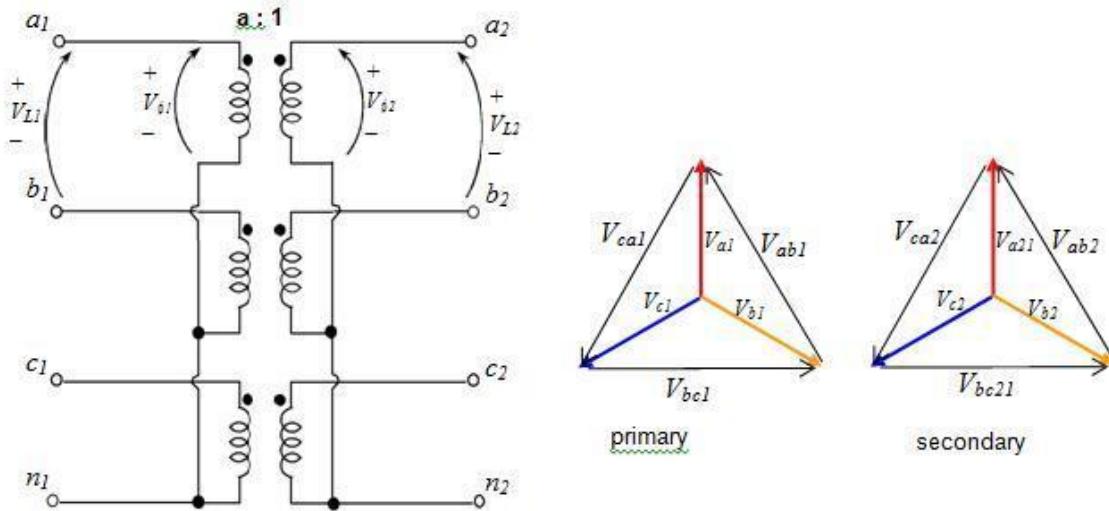

شكل 8-14 : طريقة YY

وبالطبع يتم لف كل two phases متشابهين في الابتدائي والثانوي معاً على نفس الـ Limb في القلب الحديدي.

1-3-8 مميزات طريقة YY :

هذه الطريقة يكثر استخدامها في خطوط نقل القوى ذات الجهد المرتفع لأن الجهد الموجود على كل phase ومن ثم

تكون العوازل أقل تكلفة لأن الجهد عليها أقل . وهو أنساب المحولات في حالة الجهد العالية والتيارات المنخفضة.

وهي أيضاً تتميز بعدة مميزات منها :

- أن جهد الابتدائي والثانوي يكون In-phase ، ومن ثم لا توجد Phase Displacement ، وهذه الميزة مفيدة في المحولات التي تستخدم في شبكات الربط ذات الجهد المختلفة فلو كان لدينا شبكة بها درجات من الجهد المختلفة مثل جهد KV 500, 220, 132, 66 ، فمن السهل ربط أي جهدين معاً بواسطة محول واحد مباشرة من 500-66 مثلاً ، أو من 132 إلى 220، وهذا دون أي تعقيدات فنية أو تصنيعية في المحولات في أي مكان بالشبكة طالما أن جميع المحولات Cascaded أي متتابعة وراء بعضها فقط بغير نسبة تحويل ، وعلى عكس من ذلك ، لو كان لدينا محول من نوع آخر (دلتا/ستار مثلاً) وسط هذه المجموعة فإننا نحتاج لضبط phase أيضاً ، وهذه يعقد الأمور .

2- ومن مميزات هذه التوصيلية أيضاً أننا نحتاج لعدد أقل من اللفات في كل phase لتنتج نفس الفيض مقارنة بمحول موصل Delta ، وذلك لأن جهد V_{phase} يساوي تقريباً 57% من جهد V_{line} .

3- ومن مميزاتها أن الدا Capacitance بين الملفات تكون كبيرة نسبياً ، وذلك لكبر حجم الموصلات ، وهذا يؤدي إلى صغر قيمة الدا Surge impedance والتي تساوى $\sqrt{\frac{L}{C}}$ ، وهذا يؤدي إلى زيادة تحمل المحول للتغيرات في الجهد نتيجة عمليات فتح وغلق القواطع ، أو نتيجة البرق.

4- ومن مميزاتها أنه يمكن تغذية أحمال أحاديد من محول ثلاثي بل يمكن جعله يغذي حملاً واحداً أحدياً إذا حدث عطل على أحد الدا Phases ، وذلك بفصل الدا phase المعطل من الجهازين وعمل Short على طرفى أحد الدا Phases الاثنين السليمين ، وبذلك تستفيد من $(\frac{1}{\sqrt{3}})$ أي ما يقرب من 60% من الطاقة.


2-3-8 عيوب طريقة الدا Y :

1- العيب الأول يظهر فقط إذا كانت نقطة الدا N غير مؤرضة ، ففي هذه الحالة فإن جهد الثنائي سيكون مشوهاً لأن تيار الدا zero sequence لن يجد مسار ليرجع من خلاله distorted wave.

2- أيضاً لو حدث تحويل غير متزن على المحول فإن الجهد عند الحمل سيصبح غير متزن وتصبح نقطة التعادل غير مستقرة ، ما لم يتم توصيل الدا N الخاصة بالحمل بالـ N الخاصة بالثانوي.

3- وجود harmonics^{3rd} في حالة المحولات الغير المؤرضة يتسبب أيضاً في حدوث Over voltage عند انخفاض الأحمال .

4- كل المشاكل السابقة تحدث عند عدم تأريض نقطتي التعادل ، وعلاج ذلك يكون بتأريض الدا N ، لكننا إذا وصلنا نقطتي التعادل بالأرض فستظهر مشكلة مختلفة وهي أنه في حالة حدوث عطل أرضي ground fault في دائرة الدا Secondary فإن تيار العطل ستظهر له مركبة خلال دائرة الدا Primary كما في الشكل 15-8 . ويمكن أن يتسبب في تشغيل أجهزة الوقاية المركبة على الدا primary بسبب أعطال أرضية في دائرة الثنوي .

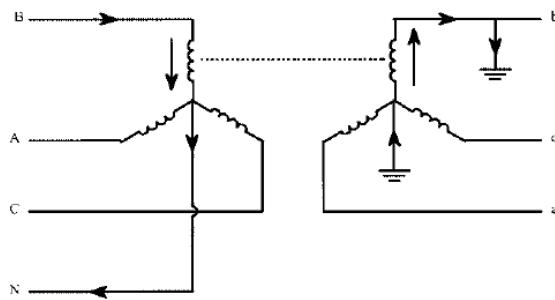

شكل 8-15 : اتجاه تيارات الأعطال الأرضية في محولات الـ YY


5- ومن عيوب هذه الطريقة أن الجهد الميكانيكية إثناء الأعطال تكون عالية جداً بسبب كبر مساحة قطع الملفات حيث أن التيار المار في كل Phase هو نفسه الـ . Line current

ملحوظة هامة:

لا يصح توصيل حمل من النوع الـ single phase بين أحد الأطراف والأرض في محول YY إلا إذا كان المحول من النوع الـ Core Type لأن النوع الآخر سيعاني من مشكلة Unsymmetrical Flux

4-8 التوصيل بطريقة Δ - Δ

من الطرق الأكثر انتشاراً في توصيل المحولات طريقة Δ - Δ كما في الشكل 8-16 ، والمقصود هنا أن يكون الابتدائي هو الدلتا والثانوي هو Δ ، وفيها نتجنب الكثير من مشاكل $\Delta\Delta$ التي أشرنا إليها سابقاً.

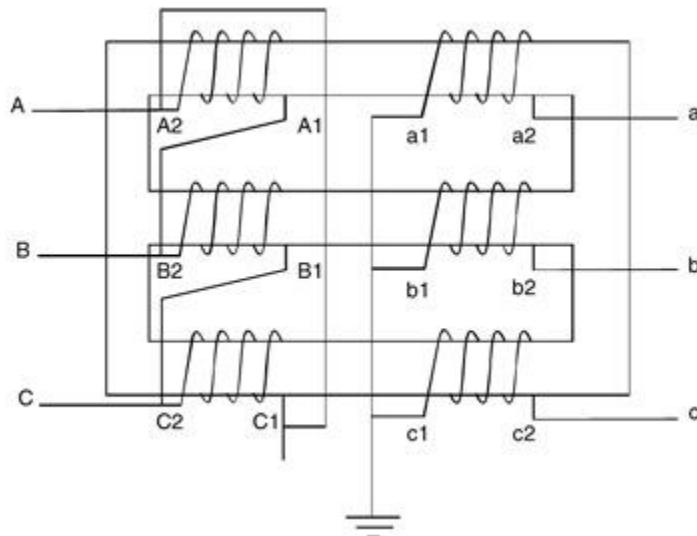


شكل 8-16 : طريقة Δ - Δ

توصيل جانب Δ على شكل Delta يعطيك ميزة التيار المنخفض في كل وجه I_{ph} ، وتوصيل جانب Δ HV على شكل Star يعطيك ميزة الجهد المنخفض V_{ph} في كل وجه.

لاحظ أن عدم وجود نقطة تعادل في الابتدائي لا تعتبر عيباً لأن غالباً يتم توصيله بالمولد من هذه الجهة. ومن مميزات هذه الطريقة أيضاً أن تيار 3^{rd} Harmonic Voltage Signals القادمة من المصدر يظل يدور داخل Δ ولا ينتقل إلى الجانب الثانوي.

ومن أهم مميزات هذه الطريقة أن تيار العطل الأرضي في الجانب الثانوي سيدر مساراً له خلال Δ الخاص بجانب Δ ground protective Relays ومن ثم يحدث نوع من عزل هذه الأعطال عن المصدر، ومن ثم لا تؤثر على أجهزة Δ الموجدة في الابتدائي. وبناء عليه ، يمكن عمل تنسيق بين أجهزة الوقاية ضد الأعطال الأرضية في الجانبين.

أما أعطال Δ Phase-to-Phase في هذا النوع من المحولات فتتميز بشيء غريب وهو أنه إذا حدث عطل من هذا النوع في الثنائي فستتأثر Δ Phases الثلاثة في الابتدائي بنسب 2:1:1 كما في الشكل التالي .

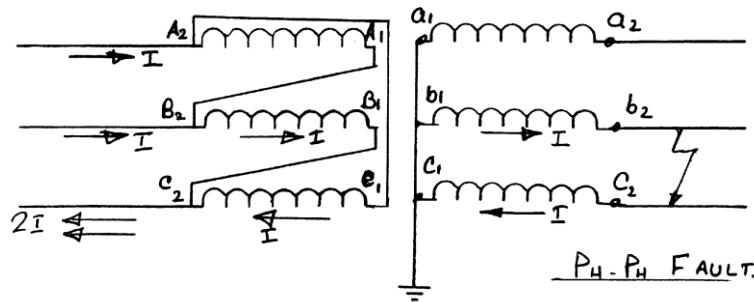

حيث يتضح من الشكل أن الخط الأسفل في الجانب الابتدائي يمر به ضعف التيار المار في الخطين الآخرين ، ورغم الخط العلوي في الثانوي لا يمر به أى تيار كما هو مفترض وكذلك نظيره في الابتدائي لا يمر به أى تيار إلا أن خطوط الدخول الثلاثة في الابتدائي يمر بها تيار العطل كما ذكرنا بنسبة 1:2:1 . وهذا يستلزم أن يركب جهاز OC Relay على كل Phase بصورة منفصلة في هذه النوعية من المحولات. لاحظ أن تيار العطل في الثانوي يحسب كالتالي:

$$I_{STAR} = \frac{E_{ph} - ph}{2Xt} = \frac{\sqrt{3}E_{ph} - n}{2Xt}$$


$$I_{STAR} = 0.866 \times \frac{E_{ph} - n}{Xt}$$

$$I_{STAR} = 0.866I$$

$$I_{DELTA} = \frac{I_{star}}{\sqrt{3}} = \frac{I}{2}$$

$$I_{LINE} = I$$

أما إذا وقع العطل على خط واحد فقط فستكون مسارات التيار كما في الشكل التالي :

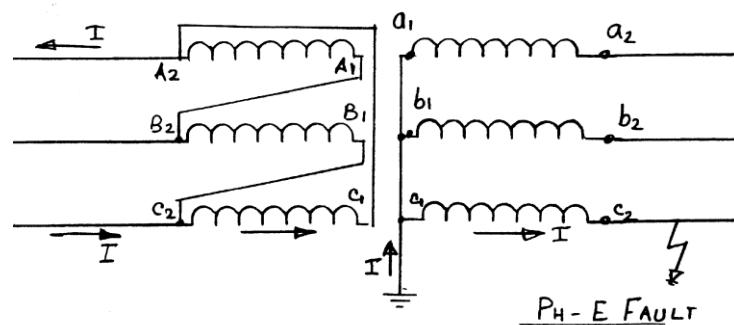


ومن المهم أن نشير أن جميع مجموعات Generator/transfomers يكون فيها المحول من النوع $\Delta-Y$ حيث Δ في جانب Δ Generator و Y في جانب Δ Lines ، وذلك للاستفادة من ميزات Δ التي تمنع currents من العبور من جهة الخط إلى جهة المولد والتي يمكن أن تسبب في اهتزازات عنيفة vibrations للمولود.

كما أن هذه التوصيلة تعزل الأعطال الأرضية في جهة الخط من التأثير على أجهزة الحماية من الأعطال الأرضية Ground fault protection المركبة على أجهزة المولدات والتي عادة تكون حساسة جدا ومن ثم نضمن استقرارها بالنسبة للأعطال الخارجية.

لكن مع هذه التوصيلة إذا حدث عطل على أحد الأوجه فيجب إخراج المحول كله من الخدمة .
وهذه الطريقة أيضاً تختلف عن $2Y$ في شيء جوهري وهو أننا لدينا الآن phase shift أو Displacement بين الجهد والتيار الموجدة في HV وتلك الموجودة في LV.

بالرجوع للمبادئ التي شرحناها في الفصل السابع عن كيفية حساب Δ phase بين الجانبين يمكن بسهولة أن نستنتج من الشكل 8-17 أن LV ولا HV وبينهما سالب 30° بحيث يسبق الجهد الموجد في Sec نظيره الموجد في $Pr1$ ، وهي تتبع $Dy11=Vector\ group$. ويمكن من نفس التوصيلة يكون لدينا $Dy1$ أيضاً.

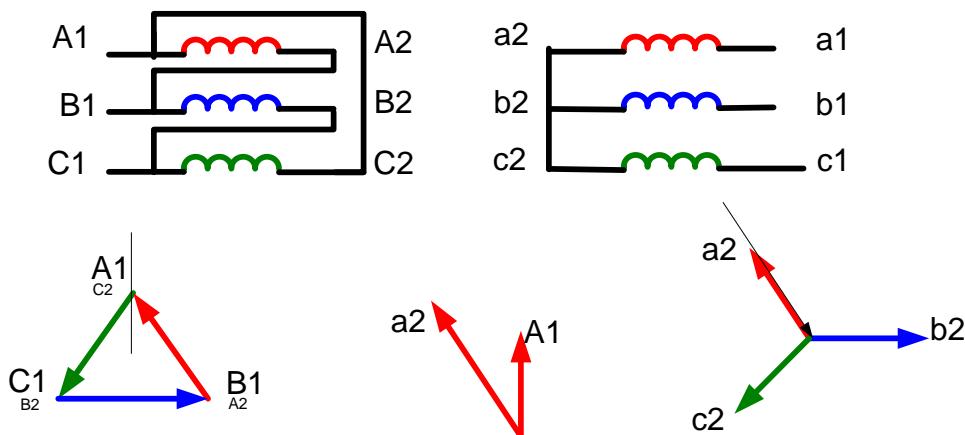


شكل 8-17 : تحديد الزاوية الاتجاهية في توصيلة $\Delta-Y$

5-8 توصيلة الـ Δ

تظهر أهمية هذه التوصيلة مقارنة بـ Δ في الجهد المنخفض ذات التيار المرتفع لأن تيار i_{line} في هذه التوصيلة يمثل 57% من i_{line} ، وهذا يعني أن ملفات المحول أقل من حيث المقطع وكمية النحاس. وهو أنساب المحولات في حالة التيارات العالية والجهود المنخفضة. لكنه أضعف المحولات في تحمل الجهد الميكانيكي بسبب صغر مساحة مقطع الموصل ، كما أن الأجهادات الكهربائية على عوازله أكبر ما يمكن.

وفي حالة حدوث عطل في أحد ملفاته الثلاثة بعد فصل الملف المعطل من الجهازين. لكن عموماً هذا النوع نادر الاستخدام لعدم وجود نقطة تعادل فيه.

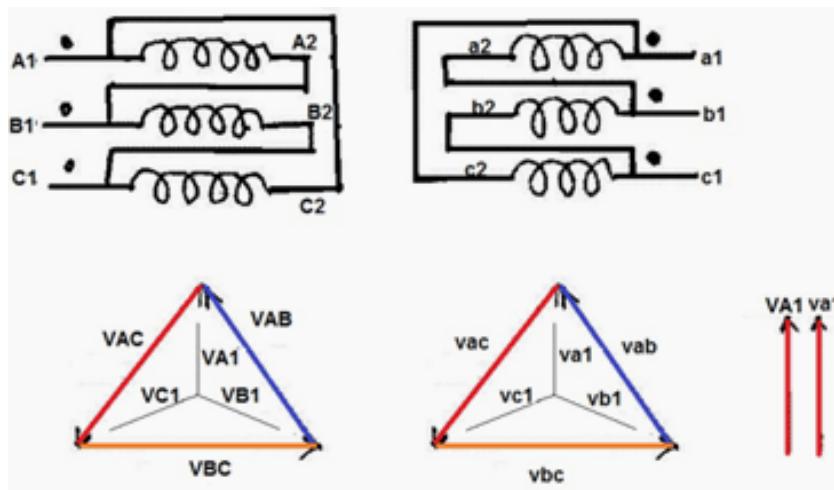


شكل 8-18 : توصيلة الـ Δ

ومن أهم مميزات هذه التوصيلة الـ Δ أن 3^{rd} Harmonic مضاعفاتها تظل تدور داخل ملفات الـ Δ ولا تخرج إلى الخطوط خارج المحول كما أنه لا زاوية اتجاهية بين الجانبين (شكل 8-18) .

وللتذكير فالجهود في هذه الـ Δ يكون الـ phase shift بينها لا يساوي 120 درجة كما في الجهد الخاصة بالتردد الأصلي ، بل تكون متساوية 360 درجة ، وهذا يعني أن جميع الجهد (V_c , V_b , V_a) جمياً ، وتسبب في مرور 3^{rd} Harmonic currents داخل ملفات الخاصة بالـ Δ فقط .

أما أهم عيوب هذه التوصيلة فهو عدم وجود N ، ومن ثم لا يمكن تأريضه ، فإذا حدث عطل أرضي فإنه يتسبب في ارتفاع الجهد على ملفات الثلاثة ، وهذا يستلزم أن يكون مستوى العزل مرتفع في مثل هذه المحولات مقارنة بالمحولات الأخرى ولذا فهو أكثر كلفة من غيرها .


ولفهم مسار تيار العطل خلال الأعطال الأرضية في هذه المحولات يمكن متابعة الرسومات التالية :

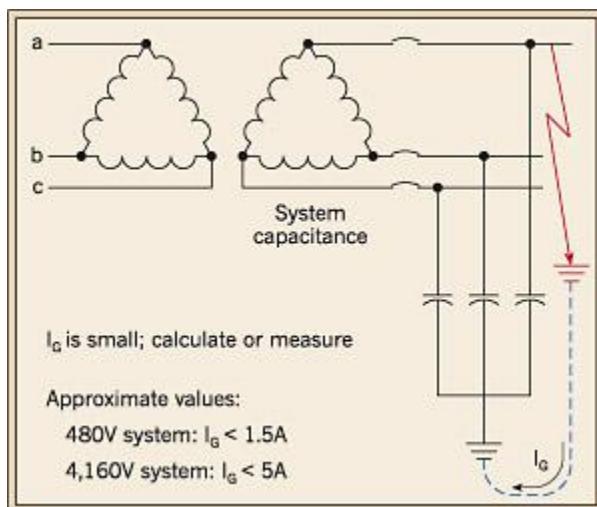

شكل 8-20 : الاعطال الأرضية في توصيلة الا

فعد حدوث عطل أرضي على أحد الا phase فإن المسار الوحيد لمرور تيار العطل ليكمل closed circuit هو الا capacitance الخاصة بالخطوط كما في الشكل 8-20 ، وبالطبع سيكون تيار العطل صغير جداً لارتفاع معاوقة هذه المكتفات ، ومن ثم يمكن للمحول أن يستمر في العمل في وجود هذا العطل ، ونقول أنتا في حالة system floating.

لكن هذا السينario الذي قد يبدو لطيفا قد يتحول لكارثة قد ينتج تيار عطل مرتفع جداً ، وذلك إذا كان العطل من النوع الذي يحتوي على شرارة Arcing Fault ، أو كان متقطعا Intermittent Fault (يوصل ثم يفصل وهكذا) ، ففي هذه الحالات هناك احتمال لحدوث ارتفاع كبير في الجهد over voltage قد يصل إلى 8-6 أمثل phase voltage ، وهذه الجهدات العالية يمكن أن تسبب في انهيار العوازل على الخطوط في أماكن مختلفة. وهذا يمكن أن يؤدي بعد ذلك لحدوث عطل أرضي آخر ، ومن ثم ينشأ مسار جديد كما في الشكل 8-21 يسمح بمرور تيار العطل الأول لكنه يتميز بمقاومة منخفضة هذه المرة ، فترتفع قيمة تيار العطل الأول بشدة ، ويتسبب في مخاطر كبرى ، ولذلك تكون تكلفة الصيانة أحيانا في هذا النوع مرتفعة جداً .

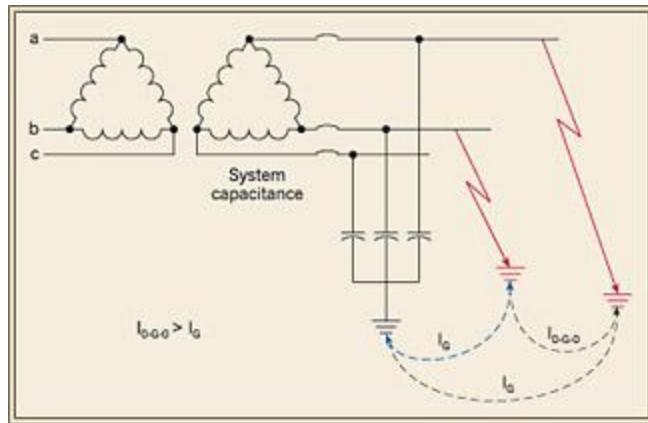


شكل 8-21 : الأعطال الأرضية المتعددة في توصيلية الدلالة

6-8 توصيلية Zig Zag

هذه التوصيلية تستخدم بعدة أساليب :

1-6-8 الأسلوب الأول Interconnected star :


فى هذا الأسلوب تستخدم توصيلية الدلالة Zig Zag منفردة ، وهي في هذه الحالة تعرف أيضاً باسم Interconnected star والمقصود بكونها منفردة أنه ليس لها ابتدائي وثانوي ، بل هي مجرد توصيلية لمجموعة ملفات كما في الشكل 8-22.

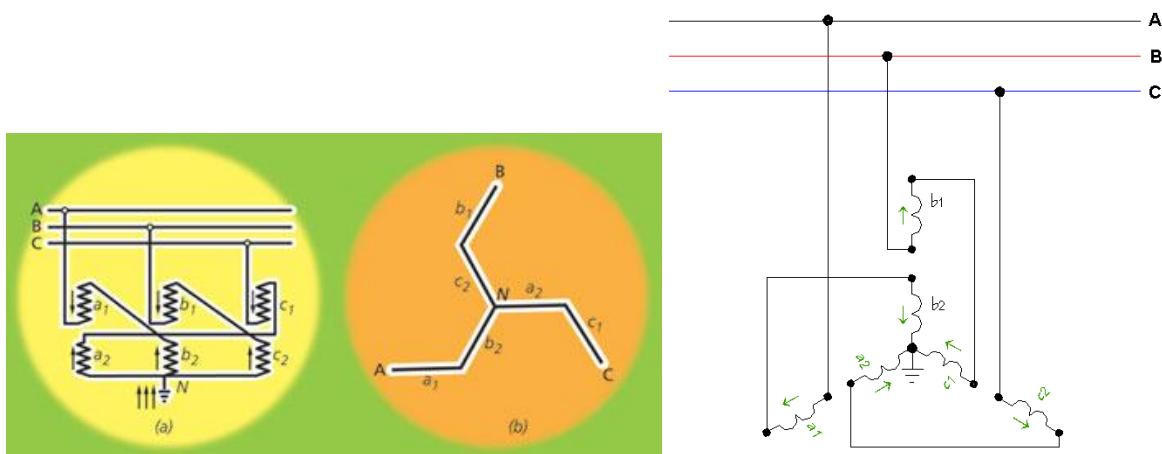

شكل 8-22

و تتميز هذه التوصيلة في المحولات بميزة هامة وفريدة حيث تسمح بمرور التيارات التي لا يوجد بينهما ، أي التيارات التي تكون In-Phase ، بينما تمنع تماماً مرور التيارات التي يكون بينهما Phase shift قدره 120 درجة . وهذه الميزة تعني ببساطة أن هذه التوصيلة تستخدم كموصل أرضي للتيارات Zero sequence. ولذا فهو أساساً تستخدم في محولات التأرض Earthing Transformers كما في الشكل 8-23 ، وهي أحد أهم الاستخدامات لهذه التوصيلة .

لاحظ أنها في هذه الحالة تعتبر أفضل بكثير من استخدام Transformer Two-windings كمحولات أرضية لأنها ستصبح أصغر حجماً وتكلفة .

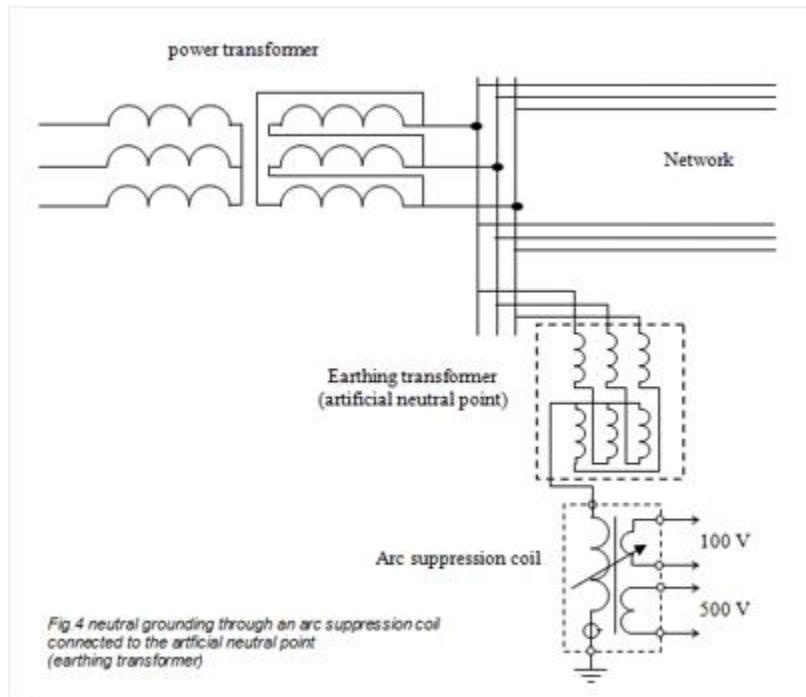

شكل 8-23 : استخدام محولات الزجاج في التأرض

وهذه التوصيلة أيضاً تستخدم في محولات L-V Unbalance ، كما تستخدم أيضاً لتخليق neutral للوصيلة الدلنا التي لا توجد لها N كما نعلم ، وتسمى هذه الـ N المختلفة بالـ (Artificial Neutral).

2-6-8 توصيلة Delta – Zigzag :


أما الأسلوب الثاني والأكثر استخداماً للتوصيلة الـ Zigzag فهي استخدامها ضمن محول موصل بطريقة D-Z، أي أن الابتدائي يوصل على شكل Delta ، أما الثانوي (المتصل بالحمل) فيوصل على شكل Zigzag .

وتشبه هذه الطريقة طريقة D-Y^{3rd} Harmonics ، وفي عمل عزل بين جانبين المحول عن بعضهما البعض ، لكنها تزيد بميزة إضافية جديدة وهي أنه لا يوجد Phase shift بين الجهد في الثنائي (Zigzag) والجهد في الابتدائي (Delta) ، وهذا يعني أنها تشبه في ذلك محولات YY أو محولات DD ، بمعنى آخر أن هذه التوصيلة جمعت بين ميزات جميع التوصيات السابقة في وقت واحد ، ولذا يكثر استخدامها في محولات التوزيع .

ولأهمية هذه التوصيلة فإننا نعرضها هنا بالتفصيل .

3-6-8 طريقة توصيل الـ Delta-Zig Zag


المعروف أن توصيلة الـ Zigzag لوحدها تتكون من مجموعتين من الملفات ، لكن هاتين المجموعتين تتصلان معاً ليكون لهما ثالث أطراف فقط للتوصيل ، ومن ثم فتوصيلة D / Z لو نظرت لها من الخارج سترى أنها تتكون من 3 أطراف للدخول (Delta) وثلاثة أطراف للخروج (Z) ، أما داخلياً فكل Limb داخل المحول سيتركب عليهما 3 ملفات ، أحدهما خاص بالـ Delta (A1A2) ، والاثنين الآخرين خاصين بالـ Z (a1 a2 / a3 a4) كما في الشكل 24-8 . وفي هذه الحالة تكون أطراف primary هي A2B2C2 وأطراف الـ Secondary الثلاثة التي تخرج من الـ Bushings هي a4- b4- c4

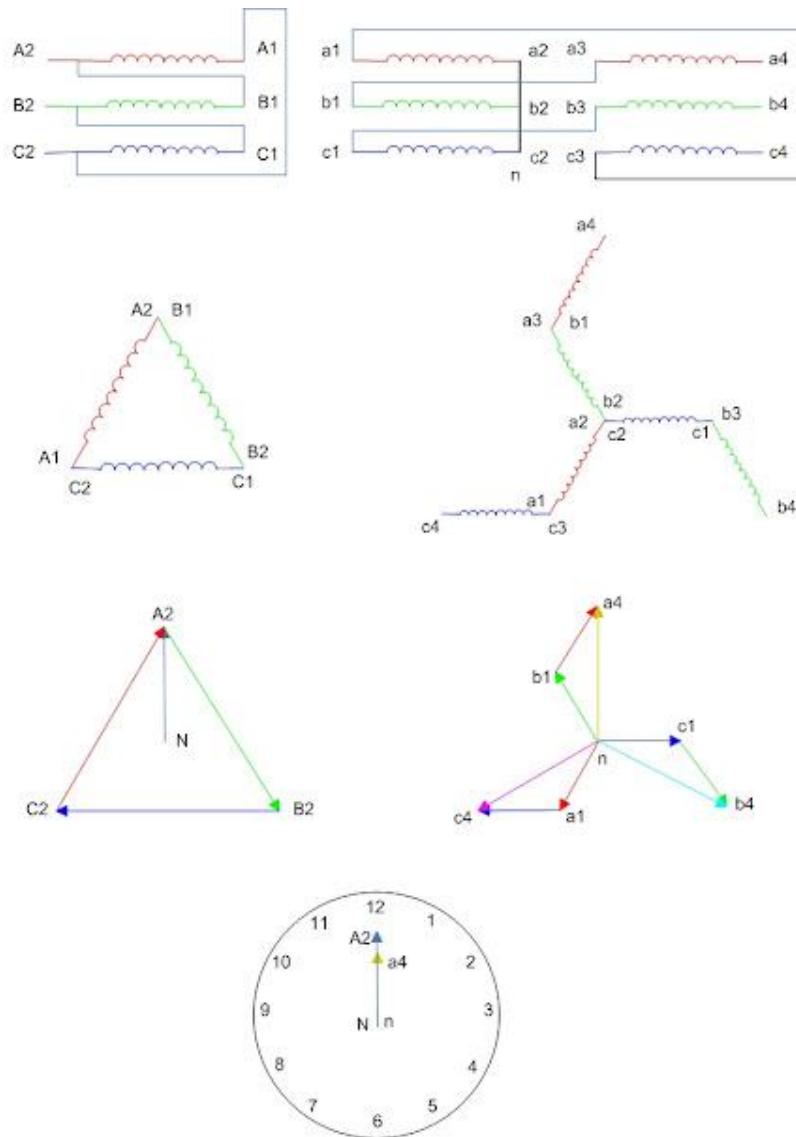

شكل 8-24 : طريقة توصيل الدا Δ -Zig Zag

8-6-4 استخدام محول الزجاج في عمل N حقيقى لمحول موصى Δ

في بعض الأحيان نحتاج لجعل مقاومة الأرضي عالية في هذه المحولات وهذا ممكناً إذا تم توصيل محول على zigzag التوازي مع المحول الدا Δ ثم توصيل مقاومة أرضية في الدا N الخاصة بمحول الدا zigzag كما في الشكل 8-25 مع ملاحظة أنه لا يجب توصيل أي أحمال على هذه الدا N مطلقاً باستثناء فقط الدا n . Ground Resistance.

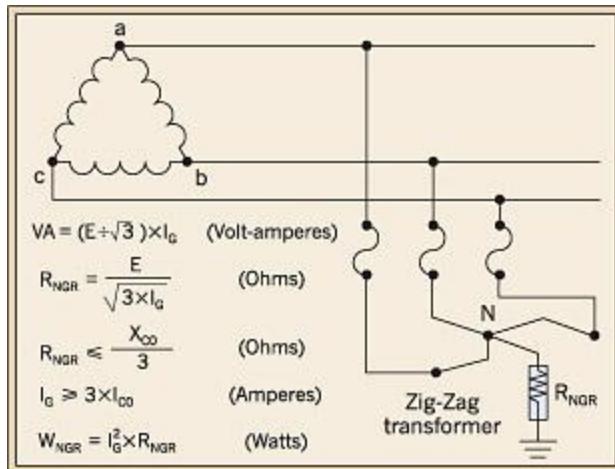

شكل 8-25 : عمل N حقيقى لمحول موصى Δ

الباب الرابع

تشغيل المحولات

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| التشغيل على التوازي | الفصل التاسع : |
| المفقودات Losses في المحولات | الفصل العاشر : |
| عوامل مؤثرة على تشغيل المحولات | الفصل الحادى عشر : |
| تشغيل الأنواع الخاصة من المحولات | الفصل الثاني عشر : |
| نظم التبريد | الفصل الثالث عشر : |

مقدمة الباب الرابع

يمكن القول أن الأبواب الثلاثة السابقة تعتبر كلها تمهد لهذا الباب ، فالهدف الأساسي من المحول هو تشغيله وليس مجرد التعرف على مكوناته ولا أساسياته ، بل إن كل ذلك يكون بغضون فهم المفردات التي تستخدم في شرح ما يتعلق بشغيل المحول.

وهذا الباب هو أكبر أبواب الكتاب ، حيث يشتمل على خمسة فصول ، فأولهم وهو الفصل التاسع يتحدث عن تشغيل المحولات على التوازي ، والفصل العاشر يدرس جميع أنواع المفقودات في المحولات ، وهو بذلك يخدم الفصل الحادى عشر الذى يليه الذى يتحدث عن العوامل المؤثرة في تشغيل المحول ، حيث يشتمل الفصل الحادى عشر على ثمانية مواضيع مختلفة ذات علاقة مباشرة بشغيل المحولات ، وهو بذلك يكون أكبر فصل في هذا الباب ، بل هو أكبر فصل في الكتاب ، ثم أضافت لهذا الباب فصل عن تشغيل المحولات ذات الطبيعة الخاصة مثل محولات الدـ Auto-Transformers ومحولات الدـ Shifting وبه الفصل الثاني عشر ، أما الفصل الأخير وهو الفصل الثالث عشر فيتحدث عن موضوع له صلة مباشرة بشغيل المحولات وهو موضوع التبريد ، فكما سنرى في هذا الفصل فإن تشغيل المحول يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة منظومة التبريد ، ولذا تم ضم هذا الفصل إلى باب تشغيل المحولات.

الفصل الثاسع

تشغيل المحولات على التوازي

علوم أنه لتغذية القدرات العالية يفضل دائماً تقسيم الحمل على أكثر من محول ، حيث توجد صعوبات في تصنيع المحولات العالية القدرة ، وهذا ما يدفعنا للتفكير في توصيل المحولات على التوازي . وفرضنا لو تخيلنا أنه أمكن تصنيع محولات فائقة القدرة فسيكون دائماً من الأفضل استخدام 10 محولات قدرة كل منها 200 ميجا ثم توصلهم على التوازي بدلاً من تصنيع محول واحد قدرته 2000 ميجا - بفرض أنه أمكن تصنيعه أصلاً - وذلك لأسباب عديدة سنعرض لها هنا.

9-1 الحاجة للتوصيل على التوازي

هناك العديد من النقاط الأخرى التي تزيد من احتياجنا للتوصيل المحولات على التوازي منها أيضاً :


- 1- لو كان الحمل كله على محول واحد ثم خرج بسبب عطل ما فنسخся كل الحمل في وقت واحد ، بينما لو تم توزيع الحمل على مجموعة محولات على التوازي فخروج محول يمثل جزء من القدرة الإجمالية يمكن تعويضه بسهولة أكبر من تعويض القدرة الإجمالية كلها.
- 2- سهولة عمل spare للمجموعة التي تتكون من محولات صغيرة.
- 3- إذا انخفض الحمل يمكن فصل بعض المحولات ، على العكس لو كان الحمل كله على محول واحد فمن المستحيل فصله حتى لو انخفض الحمل إلى 10 % (ملحوظة : كلما ارتفعت نسبة التحميل كلما ازدادت كفاءة التشغيل)
- 4- أضف إلى ما سبق سهولة نقل و فك و تركيب المحولات الأصغر قدرة مقارنة بالمحولات الكبيرة التي تحتاج تجهيزات خاصة ذات كلفة عالية.

9-1-1 عيوب و مشاكل التوصيل على التوازي

من المقدمة السابقة يتبين أن تصنيع و تجميع المحولات الصغيرة عموماً أسهل و مشاكلها أقل ، لكن لو فرض أن العمل الكلي أمكن تغذيته من مجموعة من المحولات الصغيرة فإيهما أفضل: هل نقسم الحمل الكلي بين المحولات ثم تركها تعمل بصفة منفصلة أم تجمع المحولات كلها على التوازي لتغذية الحمل ؟.

فلكل أسلوب ميزاته و عيوبه ، فالعيوب الأساسي للتوصيل المنفرد هو ضعف Reliability أي الاعتمادية للمنظومة لأن خروج المحول معناه خروج الحمل كله. أما العيوب الأساسي للتوصيل على التوازي فهو ارتفاع مستوى القصر circuit.

و لتوضيح هذه النقطة يمكن ملاحظة الشكل 9-1 .

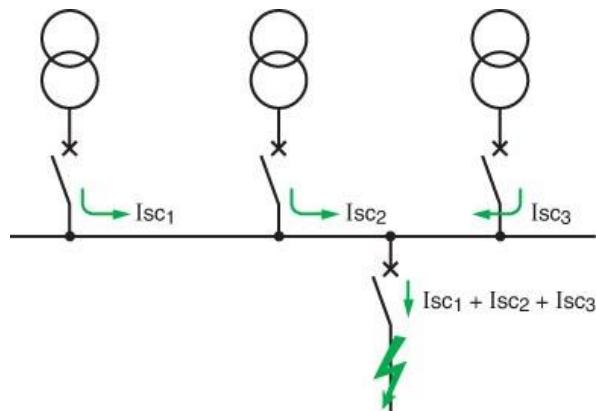

شكل 9-1 ارتفاع قيمة القصر عند التوصيل على التوازي

فعد وقوع عطل على الـ BB العمومي أو على أي خط خارج منه فإن تيار القصر يأتي من المحولات الثلاثة وليس فقط من المحول القريب و هذا يعني أن short circuit current سيكون مرتفعا جدا. بينما لو كان كل محول يغذي جزء فقط من الحمل لكان القصر مغذي من محول واحد وليس من ثلاثة محولات.

و ارتفاع الـ short circuit current يتطلب بالضرورة أن يكون الـ BB مصمما لتحمل هذا التيار المرتفع ، و كذلك الكابلات التي سيمر بها تيار القصر ، و أيضا القواطع CB و خلافه ، وكله هذا يعني شيئا واحدا هو ارتفاع تكفة المنظومة مقارنة بنفس المنظومة لو كان الحمل مقسما على مجموعة محولات منفصلة ، حيث سينخفض تيار القصر في الحالة الثانية لأنها يأتي من محول واحد فقط ، و من ثم ستختفي مستويات القصر التي يرسم عليها الـ BB و الـ CB و الكابلات وغيرها . لكن على الجانب الآخر تذكر أن الاعتمادية أيضا ستختفي.

الآن ، الأمر صار واضحا : إما أن تحصل على اعتمادية عالية فلابد أن تدفع أكثر ، أو أنك تدفع أقل و تحصل على منظومة ضعيفة في الإعتمادية . وفي الغالب يستبعد الخيار الثاني و يلجأ الفنيون للتوصيل على التوازي رغم تكلفته العالية طمعا في استمرارية التوصيل و جودة الخدمة.

9-2 شروط التوصيل على التوازي :

عند توصيل المحولات على التوازي يتم توصيل الملفات الابتدائية للمحولات معا إلى الـ BB الخاص بمصدر التغذية ، وكذلك يتم توصيل ملفات الجانب الثانوي معا إلى BB الحمل .


وهناك شروط أساسية يستلزم تحقيقها بدقة قبل توصيل مجموعة محولات على التوازي. و هذه الشروط هي :

1. نسبة التحويل يجب أن تكون متساوية تماما في جميع المحولات same voltage ratio
2. جميع المحولات يجب أن يكون لها نفس القطبية Polarity
3. جميع المحولات يجب أن يكون لها نفس (Z%) percentage impedance
4. جميع المحولات يجب أن يكون لها نفس التتابع phase sequence
5. جميع المحولات يجب أن يكون لها نفس phase displacement

والشروط الثلاثة الأولى تعتبر شروط عامة لكافحة أنواع المحولات ، سواء محولات $\phi-1$ أو محولات $\phi-3$ ، أما الشرطين الرابع والخامس فهما خاصين بمحولات $\phi-3$ فقط.


9-2-1 ماذا يجب أن تكون للمحولات نفس الـ ? voltage ratio

لو فرض أن لدينا محولين موصلين على التوازي ، وأن هناك فرق بسيط بين نسب التحويل في كلا المحولين ، فالذى سيحدث هو مرور ما يعرف بالـ circulating current حتى لو كان الحمل مفصولا (No-load) كما في الشكل 9-2 ، بالطبع هذا التيار يمثل فقد للقدرة غير مرغوب.

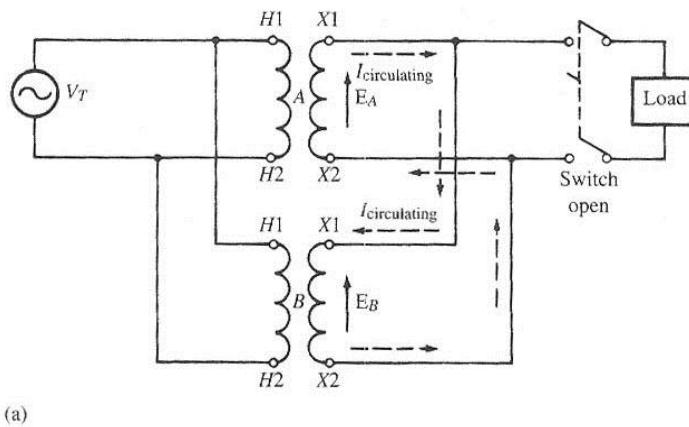

شكل 9-2 : تأثير نسب التحويل

لاحظ في الشكل أتنا فرضنا E_A أكبر من E_B ومن ثم تحدد اتجاه التيار الذي يدور بين أطراف الـ secondary في كلا المحولين ، أما عند توصيل الحمل (ومشكلة اختلاف نسب التحويل لا تزال قائمة) فإن هذا الـ circulating current سيتسبب في مشكلة من نوع آخر كما في الشكل 9-3 .

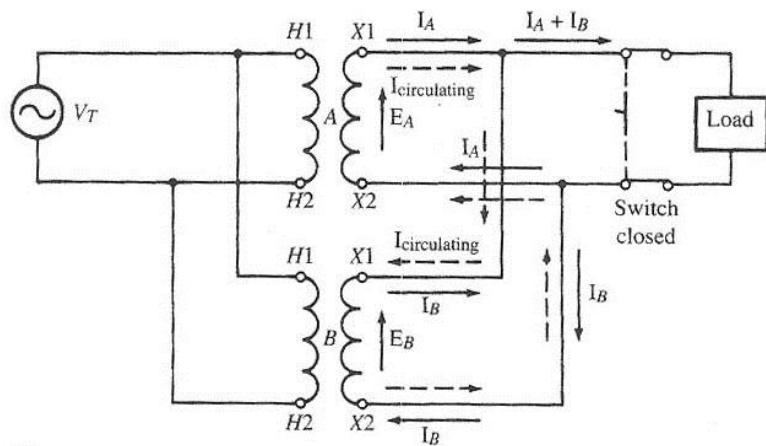

شكل 9-3 : اختلاف الجهد في وجود الحمل


حيث سنلاحظ أن I_A قد تم جمعه على I_A ، بينما يتم طرحه من I_B أي أن أحد المحولين (هو A) نسحب منه تيارا أعلى من التيار المسحوب من المحول الآخر (محول B) ، و هذا يعني أن التحميل غير متوازن على كلا المحولين ، و ربما يحدث لأحدهما (محول A) over Load ، وربما يفصل .

وبحسب مواصفات IEEE فإن الاختلاف في النسب التحويلي لو كان أقل من 0.5% فإنه يعتبر مقبولا و لا يتسبب في مشاكل (لاحظ أنه من المستحبيل عمليا أن يتم التطابق بين المحولين بنسبة 100% ، و لابد أن سيكون هناك فرق لكن من المهم ألا يزيد هذا الفرق عن 0.5%).

9-2-2 ماذا يحدث لو كان الفرق بين نسب التحويل كبيرا ؟

لو فرض أن لدينا محولين قدرة كل منهما MVA 10 ونسبة التحويل 12.47 kV/66، وكانا موصلين على التوازي كما في الشكل 9-4.

62700 / 12470

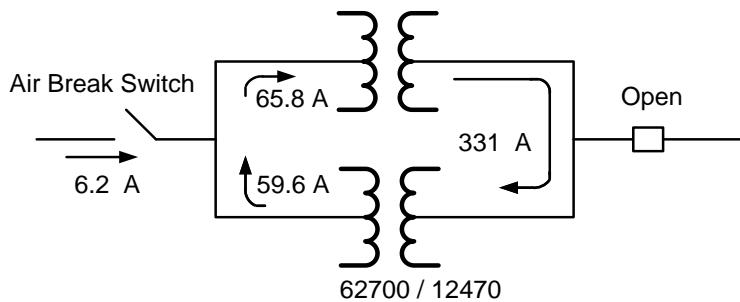

شكل 9-4 : اختلاف كبير في الجهد

لنفرض أيضاً أن لدينا مفتاح Air Break Switch لغلق الدائرة و فتحها في عدم وجود التيار (فقط isolator وليس CB) ، وكان هذا المفتاح يتحمل فقط 1A (الأصل ألا يمر فيه شيء أصلاً لأنه يغلق والـ CB لا يزال مفتوحاً) عند توصيل المفتاح يفترض ألا يمر تيار خلاه أكبر من magnetizing current طالما أنـ الـ CB مفتوح .


لكن في إحدى الحالات قام العامل بغلق المفتاح فحدثت شرارة هائلة أحرقت المفتاح و بالفحص نبين الآتي :

أن أحد المحولين كان مركب عليه Tap Changer جهة الابتدائي ، ومضبوط على قيمة مختلفة عن المحول الآخر ، فوصل الجهد في الأول إلى 62700 ، بينما كان الجهد على الثاني 69300 ، ورغم أن $Z\%$ لهما كانت واحدة ، وتساوي 7% ، إلا أن فرق الجهد الكبير بين الطرفين تسبب في مرور تيار ضخم في جهة الثاني = $\frac{\Delta V_S}{2Z} = 331A$ رغم أن secondary مفتوح.

المشكلة الثانية والأساسية هي أن تيار الـ Circulating current في الإبتدائي له قيمتين مختلفتين بسبب اختلاف نسب التحويل (لو كانت نسب التحويل متساوية لكن التيارين يلاشى أحدهما الآخر) فأحدهما هو 68.8 ، و الثاني 59.6 ، وعند غلق المفتاح فقد مر فيه الفرق بين التيارين (6.2 A) ، و لما كان المفتاح مصمماً على تحمل 1A فقط فقد حدثت فيه شرارة هائلة واحتراق.

9-2-3 ماذا لو تغيرت $Z\%$ في المحولين؟

الأصل أن يستخدم محولين لهما نفس rating ، ولهما نفس $Z\%$ ، وذلك حتى يتم توزيع الحمل بينهما بالتساوي ، فإذا اختلفت قدرة المحولين فإننا نحتاج على الأقل لضمان أن تكون $Z\%$ لهما متساوية لتحقيق توزيع التيار بالتساوي بينهما ، إلا ، فإن تيار الحمل سيتوزع بينهما بالنسبة الظاهرة في المعادلات التالية المشتقة من الرسم 9-5.

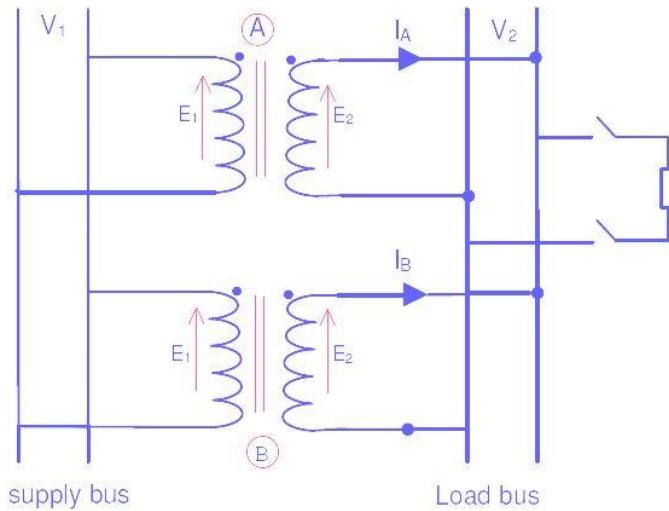

شكل 9-6 : التوصيل الصحيح للفطبية

9-2-5 ماذا لو اختلف الـ Phase Sequence ؟

سيحدث في حالة اختلاف Phase Sequence تماما كما حدث في حالة اختلاف الـ Polarity ، ولكن بصورة متكررة كل Cycle ، فمع تغير الـ Phases سيكون لدينا short circuit في كل مرة بين زوجين من الـ Phases.

9-2-6 ماذا يجب أن يكون Phase Displacement يساوي صفر ؟

لابد أخيراً أن يكون الفرق بين phase displacement للمحولين الموصلين على التوازي يساوي صفر ، بمعنى آخر أن يكون المحولين ينتميان إلى نفس الـ vector group . على سبيل المثال ، لو كان المحول الأول من النوع $Yy0$ فيجب أن يكون الثاني أما $Yy0$ ، أو $Dd0$ ، أو $Zz0$ ، أو $Dd6$ ، أو $Zz6$ ، أو $Yy6$ من نفس المجموعة ، كما درسنا تفصيلاً في الفصل السابع.

ولضمان أن يكون الـ phase displacement مساوياً للصفر يجب أن تكون جميع المحولات الموصولة على التوازي تتبع لمجموعة واحدة من مجموعات الـ Vector Groups الأربعة المشهورة والشائعة وهي :

1. Group 1: Zero phase displacement ($Yy0, Dd0, Dz0$)
2. Group 2: 180° phase displacement ($Yy6, Dd6, Dz6$)
3. Group 3: -30° phase displacement ($Yd1, Dy1, Yz1$)
4. Group 4: $+30^\circ$ phase displacement ($Yd11, Dy11, Yz11$)

ولا يصح أن يكون المحولين خليطاً من مجموعتين باستثناء المجموعة 1 و 2 . أما مجموعة 3 و 4 فيمكن أن يوصلان معاً بشرط عكس طرفي التوصيل في أحدهما .

الفصل العاشر

المفهودات في المحولات

دراسة موضوع الـ **Loss** في المحول هام جداً لأنّه أساسى في حساب كفاءة التشغيل ، وأساسى أيضاً في دراسة التشغيل الأمثل للمحول . وعموماً فإن الـ **Loss** في المحولات يمكن تقسيمها لمجموعتين :

- مجموعة No-Load Loss

- مجموعة Load Loss

1-10 مجموعة : No-Load Loss

عند فصل الأحمال عن المحول مع استمرار توصيله بالمصدر فإن المحول يستمر في سحب طاقة من المصدر ، هذه الطاقة كلها تعتبر loss ، لأنّه لا يوجد output . ولكن هذه الطاقة لها فائدة أساسية وهي جعل المحول energized أي جاهز للخدمة ، ولها عدة مسميات منها أنها تسمى بالـ Core loss أو Magnetic loss ، وبالطبع كل التسمية لها أسبابها كما سنرى .

ومجموعة الـ no-load loss يندرج تحتها ثلاثة أنواع :

Hysteresis loss

Eddy current loss

Dielectric loss

وهذه الطاقة رغم أن اسمها no load loss إلا أنها مستمرة كطاقة مسحوبة من المصدر حتى بعد تحميل المحول ، ولكن بعد التحميل سيضاف إليها المجموعة الثانية أي مجموعة الـ Load Loss . ويمكن قياس الـ no-load loss بصورة مجتمعة بواسطة open circuit test كما سنرى في فصل الاختبارات .


1-1-10 الطاقة المغناطيسية الغير مسترجعة Hysteresis Loss

هذه الطاقة تعتبر جزءاً من الـ Core loss ، أو هي نوع من أنواع no load loss أي أنها تحدث سواء كان المحول متصل بالحمل أم لا . وفكرة هذا النوع من loss ببساطة أنه في كل مرة ينعكس اتجاه المجال المغناطيسي فإن جزءاً بسيطاً من الطاقة يفقد نتيجة الـ hysteresis ، وهذه الكلمة تعنى نزوع المادة الممagnetizada للبقاء على حالتها القديمة.

والواقع أنه يتبقى في المادة الحديدية جزء من المغناطيسية يسمى residual flux أي أننا فقدنا جزءاً من القدرة المغناطيسية داخل المادة الحديدية هذه القدرة تسمى Hysteresis Loss ، ويتم تمثيل تأثيرها في الدائرة المكافئة للمحول الحقيقي Real Transformer على شكل ملف لها معاوقة قدرها X_m .

فعد مرور تيار Sinusoidal في الملف الابتدائي ينتج كما نعلم فيضاً مغناطيسياً يشبه تماماً الجهد الذي أنشأه أي أنه له منحنى جيبي Sinusoidal ، وهذا المجال المغناطيسي الناشئ عند مرور التيار يتسبب في النصف Cycle الأولى من منحنى الـ sinusoidal في منطقة المادة المغناطيسية الموجودة في الـ Core والتي يمكن أن تعتبرها مكونة داخلية من مجموعة من domains التي تصطف نتيجة المجال المغناطيسي في اتجاه واحد كما في الشكل 1-10.

وعندما ينعكس اتجاه المجال المغناطيسي في نصف الدورة الثاني من منحنى الـ sinusoidal فإن الـ domains داخل الـ Core يجب أن تغير اتجاهها ويجب على الأقطاب أن تصطف متوازية في الاتجاه الجديد للمجال كما في الشكل 1-10 . ومن ثم يمكن أن نعتبر الـ Hysteresis Loss هي الطاقة التي تفقد في احتكاك جزيئات المادة وتحريك أقطابها في كل دورة من دورات المجال المغناطيسي.

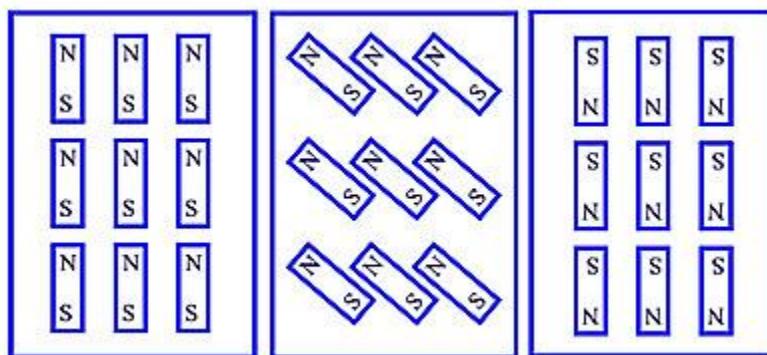


شكل 1-10 : تغير اتجاه الأقطاب

والحقيقة أن الطاقة التي تستهلك في صف أقطاب المادة المغناطيسية تأتي من input power ، وبالطبع لا تنتقل هذه الطاقة للجانب الثاني أي لا تنتقل للـ load ومن ثم تعتبرها طاقة مفقودة. وبالطبع كلما كان المجال المغناطيسي قوياً ، وكلما كان التردد عالياً كلما كانت الطاقة المستهلكة في صف وتغيير اتجاه الأقطاب داخل المادة أكبر.

ويمكن تقدير حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في الـ hysteresis من خلال المعادلة التالية :

$$W_h = k_h B_{\max}^{1.6} fV$$


ويمكن حسابها بطريقة تقديرية من خلال المساحة داخل الحلقة المعروفة بـ Hysteresis Loop والتي تظهر في الشكل 10-2 ، فكلما كان الجزء المحصور داخل الـ Loop كبيراً كلما كان ذلك يعني أن الـ Hysteresis Loss كبيرة. ويمكن تقليل هذه النوعية من الطاقة المفقودة بتحسين نوعية المادة المغناطيسية المستخدمة في الـ Core.

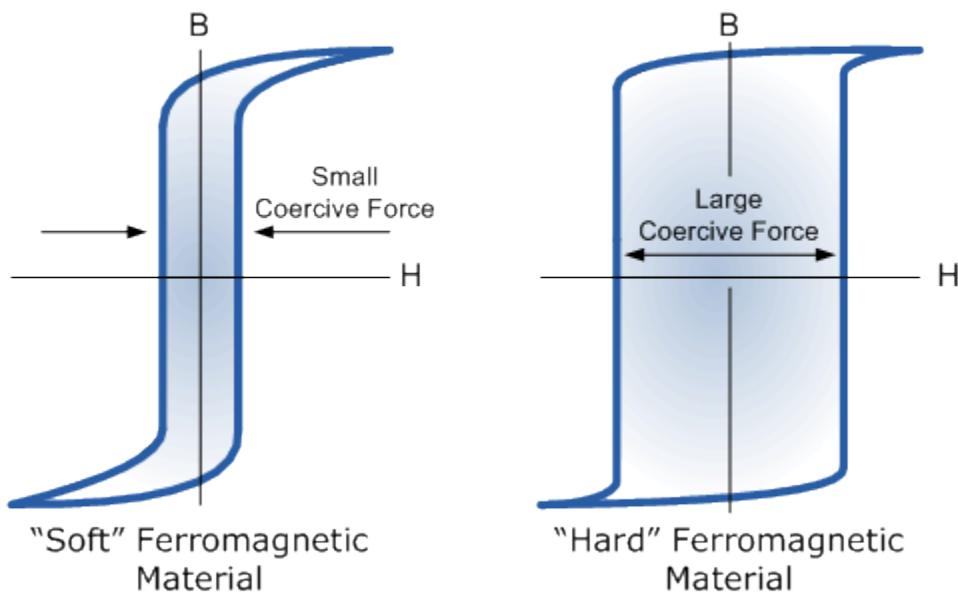

شكل 10-2 : اختلاف الفقد حسب نوعية المادة

10-2-1 الـ Loss في القلب الحديدي بسبب الـ eddy current

المواد المغناطيسية مثل الحديد لها أيضاً قدرة على توصيل التيار الكهربائي وليس فقط على تمرير الفيض المغناطيسي ، فعندما تقطع خطوط الفيض أسلاك الملفات النحاسية فإنها تولد جهداً كبيراً طبقاً لقانون فراادي ، لكنها وهي تقطع هذه الملفات فإنها أيضاً تقطع القلب الحديدي فيتولد فيه أيضاً تيار كهربائي يسمى eddy current كما في الشكل 10-3 ، وتعرف هذه التيارات بالتيارات الدوامية. وبالطبع فهذا التيار غير مرغوب فيه أبداً ، فهو لا يصل للحمل ، وهو أيضاً يتسبب في تسخين القلب الحديدي بلا داع ، وهذا كلّه نوع من الطاقة المفقودة . وعادةً يتسبب الـ eddy current في حوالي 50% من مفقودات القلب الحديدي.

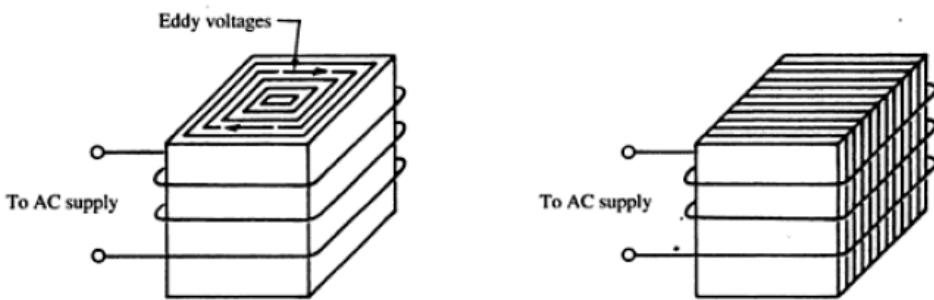

شكل 10-3 : التيارات الدوامية داخل القلب

لاحظ أن هذه الطاقة المفقودة ست فقد حتى لو كان الحمل مفصولاً ، ولذا فهذا النوع من losses يصنف ضمن no load loss ، مع الإشارة إلى بقائها أيضاً بعد التحميل . وهذا النوع من loss يعتمد بالأساس على نوع المادة المغناطيسية والتردد وكثافة المجال المغناطيسي طبقاً للمعادلة :

$$W_e = k_e B_{\max}^2 f^2$$

حيث k_e ثابت يتوقف على نوع المادة وسمكها

وهذه الطاقة تتأثر بشدة بقيمة سماكة المادة المغناطيسية ، فكلما قل السماك كلما زادت المقاومة الكهربائية ، وبالتالي يقل التيار المار في القلب ، وهذا هو السبب في أن جميع القلوب الحديدية في المحولات الكهربائية تكون على شكل شرائح معزولة عن بعضها ومضغوطة معاً.

فمن الناحية المغناطيسية فمجموعه الشرائح تعطى المساحة المطلوبة لقطع القلب ليتحمل مرور الفيض فيه ، ومن الناحية الكهربائية فهي ذات مقاومة عالية لصغر مساحة المقطع في كل شريحة فلا يمر فيها إلا تيار صغير ، ومن ثم يمكن بهذه الطريقة تقليل قيمة eddy current ، وعادة لا تزيد سماك الشريحة الواحدة عن 0.35 mm.

3-1-3 المفقودات في العزل dielectric losses

المواد العازلة التي تستخدم لعزل الموصلات عن بعضها داخل المحول تتسبب في وجود نوع من المكثفات يعرف بالمكثفات الشاردة Stray Capacitors ، وهي مكثفات ليست منظورة بالعين ولا تمسك باليد ، لكنها تعمل نفس عمل المكثفات الحقيقة ويحدث فيها نوع من الفقد في الطاقة .

ويمكن أن المكثف النموذجي **Ideal capacitor** يمثل بـ **capacitance** فقط دون مقاومة ، حيث لا يوجد فيه أي فقد في الـ **power** ، فهو يشحن بالطاقة في النصف دورة الأولى من $\sin \omega t$ ثم يفرغها في النصف الثاني ، ثم يشحن ثم يفرغ وهكذا ، ولا يفقد شيئاً من الـ **Active Power** ، ولذا تكون الزاوية بين الجهد والتيار فيه تساوي 90 درجة.

لكن هذا الكلام يعتبر نظرياً فقط فلا يوجد في الواقع مكثف عبارة عن **capacitance** فقط ، بل دائماً يكون مع هذه الـ **capacitance** مقاومة صغيرة ، ومن ثم فالزاوية بين الجهد والتيار تقل قليلاً عن 90 درجة بمقدار زاوية صغيرة تسمى δ ، وبعدها $\tan \delta$ مقاييسًا متعارفاً عليه ليعطي مؤشرًا على حجم تباعد المكثف عن كونه **ideal capacitor** ، فكلما صغرت هذه الزاوية كلما كان الـ **capacitor** أقرب للنموذجية . وعلى هذا فالطاقة المفقودة في عازل المحول **dielectric losses** تتناسب هي الأخرى مع $\tan \delta$ ، وهذا المقدار يعرف أيضًا بـ **dissipation factor**. وتناسب قيمة الـ **Dielectric Power Loss** مع الجهد والتتردد حسب المعادلة :

$$P_d = 2\pi f C V^2 \tan \delta$$

where

P_d = dielectric losses, W

f = applied frequency, Hz

C = capacitance , F

V = operating voltage, rms V

$\tan \delta$ = dissipation factor

4-1-10 خ特ورة الـ **dielectric loss**

هذا النوع من الطاقة يمثل جزءاً ضئيلاً من الطاقة المفقودة ، ورغم ذلك فهي من أخطر أنواع الـ **power loss** ، وذلك لأن $\tan \delta$ تتأثر بشدة بدرجة الحرارة فكلما ارتفعت درجة الحرارة زادت $\tan \delta$ ، وكلما زادت $\tan \delta$ زادت الطاقة المفقودة ، وبالتالي زادت درجة الحرارة أكثر ، وتزيد $\tan \delta$ أكثر ، وهكذا حتى يحدث إنهايار حراري للعزل .

أخيراً تعتبر هذه الطاقة أيضاً من أنواع **no load loss** لأنها موجودة حتى لو كان الحمل مفصولاً.

2-10 **Load loss** مجموعه

هذه المجموعة من الـ **losses** تظهر فقط أثناء تحميل المحول نتيجة مرور تيار الحمل خلال الملفات ، ولذا فهي تتكون أساساً من المفقودات النحاسية **Copper Loss** في مقاومة الملفات سواء في ملفات الابتدائي أو الثانوي ، والتي تمثل حوالي 90% من **load loss** ، ويضاف إليها جزء يعرف بالـ **stray loss** ، وتمثل حوالي 10% من هذه الـ **loss**.

بالطبع فإن أهمية حساب الـ load loss تكمن في أنها عنصر أساسي عند تقدير حجم المحول ، فالحرارة الناشئة عن مرور التيار في الملفات ترفع درجة الحرارة في الملفات إلى درجة الخطير ، ولذا فمن الضروري العمل على خفض هذه الـ Loss والذي يتم غالباً عن طريق خفض قيمة مقاومة الملفات .

1-2-10 المفقودات النحاسية Copper Loss

هذه أول نوع من أنواع الـ load loss ، بمعنى أنها لا تظهر كقيمة مؤثرة إلا إذا حدث تحميل للمحول ، وكلما زاد التحميل زادت الطاقة المفقودة. فالمعلوم أن الملفات النحاسية - ابتدائي وثانوي - لها مقاومة معينة ، ومن ثم فممرور تيار فيها يتسبب في فقد للقدرة يحسب من المعادلة المعروفة

$$P = I^2 R$$


للدقّة ، يجب أن نشير إلى أنه يوجد فقد في الملفات النحاسية حتى أثناء No Load وذلك نتيجة مرور تيار اللاحمل no load current ، فتيار اللاحمل no load current هو التيار الذي يمر في الملف الابتدائي فقط عندما يسلط عليه الجهد المقنن ، مع كون الملف الآخر مفتوحاً ، ويكون غالباً في حدود من 1-2% من تيار الحمل الكامل. وتتأثر قيمته أساساً بقيمة الفيصل ، ولذا يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون كثافة الفيصل المغناطيسي تحت نقطة التشبع الحرجة (Critical point) و ألا تحتوي شرائح القلب الحديد على ثغرات هوائية و ذلك للحفاظ على قيمة تيار اللاحمل . (في المحولات الـ Ideal تكون قيمة الفيصل ثابتة أثناء الحمل وأثناء اللاحمل بسبب إهمال قيمة الـ Loss) .

2-2-10 تأثير الحرارة على Copper Loss

مع ارتفاع درجة الحرارة ترتفع قيمة $I^2 R$ بسبب ارتفاع قيمة المقاومة على عكس eddy current loss التي تتحفظ مع ارتفاع درجة الحرارة . وإحصائياً ، يمكن القول أن كل ارتفاع قدره درجة مئوية واحدة يتسبب في ارتفاع قيمة الـ load loss بمقدار 0.4%.

3-2-10 تأثير نوعية التيار على المفقودات

من المعلوم أن قيمة المقاومة تحسب من القانون $R = \frac{\rho L}{A}$ ، لكن هذا القانون صحيح تماماً في حالة DC فقط ، أما إذا كان التيار AC فيعتبر هذا القانون نوع من التقريب المقبول وليس دقيقاً تماماً. وذلك لأن التيار المتردد يميل إلى المرور في أطراف الموصل بعيداً عن مركزه كما في الشكل 10-4 . وتركيز التيار في الأطراف يجعل مساحة المقطع الفعلية للموصل أقل من المساحة الهندسية ، ومن ثم تزيد R_{AC} عن قيمة الـ R_{DC} وهذا ما يعرف بـ Skin Effect .

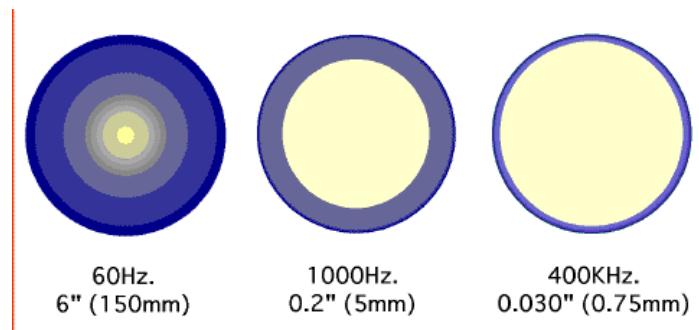

شكل 10-4 : تأثير التردد على ظاهرة الـ Skin Effect

وعلى هذا فال濂فودات النحاسية تزيد أكثر إذا كان التيار متعدد ، وبالطبع هذا التأثير يظهر بوضوح كلما كانت مساحة المقطع للموصل أكبر ، أما في الموصلات الصغيرة فيمكن إهمال هذا التأثير .

10-4-2 المفقودات الشاردة

بالإضافة إلى أنواع المفقودات السابقة فهناك أنواع أخرى وإن كانت أقل تأثيراً من الأنواع السابقة ، لكن مجموعها يمثل أحياناً 5% من قيمة الـ Loss في المحول ، وربما أقل قليلاً من ذلك . وهي تتبع بتأثيرات متنوعة منها:

10-5-2 المفقودات نتيجة leakage Flux

فمن المعلوم أن الفيصل الذي ينشأ عند مرور التيار في ملف ما لا يرتبط كلياً بال ملف الآخر ، بل يكون هناك جزء مفقود ، وهذا الجزء المفقود من الفيصل يعبر عنه بـ leakage flux ، أو الفيصل المتسرّب . وهذا الفيصل المتسرّب قد يقطع الأجزاء الحديدية الخارجية للمحول فينشأ فيها تيارات eddy current ويتسبّب في سخونة هذه الأجزاء المعدنية الغير حاملة للتيار أصلاً ، وهذا نوع من فقد الطاقة ويظهر تأثيره فقط في المحولات الكبيرة .

وهناك نوع آخر من الطاقة المفقودة بسبب الفيصل المتسرّب لكنه أقل تأثيراً ، وهو وجود eddy current داخل الموصلات النحاسية نتيجة الـ leakage flux ، وتأثيرها أيضاً ضعيف . وجميع هذه القيم من الطاقة المفقودة تحسب بالتجربة والقياس وليس من خلال المعادلات .

3-10 طرق تقليل المفقودات في المحولات

1-3-10 تأثير نوع المادة

تعتمد الـ Core loss أساساً على التردد و كثافة الفيصل و نوع مادة القلب ، وفيما عدا التردد فإنه يمكن التحكم في بقية العوامل حيث يمكن مثلا اختيار نوع مادة القلب الحديدية بحيث تكون صفاتها أجود . وغالباً تفاصيل الكفاءة لكل كجم من المادة (أي حسب الوزن المستخدم) . وأغلب المصنعين يستخدمون نوع من الـ Steel لا يتسبب في Hysteresis ولا يتسبب في eddy current عالي . وهناك أمثلة كما في الجدول 1-10 .

جدول 1-10 : فقد حسب نوعية المادة

Year (Approx.)	Core Material	Thickness (Mm)	Loss (W/Kg At 50hz)
1910	Warm rolled FeSi	0.35	2 (1.5T)
1950	Cold rolled CRGO	0.35	1 (1.5T)
1960	Cold rolled CRGO	0.3	0.9 (1.5T)
1965	Cold rolled CRGO	0.27	0.84 (1.5T)
1975	Amorphous metal	0.03	0.2 (1.3T)
1980	Cold rolled CRGO	0.23	0.75 (1.5T)
1985	Cold rolled CRGO	0.18	0.67 (1.5T)

من الجدول يتبيّن أن لدينا نوعين أساسين في المواد المستخدمة في تصنيع القلب الحديدية .

الأولي هي amorphous metal وهي المواد غير المتبلورة .
الثانية : هي CRGO material .

والمفقودات في النوع الأول تقل بنسبة 25% عن النوع الثاني حيث السماحية المغناطيسية permeability أعلى ، ويمكن تصنيعها في شرائح دقيقة جداً مثل الشرياط .

1-3-2 تأثير كثافة الفيصل على فقد القدرة

إحدى طرق تقليل فقد الطاقة هي تقليل قيمة B_{max} عن طريق تقليل الجهد لكل لفة voltage per turn ، والتي تحسب من المعادلة :

$$E/N = 4.44B_m Af \times 10^{-6}$$

ولإنجاز ذلك يستلزم زيادة عدد اللفات وبالطبع لا بد أن تكون الزيادة واحدة في الابتدائي والثانوي لضمان ثبات turns ratio لكن على الجانب الآخر فإن زيادة عدد اللفات سببها من طول الموصى ، وبالتالي زيادة مقاومته ، وهذا سيؤدي لزيادة نوع آخر وهو copper loss ، اللهم إلا إذا كبرنا أيضاً مساحة المقطع للموصى وهذا يعني تكلفة أكبر ، علماً بأن زيادة مساحة المقطع ستؤدي لزيادة نوع آخر من loss وهي eddy current في الموصى ، ومن ثم ، فكما ترى ، فإن الأمر ليس صريحاً وسهلاً لتقليل الفقد في الطاقة ، ويحتاج لنوع من الـ compromise بين كل هذه الأنواع.

3- 3-10 load loss بتحسين PF

وحيث أن load loss تتناسب طردياً مع مربع التيار ، وبما أن تحسين الـ Power Factor ينتج عنه تقليل قيمة التيار فإن أي طريقة نقل بها التيار (مثل تحسين pf) تعتبر فعالة جداً في تقليل الـ load loss.

إذا فرضنا أن KW المسحوب من الـ load ثابت ، فإننا يمكن أن نعتبر أن التيار المسحوب يتتناسب مع .
والمعادلة التالية تعطي مقدار التوفير في الطاقة المفقودة load loss اذا تحسن الـ pf ليصبح 1 وذلك حسب قيمة pf الفعلي.

Saving In Load Losses

$$= (\text{Per unit loading as per kW})^2 \times \text{Load losses at full load} \\ \times \left(\left[\frac{1}{pf} \right]^2 - 1 \right)$$

معني لو pf الفعلي 0.8 وتحسن إلى 1 فإن التوفير يساوي 56.25 % ، وبالطبع سيضاف لذلك التوفير في cable loss والتي يمكن أن تكون ضعف الـ loss الموجودة في المحول نفسه .

والجدول التالي من كتالوج شركة الماكو المصرية للمحولات ويعطى بعض الحدود القصوى للمفقودات في محولات القوى حسب قدرتها.

GUARANTEE FIGURE

NORMAL LOSSES

VOLTAGE SYSTEM (12 KV)

POWER K.V.A	LOAD LOSSES AT 75 (W)	NO LOAD LOSSES (W)	% IMPEDANCE	A (mm)	D (mm)	F (mm)	Oil (kg)	Total Weight (kg)	K (mm)	P (mm)	R (mm)	FIG
25	680	120	4	730	645	1250	90	320	520	50	125	1
50	1300	190	4	750	645	1295	95	400	520	50	125	1
63	1430	215	4	875	645	1330	120	475	520	50	125	1
100	2190	300	4	875	715	1330	130	580	520	50	125	1
160	2930	420	4	1210	710	1575	250	890	520	50	125	1
200	3730	510	4	1620	940	1575	260	1030	520	50	125	2
300	5440	610	4	1780	990	1690	365	1345	670	50	125	2
500	7900	890	4	1700	1020	1770	440	1785	670	50	125	2
630	8750	1100	4	1740	950	1800	470	1990	670	50	125	3
800	10720	1250	4.5	1925	1170	1870	590	2800	670	50	125	3
1000	14230	1400	5	1995	1140	1915	600	2850	820	50	125	3
1500	20200	1900	6.5	2260	1300	2130	915	3800	820	50	125	3
1600	20250	2170	6.5	2190	1300	2275	1140	4600	820	50	125	3
2000	23400	2350	6.5	2365	1280	2350	1190	5000	820	50	125	3
2500	30500	2850	7	2585	1875	2385	1510	6500	1000	70	200	4
3000	35000	3300	7	2570	1875	2485	1550	7310	1000	70	200	4

REDUCED LOSSES

VOLTAGE SYSTEM (12 KV)

POWER K.V.A	LOAD LOSSES AT 75 (W)	NO LOAD LOSSES (W)	% IMPEDANCE	A (mm)	D (mm)	F (mm)	Oil (kg)	Total Weight (kg)	K (mm)	P (mm)	R (mm)	FIG
63	1150	195	4	995	645	1370	160	610	520	50	125	1
100	1150	300	4	1050	645	1450	230	910	520	50	125	1
160	1840	360	4	1210	645	1470	265	1060	520	50	125	1
200	2090	440	4	1580	650	1600	305	1210	520	50	125	2
300	3260	520	4	1650	740	1750	390	1095	670	50	125	2
500	4850	720	4	1720	820	1790	495	2215	670	50	125	2
800	6300	1000	4.5	2050	1040	1880	600	3000	670	50	125	3
1000	9400	1100	5	2130	1050	1960	705	3860	820	50	125	3
1500	13500	1800	6.5	2290	1170	1120	910	4720	820	50	125	3
2000	20420	2350	6.5	2365	1270	2415	1130	4800	820	50	125	3
2500	26870	2850	7	2800	2000	2550	2175	7750	1000	70	200	4

NORMAL LOSSES

VOLTAGE SYSTEM (24 KV)

POWER K.V.A	LOAD LOSSES AT 75 (W)	NO LOAD LOSSES (W)	% IMPEDANCE	A (mm)	D (mm)	F (mm)	Oil (kg)	Total Weight (kg)	K (mm)	P (mm)	R (mm)	FIG
25	570	120	4	730	645	1250	90	320	520	50	125	1
50	1180	210	4	875	650	1330	160	495	520	50	125	1
63	1450	250	4	875	680	1330	190	600	520	50	125	1
100	2230	300	4	995	680	1475	235	750	520	50	125	1
160	3220	420	4	1210	710	1575	250	910	520	50	125	1
200	3700	510	4	1600	935	1575	255	1010	520	50	125	2
300	5220	610	4	1780	990	1690	365	1345	670	50	125	2
500	7050	890	4	2030	1150	1940	610	2090	670	50	125	2
630	8550	1100	4	1740	950	1800	470	1990	670	50	125	3
800	10600	1250	4.5	1925	1065	2030	700	2850	670	50	125	3
1000	12700	1400	5	2035	1200	2040	810	3360	820	50	125	3
1500	19800	1900	6.5	2260	1300	2130	915	3800	820	50	125	3
1600	20580	2170	6.5	2195	1280	2275	1140	4600	820	50	125	3
2000	25200	2350	6.5	2365	1270	2350	1190	5060	820	50	125	3
2500	29500	2850	7	2585	1875	2385	1505	6550	1000	70	200	4
3000	35300	3300	7	2570	1875	2485	1550	7310	1000	70	200	4

Large Distribution Transformers

Typical data for 20/10 kV transformer with off-load or on-load tap-changer						
Rated power kVA	Tap-changer	No-Load Loss W	Load Loss W	Impedance %	Total Weight kg	Oil kg
3150	±2x2.5%	3500	25000	6.35	6250	1210
	±9x1.67%	3800	25500	6.35	10000	2780
4000	±2x2.5%	4200	29000	6.35	7500	1440
	±9x1.67%	4500	31000	6.35	12100	3220
5000	±2x2.5%	4900	35000	7.15	9300	1670
	±9x1.67%	5000	39000	7.15	13400	3620
6300	±2x2.5%	6000	45000	7.15	13200	2750
	±9x1.67%	6200	45000	7.15	15400	3960
8000	±2x2.5%	7000	56000	8.35	15300	3140
	±9x1.67%	7200	56000	8.35	18100	4760
10000	±2x2.5%	8100	65000	8.35	17200	3480
	±9x1.67%	8200	68000	8.35	20600	5090

الفصل الحادى عشر

عوامل مؤثرة على تشغيل المحول

هناك عدة موضوعات لها علاقة مباشرة بتشغيل المحولات ، ويجب دراستها بعمق بسبب تأثيرها المباشر على أداء المحول ، ومنها :

- 1 حساب الكفاءة . Efficiency
- 2 حساب الـ Voltage Regulation
- 3 العناصر المؤثرة على تحمل المحول (درجة الحرارة - دورة الأحمال)
- 4 تأثير الـ Harmonics
- 5 تأثير تيارات الاندفاع Inrush currents
- 6 الضوضاء الناشئة عن التشغيل
- 7 اختلاف التردد عن Rated value
- 8 تأثير استخدام جهود مختلفة عن Rated value .

وهذه المواضيع جميعاً ستدرس في هذا الفصل الهام.

1-11 الموضع الأول : كفاءة المحول

كفاءة المحول تحسب بنفس طريقة حساب كفاءة أي عنصر كهربائي أي حساب نسبة الـ input/output ، وكفاءة المحولات الكهربائية عموماً تكون عالية جداً (في حدود 99.5%) حيث الفقد في الطاقة كما ذكرنا سابقاً ليس كبيراً .

ويمكن حساب الكفاءة بطريقتين : إما من خلال أجهزة قياس القدرة مباشرة wattmeter ، وإما من خلال اختبارات المحول المعروفة بـ Open /Short circuit tests . والطريقة الثانية أكثر دقة. وعموماً فإن كفاءة المحول تعتبر ثابتة ، وإن كانت تقل قليلاً مع زيادة التحميل .

وتحسب عادة الكفاءة Efficiency من المعادلة .

$$\eta = \frac{Output}{Input} = \frac{kVA(out)}{kVA(in)} = \frac{kVA(in) - loss}{kVA(in)}$$

$$loss = \frac{P_{fe}}{\cos \varphi_0} + \frac{P_{cu}}{\cos \varphi_s}$$

حيث :

P_{fe} : قيمة المفقودات الحديدية (Iron Losses) عند الجهد والتردد المقنن.

P_{cu} : قيمة المفقودات النحاسية (Copper Losses) عند الحمل الكامل .

$\cos \varphi_0$: معلم القدرة عند اللاحمel .

$\cos \varphi_s$: معلم القدرة عند الحمل

1-1-11 تغير الكفاءة مع التحميل

المعادلة التالية يمكن من خلالها حساب تغير الكفاءة حسب نسبة التحميل

$$E = \frac{output \times 100}{output + losses} = \frac{p \times kva rating \times PF \times 1000}{p \times kva rating \times PF \times 1000 + NL + LL \times p^2 \times T} \times 100$$

حيث

PF power factor

p نسبة التحميل =

NL = No Load Loss

LL= Load Loss

T = Temperature

11-2 الموضوع الثاني : انتظام الجهد Voltage Regulation

وهو يمثل موضوع آخر من المفاهيم الأساسية عند دراسة تشغيل المحولات ، فنظرياً يمكن أن نقول أن جهد الجانب الثاني في المحولات يفترض أنه لا يتغير سواء كان المحول متصلاً بالحمل أم لا ، لكن الواقع يقول أنه - وحسب نوع الحمل - غالباً كلما زاد تحميل المحول كلما انخفض جهد الجانب الثاني .


ويعبر عن هذا الانخفاض في الجهد - والذي يفترض أن يكون صغيراً - بانتظام الجهد أو VR voltage regulation ، وهذا يعني أنه نظرياً يجب أن تكون قيمة $\text{VR} = \frac{\Delta V}{V_s}$ صفر لكن عملياً ستكون له قيمة في حدود 3% . وبالطبع كما كان VR صغيراً كلما كان أفضل ، لأن معناه أن جهد المحول لا يتأثر بالتحميل ، ومن ثم تحسن كفاءة الخدمة وجودة القدرة وثبات الجهد .

والسبب في انخفاض قيمة جهد الثاني مع تحميل المحول هو حدوث voltage drop على مقاومة المحول نتيجة ارتفاع قيمة التيار المار بها حيث $\Delta V = R + jX$ ، ولذا يعبر عن VR بمقدار التغير الذي يطرأ على جهد الثاني بعد إزالة الحمل من أطرافه باعتبار أن جهد الابتدائي ثابت ، وهذا التغير في جهد الثاني يحسب كنسبة من جهد الثاني المقنن rated secondary voltage ويعبر عنه بالمعادلة

$$\text{VR} = \frac{V_{s,nl} - V_{s,fl}}{V_{s,fl}}$$

1-2-1 حساب الـ Regulation بدلالة الـ Parameters

للوصول إلى معادلة تحسب قيمة VR بدلالة قيم R & X للمحول فإننا نعود مرة أخرى إلى الدائرة المكافئة التي سبق أن استنتجناها وخاصة الصورة المبسطة النهائية كما في الشكل 1-11 .

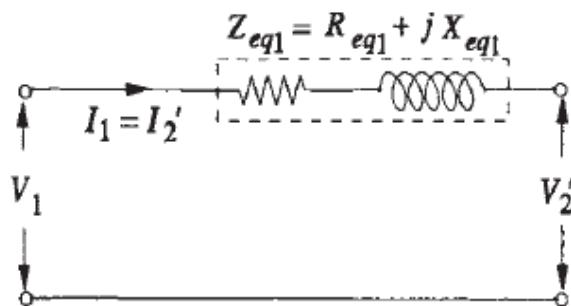

شكل 1-11 الصورة المبسطة للدائرة المكافئة للمحول

تذكر أن المقاومة R_{eq} في الشكل تمثل مجموعة مقاومات الـ $\text{Sec} + \text{Pri}$ ، وهي تعبّر عن Copper Loss أثناء التحميل ، أما المعاوقة X_{eq} فهي تعبّر عن الفيصل المتسرب. وتذكر أيضاً أن :


$$R_{eq-S} = \frac{R_p}{a^2} + R_S$$

$$X_{eq-S} = \frac{X_p}{a^2} + X_S$$

2-2-11 رسم VR Phasor Diagram تمهيداً لحساب

ومن الدائرة المكافئة السابقة يمكن أن نرسم المخطط المعروف باسم phasor diagram والذي يمثل الجهد المختلطة في المحول وعلاقاتها ببعضها ، فالجهد المكافئ لجهد الـ Primary Voltage إذا نقل إلى ناحية الـ Secondary فستصبح قيمته هي $V'_P = \frac{V_P}{a}$ (لاحظ أنه ليس V_P ، بل هو مقسماً على turns ratio) ، وهذه القيمة تمثل قيمة جهد الـ Secondary Voltage، V_S ، مضافة إليه مجموعة الهبوط في الجهد على R_{eq} ، وعلى X_{eq} .

والشكل 2-11 يمثل الـ Phasor diagram في حالة وجود حمل في الـ Secondary side من النوع Resistive load فقط ، ولذا فإن V_S يظهر in-phase مع V_P .

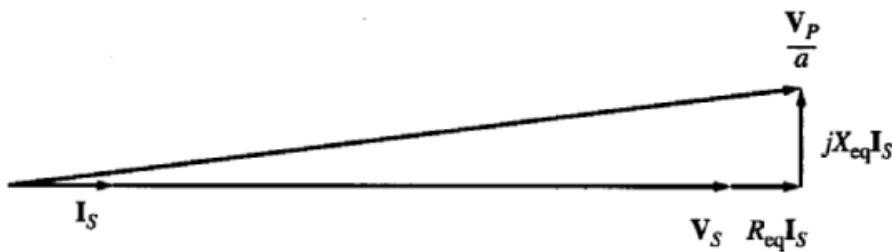

شكل 2-11 : متجهات الجهد والتيار لحمل من النوع مقاومات

أما في الشكل 2-11 فالحمل مكون من مقاومات ومكثفات ، لكن نفترض أن الـ Capacitive load فيه أكبر ، ولذا فإن V_S يسبق الجهد . V_S بزاوية معينة. لاحظ في هذه الحالة أن قيمة الجهد $\frac{V_P}{a}$ تكون أقل من قيمة V_S .

وستخدم الإشاره الموجة (+) في المعادلة السابقة إذا كان لدينا lagging PF ، وستستخدم الإشاره السالبة (-) إذا كان لدينا Leading P.F

إذا أخذنا فى الاعتبار أن :

$$\% R = \frac{I_s R_{eq}}{V_s} \quad \text{and} \quad \% X = \frac{I_s X_{eq}}{V_{eq}}$$

فإننا يمكن إعادة كتابة المعادلة السابقة لتصبح بدلالة $\% Z$ على الصورة :

$$\% VR = \% R \cos \theta \pm \% X \sin \theta$$

4-2-4 العلاقة بين الـ Voltage Drop وبين الـ Voltage Regulation

بالنسبة للمحول Ideal Transformer ، أو المحول عند عدم تحميله ومرور فقط التيار (الذي magnetization current) لا يمثل أكثر من 0.5% من التيار المقنن) فإننا يمكن أن نهمل تأثير الهبوط في الجهد (الـ Voltage Drop .

أما عند تحميل المحول فالبعض يظن خطأ أنه إذا كان Regulation للمحول يساوي مثلا 10% فهذا يعني أن الـ Drop سيساوي 10% ، وبالطبع هذا غير صحيح ، فمرور التيار أثناء التحميل يخفض جهد الثانوي ، لكنه يخفض أيضا جهد الـ Primary ، ولذلك فالهبوط الذي يحدث في بين جهد الـ Primary نتيجة التحميل ، أو الهبوط في جهد الثانوي نتيجة مرور تيار الحمل وهو ما نعبر عنه بالـ Drop V. ، يختلف تماما عن الهبوط الذي يحدث في جهد الثانوي قبل وبعد التحميل وهو ما يعبر عنه بالـ V Regulation .

11-3 الموضوع الثالث : العناصر المؤثرة على تحمل المحول

هناك عدة عوامل تؤثر على تحمل المحول ، منها :

1-3-11 درجة الحرارة

من الموصفات ANSI code نجد أن محولات توزيع القوى يجب ألا تزيد الـ temperature rise فيها عن 65 درجة أي أن الارتفاع فوق الـ ambient temperature - والمفترض أنها 30 درجة عند التحميل الكامل full load - يجب ألا يزيد عن 65 درجة.

وغالباً تعتبر درجة حرارة الزيت في أعلى الـ tank هي المقياس بالنسبة لنا ، ومن ثم يجب ألا ترتفع بأكثر من 65 درجة عن درجة الحرارة الطبيعية التي هي (30) درجة. وعموماً فإن أعلى درجة حرارة نقطة في الـ ambient (أيا كان مكانها) يجب ألا ترتفع بأكثر من 80 درجة فوق الـ 30 درجة التي تمثل الـ temperature .

وهذه النقطة والتي تسمى بالـ hot spot ، بالإضافة إلى النقطة العليا في الزيت هما محل اهتمام المصنعين للمحولات لأن عمر المحول وتقاصيه يعتمد بالأساس على مدى الارتفاع في هاتين النقطتين.

1-3-2 دورة الأحمال

من العناصر المؤثرة أيضاً في تحمل المحول ما يعرف بالـ load cycle ، فالمعروف أنه لو كانت دورة الأحمال ثابتة لكن اختيار نسبة تحمل المحول مسألة سهلة ، لكن الأحمال تتغير من ساعة لأخرى ، ومن يوم لآخر ، ومن فصل لفصل ، ومسألة نسبة التحميل مسألة هامة جداً لأنه يتوقف عليها معدلات الارتفاع في درجة الحرارة ، وهذه المعدلات ستؤثر بالضرورة على عمر العوازل التي تتأثر بشدة بدرجة الحرارة المتراكمة .

وبناء عليه ، فالافتراض أن يكون هناك نوع من التوازن بين الفترات التي يعمل فيها المحول وترتفع خلالها درجة حرارة الملفات عن 110 درجة (30+80) ، وبين الفترات التي تتحفظ فيها درجة الحرارة عن هذه الدرجة.

3-3-11 تأثير Thermal time constant

المحولات الزيتية عموماً لها القدرة على تحمل أحجام زائدة over load لمدة قصيرة ، ويرجع ذلك إلى وجود كثافة الزيت الضخمة ، ووجود التانك الحديدي ، وكل هذه المواد لها Thermal time constant كبير ، فبعضها قد يصل إلى ساعتين أو 6 ساعات حسب حجم الزيت والتانك.

ملحوظة

هذه العوامل التي ذكرناها لا تؤثر فقط في معدلات التشغيل لكنها تؤثر أيضاً على عمر المحول والذي يقدر في العادة بـ 30 سنة ، لكن استمرار حدوث فترات over load طويلة ، أو بكثرة ، أو ارتفاع معدلات الأعطال وخطورتها ، كل ذلك يؤثر بشدة على عمر المحول وينقصه.

4-3-11 دورة أحجام محولات التوزيع

بعض شركات التوزيع يكون لديها جداول لنسبة الزيادة المسموح بها في الحمل over load وذلك حسب ثلاثة عناصر أساسية : درجة الحرارة - شكل load cycle - هواء التبريد. وبناء على هذه العوامل يتم تقسيم فصول السنة إلى فترات الصيف - الربيع - الشتاء.


وبعد ذلك تتظر شركات المحولات في طريقة تركيب المحول وهل هي خارجية وموضع مثلاً في مكان مرتفع ، أم قريب من السطح ، أم داخل غرفة أو قبو مثلاً ، وحسب هذه العناصر جميعاً تكون النسب المسموح بزيادتها فوق rated load كما في الجدول 1-11-1 والذي ستلحظ أن أحجام محول KVA 100 يمكن أن تتراوح بين 249 : 87 حسب العوامل التي أشرنا إليها .

جدول 1-11

Transformer		Peak-Day Load Factor												
Location	Temperature	kVA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
			District	Summer interior	Summer coastal	Winter	100	205	196	187	177	168	159	149
Overhead or pad-mounted	Summer interior	100	216	206	196	186	176	166	156	146	136	126		
	Summer coastal	100	249	236	224	211	198	186	173	160	148	135		
	Winter	100	147	140	133	127	120	113	107	100	93	87		
Surface operable	Summer interior	100	154	147	140	133	126	119	111	104	97	90		
	Summer coastal	100	178	169	160	151	142	133	124	115	105	96		
	Winter	100	173	164	156	147	139	130	122	113	105	96		
Vault	Summer interior	100	182	173	164	155	146	137	127	118	109	100		
	Summer coastal	100	185	176	166	157	147	138	128	119	110	100		
	Winter	100												

4-11 الموضوع الرابع : ما هي الـ Harmonics ، وما أسبابها؟

تعرف الـ Harmonics بأنها ترددات من مضاعفات التردد الأصلي ، فإذا كان التردد الأصلي 50Hz فالـ 2nd Harmonic سيعادل 100 ، 3rd Harmonic سيعادل 150 ، 4th Harmonic سيعادل 200 ، ونسمى بالـ 2nd Harmonic و 3rd Harmonic وهكذا كما في الشكل .5-11

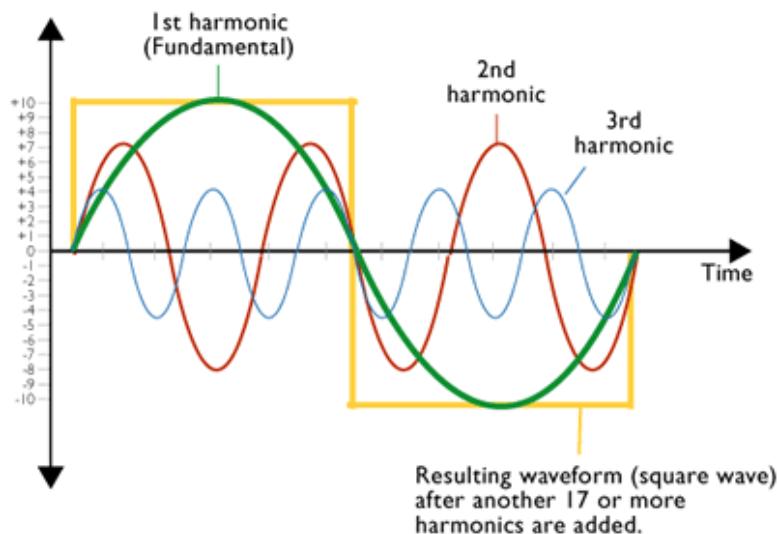

شكل 5-11 التوافقيات الأساسية

وتنشأ هذه الترددات نتيجة وجود أحمال غير خطية Non linear ، فيمر فيها تيارات non-Sinusoidal ، وهذه التيارات الـ non-Sinusoidal إذا تم تحليلها طبقاً لقواعد Fourier series فإنها تتكون من التردد الأصلي محملاً عليه ترددات مختلفة ، والتي نسميها بالـ Harmonics .

ومن أهم أسباب ظهور Harmonics وجود مصادر للتغذية متصلة بـ Power Electronic devices مثل أجهزة الـ (Rectifiers + Inverters) بغضّ الحصول على تحكم أكبر في قيمة الجهد ، لكن الجهد الناشئ من هذه الأجهزة تكون غالباً على شكل Pluses ، وهذه الـ Pluses تشوّه شكل منحنى الـ Sinusoidal wave الأصلي ومن هنا تظهر الـ Harmonics .

1-4-11 ما معنى Non-linear load ؟

كما ذكرنا فإن أحد مصادر الـ Harmonics وجود ما يسمى Non-linear load ، وهذه الأحمال ببساطة تعني أنها لا تتبع قانون أوم في العلاقة بين الجهد والتيار والتي يفترض أنها ثابتة $R = \frac{V}{I}$ ، لكن في حالة الـ non – linear لا تكون هذه


النسبة ثابتة بل تتغير مع تغير قيم الفولت والتيار ، أي أن مقاومة هذه الأحمال غير ثابتة . ومن أشهر أنواع الأحمال الغير خطية في الـ 1-Ø systems لمبات التفريغ discharging lamps مثل لمبات الرئيق والصوديوم وخلافه.

والـ 3-Ø : 4-wire system والـ Harmonics التي تنشأ في دوائر 1-Ø مع الأحمال الغير خطية المركبة في نظام الـ Zero Harmonic تكون من درجة الـ 3rd ، مضاعفاتها أي 3 ، 9 ، 15 ، 21 وهكذا . وجميع هذه الـ Harmonics تعتبر sequence أي لا يوجد زاوية بين تيارات الـ 3-phases ، بل جميعها في اتجاه واحد ، ومن ثم فمجموعها الاتجاهي لا يساوي صفر كما هو الحال في الـ 3-phases الأصلية أو بقية أنواع الـ Harmonics مثل 2nd ، 4th ، 6th etc. وبالتالي لا يلغى بعضها بعضاً بل تجمع جبرياً ، وهذا يتسبب في مرور تيار عالي جداً في خط الـ Neutral لهذه الأنظمة (ولذا يجب أن يكون مقطع الـ N مساوياً لمقطع الـ Phase العادي في هذه الحالات) .

11-4-2 تأثير المكونات المختلفة للـ Harmonics على تشغيل المحول:

كما ذكرنا فإنه باستخدام Fourier analysis يمكن تحليل أي إشارة تيار/جهد بأي شكل إلى مجموعة من الترددات الـ Sinusoidal كما في الشكل 11-6 ، تمثل الـ Harmonic + fundamentals ، وهذه الـ Harmonics طبقاً لـ Fourier قسمت إلى ثلاثة مجموعات:

- الأولى تسمى Odd Harmonics وتمثل الترددات 3 ، 5 ، 7 ، ... ، 9
- والثانية تسمى even Harmonics وتمثل الترددات 2 ، 4 ، 6 ، ... ، 4
- والثالث هي DC أي التردد صفر .

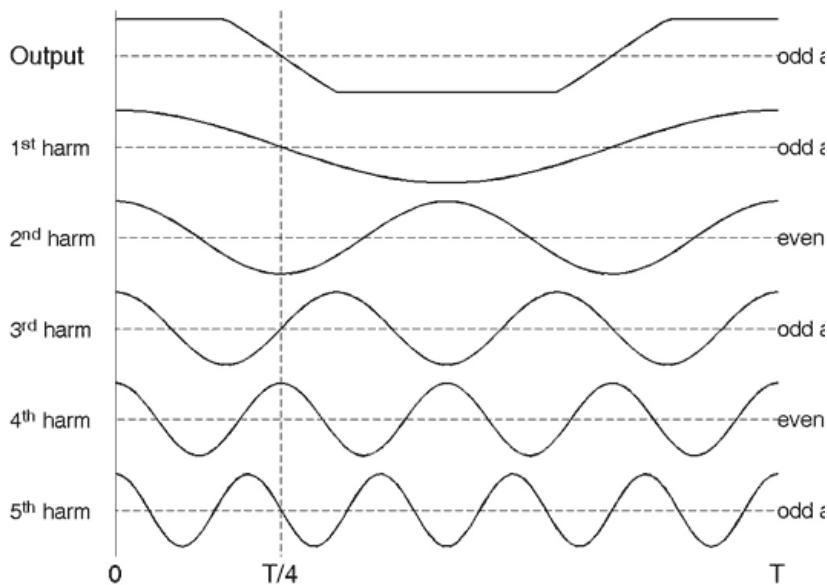

شكل 11-6 : أنواع مختلفة من التوافقيات

5-4-11 ما المقصود بالـ K-factor ؟

نشأ عن التوسع في استخدام بعض الأجهزة الحديثة التي تعتمد على الـ Rectifiers والـ Inverters أن زادت نسبة الـ Harmonics بشدة في إشارات الجهد والتيار عموماً، ومن ثم صار من المهم أن يصمم المحول بحيث يتحمل هذه النسبة العالية من الـ Harmonics التي ستمر من خلال موصلات المحولات ولاسيما خط التعادل وتسمى هذه المحولات التي تصمم على تحمل الـ K-factor transformers تسمى Harmonics.

ويعرف الـ K-Factor بأنه النسبة بين الفقد الإضافي في الطاقة الناشئ عن الـ Harmonics وبين eddy current loss وبين هناك قيم معروفة لـ K هي 4, 7, 13, 20, 30. فالمحول مثلاً الذي له $K = 4$ يعني أنه نسبة الأحمال الـ linear تصل إلى 50% من قيمة الحمل المتغير، أما المحول الذي له $K = 13$ فهذا يعني أن 100% من أحماله هي أحمال non-linear.


5-11 الموضع الخامس : تيار الاندفاع في المحولات

من المهم ونحن نتحدث عن تشغيل المحولات أن نعرض لمشكلة هامة موجودة في كل المحولات ، وهي مشكلة تيار الاندفاع Inrush Current ، وهي أحد أهم المشاكل التي يمكن أن تسبب فصل خاطئ.

1-5-11 أسباب هذا التيار

ولشرح أسباب هذا التيار بدون تفصيلات كثيرة يمكن الرجوع إلى الشكل 11-8 ومنه يمكن تلخيص أسباب المشكلة فيما يلى:

- عند فصل أي Power Transformer فإنه يتبقى داخل القلب الحديدى جزء من الفيصل ، يسمى الفيصل المتبقى Residual Flux, ϕ_R
- عند رجوع المحول للخدمة ، وحيث أنه يستحيل التحكم في لحظة رجوعه لتكون هي نفسها اللحظة التي خرج عندها ، وبالتالي فالفيصل المفترض أن يبدأ بالظهور مع رجوع التيار يحتاج في بعض الأحيان أن يكون عالياً لتعويض القيمة الناشئة عن الفيصل المتبقى ، وهذا يستلزم سحب تيار عالى هو Inrush Current لتوليد هذا الفيصل التعويضي ، كما في الحالة الأولى في الشكل 11-8 . فالمحول في هذه الحالة رجع في لحظة تكافئ فيضاً مقداره ϕ_{max} بينما الفيصل المتبقى يكفى قيمة موجبة قدرها ϕ_R ، ولتعويض هذا الاختلاف يتم سحب inrush Current بقيمة عالية.

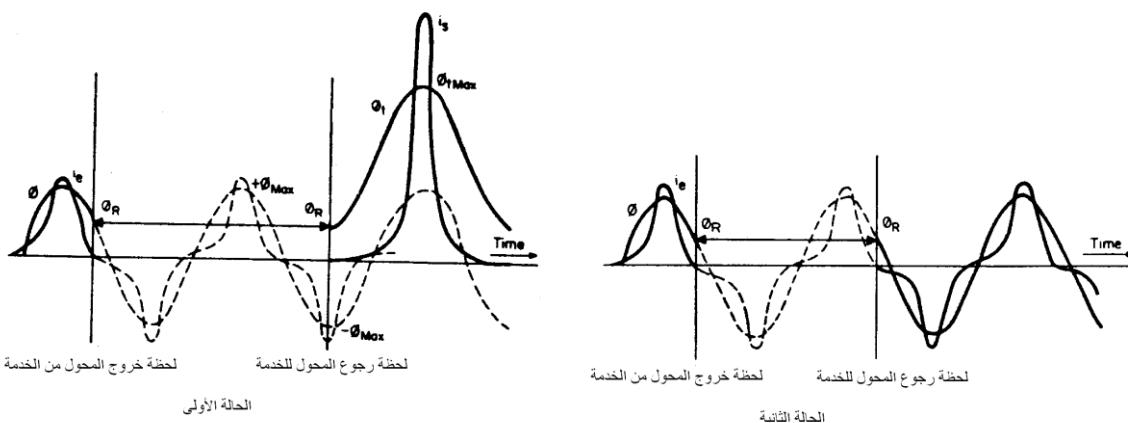


شكل 11-8 نسخة سبب تيار الاندفاع

وكما يبدو من الشرح فإن تيار الاندفاع ليس له قيمة محددة ، فقد يكون عاليا جدا كما في الحالة الأولى من الشكل 11-8 ، غير أنه في بعض الأحيان يكون قريب جداً من التيار العادي ، إذا تحقق شرطان :

1. ألا يكون هناك فيض متبقى داخل المحول .
2. إذا تصادفت لحظة الدخول مع لحظة التيار العظمى I_{max} والتي يكون فيها الفيصل أقل ما يمكن .


حيث من المعلوم أن الفيصل دائمًا متأخر بزاوية 90° عن التيار $(e \propto \frac{d\phi}{dt})$.

وبين هاتين الحالتين توجد العديد من الحالات التي تجعل ، كما قلنا ، قيمة تيار الاندفاع غير محددة لا شكلاً ولا قيمة ، لأنها تعتمد أساساً - كما ذكرنا - على قيمة متغيرين عشوائيين : الأول هو قيمة الفيصل المتبقى ، والثاني هو لحظة دخول المحول في الخدمة ، ولذا يختلف قيمة هذا التيار حتى بين الأوجه الثلاثة كما في الشكل 11-9.

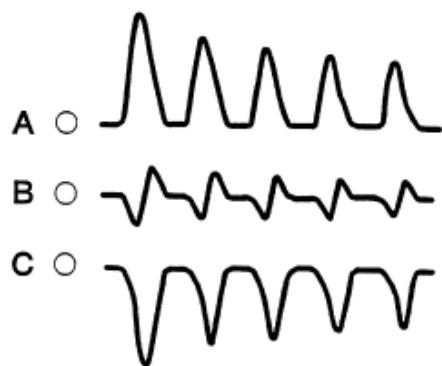

شكل 11-9 شكل تيار الاندفاع في الأوجه الثلاثة


لاحظ أنه لو أمكن التحكم في لحظة الغلق لتكون عند القيمة العظمى للجهد ، وفي نفس الوقت إذا لم يكن هناك فيض متبقى في القلب الحديدى فإن تيارات الاندفاع ستختفى وتصبح قيمتها هي نفس قيمة الـ Magnetization Currents فى فترة الـ Steady State كما في الشكل 11-10 .

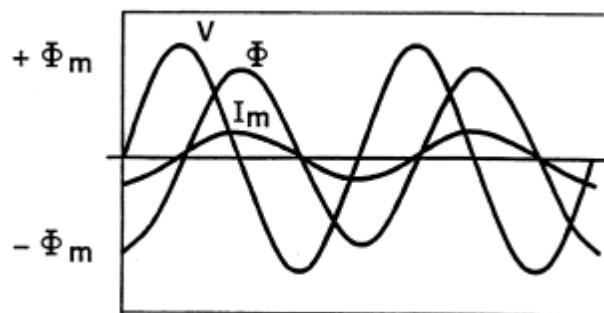

شكل 11-10 تقليل تيار الاندفاع

11-5-2 خ特ورة هذا التيار

هذا التيار يظهر فقط عند بداية التشغيل ، وقد تصل قيمته إلى خمس أو ستة أمثال التيار الطبيعي ، بل قد تصل إلى عشرين مثل التيار الطبيعي حسب سعة المحول ، لكن هذا ليس أساس المشكلة خاصة أن تيار الاندفاع لا يستغرق سوى ثانية أو أكثر قليلا ، كما أن قيمته تتناقص سريعا خلال هذه المدة الوجيز ، ولكن المشكلة الكبرى أن هذا التيار لا يمر إلا في الجانب الابتدائي للمحول فقط ، وهو الجانب الموصل على المصدر ، ولا يمر في الجانب الثانوي ، لأنه يمر خلال ما يسمى بالدائرة المغناطيسية بالمحولات Magnetizing Circuit ، وهي تظهر في الشكل 11-11.

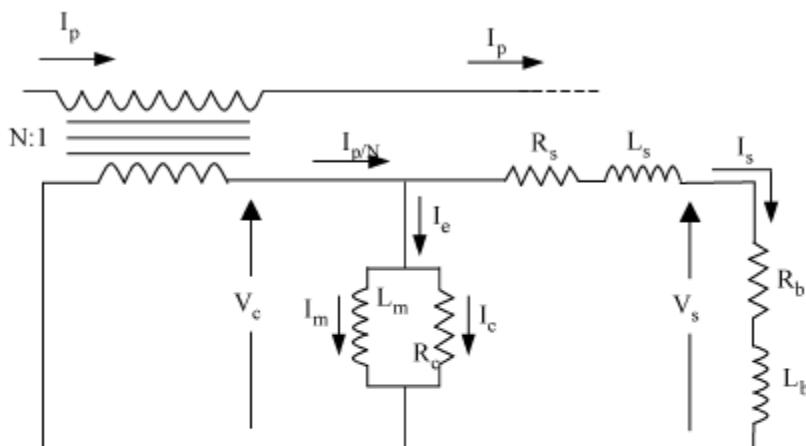

I_p = Primary current

N = CT turns ratio

I_p/N = Ideal secondary current

R_c = Core loss resistance

I_s = Secondary current

R_s = Secondary resistance

I_e = Exciting current

R_b = Burden resistance

I_c = Core eddy loss current

L_s = Secondary Inductance

I_m = Magnetizing current

L_b = Burden Inductance

L_m = Magnetizing inductance, $L_m = \lambda_m / I_m$

λ_m = Magnetizing flux

شكل 11-11 الدائرة المكافئة للمحول

وبالتالي فإن أي جهاز Differential Relay سيرى أن هناك تيار داخل إلى المحول يختلف بقيمة كبيرة عن التيار الخارج منه ، وهذا سيسبب فصل خاطئ للمحول بواسطة Differential Relay ، وهو فصل خاطئ لأنه لم يفصل بسبب وجود عطل ما ، وإنما بسبب هذه الظاهرة الطبيعية الموجودة في كل المحولات ، والتي ستحتفي عادة بعد فترة وجيزه. ومن هنا لابد من التفكير في طريقة لمنع تشغيل جهاز الوقاية خلال هذه الفترة العابرة.

11-5-3 طرق تجنب الفصل الخاطئ بسبب تيار الاندفاع

هناك عدة طرق لمنع اشتغال أجهزة الوقاية خلال فترة تيار الاندفاع :

منها ما هو بسيط حيث يقوم أحياناً بعض مهندسي التشغيل بتعطيل الوقاية لمدة ثانية ، حتى يدخل المحول في الخدمة وينتهي تيار الاندفاع ، ثم يعيدها مرة أخرى. وهذا الحل على بساطته فيه خطورة كبيرة لأنه قد يتضاد حدوث عطل حقيقي أثناء بدء دخول المحول للخدمة ويسبب هذا في تدمير المحول لأن الوقاية معطلة ولذا نستبعد هذا الحل تماماً.

وأحياناً يتم ذلك بطريقة أقل خطورة وذلك بتقليل حساسية جهاز الوقاية لفترة زمنية عقب دخول المحول الخدمة .

ومن الطرق المشهورة لحل هذه المشاكل طريقة استخدام التوافقية الثانية Harmonicnd 2 في منع اشتغال جهاز الوقاية. وسبب اختيار Harmonicnd 2 هو أنه من تحليل إشارات تيارات الاندفاع وجد أنها غنية إلى حد كبير بهذه الدرجة من التوافقيات ، حيث يمكن أن تصل نسبتها من 40%: 50% من قيمة التيار ، بينما قيمة هذه التوافقية في حالة الأعطال الحقيقية لا تتعدى 7% .

وعلى هذا فقد تم عمل مرشح (Filter) لاستخلاص قيمة Harmonicnd 2 من تيار الاندفاع ، ثم بعد ذلك – وبناء على قيمة هذه التوافقية – يمكن إرسال إشارة منع اشتغال Blocking Signal لجهاز الوقاية إذا تعدت قيمة Harmonicnd 2 مثلًا من 10% : 20% ، لأن ذلك يعني بالضرورة أن هذا التيار المرتفع هو تيار اندفاع ، وليس نتيجة عطل.

أما إذا كانت القيمة صغيرة فعندها لن يتم إرسال إشارة المنع هذه ، ويترك لجهاز الوقاية الحرية في العمل. ومثل هذا الأسلوب يتم استخدامه في أجهزة الوقاية التقليدية ، وحتى في أجهزة الوقاية الرقمية الحديثة ، والتي تتميز فقط في هذه النقطة بسهولة تغيير هذه الأفكار دون تعقيدات .


11-5-4 تيار الاندفاع في المحولات الموصلة على التوازي Sympasatic Inrush

من المعروف أنه لا يمكن توصيل محولين على التوازي ما لم يكونا متماثلين . و توصيل محولين على التوازي أمر شائع في الشبكات ، لكن هناك مشكلة تتعلق بـ Inrush Currents تظهر عند توصيل محولين على التوازي.

لفترض الآن أن أحد المحولين في الخدمة ، والآخر يريد إدخاله كما في الشكل 11-13 ، فعند دخول الثاني للخدمة فإنه سيسحب Inrush Current وهذا غير مستبعد. أما الغريب في الأمر ، فهو أن المحول الأول الذي كان أصلًا في الخدمة سوف يمر به هو الآخر Inrush Current. مع ملاحظة أن تيار الاندفاع في المحول الموجود في الخدمة تكون قيمته أقل من ذلك الداخل حديثاً ، لكن المشكلة أن كلا التيارين يظلان موجودان لمدة أطول من تلك التي يقضيها تيار الاندفاع في المحولات الموصلة منفردة ، وسنفسر هنا هذه الظواهر تباعاً.

ويمكن فهم تفسير هذا التيار بصورة مبسطة حيث أن تيار I_{inrush} للمحول الداخل للخدمة يجد أمامه مسارين متوازيين بعد مروره على المقاومة R في الشكل 11-13 ، فيتوزع بالنسبة العكسيّة للمقاومات ، وبالتالي يظهر مع المحول الموجود أساساً بالخدمة .

ويسمى تيار الاندفاع في هذه الحالة **Inrush Sympatic** ، وهذه الكلمة تعنى أنه تيار عارض . وهذا التيار لن يسبب أي خطأ في تشغيل **Differential Relay** للمحولات إلا إذا كان هناك **Relay** واحد للمحولين معاً ، و من ثم فتحسين الطرق لاكتشاف وتجنب هذه النوعية من تيار الاندفاع في المحولات الموصلة على التوازي هي استخدام نظم وقاية منفصلة لكل محول على حده. أما في حالة استخدام نظام وقاية واحد للمحولين معاً فالأمر سيستلزم دوائر أكثر تعقيداً لاكتشاف وتجنب المشكلة.

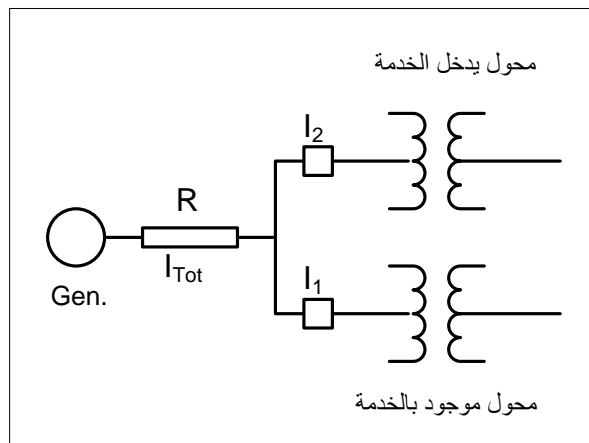

شكل 11-13 تيار الاندفاع في المحولات الموصلة على التوازي

6-11 الموضع السادس : الضوضاء (Noise) في المحولات

الأصوات المنبعثة من المحولات شيء مألوف لكل من يمر بجوار المحولات ، وهي بالطبع قد تكون في مستوى مقبول وقد تصل إلى مستويات مرتفعة من الصوت . وللعمل على خفض هذه الأصوات ينبغي أولاً أن نفهم مصادر هذه الضوضاء .

فمن هذه المصادر اهتزاز الـ Core ، واهتزاز الملفات . وهذه الاهتزازات تنتقل إلى الـ Tank من خلال الزيت ، وللأسف فإن الزيت لا يخضض هذه الاهتزازات (أي لا يعمل لها damping) لأنها نسبياً غير قابل للضغط .

6-1-1 الضوضاء بسبب اهتزاز الـ Core :

وهو المصدر الرئيسي للضوضاء من خلال ظاهرة تسمى Magnetosstriction فعندما تتم عنصر شريحة من الصلب فإنها تتكمش / تتمدد بنسبة صغيرة جداً تصل إلى حوالي 10 ميكرو لكل متر ، وهذا التغير في الأبعاد يحدث 100 مرة في الثانية (50 Hz) ، ومن ثم فهذا التمدد والانكماش هو الذي يتسبب في الصوت الذي يشبه Buzzing أو الزن . مع ملاحظة أن هذه الضوضاء تقل جداً إذا كان الـ Flux في القلب أقل من 1.4 T وذلك في حالة الأحمال الخفيفة وهذا يفسر انخفاض الضوضاء مع قلة الأحمال وزيادتها مع زيادة الأحمال .

6-2-1 الضوضاء نتيجة الملفات :

بالإضافة للظاهرة السابقة فإن الملفات تتأثر بالمجال المغناطيسي المتردد الذي يؤثر عليها بقوى متغيرة Fluctuating force بين ملفات الابتدائي وملفات الثانوي وهذه القوى تحدث اهتزازات في الملفات بنفس المعدل 100 مرة في الثانية . وهذه الضوضاء يمكن تقليلها باستخدام مواد Pressboard لها high damping co-efficient أي لها القدرة على امتصاص الاهتزازات .

6-3-1 الضوضاء نتيجة أجهزة التبريد :

أحد أهم مصادر الضوضاء هي صوت مراوح التبريد نتيجة مرور الهواء على ريش هذه المراوح ، وبالطبع تزيد الضوضاء بزيادة كمية الهواء وسرعة المروحة أيضاً ، وهناك أيضاً ضوضاء نتيجة عمل مضخات الزيت . بالطبع لخفض هذه الضوضاء يمكن تخفيض سرعة المراوح لكن هذا يستلزم زيادة عدد المراوح .

11-4-6 المستويات المقبولة للضوضاء :

عموماً لن يستطيع أحد خفض الضوضاء الصادرة من المحولات ، خاصة تلك الموجودة في المناطق السكنية إلى مستويات غير مسموعة ، فهذا مكلف جداً ، لكن يمكن أن نعتبر أن الضوضاء إذا لم تصل إلى غرف النوم القريبة من المحول ليلاً في المناطق السكنية فإن ذلك يعتبر مقبولاً .

ولجعل هذا المقياس أكثر دقة فإن القياسات تكون على بعد أكثر من 15 متراً للمحولات ذات قدرة 200 ميجا ، و 25 متراً للمحول 500 ميجا ، أما المسافات الأقل من ذلك فالضوضاء يقل أن تكون نسبياً مرتفعة ولا يقل أن ترتفع في المسافات الأبعد من ذلك .

أما المحولات ذات القدرة الأكبر فمن الصعب جعل المسافة تصل لـ 100 متر مثلاً حتى ينخفض صوت الضوضاء ، وفي هذه الحالة يجب استخدام مخفضات للصوت أو عمل حوائط عازلة حول المحولات .

مع ملاحظة أن الضوضاء يمكن أن تنتقل أيضاً من خلال الأرضيات والتي يمكن في بعض الأحيان أن تكبر هذه الضوضاء ولذا نستخدم أحياناً أرضيات ماصة للصوت مثل المطاط بسمك لا يقل عن 4 سم وعرض 8 سم وبالطبع يمكن وضع المحول في غرف مغلقة ذات حوائط وأرضيات عازلة للصوت لمنع انتقال الضوضاء نهائياً خارج حدود المحول . والجدول 11-2 يحدد مستويات الضوضاء المسموح بها في محولات التوزيع طبقاً للمواصفات الأمريكية :

جدول 11-2 : مستويات الضوضاء المسموح بها في محولات التوزيع طبقاً للمواصفات الأمريكية

محول معلق	مستوى الضوضاء dB			مقنن المحول K.V.A
	محول قشري جاف تبريد	محول جاف	محول مغمور في الزيت	
57	67	58	55	300 – 151
59	67	60	56	500 – 301
61	67	62	57	700 – 501
63	67	64	58	1000 – 701
64	67	65	60	1500 – 1001
65	69	66	61	2000 – 1501
66	71	68	62	3000 – 2001

والجدول 11-3 يحدد القيم الضوضاء الناتجة عن المحولات المصنوعة في مصر (شركة الماكو)

جدول 11-3 : القيم الضوضاء في المحولات المصنوعة في مصر (شركة الماكو)

ELMACO
Power Transformers - Distribution Transformers - Fuses.

NOISE LEVEL

ELMACO transformers are friends to the environmental conditions. For this reason the noise created by ELMACO transformers in service are within the minimum level according to DIN 42540.

THE NOISE LEVELS MEASURED AT 1 M FOR TRANSFORMERS UP TO 1600 KVA

RATED POWER (K.V.A)	NOISE LEVEL (dB)
25 up to 50	45
63 up to 100	46
125 up to 160	47
200 up to 250	48
315 up to 400	50
500 up to 630	52
800 up to 1000	54
1250 up to 1600	56

THE NOISE LEVELS AT 1 M FOR TRANSFORMERS UP TO 5000 KVA

RATED POWER (K.V.A)	NOISE LEVEL (dB)
2000	52
2500	53
3150	55
4000	56
5000	57

INSULATION LEVELS :

The following table indicates the testing voltage for different system voltages of transformers according to IEC - 76

SYSTEM HIGHEST VOLTAGE (K.V.) r.s.m.	POWER FREQUENCY TEST (K.V.) r.m.s.	IMPULSE TEST VOLTAGE (K.V.) PEAK
1.1	3	8
3.6	16	45
7.2	22	60
12	28	75
24	50	125
36	70	170

300 KVA, 22/0.4 KV TRANSFORMER

Power Transformers - Distribution Transformers - Fuses. EL NASR TRANSFORMERS A

7-11 الموضع السابع : تأثير اختلف التردد عن القيمة المعنونة

هناك بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع تشغيل المحولات لابد أن تكون إجاباتها واضحة :

1-7-11 هل يمكن لمحول يعمل على 60HZ أن يركب في شبكة 50HZ ؟

من معادلة $E = Emf$ التي تنشأ في المحول نجد أنها تتناسب طردياً مع التردد وقيمة كثافة الفيصل المار بالقلب الحديدي.

$$E_{rms} = \frac{2\pi f NaB_{peak}}{\sqrt{2}} \approx 4.44 f NaB$$

كذلك فإن \mathcal{L} في Core تزيد مع زيادة كثافة الفيصل ، فلو كان المحول مصمماً للعمل على 60 HZ ثم نقل للعمل في شبكة 50 HZ فإن f في المعادلة السابقة ستتحفظ ، ولضمان ألا تقل E فإن B سوف ترتفع ، وهذا يؤدي لحدوث saturation في القلب ، كما سيؤدي لارتفاع قيمة المفقودات في \mathcal{L} eddy loss ، وكذلك في Core ، وكل هذا سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة. وبناء عليه لا يصح هذا الاختيار.

2-7-11 هل يمكن لمحول في شبكة 50HZ أن ينقل لشبكة 60HZ ؟

في الواقع أنه كلما ارتفع التردد كلما قل حجم المحول ، لأننا على عكس السؤال السابق سنحتاج لقيمة أقل \mathcal{L} ، ومن ثم عدد لفات أقل ، لكن يجب وضع جهاز وقاية من النوع over Volt per Hertz لضمان حماية المحول من حدوث voltage ، لأن رفع التردد إلى قيمة عالية يجعله نظرياً يتتحمل (V/F) أكبر وهذا قد لا يكون مناسباً للعزل المستخدم في المحول .

11-8 الموضوع الثامن : تأثير اختلاف الجهد

1-8-11 هل يمكن للمحول أن يعمل مع جهد DC متزايد؟

هذا بالطبع مستحيل علميا حتى لو كان نظريا ممكنا ، فنظريا لو كان الفيصل يتزايد خطيا فإننا يمكن أن تحصل على معدل لتغير الفيصل ومن ثم نحصل على جهد في الثانوي ، لكن كون هذا التزايد موجب فقط (DC) سيجعل قلب المحول يدخل سريعا في مرحلة التشبع saturation ومن ثم يزيد current magnetizing المحسوب بغرض انتاج الفيصل ، ويحدث over heating ، ولذا فجميع المحولات تعمل على جهد AC ، إما إذا كان لابد من العمل على جهد DC فإن الـ Pulses لابد أن تكون على الشكل Voltage Signal .

2-8-11 هل يمكن استخدام المحول نفسه كمحول رافع أو محول خافض ؟

أغلب محولات التوزيع يمكن استخدامها في كلا الإتجاهين ، بمعنى أنه يمكن أن يصل المصدر على الـ HV والحمل مركب في LV ، أو العكس لنفس المحول دون حدوث تخفيض في القراءة ، لكن إذا كان المحول أصلا Δ/Y حيث الـ Δ موصولة بالمصدر ، ثم تم عكس الأطراف فصار المحول Y/Δ ، فعندئذ يجب الانتباه إلى أن نقطة الـ N لابد أن تكون معزولة كما أنه عند توصيل الـ Y ناحية المصدر فإن الـ inrush current عند بدء التشغيل سيكون أعلى ، وهذا يستلزم زيادة قيمة الفيوارات المركبة على خط الدخول.


الفصل الثاني عشر

تشغيل الأنواع الخاصة من المحولات

كان التركيز فى هذا الكتاب كله منصبا على محولات القوى الكهربية ومنها محولات التوزيع ، لكن الشبكة الكهربية تحتوى على أنواع أخرى من المحولات تختلف تماماً في خصائصها عن محولات القوى ولذا يجب أن ندرس بالتفصيل في مراجعتها ، وقد أردت فقط من هذا الفصل إعطاء فكرة سريعة عن خمسة من هذه الأنواع لكمال الصورة وليس للتفصيل .


1-12 محولات الـ Auto Transformers

المحول الذي درسناه في الكتاب حتى الآن هو المعروف بالـ Two winding وفيه يكون ملف الابتدائي منفصلاً كهربياً تماماً عن ملف الثانوي ، لكنه متصل به مغناطيسيًا من خلال الفيصل الذي يمر في القلب الحديدى ويقطع الملفين . أما محول الـ Auto فيختلف تماماً في تركيبه ، إذ أنه مكون من ملف واحد وليس اثنين كما في الشكل 1-12 .

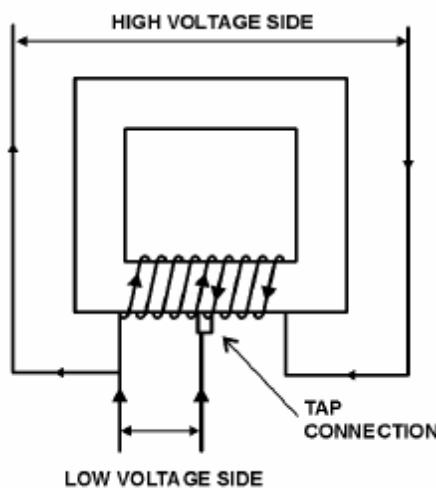

شكل 1-12 محول الـ Auto

والفكرة العامة لهذا النوع من المحولات يمكن فهمها من خلال الرسم المبسط في الشكل 2-12 .

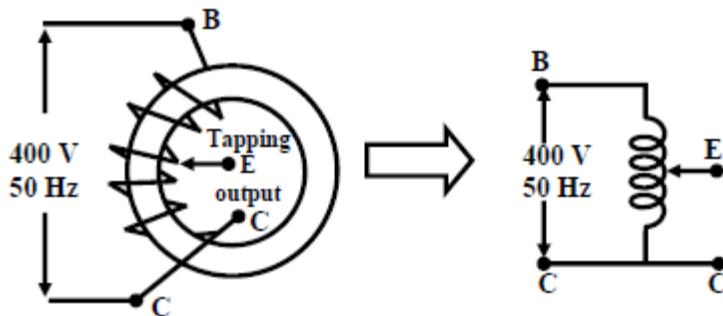


شكل 12-2 دائرة مبسطة لمحول الـ Auto

فلو فرضنا أن لدينا ملف BC عدد لفاته 200 لفة ، ملف حول قلب حديدي ، وعليه جهد قدره 400V ، كما في الشكل 12-2. من هذا الشكل نستطيع أن نقول أن لدينا جهد قدره 2V لكل لفة. فلو أخذنا Tap من أي نقطة E فإن جهد نقطة E سينتناسب مع عدد اللفات ، فلو E في المنتصف مثلا سيكون جهدها 200V .

1-1-12 الحصول على محول Auto Tr من محول Tr

بفرض أن لدينا محول عادي له جهد 200/100 V ، وقدرته 10 kVA ، فهذا يعني أن التيار الـ Rated في جهة الجهد العالى سيكون 50A بينما التيار المقىن في جهة الجهد المنخفض سيكون 100A . الآن لفرض أننا قمنا بتوصيل الملفين معا (كهربيا) ليصبحا ملفا واحدا كما في الشكل 12-5 أى أنها حولنا المحول العادي إلى Auto فما هو الجديد الذى سنحصل عليه؟

واضح من الشكل 12-3 أننا يمكن أن نوصل الملفين بأكثر من طريقة حسب الـ (dot) Polarity marks لنجعل على نسب تحويل مختلفة.

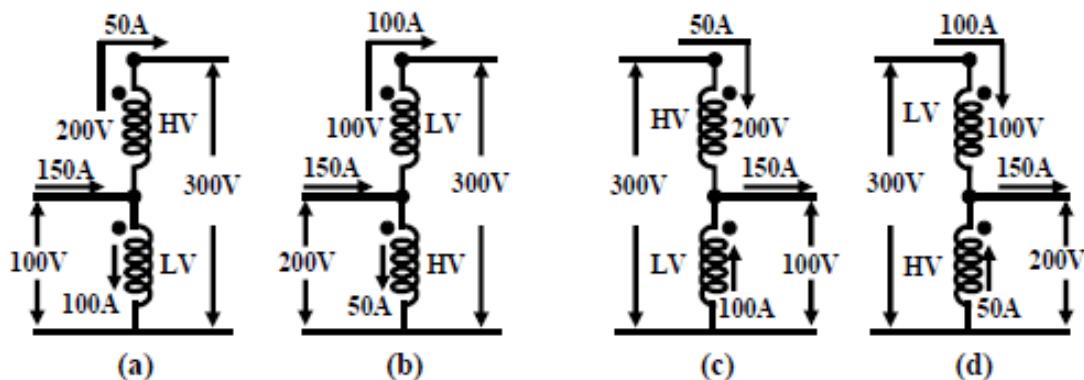


شكل 12-3

ففي الشكل (b) على سبيل المثال كانت توصيل الـ Polarity Additive بحيث تكون جهد في الثنائي قدره 300V عندما كان جهد الدخول 200V. لكن ليس هذا هو المهم !! فالواقع أن هناك مفاجأة سعيدة تخص القدرة . وبالطبع في أي توصيلة جديدة يجب ألا تتجاوز قيمة التيار الجديد قيمة أصغر تيار مفنن للجهة التي يمر فيها ، ومن ثم ففي حالة الشكل (b) حيث أن الحمل متصل على التوالى بملف الجهد المنخفض الذى تياره المفنن هو 100A كما ذكرنا ، ومن ثم لن نسمح بتتجاوز هذه القيمة. ويتطبيق قانون KCL وجمع التيارات سنجد أن التيار المسحوب من المصدر في الكابل الخارجي - وليس في أي من الملفين - قد أصبح 150A . واضح الآن أن القدرة المنقولة أصبحت حاصل ضرب جهد الدخول في تيار الدخول) رغم أنها كانت تساوى فقط 10kVA في المحول الأصلي الموصل بالطريقة التقليدية.

وتفسir السبب في هذه الزيادة ليس صعبا لأنه في الواقع أن محولات الـ Auto Tr تنقل القدرة بطريقتين : الأولى Inductively Transformation ، أي بواسطة الـ Conductively ، والثانية Inductively ، وهي المحولات العادية ، والمباشر ، وفي حالتنا (الوضع b) القدرة المنقولة بالطريقة الأولى تساوى 10 kVA بينما الـ kVA 20 الإضافية نقلت بالطريقة الثانية.

لاحظ في الـ Auto Transformer أن جزءاً من الملف الابتدائي يعمل مشتركاً بين ملف الجهد العالي (الابتدائي) والجهد المنخفض (الثانوي) . ولاحظ أيضاً أن كل من تيار الابتدائي والثانوي يكونان متضادين في الجزء المشترك بينهما كما في الشكل 4-12 ، مما يتربّط على ذلك انخفاض قيمة التيار في هذا الجزء ومن ثم انخفاض الفقد في الطاقة به (وهذا يعني كفاءة أعلى) ، كما ينتج عن انخفاض قيمة التيار انخفاض أيضاً في مساحة مقطع هذا الجزء المشترك مما يساعد على وفر النحاس وتقليل وزن المحول ، وهذه هي الميزة الأساسية التي تجعله مفضلاً في استخدامه على استخدام المحولات العادية حينحتاج لنسب تحويل منخفضة . وبالطبع يمكن تصميم محول تقليدي ذو ملفين بحيث تكون الـ Turns Ratio الخاصة به هي 3 إلى 1 ، أو 2 إلى 1 ، ولكن مثل هذا المحول سيكون أضخم وأثقل من مثيله من نوع الـ Auto.

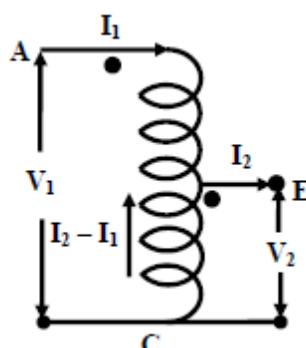

شكل 4-12

وأحد ميزات محولات الـ Auto أن أبعاده الهندسية تتناسب مع جزء القدرة المنقولة بالـ Transformation فقط ، ومن ثم لو قارنت بين محول عادي (له نفس القدرة) وبينه ستجد دائماً أن محول الـ Auto أصغر وأخف كثيراً.

12-1-2 العلاقات بين التياريات

في الشكل 12-4 السابق يعتبر الجزء AC هو الملف الابتدائي وسنعتبر عدد لفاته N_1 ، وبعتبر الجزء EC هو الملف الثانوي وعدد لفاته N_2 . ولدراسة العلاقة بين تياري الابتدائي I_1 والثانوي I_2 يجب أن نعتبر أن المحول إذا تم تحميشه فيجب أن يبقى الفيض المتبادل متساوياً دون تغيير ، بمعنى آخر أن الـ Ampere-turn لكلا الملفين يجب أن تتساوى . وبنطبيق هذه المعلومة ، ومن توزيعات التيار على الرسم (وبإهمال قيمة I_o) يتبين الآتي:

$$(N_1 - N_2)I_1 = N_2(I_2 - I_1)$$

ومنها نجد أن

$$N_1I_1 = N_2I_2$$

ومنها نصل إلى أن :

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1}I_2 = aI_2$$

12-1-3 الوفر في النحاس

لمقارنة كمية النحاس المستخدمة في كلا النوعين من المحولات فإننا نفترض أن كمية النحاس ستتناسب مع طول الملف ومع شدة التيار ، أي أنها تتناسب مع حاصل ضرب $I \cdot N$. وعلى هذا يمكن الوصول لنسبة النحاس في النوعين من المعادلات التالية:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Amount of copper required in an autotransformer}}{\text{Amount of copper required in a two winding transformer}} &= \frac{(N_1 - N_2)I_1 + N_2(I_2 - I_1)}{N_1I_1 + N_2I_2} \\ \text{Noting that } N_1I_1 &= N_2I_2 = \\ &= \frac{2N_1I_1 - 2N_2I_1}{2N_1I_1} \\ &= \frac{N_1 - N_2}{N_1} \end{aligned}$$

لو استخدمنا $a = N_2/N_1$ فسنصل إلى أن النسبة بينهما تساوي

$$\frac{\text{Copper in Auto Tr}}{\text{Copper in Traditional Tr}} = 1 - a$$

وعلى هذا كلما كانت نسبة التحويل فى محولات الـ Auto صغيرة كلما كانت الفائدة أعظم لأن الوفر فى النحاس والوزن سيكون أكبر ، فلو كانت نسبة التحويل مثلاً تساوى 500:400 فهذا يعني أننا نحتاج إلى 20% فقط من كمية النحاس المستخدمة فى مثيله العادى ، أما إذا كانت مثلاً نسبة التحويل تساوى 10:500 فستجد أنه لا فرق بين النوعين تقريباً ، وهذا هو السبب فى أن محولات الـ Auto لا تجد نسبة التحويل فيها تتجاوز 1.3.

مثال:

إذا كان جهد الابتدائى هو 500 فولت وجهد الثانوى 400 فولت وتيار الحمل 100A احسب قيم التيارات فى الابتدائى والثانوى والوفر فى النحاس.


$$a = \frac{N_2}{N_1} = \frac{400}{500} = 0.8$$

$$I_1 = aI_2 = 0.8 \times 100 = 80A$$


$$\frac{\text{Copper in Auto Tr}}{\text{Copper in Traditional Tr}} = 1 - a$$

ومنها نجد أن وزن النحاس بمحول الـ auto يساوى (0.2 = 1 - 0.8) من وزن النحاس فى المحول العادى ، وهذا يعني اننا وفرنا 80% من وزن النحاس.

ويمكن الحصول على محول 3-phase كما فى الشكل 12-5 وشكل 12-6 .

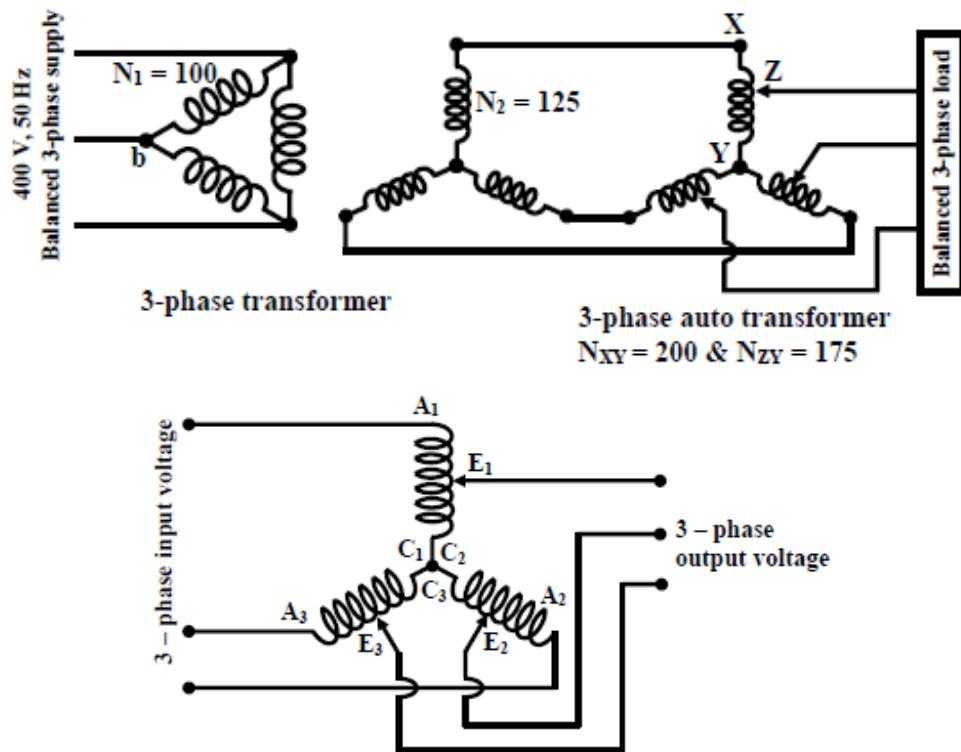

شكل 5-12 : محول 3-Phase Auto transformer

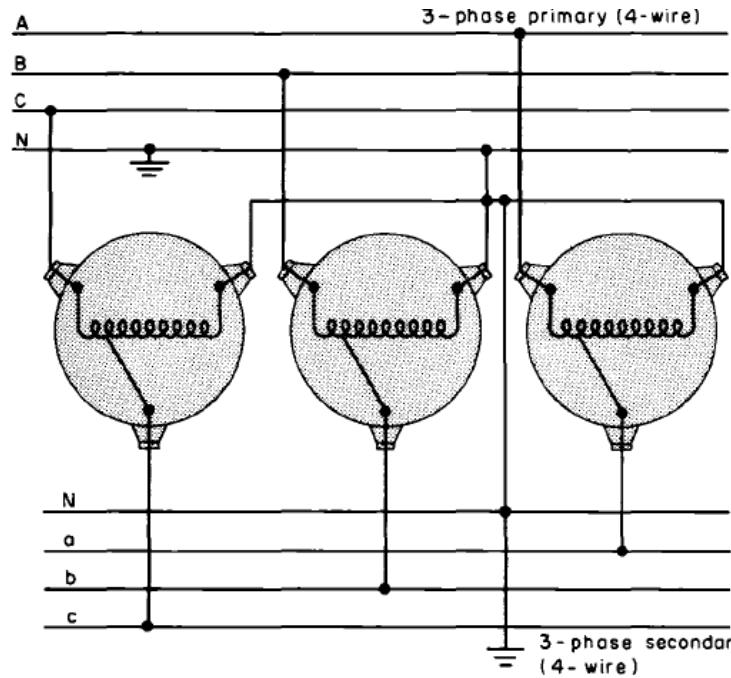


شكل 6-12 : محول 3-Phase Auto transformer

4-1-12 استخدامات محولات الـ Auto Tr

معظم استخدامات هذه المحولات تكون فى تطبيقات الجهد المنخفض للحصول على جهد متغير فى حدود ضيقة ، لكنها أيضا موجودة فى تطبيقات الجهد العالى لتبادل الطاقة بين الشبكات الرئيسية والفرعية (من شبكة 500 إلى شبكة 220 مثلا فى مصر أو شبكة 300 وشبكة 132 فى الكويت) لاسيمما أنه فى هذه الحالة ستكون الـ Turns Ratio منخفضة جدا لا تتعدي غالبا 3 إلى 1 .


لكن أغلب استخداماته تكون فى الجهد المنخفض حيث يستخدم مثلا فى دوائر التحكم فى محركات الـ Induction Motors ، حيث تعمل محولات ثبيت الجهد الآوتوماتيكي بنفس نظرية محولات الـ Auto أو فى أجهزة ثبيت الجهد Stabilizer .

فالمحول فيها يحتوى على دائرة إلكترونية وموتور صغير جهد 12 فولت كما فى الشكل 12-7 ، ويكون الملف ملفوف حول قلب مستدير على هيئة اسطوانة ترتكز فى محورها على محور ثابت ، بحيث تدور اسطوانة الملفات حوله بسهولة ، ويتحكم فى دورانها ذلك المотор عن طريق التروس. وتناسب حركة هذا المотор طرديا مع الفولت الخارج له من دائرة التحكم فعند زيادة أو نقصان الفولت الداخل للمحول يخرج له فولت موجب أو سالب يجعله يلف لفات محسوبة للأمام أو للخلف حتى يعوض الزيادة والنقصان الداخل إلى المحول مما يجعل الخرج غالبا ثابت لا يتأثر بزيادة أو نقصان التيار الداخل.

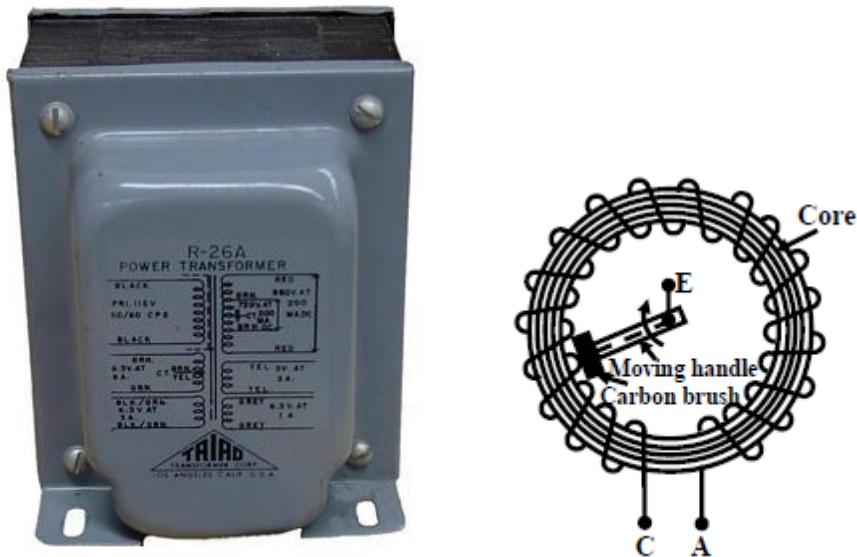

شكل 7-12

كما يستخدم محول الـ Auto فى أجهزة تغيير الجهد Variac للحصول على جهد متعدد أو متغير بنفس النظرية كما فى الشكل 8-12 .

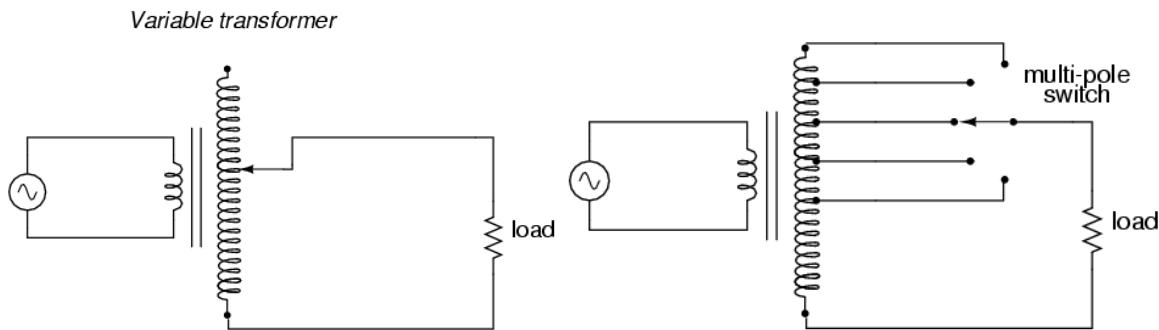

شكل 8-12

8-3-5 مميزات المحولات الـ Auto :

- جودة مرتفعة في حدود التشغيل المسموح به
- وفر في حجم المحول وحجم النحاس المستخدم
- المفائد النحاسية به قليلة جداً إذا ما قورن بالمحولات الأخرى

8-3-6 عيوب المحولات الـ Auto :

- يمثل خطراً في حالة استخدامه في دوائر الجهد العالي لأن دائرة الملف الثانوي جزء من الملف الابتدائي ذو الجهد العالي ، فكل موجات الـ Overvoltage تنتقل بالتوصيل إلى جانب الـ Secondary ، حيث لا يوجد Galvanic Isolation كما في المحولات العادية التي تعزل فيها ملفات الابتدائي عن ملفات الثانوي بالقلب الحديدى.
- في حالة استخدامه بنسبة تحويل مرتفعة تقل كفاءته جداً ويصبح غير اقتصادي في التشغيل.
- يؤدي قلة الفيض المتسرب فيه إلى انخفاض قيمة الـ Inductance ومن ثم تضعف قيمة معاوقةه لتيار القصر وهذا هو السبب في احتاج هذا النوع من المحولات لوجود Reactor معه في أغلب الأحيان .

Grounding Transformers 2-12 محوّلات الـ

في حالة الأنظمة المعزلة Isolated System وهي الأنظمة الغير مؤرضة لا يوجد مسار لرجوع تيار العطل الأرضي SLG مثلًا ومن ثم لا يمر تيار أصلًا ، وهذا شيء ليس بالجيد لأن الواقع أن الجهد على الـ Two Phases الأخرى سيترتفع بنسبة 173% متسبياً في حدوث Over Voltage.

ومحولات الـ Tr تعالج هذه المشكلة لأننا يمكن أن نضعه في أي مكان بالشبكة لتخليل نقطة تأريض كما في الشكل 9-12 ، ويمكن أيضًا إضافة مقاومة أرضية من خلال هذا المحول لتقليل تيار العطل ومن ثم يعالج المشكلة السابقة. وهناك نوعين من هذه المحولات : الأول هو الـ Zigzag ، والثاني هو الـ Y/Δ.



شكل 9-12

3-12 محولات الـ Phase Shifting

جميع الشبكات الكهربائية في دول العالم هي من النوع المتصل ببعضه Inter-connected Grid ، وذلك بغرض زيادة إعتمادية الشبكة بالدولة الواحدة ، وفي هذا النوع من الشبكات يتم ربط جميع محطات التوليد معاً وكذلك المحطات الفرعية بطرق مختلفة للربط.

وفي بعض الأحيان يتم ربط محطتين معاً بواسطة خطين على التوازي Two Parallel Lines ويجب في هذه الحالة أن يكون الخطين متماثلين تماماً في كل شيء سواء الطول أو قيم الـ Impedance حتى يتم توزيع التيار بينهما بالتساوي ، فإذا حدث اختلاف بين الخطين فإن القدرة المنقولة خاللهمما تتوزع بالنسبة العكسية لـ Z Impedance ، فالخط الذي له صغرى سيمر به قدرة أكبر والعكس صحيح ، وهذا بالطبع غير مرغوب فيه لأنه يمكن أن يتسبب في حدوث Overloading على أحد الخطوط وبالتالي فقد ميزة النقل على خطين متوازيين.

وفي أحيان أخرى يتم الربط بين دولتين لهما خصائص كهربائية مختلفة لشبكتيهما ، وفي نفس الوقت نحتاج للتحكم في القدرة المنقولة بينهما سواء في قيمتها أو في اتجاهها ، وجميع هذه الظروف تجعلنا نحتاج إلى عنصر جديد لحل هذه المشاكل وهذا العنصر هو الـ Phase Shifting Transformer, PST




الفكرة الأساسية لهذه المحولات مبنية على أساس معادلة نقل القدرة بين نقطتين :

$$P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$$

حيث δ هي الـ Phase angle بين جهد الإرسال V_s وجهد الاستقبال V_r وحيث X هي الـ Reactance الخاصة بخط النقل الرابط بين النقطتين كما في الشكل 10-12.


ومن هذه المعادلة يتبين أننا يمكننا التحكم في القدرة المنقولة عن طريق تغيير الزاوية أو الجهد أو كلاهما ، والجهاز الوحيد الذى يمكنه عمل هذين التغيرين معاً في وقت واحد هو PST حيث يمكنه تغيير α Turns Ratio له بنسب صغيرة تكفى لعمل فرق بين جهد النقطتين بالزيادة أو بالنقصان ومن ثم يتغير اتجاه سريان القدرة ، كما يمكنه تغيير α Phase أيضا.

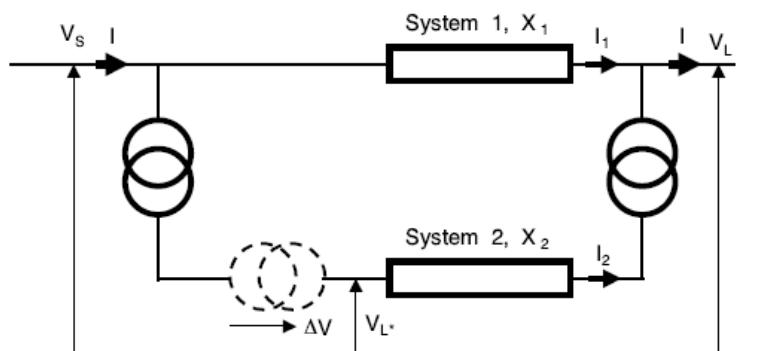

شكل 10-12 نقل القدرة

4-12 محولات الـ Converter Transformers

عند نقل القدرة عبر خطوط الـ DC عالية الجهد والمعروفة بالـ HVDC فإننا نحتاج أولاً لتحويل القدرة من AC إلى DC باستخدام Inverters ثم يتم نقلها عبر خطوط HVDC ، وفي نهاية الخط سنحتاج لتحويل القدرة مرة أخرى إلى AC كما في الشكل 11-11. واضح من الشكل أننا نحتاج لمحولات من نوع خاص في بداية ونهاية الخط حيث أحد جهتي المحول بها ما يُعرف بـ Mixed AC/DC وتحتاج لتصميم خاص لاسيما لعلاج مشكلة الـ Harmonics العالية في هذه المنظومات.

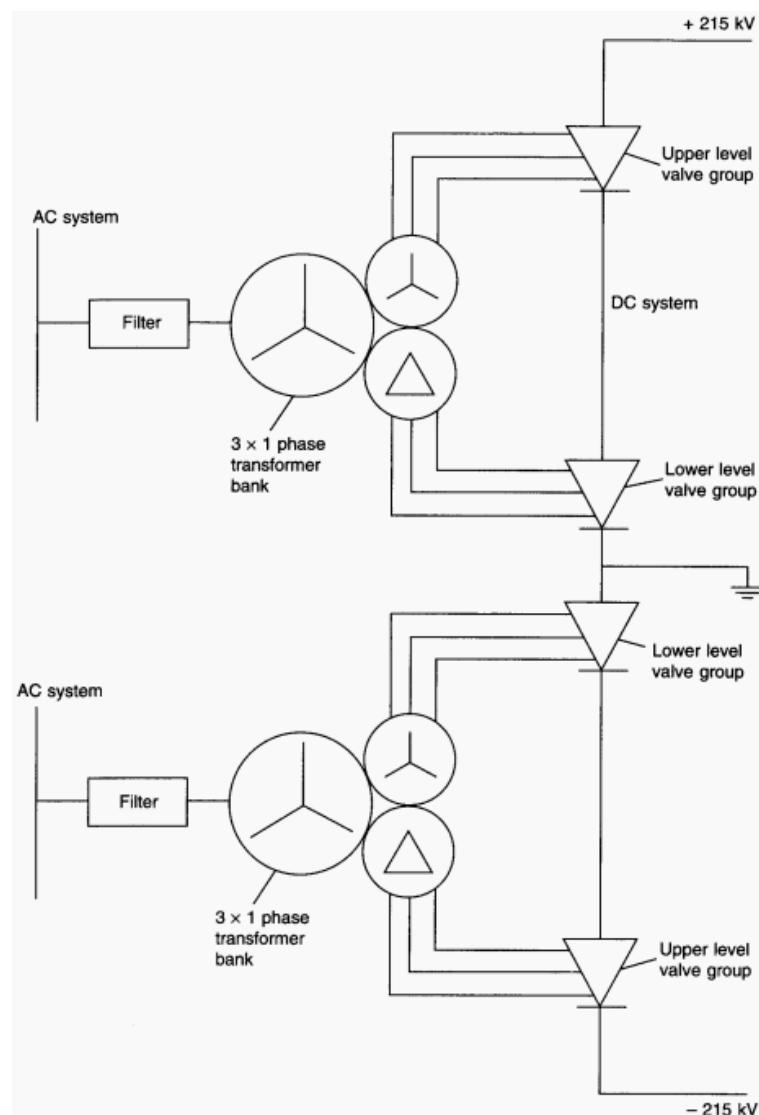

شكل 11-12

5-12 المحولات الجافة Dry Type Transformers


في هذا النوع لا تغمر الملفات ولا الدائرة المغناطيسية بالزيت وإنما توضع في الهواء مباشرة. وهذا النوع هو المفضل في العمارت السكنية والـ Indoor عموماً لأنه أكثر أماناً من المحولات الزيتية. وتميز المحولات الجافة عموماً بسهولة صيانتها. لكن جميع تطبيقات الـ Dry Tr تكون منخفضة القدرة ، و سعره يزيد بنسبة 70% عن مثيله في القدرة من المحولات الزيتية.

وفي النسخة الأبسط من هذه المحولات وهي المعروفة بـ Self-Air Cooled فإن الملفات تكون محاطة بالهواء تحت الضغط الجوى العادى ، وفي هذا الحالة فإن الحرارة الناشئة داخل الملفات يتم طردها عن طريق تيارات الحمل الهوائية Convection وأيضاً عن طريق الأشعاع Radiation من الأجزاء المختلفة ، وهذا يصلح مع المحولات الصغيرة فقط. وتمتاز برخص ثمنها وسهولة تصنيعها ، لكن يجب ألا تترك دون تشغيل لمدة طويلة حتى لا تكون معرضة لامتصاص الرطوبة من الهواء المحيط.

والعيوب الأساسية لهذا النوع البسيط هو أن قيمة الـ Surge Impedance لها عالية بسبب كبر مرات الهواء وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الـ Transient Voltage الناتجة عن فتح وغلق القواطع.

والنوع الثاني من هذه المحولات وهي المعروفة بالـ Cast Resin ، وفيها تم التغلب على المشاكل السابقة ، حيث تكون فيها الملفات مسبوكة داخل عازل خارجي كما في الشكل 12-12 ، وهذه المادة العازلة لها نفس معامل التمدد الحراري لمادة الملفات فلا تتأثر بالرطوبة ، ولا يتكون فيها مرات هوائية .

وهذا النوع أكثر أماناً من النوع السابق ولذا يستخدم في الأتفاق والمدارس والمستشفيات وغيرها من المباني الهامة لأن احتمالات الحرائق فيه محدودة جداً ، لكن تكلفته أيضاً مرتفعة وكفاءة تسريب الحرارة فيه منخفضة ولذا فالقدرة المستخدمة في هذا النوع تكون منخفضة .

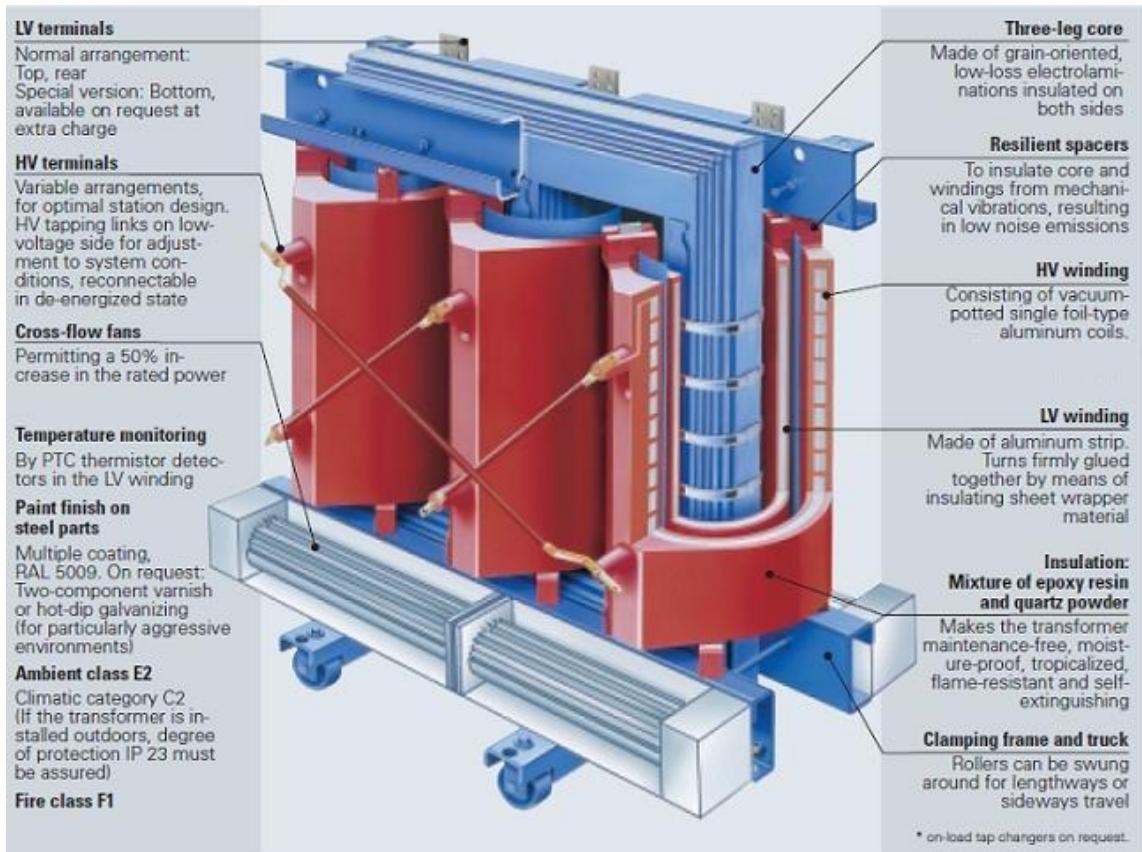

شكل 12-12 : محولات لـ Cast Resin

وهذا النوع (Cast Resin) يتميز عموماً بعدة ميزات منها الإطفاء الذاتي إذا كان مصدر الحرارة ، ومنها أنه بطئ التأثر بالحرارة وهذا يعني أن التجاوز في تحمل نسبة تحميل زائد يكون مقبولاً فيه أكثر من المحولات الزيتية ، ومنها أيضاً أنه بسيط في تصميمه و Compact ولا تصدر عنه اهتزازات . ونتيجة لـ Cast Resin المحيط بالملفات فإنه أكثر قدرة على مقاومة القوى الميكانيكية التي تنشأ عند حدوث Short circuit .

الفصل الثالث عشر

منظومة التبريد في المحولات

منظومة التبريد هي روح المحولات ، فعن طريقها يمكن رفع أو خفض القدرة الاسمية للمحول (the rating) فهو يعتمد بالأساس على طريقة التبريد ، بمعنى أننا يمكن أن نحصل على أكثر من قيمة لا rating لنفس المحول حسب طريقة التبريد. ومن ثم فلها التأثير الأكبر على تشغيل المحول ، ولهذا السبب أصنفت هذا الفصل في نهاية باب تشغيل المحولات.

1-13 مصادر الحرارة ومشاكلها

المصدر الرئيسي للحرارة المتولدة في المحولات هي الملفات ، ثم الدائرة المغناطيسية ، فيما معا المصدر لمعظم the Loss ، والتي تترجم إلى حرارة ، فالـ Core loss والمفقودات النحاسية copper loss بالإضافة إلى stray loss كلها مصادر للطاقة المفقودة على شكل حرارة ، وهذه الحرارة إذا لم يتم تصريفها بكفاءة فإنها تتراكم ، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار العزل أو إنخفاض قيمة أو تدمير the gaskets .
والارتفاع الزائد أيضا في درجة حرارة الملفات أو المحول عموما يؤدي إلى تقصير عمر المحول ، وكل ارتفاع قدرة 8 درجات عن الدرجة الطبيعية يخفض عمر المحول إلى النصف ، وهذا يفسر أهمية وضرورة منظومة التبريد وصيانتها.

2-13 الوسط المبرد Coolant

هناك عدة أدوات مستخدمة كما في الجدول 1-13 الذي يوضح الحروف الرمزية المستخدمة للوسط المبرد للملفات :

جدول 1-13 : الأوساط المبردة

نوع وسط التبريد	الرمز
زيت معدني	O
سائل صناعي عازل	L
غاز	G
ماء	W
هواء	A
عزل صلاد	S

وبالطبع فإن النوعين الأساسيين لا coolant والأكثر انتشاراً هما الهواء والزيت .
فأما الهواء فيستخدم في المحولات المعروفة بـ Dry Transformer . ومن عيوب التبريد بالهواء :
(أ) لا يسمح بتحمل المحول إلا لفترات زمنية صغيرة .
(ب) قلة متانة العزل .
(ج) تعرض الملفات للأثرية والأوساخ مما يؤدي إلى إضعاف متانة العزل .
(د) زيادة حجم الملفات ليتلطلاها الهواء .

وأما الزيت فهو الأشهر والأكثر انتشاراً لاسيما في محولات القوى الكبيرة oil filled transformer ، وسيكون التركيز في هذا الفصل فقط على تبريد المحولات الزيتية .

3-13 عناصر منظومة التبريد في المحولات المغمورة في الزيت

العناصر الأساسية لمنظومة التبريد في محولات الـ oil filled transformer هي : الزيت و الراديتير و المراوح و المضخات و مواسير التبريد . وبالطبع سيكون العنصر الأول الذي يجب دراسته هو الزيت .

1-3-13 زيت المحولات

هو نوع من الزيوت المعدنية oil Mineral تستخرج مباشرة من عملية الـ Distillation في مصافي البترول دون أي إضافات كيميائية ، ويستخدم لغمر الملفات والقلب الحديدي داخل Tank المحول حيث يقوم الزيت بالعديد من الوظائف كما ذكرنا سابقاً - في الباب الثاني - من أهمها التبريد والعزل .

1-1-3-13 أهم خواص زيت المحولات

بالطبع لكي يقوم الزيت بوظائفه (وأهمها العزل والتبريد) فإنه يجب أن تتحقق فيه عدة سمات أهمها .

(1) قوة العزل : Dielectric Strength

يجب ألا تقل قوة عزل الزيت في جهاز الاختبار بالنسبة لجهد 11 ك.ف عن 30 ك.ف لكل 2.5 مم ، وبالنسبة لجهد 66 ك.ف تكون 50 ك.ف / 2.5 مم .

(2) درجة السبيولة Viscosity

تؤثر لزوجة الزيت (Viscosity) بدرجة كبيرة على عملية التبريد إذ أن حركة الزيت داخل المحول تزداد كلما قلت لزوجته .
ويجب ألا تزيد لزوجة الزيت عن حد معين حتى لا يكون غليظ القوام مما يعيق حركته داخل مجاري وفراغات المحول . كما

أنه كلما كانت سيولة الزيت كبيرة كلما كانت صلاحيته لنقل الحرارة من قلب المحول إلى الخارج أفضل ، ولكن لا يجب أن تكون سيولة الزيت أكثر من اللازم ، لأن تأثيره حينئذ بالتبخير يكون أعلى ، وبخار الزيت - كما هو معلوم - قابل للاشتعال ، وبالتالي يزداد الخطر إذا تعرض لأي لهب . وتقاس اللزوجة بـ (الستنيستوك) (mm^2 / sec) والقيمة المعتادة تكون حول 37 ستنيستوك.

(4) قلة المفقود بالبخار :

يجب أن تكون النسبة المئوية لتبخر الزيت أقل ما يمكن ، وذلك لأنها تزيد من التكاليف وتعرض المحول للانفجار لترابع البخار القابل للاشتعال فوق سطح الزيت . وقد حددت المواصفات البريطانية أقصى مقدار لتبخر 1.6 في المائة بعد خمس ساعات عند درجة حرارة 100 مئوية . و هذه النسبة أقل بكثير مما يحدث فعليا في الحياة العملية لأن درجة حرارة التشغيل تكون أقل من 100 °م .

(5) نقطة الاشتعال Flash Point

المقصود بنقطة الاشتعال هو درجة الحرارة التي عندها تعطى كمية من الزيت بخاراً كافياً للاشتعال المؤقت عند تعريضه للهب أو إذا زادت درجة الحرارة عن حد معين ، فبخار الزيت يشتعل حتى بدون تعرضه للهب مباشر إذا ارتفعن درجة حرارته . وقد حددت المواصفات البريطانية ألا تقل درجة الاشتعال للزيت المستخدم عن 145 °م .

(6) مقدار $\tan \delta$

يكون الحد الأعلى لظل زاوية الفد 0.005 مقاسة عند درجة حرارة 90 °م على أن يكون القياس على عينة جافة مفلترة ، و عند إجهاد تتراوح قيمته بين 500 فولت / مم ، و 100 فولت / مم ، و عند تردد يتراوح بين 40 هرتز و 62 هرتز " .

(7) الحرارة النوعية

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام من المادة درجة واحدة مئوية . فكلما كانت الحرارة النوعية لزيت المحولات عالية كلما كان الزيت أصلح للاستعمال . والحرارة النوعية تتراوح قيمتها بين 0.4 - 0.58 كيلو كالوري / كجم .

(8) نسبة الأحماض والقلويات والكبريت والمواد الغربية

الأحماض والقلويات والكبريت كلها ذات أثر سبيء على النحاس والمواد العازلة . وهي أيضاً تقلل من قوة العزل فيجب أن تقل هذه المواد إلى أقصى حد ممكن . وقد يحتوى الزيت على بعض العناصر مثل الحديد والنحاس والكبريت ، كما قد يحتوى على بعض الأحماض ، علاوة على ذلك فإن تشغيل المحول وارتفاع درجة حرارة الزيت وملامسته لقلب ملفات المحول ينتج عنه تكون بعض الأكسيد التي تسبب في تكوين الأحماض والكتل الصلبة (Sludge) . و الأضرار التي تنتج عن وجود الأحماض تتمثل في الآتي :

- يؤدي وجود الأحماض في الزيت إلى تأكل جسم الخزان للمحول و يؤدي ذلك أحياناً إلى سقوط الصداً المتكون على ملفات و قلب المحول مما يؤدي إلى حوادث خطيرة قد تصل إلى حدوث قصر في الدائرة .
- قد يؤدي تكون بعض الأحماض إلى تكوين (كتل صلبة) (Sludge) حيث تترسب هذه الكتل على العازل الصلبة للقلب الحديدي والملفات مما يقلل كفاءة عملية التبريد كما يمكن أن تترسب في مجاري التبريد لليزت (مواسير التبريد - زعانف التبريد) مما يسبب ضعف عملية التبريد .

(9) الكثافة :

تعتبر الكثافة من أهم خواص الزيت التي تساعده على حساب وزنه ، وكذلك تعطى فكرة عن قبول الزيت للترسيب. وزيت المحولات عادة يكون سائل أصفر رائق كثافته حوالي 0.88 جم / سم^3 عند 15°C مئوية ، كفاعته في نقل الحرارة تعادل 21 مرة كفاءة الهواء ، معامل التمدد الحجمي 0.069% لكل 1°C .

(10) فلة نسبة الرطوبة

الأصل لا يحتوي الزيت على أي رطوبة ، فإذا وجدت الرطوبة فيجب التخلص منها ، وكلما كان الزيت حالياً من الرطوبة (أو به نسبة قليلة جداً من الرطوبة) كلما كان استعماله أفضل في الجهد العالية ، علماً بأن الرطوبة بنسبة 0.06% يمكن أن تخفض العازلية بنسبة 50% مقارنة بالزيت الذي لا يحتوي على رطوبة. و تنص الموصفات على لا تزيد نسبة الماء في الزيت الجديد عن 35 ملي جرام / كجم (35 جزء في المليون) . وهناك عدة طرق لطرد الرطوبة من الزيت منها رفع درجة حرارة الزيت فوق 100°C لعدة أيام أو إدخاله في عمليات فلترة كما سنتعرض لذلك تفصيلاً في باب الاختبارات.

2-1-3-13 إضافة موائع للأكسدة : Inhibitors

رغم عمليات التتفيقية التي تتم للزيت إلا أنه قد يحتوي بعدها على نسب من الكبريت والنحاس والحديد أو بعض الأحماض سواء المتبقية بعد التتفيقية أو الناتجة من تكون بعض الأكسيد الناتجة من تشغيل المحول وارتفاع حرارة الزيت وملامسته للقلب وللملفات. ونظراً لخطورة آثار هذه المواد على تأكل الخزان أو تكون الصداً أو ظهور الحمأة الصلبة Sludge مع مرور الوقت لهذا ينصح دائماً بإضافة موائع للأكسدة للزيت.

2-3-13 الـ Radiator في المحولات

في المحولات الصغيرة يمكن أن يتم تبريد الزيت بطريقة طبيعية حيث يرتفع الزيت الساخن لأعلى ليحل محله زيت أقل سخونة ثم من خلال اتصاله بجسم المحول فإن الحرارة تخرج للخارج بمروره ، وأحياناً يمرر الزيت خلال أنابيب خارجية كما في الشكل 1-13 ، وتعرف هذه الطريقة بالتبريد الطبيعي (nature circulation) .



شكل 1-13 التبريد الطبيعي

أما في المحولات الكبيرة فإن هذه الطريقة لا تكفي لطرد كمية الحرارة الضخمة التي تنتول في المحول ولذا فإننا نلجأ لتركيب رديتيرات خارجية (خارج الـ Tank) كما في الشكل 13-2 ، مع ملاحظة أن حجم الرديتيرات ربما يكون أكبر من حجم الـ tank نفسه ، ويتم ضخ الزيت إلى الخارج ليمر خلال هذه الـ Radiator ثم يضخ للداخل مرة أخرى بعد تبريده.

3-3-13 إضافة مراوح

لزيادة كفاءة التبريد فإننا نستخدم أحياناً مراوح توضع إما أسفل Radiator أو أمامه ، فيقوم الهواء المتحرك بواسطة هذه المراوح بطرد الحرارة بسرعة أكبر من التبريد الطبيعي وتعرف هذه الطريقة Forced circulation مع ملاحظة أن هذه المراوح يتم التحكم في تشغيلها أو إيقافها أوتوماتيكياً بواسطة Thermostat حتى لا تظل تعمل دون داع بل تعمل فقط إذا ارتفعت درجة الحرارة لقيمة محددة وتوقف أوتوماتيكياً إذا انخفضت الحرارة عن قيمة أخرى توفيرًا للطاقة.



شكل 2-13 أوضاع المراوح

ملاحظة:

إذا وضعت المراوح أمام Radiator فيجب التأكد من عدم حدوث اهتزازات Vibration إضافية ، وهذا هو السبب في تفضيل وضع المراوح أسفل لا Radiator حتى يمكن عمل حوامل أرضية لها غير متصلة بالـ Radiator ، والنوع الأول يستخدم مع المراوح الخفيفة والصغيرة الحجم فقط ، أما المراوح الضخمة فتستخدم مع النوع الثاني (أسفل لا Radiator).

4-13 توصيف درجات التبريد Cooling Classes

طبقاً للمواصفات العالمية هناك طريقتين لتوصيف درجات التبريد classes في المحولات ، فالمواصفات الأقدم ، وهى التي تستخدم في الولايات المتحدة ، أما الأحدث والأكثر انتشاراً في التوصيف فهي مواصفات لا IEC. الذي يعتبر أيضاً معيراً بطريقة أكثر وضوحاً من الطريقة الأمريكية القديمة .

في توصيف IEC نستخدم أربعة أحرف مرتبة حسب الجدول 2-13 :

جدول 2-13 : توصيف IEC

الحرف الأول	الحرف الثاني	الحرف الثالث	الحرف الرابع
نوع وسط التبريد الملامس مباشرة للملفات (داخلي)	نوع التقليب	نوع وسط التبريد الملامس لنظام التبريد الخارجي	نوع التقليب

على سبيل المثال

O	N	A	N
وسط التبريد الداخلي للمحول (زيت)	نوع التقليب الداخلي طبيعي	وسط التبريد الخارجي هواء	نوع التقليب الخارجي طبيعي

جدول 3-13 يعطى كافة رموز طرق التبريد طبقاً للمواصفات الدولية (IEC)

جدول 13-3 : رموز طرق التبريد طبقاً للمواصفات الدولية (IEC)

طريقة التبريد	الرمز
تبريد بالزيت الطبيعي و الهواء الطبيعي	ONAN -1
تبريد بالزيت الطبيعي و الهواء المدفوع	ONAF -2
تبريد بالزيت المدفوع و الهواء المدفوع	OFAF -3
تبريد بالزيت الموجه و المياه المدفوع	ODWF -4
تبريد بالهواء الطبيعي (للمحولات الجافة)	AN -5
تبريد بالهواء المدفوع (للمحولات الجافة) .	AF -6

جدول 13-4 يعطى رموز التبريد للمحولات المغمورة في الزيت طبقاً للمواصفات الأمريكية

جدول 13-4 : رموز التبريد للمحولات المغمورة في الزيت طبقاً للمواصفات الأمريكية

طريقة التبريد	الرمز
تبريد ذاتي بالزيت	OA
تبريد ذاتي بالزيت و مدفوع بالهواء	OA/FA
تبريد ذاتي بالزيت و مدفوع بالهواء على مرحلتين	OA/FA/FA
تبريد ذاتي بالزيت و تبريد الزيت بالماء	OW/A

13-5 نماذج لبعض الـ Classes

1-5-1 التبريد بـ ONAN

هذه الطريقة تصلح مع المحولات الصغيرة ، حيث يتحرك الزيت (الوسط المبرد الداخلي) بطريقة طبيعية ارتفاعاً وهبوطاً داخل Tank بتأثير الحرارة ، ويتملامس مع جسم لا Tank فيقوم الهواء الخارجي بطرد الحرارة ، ولذا بدأت تسميتها بـ O وهو أي الوسط المبرد الداخلي () ثم حرف N لتشير أن الميكانزم الخاص بتحريك الزيت هو Nature ، ثم حرف A (Air) ويشير للوسط المبرد الخارجي ، ثم حرف N لتشير إلى الميكانزم الخاص بحركة الهواء الخارجي.


بالطبع يمكن أن يزود المحول برادياتير أو أنابيب ، لكن في كل الأحوال لا توجد مضخات أو مراوح.

تحته أفضل لأنه في هذه الحالة يكون اتجاه الهواء المندفع بالمراوح في نفس اتجاه الهواء الطبيعي (الذي يرتفع لأعلى مع الحرارة) . ونزيد فقط هنا أن المراوح إذا وضعت أمام الا Rad يجب أن توزع بانتظام على كامل الوجه Face وليس في الوسط مثلاً فقط.

3-5-13 طريقة OFAF أو FOA

هذه هي أقوى طريقة للتبريد حيث تستخدم مضخات لتحريك الزيت ومراوح لتبريد الهواء.

لاحظ في الشكل 13-4 أن هناك تعديلاً يمكن إضافته لتحسين كفاءة منظومة OFAF ، ففي الجزء الأيسر من الشكل ستجد أن جزءاً من الزيت يمكن أن يمر من أسفل أعلى دون أن يمر على أي من الملفات ، وبالتالي لا تستفيد منه . وهذه المشكلة تم تداركها في الجزء الأيمن من الشكل حيث تم توجيه الزيت Directed في اتجاهات محددة لضمان مروره على الملفات والقلب . ولذا تسمى هذه الطريقة المعدلة ODAF ، حيث أضيف حرف D للإشارة إلى التحكم في الاتجاه

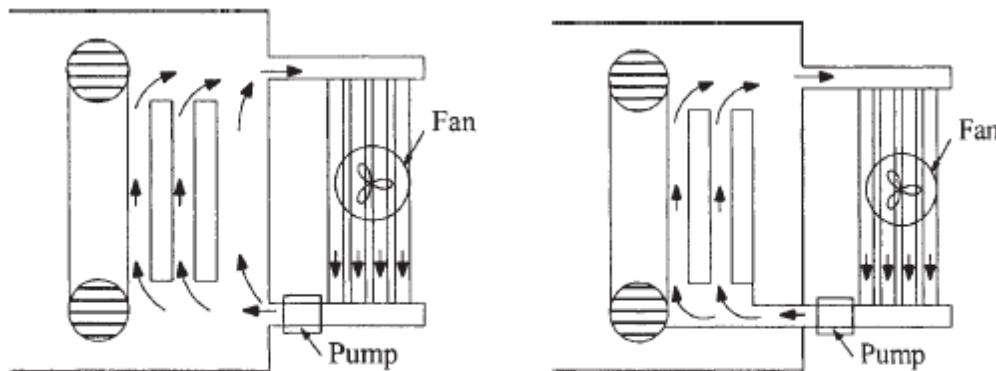

شكل 13-4 الطريقة المعدلة ODAF (يمين)

4-5-13 التبريد المتعدد المراحل

هناك بعض المحولات كما ذكرنا يكون لها أكثر من rating حسب أسلوب التبريد ، والجدول 13-5 يبين تغير قيمة الا rating مع تغير أسلوب التبريد على اعتبار أن القدرة الاسمية (100%) تكون مع ONAN ثم ترتفع القدرة مع تغير الأسلوب كما في الجدول .

جدول 13-5 : تغير قيمة الا rating مع تغير أسلوب التبريد

TABLE II — TRANSFORMER COOLING STAGES AND LOADING CAPACITY	
TYPE OF COOLING	LOADING CAPACITY
ONAN	100 PER CENT
ONAN/ONAF	100/133 PER CENT
ONAN/ONAF/ONAF	100/133/167 PER CENT
ONAN/ONAF/OFAF	100/133/167 PER CENT
ONWF	125 PER CENT
OFWF	167 PER CENT

وفي بعض الأحيان يكون المحول مزودا بأكثر من Thermostat لينتقل من أسلوب آخر أوتوماتيكيا كلما تغيرت درجة الحرارة ، و تظهر هذه المعلومة على الا Name plate للمحول كما في المثال التالي :

مثال : ما معنى هذه العبارة المكتوبة على لوحة بيانات أحد المحولات :

ONAN / OFAF / OFAF cooling class transformer with “45/60/75 MVA Continuous at 65°C Temperature Rise” ?

هذا يعني أن لدينا محول إذا كان يعمل دون أي مراوح أو مضخات (ONAN) فإن قدرته لا تتعدى 45 MVA ، أما إذا استخدمنا المراوح لتبريد الهواء الخارجي وحركنا الزيت (المبرد الداخلي) بواسطة مضخات فإننا يمكن أن نحصل على قدرة 60 MVA في مرحلة أولى ، ويمكن أن تصل إلى 75 MVA في مرحلة ثانية ، أى أن له Two Stages (حسب عدد المراوح والمضخات المستخدمة في كل مرحلة) ، وهذه المراحل الثلاثة كل منها يمكن أن يعمل متواصلا دون أن يتسبب ارتفاع في درجة الحرارة أكبر من 65 درجة فوق الحرارة الطبيعية للجو .

لاحظ أن نسبة 60/45 هي 133% ونسبة 75/45 هي 166.6% وهذا ينطبق مع الجدول 13-5.

الباب الخامس

الاختبارات والصيانة

الفصل الرابع عشر : إختبارات المحولات

الفصل الخامس عشر : صيانة المحولات

مقدمة الباب الخامس

للحفاظ على كفاءة تشغيل المحول ، ولضمان استمرارية الخدمة فلابد من وجود خطة للصيانة . وأساس هذه الخطة هي المعلومات ، والمعلومات لا تحصل عليها إلا من الاختبارات . ومن هنا كانت أهمية هذا الباب الذي يشتمل على فصلين فقط هما الفصل الرابع عشر عن اختبارات المحولات ، والفصل الخامس عشر عن صيانة المحولات.

الفصل الرابع عشر

اختبارات المحولات

بالإضافة إلى أهمية الاختبارات في توفير المعلومات اللازمة لتصميم خطة الصيانة فإن الاختبارات الخاصة بالمحولات لها أهمية أخرى ، ف بواسطتها يمكن تحديد عمر المحول وكفاءته ، بل إمكانية تشغيله سواء بعد نقله أو بعد تجميعه أو بعد عمل صيانة شاملة له.

1-14 أشهر الموصفات

الاختبارات عموما لا بد أن تتم طبقاً لمواصفات محددة فهى يجب أن تكون قياسية Standard ، و إذا أجريت في أي بلد فإنها تتم بنفس الطريقة التي تتم بها في بلد آخر ، وإلا صارت هذه الاختبارات عديمة القيمة.

ولضمان أن تكون هذه الاختبارات قياسية فقد تم توحيد طرق تنفيذها ، وتم جمعها في مجموعة خاصة ضمن الموصفات العالمية التي من أشهرها ANSI Standard ، حيث تقع مجموعة مواصفات المحولات تحت المجموعة التي تبدأ بـ C57.

والجزء الخاص بالاختبارات تجده تفصيلاً في الموصفات التالية:-

1. IEEE C57.12.90, IEEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating.
2. Transformers; and Guide for Short-Circuit Testing of Distribution and Power Transformers (ANSI).

2-14 أنواع الاختبارات

الواقع أن هناك مجموعة كبيرة من الاختبارات كل منها يخدم مجال معين ، ويختلف توقيت إجراء الاختبار حسب نوعه.

ويمكن تصنيف الاختبارات من وجهاً نظر التوقيت إلى عدة تصنيفات:

- الاختبارات الدورية المنتظمة وهي هامة جداً لاكتشاف الأعطال في مراحلها المبكرة ، مثل اختبار قياس مقاومة العزل مثلاً ، فإذا حدث انخفاض عن معدلاتها الطبيعية فإن ذلك يدل على بداية حدوث مشاكل في العزل.

2- وهناك اختبارات تتم فقط لمحاولة البحث عن سبب لمشكلة ما ، فمثلاً إذا وجد أن درجة حرارة الملفات مرتفعة رغم أن المراوح تعمل بكفاءة فعندما يمكن عمل اختبار قياس مقاومة الملفات أو عمل تحليل للزيت المستخدم.

3- بعض الاختبارات تتم عند الحاجة لقياس قيم معينة ، فمثلاً إذا أردت أن توصل محولين على التوازي فلا بد من التأكد من تحقق جميع الشروط التي سبق الحديث عنها في فصل التوصيل على التوازي ، ولضمان ذلك تجري بعض الاختبارات مثل Polarity test ، Z% test ، Ratio test ، والـ

كما يمكن تقسيم الاختبارات بطريقة أخرى إلى :

- اختبارات التصميم.
- اختبارات الإنتاج.
- اختبارات الروتينية.
- اختبارات بدء التشغيل.
- اختبارات أخرى

1-2-14 اختبارات التصميم Design tests

وتسمى أيضاً بالاختبارات النوعية ، وهذه الاختبارات يجريها المصنع على عينة فقط من الإنتاج ، وليس على كل المحولات المنتجة ، لأن بعض هذه الاختبارات (مثل اختبار تحمل القصر) تعتبر اختبارات مدمرة حتى لو اجتازه المحول ، لأنه يتسبب في تقصير عمره ، ولذا فهو يتم إجراؤه فقط لضمان اتساق القياسات العملية مع الاختبارات النظرية والمحاكاة. ومن أهم اختبارات التصميم اختبارات مستوى الضوضاء واختبار معدل الارتفاع في درجة الحرارة واختبار تحمل القصر Short circuit و اختبار جهد الموجة الفائقة BIL .

1-2-2 اختبارات الإنتاج Production Tests

وهذه الاختبارات يجب أن تتم على كل محول منتج من المصنع مثل اختبار ratio test ، والقطبية ، والفقد في الطاقة ، فمثلاً هذه الاختبارات مهمة للمعلومات التي تكتب على Name plate ، ومنها أيضاً:

Phase-Displacement test, Iron Loss test, Load Loss test, Impedance test, Open Circuit test, Short Circuit test, etc

14-2-3 الاختبارات الروتينية Routine Tests

هذه الاختبارات ضرورية لاكتشاف أي مشاكل في مراحل مبكرة ، ومن أمثلتها

- (1) Oil Dielectric test
- (2) Gas in Oil Analysis
- (3) Moisture in Oil
- (4) Megger tests

ومنها أيضا اختبارات نسبة التحويل ، ومقاييس المعاوقة ، وقياس الـ Loss في حالة الحمل و اللا حمل.

وهناك أيضا اختبارات خاصة مثل اختبار التفريغ الجزئي و اختبار التداخل مع الراديو ، وختبار حجم الاهتزازات .

14-2-4 ترتيب إجراء الاختبارات Sequence of Tests

بالإضافة لطريقة إجراء الاختبار ، فقد حددت المواصفات أيضا الترتيب الـ Sequence الذي يجب أن تتم به الاختبارات ، وفيما يلى مثال على ذلك.

1. Tests before tanking:

- . Preliminary ratio, polarity, and connection of the transformer windings
- . Core insulation tests
- . Ratio and polarity tests of bushing-current transformers

2. Tests after tanking (final tests)

- . Final ratio, polarity, and phase rotation
- . Insulation capacitance and dissipation factor
- . Insulation resistance
- . Control-wiring tests
- . Lightning-voltage impulse tests
- . Applied-voltage tests
- . Induced-voltage tests and partial-discharge measurements
- . No-load-loss and excitation-current measurements
- . Temperature-rise tests (heat runs)
- . Tests on gauges, accessories, LTCs, etc.
- . Sound-level tests

3. Tests before shipment

- . Dew point of gas

- . Core-ground megger test
- . Excitation-frequency-response test

4. اختبارات بدء التشغيل (عند الاستلام)

- . Ratio, polarity, and phase rotation
- . Capacitance, insulation dissipation factor, and megger tests
- . LTC control settings check
- . Test on transformer oil
- . Excitation-frequency-response test
- . Space above the oil in the transformer tank.

ومن الواضح أن بعض الاختبارات تدخل في أكثر من تصنيف ، لذلك سوف نعرض الاختبارات في هذا الكتاب ضمن تصنيف نوعي حيث الأهمية وكثرة الاستخدام في محطات التحويل ، حيث سنقوم بتقسيمها إلى :

- مجموعة اختبارات مقاومة العزل
- مجموعة اختبارات تحمل العزل للجهد
- مجموعة اختبارات الزيت
- مجموعة الاختبارات لقياس الـ Parameters

14-3 مجموعه الاختبارات المتعلقة بالعزل

المقصود بالعزل هنا هو كافة أنواع العوازل في المحول وما يتعلق بها ، سواء الزيت أو العوازل الصلبة (الورق مثلاً) أو حتى مسافات العزل ، فهناك مسافات محددة بالمليمتر بين الموصل والسطح الداخلي لخزان المحول ، وأي انحراف سيؤدي إلى ظاهرة الـ flash over ومن ثم فشل المحول.

والعازلية للمعدات الكهربائية عموماً تتلاطم بمدار الزمن Degradation نتيجة لمختلف أنواع الضغوط والتأثيرات أثناء التشغيل الاعتيادي لتلك المعدات ، ولذلك أصبح لزاماً إجراء الفحص الدوري لبيان درجة تأثير قيم العازلية ، علماً بأن تغير قيمة العازلية هو تغير لا خطى nonlinear بحيث يصبح من الصعب تلافي فشل المحول. وقد وجد أن أسباب فشل المحولات يرجع 60% منها إلى ضعف العازلية .

وي بدون إجراء اختبارات روتينية لفحص العزل يمكن أن يحدث انهيار مفاجئ ومكافف جداً لعزل المحول ، وقد يكلف المحول نفسه ، ولذا فهذه المجموعة من الاختبارات هامة جداً وضرورية لأي محول لسرعة اكتشاف مشاكل العزل في المحولات.

- Insulation Resistance (IR)
- Polarization Index (PI)
- Dielectric loss angle ($\tan \delta$)
- Partial discharge tests

وقد يضاف إليهم أحياناً نوعين آخرين هما:

- Frequency response analysis
- Acoustic emission tests (in conjunction with partial discharge tests)

وسنبدأ قبل دراسة تفاصيل هذه الاختبارات بمراجعة أسباب ضعف العزل أو ما يعرف به Degradation.

1-3-14 ما المقصود بتقادم العزل أو الـ Degradation؟

كل منظومة عزل يحدث لها تقادم (degradation) خلال فترة عمرها ، وهذا في حد ذاته ظاهرة طبيعية ، لكن الغير طبيعي أن يكون معدل الـ degradation مرتفع أو أن يحدث في فترة مبكرة من عمر العزل. وبالطبع فجودة العزل هي الحصن الحصين من تيارات القصر short circuits .

وضعف العزل أو التقام أو Degradations (كلها مترادفات) يمكن أن يبدأ بحدوث Cracks في العزل أو تسرب للرطوبة (في بعض أنواع العوازل السائلة مثل الزيت) أو وجود أي مادة غريبة على سطح العازل ثم يحدث لها بفعل الجهد العالي محدثة مسار له مقاومة منخفضة كما في حالة التيار المتسرّب من سطح الـ Bushings .

كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى Degradation للعزل ويصبح درجة العزل أقل مما ينبغي ، وقد تتطور مع الوقت لتحول من انهيار جزئي Partial Breakdown ، إلى انهيار كلي للعزل .

2-3-14 أسباب تقادم العزل :Degradation

1- الارتفاعات مفاجئة في الجهد over voltages ، فالعوازل عامة مصممة على تحمل جهد معين وحدوث هذه الارتفاعات تتسبب في إجهاد العازل stress ويمكن أن تؤدي لحدوث cracks .

2- الإجهادات الميكانيكية: يمكن أن تتسبب الصدمات الميكانيكية - لأن تصطدم شوكة الحفار بغاز الكابل مثلا - في حدوث ضعف في نقاط معينة من العزل سواء كان ملحوظاً (في أحسن الأحوال) أو ربما لا يلاحظه أحد لكنه

ينتظر بعد ذلك . وليس بالضرورة أن تكون هذه الإجهادات الميكانيكية نتيجة صدمة بل إن الاهتزازات الزائدة vibration ، والفتح والغلق المتكرر للماكينة كل ذلك يسبب نوعاً من الإجهادات الميكانيكية على العزل وتؤدي في النهاية لحدوث Degradation .

3- **الإجهادات الحرارية:** فالعمل في ظروف حارة فوق العادة أو حتى باردة تحت العادة تؤدي لحدوث إنكماشات أو تمددات للعزل يمكن أن تؤدي بعد حين إلى حدوث cracks ، وحتى عند تشغيل أي معدة بمعدل فوق العادة يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث هذه الإجهادات ما لم تكن المعدة مصممة لتحمل الفتح والغلق المتكرر .

4- **التلوث الجوي :** وهو يؤثر بشدة على عازل الد Bushings في المحولات لاسيما إذا كان المحول مثلاً بجوار البحر حيث يتراكم عليه بخار الملح .

14-4 اختبار العزل الأول (IR):

ويسمى أيضاً بالـ Megger Test ، لأنّه يتم بواسطة جهاز الد megger ، والاختبار سهل تطبيقه لكنه يقيس المقاومة في منطقة العينة فقط ، حيث يتم وضع DC Volt مرتقع يصل لحوالي V 500 وربما V 1000 على معدات الجهد المنخفض ويرتفع لحوالي V 2500 – 5000 في معدات الجهد العالي لقياس المقاومة بين طرفي الجهاز ، وبالطبع تكون المقاومة المتوقعة في حدود الد MΩ لكن في كل الأحوال لا تقل عن الد Ω K. وتصل القيمة إلى Ω 500 للمحولات الجديدة.


والقيمة المقاسة تشير إلى حالة العزل بين نقطتي القياس ، ولذا فهذه القيمة لا تعبّر بصدق عن حالة العازلية الكاملة ، كما أن التيار يمكن أن يتسرّب من خلال سطح العازل وليس خلاه ، ولذا فقياس Leakage current أي التيار المتسرّب وقيمتّه فيما بعد ستعطي إشارة أخرى مع قياس مقاومة العازل .

وهذا النوع من الاختبارات (IR) يستخدم خطوة أخيرة قبل إطلاق التيار في الدائرة لضمان عدم وجود أي مسارات للتسرّب ، حيث تقيس المقاومة بين الموصل من جهة و العزل من جهة أخرى ، أو بين phase و phase ، أو بين أي للأرض ، و المفترض أن تكون كل هذه المقاومات عالية جداً ما لم يكن هناك Cracks. وتقيس أيضاً المقاومة بين ملف الجهد العالي وملف الجهد المنخفض .

لاحظ أن استخدام الجهد المنخفض في القياس غير كاف ، لأن العزل قد يخدعك ، فربما كان موجوداً لكنه ضعيف في نقطة ما ، فإذا وضعنا جهد منخفض فلن يستطيع كسر هذا العزل الضعيف أما الجهد العالي فسيكسره بسهولة ليظهر وجود هذا الد Cracks في العزل الخادع. أما لو كان العزل سليماً فإن هذه القيم من الجهود المرتفعة نسبياً لن تؤثر فيه – V (5000) 1000 ومن ثم يعتبر هذا النوع من الاختبارات غير دمّر. وبالنسبة لمحولات القدرة يجب أن تكون الفولتية المستخدمة ما بين 1000 إلى 10000 فولت.

1-4-14 خطوات عمل الاختبار

- يجب أولاً فصل التيار الكهربائي عن المحول وتأريضه.
- يجب تفريغ أي شحنات استاتيكية ربما تكون متراكمة على المحول ، وذلك بواسطة عصا التفريغ أو استخدام جهاز قياس لا IR مزود بتفريغ أوتوماتيكي للشحنات.
- يتم قياس المقاومة أولاً بين طرفي HV والـ LV مع عمل short في كليهما من دون تأريض كما في الشكل 1-14.

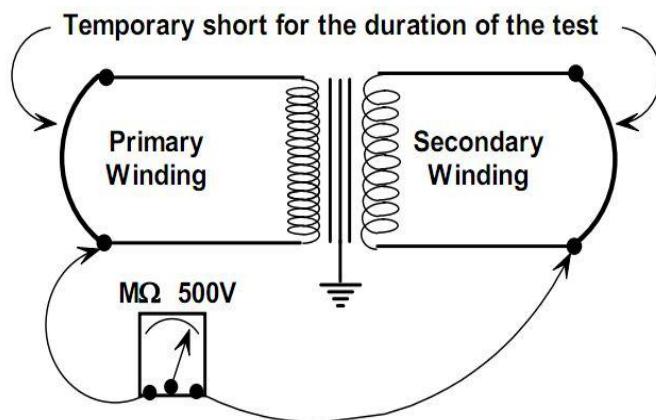

شكل 14-1 : دائرة اختبار الدلالة Insulation Resistance

- قياس المقاومة بين HV وبين LV وكلاهما short مثل السابق ، لكن مع تأريض LV ، بحيث يوصل الطرف الموجب لـ Megger بالـ HV بينما يوصل الطرف الآخر بالـ Shorten LV.
- أعد نفس الاختبار مع تأريض HV بدلاً من LV.

2-4-14 تأثير وجود الزيت على قيمة المقاومة المقاومة

عند قياس المقاومة بين ملفات LV ، HV في وجود زيت بالـ Tank تكون المقاومة أقل منها في عدم وجود زيت لأن الزيت يعمل كأنه مكثف بين الطرفين فقل المقاومة.

٤-٣ تأثير الحرارة على قيمة المقاومة المقاسة

الحرارة لها علاقة عكسية مع مقاومة العزل ، ولذا يجب تصحيح قيمة المقاومة حسب درجة الحرارة ، فمقاومة العزل تنزل للنصف مع ارتفاع قدره 10 درجات مئوية ، فلو كانت المقاومة المقاسة تساوي $2M\Omega$ عند 20 درجة فإنها ستكون $1M\Omega$ عند 30 درجة ، وهي أيضاً ستتساوى $4M\Omega$ عند 10 درجات.


4-4-14 تأثير الزمن على قيمة المقاومة المقاسة

زمن القياس له أيضاً تأثير على القيم المقاومة ، ولذا غالباً تقامس المقاومة بوضع الجهاز لمدة 1 min ، ثم تقامس بوضعه لمدة 10 min ، ثم يحسب معامل اسمه polarization index وهذا يعتبر مقياس للجفاف النسبي لمقاومة العزل فكلما كانت R_{10} قريبة من R_1 كلما كان ذلك أفضل.

14-5 اختبار العزل الثاني: Dissipation factor / Dielectric loss angle


ويسمى أيضاً باختبار $\tan \delta$ ، وأهمية هذا الاختبار أنه يعطي إشارة واضحة لمدى فقد الطاقة خلال العزل ، وذلك من خلال قياس الزاوية بين الجهد والتيار المار خلال العزل . وحيث أن $\cos \theta$ هذه الزاوية هو الماء (Power Factor) الخاص بالعزل (وهو بالطبع مختلف تماماً عن الماء PF الخاص بالـ Load) ، ومن هنا جاءت التسمية الرابعة ، حيث يسمى أيضاً بـ power factor test

و هذه النقطة تحتاج لبعض التفاصيل . ففي المكثف النموذجي ideal capacitor نفترض وجود Capacitance فقط دون أي مقاومة ، أما المكثف الحقيقي فهناك مقاومة R تكون على التوالي من $\text{---} C$ كما في الشكل 14-2 . والـ Dissipation Factor هو النسبة بين المقاومة و معادلة المكثف .

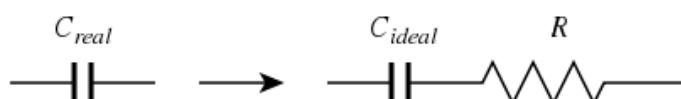

شكل 2-14 : الدائرة المكافئة لمكثف


إذا كانت الزاوية بين الجهد والتيار خلال العازل هي θ ، فإن الزاوية المكملة لها هي δ ، كما في الشكل 3-14 ، وهي بالطبع ستكون صغيرة جدا . وقيمة $\tan \delta$ تقترب فعليا من قيمة $\cos \theta$ ، ومن هنا كان هناك أكثر من اسم لهذا الاختبار .

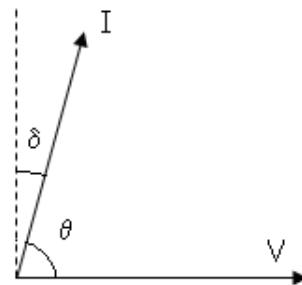

شكل 14-3 : الزاوية بين الجهد والتيار خلال العازل θ ، و الزاوية المكملة لها δ

وتعرف القيمة $\tan \delta$ بأنها ω Dissipation factor وهي تساوي تقريباً power factor ، وتتراوح قيمتها عملياً بين 0 - 0.08 ، وبالطبع كلما اقتربت من الصفر كان أفضل ، أما إذا كان وضع العازل سيئ والفقد فيه كبير فستكون قيمة $\tan \delta$ عالية.

والشكل 14-4 يوضح كيفية عمل هذا الاختبار ، حيث يقيس الجهاز الزاوية بين الجهد والتيار المار خلال العزل ، والمقصود بالعزل هنا هو العزل بين ملفات الابتدائي والثانوي.

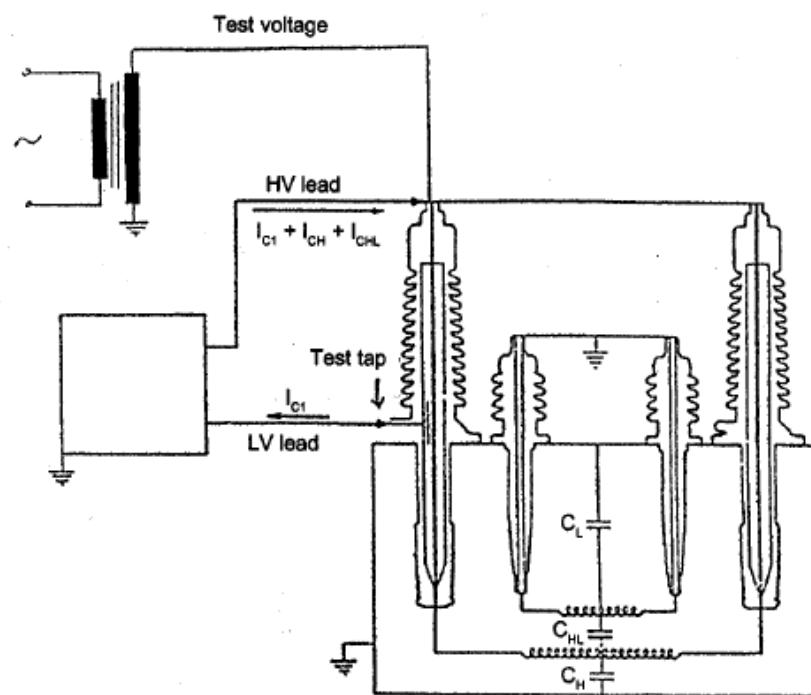

شكل 14-4 : كيفية عمل باختبار $\tan \delta$

ويمكن القول أن آلية إجراء هذا الفحص لا تختلف عن آلية إجراء فحص مقاومة العازلية حيث يتم وضع دائرة قصر Short على فيزيات كلا الملفين العالي والمنخفض وقياس مقاومة بين الأطراف التالية (حرف الـ E يعني أرضي Earth) :

HV – LVE

LV – HVE

HV – LV

وقيمة $\tan \delta$ النموذجية هي 0,5% في درجة حرارة 20 مئوية . وكذلك يكون هنالك قياس لقيم الـ Capacitance في نفس الوقت عند قياس $\tan \delta$ ، وتكون قيمتها في حدود البيكو فاراد ، حسب حجم وسعة المحول.

14-6 اختبار العزل الثالث : Partial Discharge

هذا الاختبار يتم إجراؤه لكشف وجود أي تفريغ جزئي في العوازل في المحولات ، حيث يمكن أن يحدث نوع من أنواع الاختبار Partial Discharge PD في أي جزء من أجزاء العازل ، وقيمة المجال الكهربائي الداخلي يمكن أن تكون كافية لتحويله من PD إلى انهيار كامل .

والـ PD يمكن أيضاً أن يحدث بالزيت فينتج هيدروجين مذاب داخل الزيت ، وهذا من الصعب اكتشافه لأن عينة الزيت التي تأخذها ربما تكون من مكان ليس فيه هذا التفريغ . وأهم أسباب الـ PD وجود رطوبة في العوازل السائلة أو وجود cavity في العزل نتيجة عيوب تصنيع في العوازل الصلبة ، أو وجود شوائب (فقاقيع /أجزاء معدنية) نتيجة حدوث fault مثلًا.


وهناك طريقتين لقياس مستوى PD : الطريقة الكهربائية و الطريقة الصوتية وهما غالباً غير شائعتين في المحطات لكنى أعرضهما في نهاية هذا الجزء لنتمام الصورة.

14-6-1 الطريقة الكهربائية للقياس PD

بفرض أن لدينا فجوة هوائية في عزل الـ Bushings نتيجة عيوب تصنيع أو التقادم ، وأن هذه الفجوة بدأت في التسبب في حدوث partial discharge ، ولاكتشاف هذا الـ PD فإننا نزيد الجهد الموضوع على المحول تدريجياً حتى يبدأ الـ PD في الحدوث ، وتسمى قيمة الفولت هذه بجهد البداية Inception Voltage ، وبالطبع سنكتشف ذلك من خلال الارتفاع في قيمة التيار المتسرّب كما في الشكل 14-5 لأنه عند هذه القيمة من الجهد سيكسر المجال الكهربائي قيمة العزل ويصبح هناك أي كوبري فوق الفجوة ومن ثم نقل قيمة العزل الإجمالية بسبب هذا الكوبري وتترفع قيمة التيار ، بعدها نبدأ في خفض الجهد تدريجياً حتى يتوقف الـ PD وتسمى هذه النقطة بجهد التوقف Extinction V.

الآن إذا كانت قيمة V أقل من جهد التشغيل فهذا يعني وجود خطورة حقيقة على المحول لأن ذلك يعني أن V لن يتوقف أبداً. أما إذا كانت أعلى من جهد التشغيل فإن V الموجود ليس خطيراً. لاحظ أننا نضع مكثفات على التوازي مع الجزء المراد اختباره لقياس الشحنة التي تنتج من V .

وأخيراً فإن المعلومات التي نحصل عليها من هذا الاختبار (مثلاً شكل V ، وقيمتها ومدتها) كل ذلك يدرس ليعطى تقييماً لخطورة V .

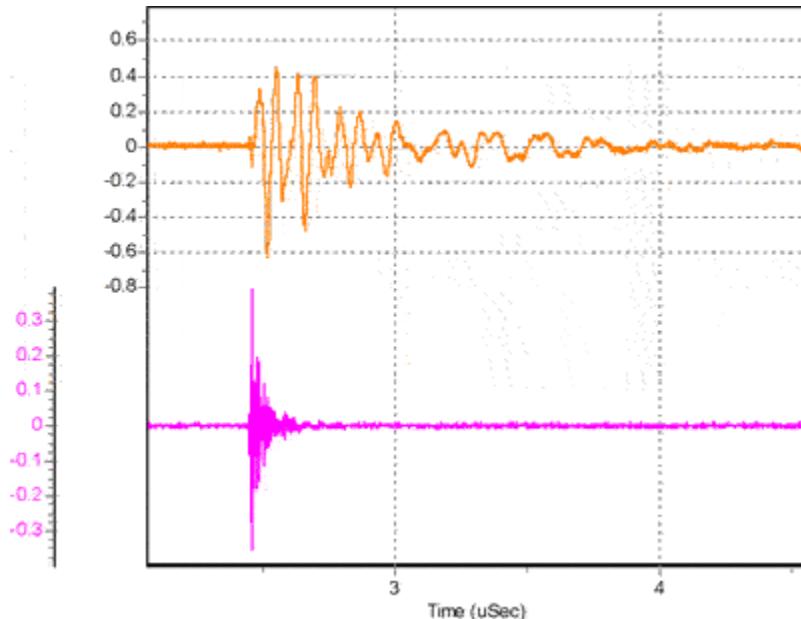

شكل 5-14 : نتائج الطريقة الكهربائية للقياس PD

2-6-2 الطريقة الصوتية للقياس PD

تتميز هذه الطريقة بأن المحول المختبر يظل في الخدمة في الظروف الطبيعية لكن نضع sensors في الأماكن على سطح المحول التي يشتبه في حدوث PD عندها ، وترسل هذه signals إشارات لمحلل كهربائي Electric analyzer على الكمبيوتر كما في الصورة ليقوم أولاً بعمل filters noise ثم تحليل لترددات المختلفة الواردة من كل مكان وضع فيه V لتحديد مكان V .



3-6-14 استخدام الاختبار في قياس قوة عزل الورق المشبع بالزيت

الورق المستخدم في العزل يتعرض لضعف في عازليته مع العمر ، ولابد من متابعة قوته بالاختبارات كل فترة حتى لا ينهار فجأة. ومن المعروف أن جزيئات السيليلوز في الورق تتكون من حلقات طويلة تعطي القوة لجزيئات الورق ، واختبار الدا PD يقيس متوسط عدد هذه الحلقات في الجزيء الواحد ، والتي تتناقص مع العمر، ففي حالة العزل الجديد يكون عددها في حدود 1000-1400 أما عند الانهيار فيصل حوالي 200 فقط.

7-14 المجموعة الثانية من الاختبارات : اختبارات تحمل العازل للمحود المختلطة

الهدف من هذه النوعية من الاختبارات هو التأكيد من تحمل العازل لكافة الجهدات التي يمكن أن يتعرض لها في الحياة الواقعية سواء الجهد العادي أو الجهد المرتفع . وبالطبع سيكون تحمله للجهد المرتفع لمدة زمنية وجيزة كما سنرى .

1-7-1 اختبار الجهد العادي Applied Test.

في هذا الاختبار نضع جهد يساوي تقريباً ضعف الـ Line Voltage ، أي $2V_L$ ، على كل Winding لمدة دقيقة لختبر تحمل كل Phase لهذا الجهد الذي سيظهر عملياً عليه إذا حدث فقد لأحد الـ 3-phases ، وأصبح المحول يعمل على Two-Phases فقط. أو عند حدوث Phase/Ground Fault على أحد الـ Phases مما يؤدي لحدوث doubling نتيجة Transient Reflection .

ويسمى هذا الاختبار أيضاً withstand voltage test ، ويمكن أن يتم اجراءه كما هو الحال عند فحص مقاومة العازلية بواسطة الميجر للجهود المنخفضة .

وتجدر الإشارة إلى أن مقدار الجهد المسلط للختبار يعتمد على مقدار فولتية الملف فمثلاً ملف 11 كيلو فولت نسلط عليه 28 كيلو فولت ، وملف الـ 33 كيلو فولت نسلط عليه 70 كيلو فولت . أما ملف 132 كيلو فولت فنسلط عليه 140 كيلو فولت ، وملف الـ 400 كيلو فولت نسلط عليه 50 كيلو فولت فقط.

لاحظ أن ملفي 132 و 400 كيلو فولت فيما عزل متدرج – graded insulation ، ولذلك يكون مقدار جهد الاختبار كما ذكرنا ، وليس ضعف الفولتية للملف .



14-7-2 اختبار الـ Induced Voltage

في هذه الحالة نضع جهد عالي على الابتدائي في حين أن الثانوي يكون open لختبر جودة عزل turn-to-turn.

وحتى نضمن ألا يحدث saturation للقلب أثناء الاختبار بسبب الـ High Excitation. فإننا نستخدم جهازاً عالياً له تردد أعلى من الطبيعي ، و في الغالب يكون 100 Hz ، ويكون الجهد ضعف المعتاد ويستمر الجهد موجوداً بما يعادل 5000-5000 دورة (حوالي 100 ثانية).

وترجع أهمية هذا الاختبار إلى أن المحول في حالة العمل قد يتعرض إلى قطع في أحد خطوط التغذية الكهربائية ، وهذا يؤدي إلى حدوث ظاهرة resonant effect مما يتسبب في ظهور موجات فولتية عالية ذات ذبذبة عالية قد تدمّر المحول اذا كان هناك ضعف بالعزل ، ومن هنا جاءت أهمية هذا الاختبار.

وهذا الفحص من الفحوصات القاسية على عوازل المحول لكنه مفيد جداً حيث يبين كفاءة العزل بين طبقات الملف وبين هذه الطبقات والطبقات الأخرى من خلال اكتشاف الفجوات الهوائية بين تلك الطبقات ، والتي تكتشف بواسطة الفولت العالي ذو الذبذبة العالية الذي نستخدمه ، حيث أن الذبذبة العالية تضرب بشدة على تلك الفجوات - إن وجدت بالعوازل - مما يؤدي إلى حدوث spark في منطقة الفجوات الهوائية تؤدي إلى حدوث تيار عالي في أجهزة الفحص ، وفي هذه الحالة تعتبر المحول قد فشل في اجتياز الفحص .

14-7-3 اختبار الـ Impulse Voltage


الاختبار الثالث الذي يطبق لفحص جودة العزل عند الجهد المختلف هو اختبار الـ impulse حيث يطبق جهد عالي جداً لمرة وجيبة جداً وذلك لمحاكاة حدوث high transient بسبب البرق مثلاً أو بسبب فتح أو غلق مفاتنات أو قواطع في الشبكة . وهذا الاختبار يستخدم لقياس منسوب عزل (BIL) (Basic Impulse Insulation level) أي يحدد قدرة العوازل داخل المحول على تحمل الارتفاع المفاجئ في الجهد نتيجة - كما ذكرنا - للصواعق أو أي مصدر داخلي من مصادر ارتفاع الجهد المفاجئ كقصر الدائرة و عمليات الفصل والتوصيل على المحول .

ملاحظات هامة

- إذا كان المحول موصلاً ب CABLATIONS على كل من جانبيه فإن احتمال تعرضه لموجة جهد Impulse ناتجة عن صاعقة أو عوامل خارجية يكون ضئيلاً جداً نظراً لأن الكابلات تكون مدفونة كما أن الكابلات لها قدرة أكبر من الخطوط الهوائية على توهين وإضعاف شدة موجة الجهد الدفعية .
- استخدام مانعة صواعق لحماية المحول لا يعني أنها تسمح بخفض قدرة عزل المحول المطلوبة .
- الصواعق تظهر عادةً على شكل موجة راحلة على الخط (Traveling Waves) فيجب أن توضع مانعة الصواعق بحيث تكون أقرب ما يمكن من المحول .

- قصر الدائرة و عمليات الفصل و التوصيل تؤدي إلى ارتفاع عابر في الجهد Transient بنفس تردد الشبكة (Natural frequency) ، أما زيادة الجهد الناشئة عن الصواعق و العوامل الجوية ف تكون لها تردد أعلى بكثير من تردد الشبكة .
- المعاوقة للجهود الدفعية (surge Impedance) في المحولات تكون كبيرة بالمقارنة بباقي مكونات منظومات القوى . وهي أقل في حالة المحولات الجافة عنها في المحولات المغمورة في الزيت و لهذا تكون قيمة BIL في المحولات الجافة أقل منها في المحولات المغمورة في الزيت .

ومن المهم أن يكون الجهد المطبق موافق للمواصفات المعروفة لمثل هذا الاختبار حتى لا يحدث انهيار أو تدمير للمحول . وهذا الجهد العالي نحصل عليه من Surge Generator يكون عادة عبارة عن مجموعة من المكثفات يتم شحنهم على التوازي خلال R_p من مصدر low voltage ثم يتم التفريغ إلى التوالى في الجهاز المراد فحصه لتحصل على الجهد العالي خلال الـ R_s بعد انهيار العزل بين الكرتين كما في الشكل 14-6.

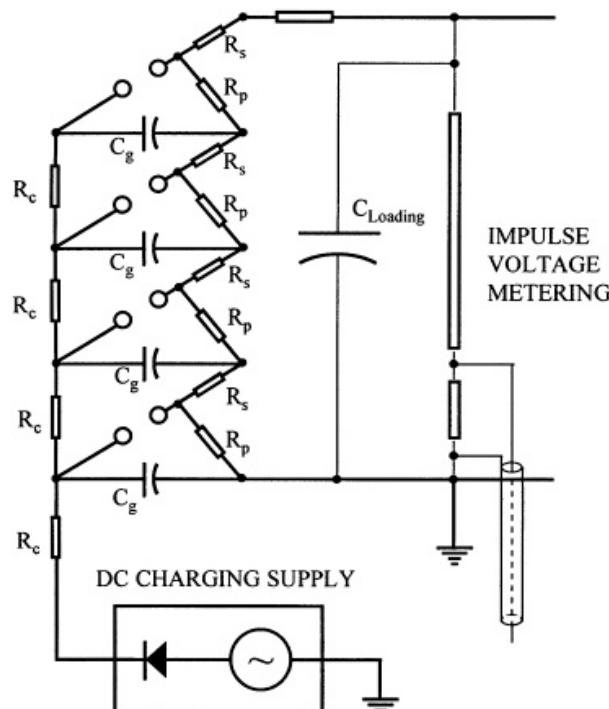

R_s = Series Waveshaping Resistors

R_p = Parallel Waveshaping Resistors


R_c = DC Charging Resistors

C_g = Generator Stage Capacitors

$C_{Loading}$ = Loading Capacitor

شكل 14-6 : Surge Generator


والشكل القياسي لهذه الموجة يتوقف على نوع الاختبار ، حيث أنه لدينا هنا اختبارين : الأول هو Lightening Impulse Test والموجة المستخدمة لعمل Simulation له تظاهر في الشكل 7-14.

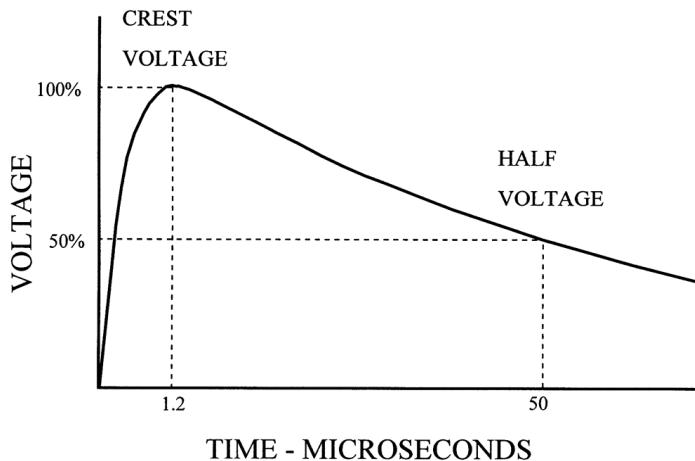

شكل 7-14 شكل الإشارة المستخدمة في Lightning Impulse Test

وكما هو واضح من الشكل فان الجهد الأقصى peak يحدث بعد $1.2 \mu\text{sec}$ ، ثم ينزل إلى النصف في حوالي $50 \mu\text{sec}$ وتتوقف قيمة peak على مستوى العزل ، وتكون في الغالب بين 5-30 ضعف الجهد المقاوم للعزل ويجب الرجوع لكتالوج المحول لمعرفة القيمة التي يجب إجراء الاختبار عليها .

أما الاختبار الثاني فهو Switching Impulse Test ، حيث نستخدم الموجة في الشكل 7-14 لتمثيل حدوث High Voltage وهى تختلف قليلاً في الشكل عن الموجة السابقة ، ولكنها تختلف كثيراً في القيم لاختلاف تأثير البرق (الأخطر) عن تأثير فتح وغلق the switches .

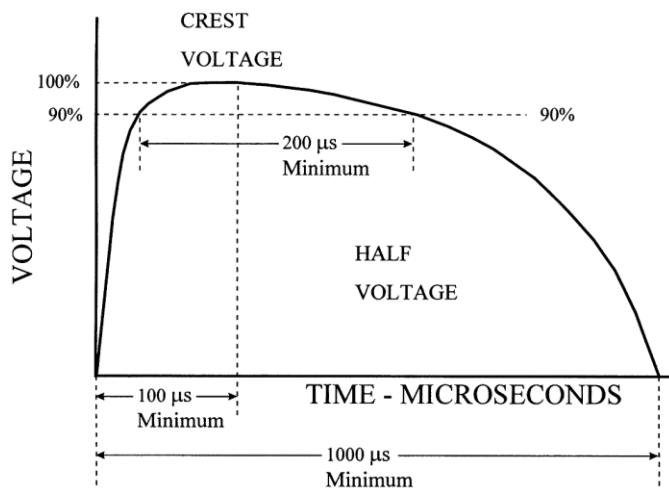

شكل ٤-١٤ : شكل الإشارة المستخدمة في Switching Impulse Test

والجدول التالي مأخوذ من مواصفات الـ IEC ويمكنك منه تحديد قيمة جهد الاختبار حسب جهد المحول.

Table 2 – Rated withstand voltages for transformer windings with highest voltage for equipment $U_m \leq 170$ kV – Series I based on European practice

Highest voltage for equipment U_m kV r.m.s.	Rated lightning impulse withstand voltage kV peak	Rated short duration induced or separate source AC withstand voltage kV r.m.s.
3,6	20	10
7,2	40	20
12	60	28
17,5	75	38
24	95	50
	125	
36	145	70
	170	
52	250	95
60	280	115
72,5	325	140
	380	150
100	450	185
123	550	230
145	650	275
170	750	325

NOTE Dotted lines may require additional phase-to-phase withstand tests to prove that the required phase-to-phase withstand voltages are met.

14-8 المجموعة الثالثة : اختبارات زيت المحول

الزيت هو أحد العوازل المستخدمة في المحول ، لكن له مجموعة خاصة بالاختبارات ، لها شروطها وأساليبها الخاصة التي تختلف عن فحص العوازل العادي .

1-8-14 طريقة أخذ العينة

تبدأ جميع اختبارات الزيت بأخذ عينة من المحول ، وهذه النقطة غاية في الأهمية ، لأن الخطأ في أسلوب أخذ العينة سيؤثر حتماً على النتائج التي ستحصل عليها من تحليل الزيت في المعمل الكيميائي بعد ذلك. وجميع المحولات تزود بمخرج خاص لأخذ عينات الزيت كما في الصورة .



ويتوقف تحديد مكان أخذ العينة على نوع السائل الموجود بالمحول ، فالسوائل التي لها كثافة نوعية أعلى من واحد صحيح مثل الـ Askarels يجب أن تؤخذ عينتها من قمة المحول لأنه لو كانت هناك فقاعات مياه مثلاً بالزيت فإنها ستطفو لأنها أقل كثافة منه ، ولذا نأخذ العينة من أعلى لتمثل حقيقة السائل الفعلي ، أما الزيوت المعدنية mineral oil فإن كثافتها أقل من الماء فتطفو فوق الماء - إن وجد الماء - ولذا تؤخذ العينة من أسفل المحول .

2-8-14 احتياطات عند عمل اختبار عازلية الزيت

- قنينة الزيت تمزج جيداً بطريقة الرج دون توليد فقاعات هوائية
- وعاء الفحص ينطف بزيت المحولات مرتين أو ثلاثة مرات
- يسكب الزيت في وعاء الفحص حتى يصل إلى مستوى 20 مم من فوهته العليا ، ويجب أن يجري السكب بالشكل الذي يمنع تكون فقاعات هوائية . ثم يترك الوعاء على جهاز الفحص لمدة 10-15 دقيقة كي تتلاشى احتمالات وجود فقاعات هوائية.

- يمنع منعاً باتاً لمس الزيت قبل الفحص أو لمس الكرتين بالأصابع ، ويمنع تنظيف وعاء الفحص بقطعة قماش لمنع احتمالات سقوط شعيرات القماش وتلاصقها بجداران الوعاء.

Oil Dielectric Strength Test 3-8-3 اختبار عازلية الزيت

في هذا الاختبار نفحص قدرة تحمل الزيت للجهود العالية ، فتؤخذ عينة من الزيت وتوضع في كوب قياسي الأبعاد بين إيكرودين داخل جهاز الفحص بينها مسافة قياسية أيضاً كما في الشكل 14-9 ، وبعد سكون حركة الزيت في الوعاء الفاحص ، يطبق على الكرتين الجهد الكهربائي تدريجياً بمعدل 5-2 ك.ف/ثانية ، مع ملاحظة القيم من خلال جهاز الفولتميتر ، ويستمر رفع الجهد حتى انهيار عزل الزيت ، وعندها تفصل الدائرة الكهربائية تلقائياً ، ويسجل جهد انهيار العزل . وبعدها الاختبار أكثر من مرة بعد تغيير الكوب ووضع كمية أخرى من الزيت المأخوذ من نفس العينة (العينة تكفي لعدة أكواب) وعادة يتم الاختبار 5 مرات على فترات زمنية ما بين 5 إلى 10 دقائق بين فحص آخر ثم نحسب القيمة المتوسطة للفحص المقاسة ، وتكون النتيجة مرضية إذا لم تكسر قوته العازلة في جهاز الاختبار بالنسبة لجهد 11 ك.ف عند أقل من 30 ك.ف / 2.5 مم وبالنسبة لجهد 66 ك.ف تكون النتيجة مرضية إذا لم تكسر قوته العازلة في جهاز الاختبار عند أقل من 50 ك.ف / 2.5 مم. أما إذا انخفضت عن ذلك فهذا دليل على وجود شوائب أو رطوبة بالزيت أو أحماض ولا حاجة عندئذ لعمل فحص كيميائي مكلف .



شكل 14-9 : جهاز الفحص عازلية الزيت

4-8-4 تحليل الزيت Dissolved Gas Analysis

هذا واحد من أهم التحاليل التي يمكن من خلالها تحديد حالة المحول ويعرف اختصاراً بالـ DGA ، وهو مناسب ليس فقط لفحص حالة عازلية الزيت ولكنه يكتشف بعض الظواهر التي يظهر تأثيرها مباشرة على حالة الزيت ، فيمكن مثلاً من خلال هذا التحليل معرفة حقيقة حدوث شرارة داخلية من عدمه ، أو حقيقة وجود bad contact ، أو وجود hot spot أو حدوث Partial Discharge ، أو حدوث حرارة زائدة من الموصلات ... الخ. فجودة الزيت تعكس جودة المحول عموماً.

والحديث هنا في هذا الجزء من الكتاب مركز على المحولات ذات الملفات المصنعة من النحاس ، والعزل المستخدم فيها عبارة عن ورق السليولوز ، أو مواد صلبة مكبوسة ، و مملوئة بالزيت الطبيعي الهيدروكربوني (Hydro-carbon Mineral Oil).

ومن المعلوم أن المحولات تعمل تحت ظروف وأحمال متغيرة ، وقد يخضع عزل ملفات المحولات لدرجات حرارة عالية ، وكذلك قد يخضع لاجهادات حرارية وكهربية تتسبب في تأكل للمواد العازلة الصلبة ، مثل الورق المضغوط وبالتالي تنشأ غازات من أنواع مختلفة ثم تذوب هذه الغازات في زيت المحول ، ويمكن الكشف عنها بعمل تحليل كيميائي.

ومن الأسباب الرئيسية لحدوث تأكل أو انهيار للمواد العازلة حدوث الـ (Hot Spots) ، أو حدوث قوس كهربى (Arcing) Rating . ومثل هذه الأعطال قد لا تسبب في انهيار لحظى بل يمكن أن يستمر عمل المحول في وجود هذه الأعطال ولكن للمحول ينخفض نتائجه وجود هذه الأعطال .

ويمكن تقسيم الغازات الذائبة في الزيت إلى قسمين :

غازات ناتجة من تحلل الزيت بالحرارة أثناء الأعطال وهي :

غاز الميثان ويرمز له CH4	غاز الهيدروجين ويرمز له H2
غاز الإيثيلين ويرمز له C2H4	غاز الإيثان ويرمز له C2H6
غاز البروبان ويرمز له C3H6	غاز الاستيلين ويرمز له C2H2

فمن المعلوم أنه نتيجة درجات حرارة التشغيل العادية قد يحدث تحلل بسيط للزيت وينتج عنه غازي هيدروجين وميثان ، أما إذا كان مستوى الطاقة مرتفع ، وحدثت مثلاً (Hot Spots) فإن درجات الحرارة ترتفع ما بين 150° م إلى 1000° م مسيبة تحلل الزيت ، و ينتج غاز الإيثان C2H6 يصاحبه قوس كهربى ، أما إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 3000° م فينفتح غاز الاستيلين C2H2 .

غازات ناتجة من تحلل المواد السليولوزية (Cellulose) :

ينتج عن تحلل المواد العازلة السليولوزية كل من غازي أول وثاني أكسيد الكربون (CO ، CO2) بنسب مرتفعة أكبر من الغازات الأخرى ، وقد ينتج كل من أول وثاني أكسيد الكربون نتيجة التشغيل العادي للمحولات ، وتزيد النسبة بزيادة عمر

المحول ، بالإضافة إلى أنه نتيجة عمليات التجفيف ، ثم ملء المحولات بالزيت بالمصنع فإنه قد يحدث تحليل للمواد العازلة السليولوزية ونتيجة لذلك فإن بعضًا من غازي (CO , CO₂) تبقى بالمحول ، كذلك فإن المحولات التي تملأ بغاز CO₂ أثناء عمليات النقل ، يكون من الصعوبة التخلص منه بعد ذلك ، ولذا يجب أن يؤخذ كل ذلك في الاعتبار بعد ذلك عند عمل تحليل لنسب الغازات الذائبة .

وبالإضافة إلى ذلك فإن المحولات التي تحتوى على خزان احتياطي يمكن أن يدخل غاز CO₂ مع الهواء الجوى بنسبة تصل إلى حوالي 300 ميكرولتر لكل لتر من الزيت ، وعلى هذا فإنه عند تحليل الغازات الذائبة بالزيت تكون كمية CO₂ الناتجة إما أنها من المواد السليولوزية نتيجة الأسباب السابقة ، أو نتيجة خلل بالمواد السليولوزية .

3- غازات ناتجة من ظروف طبيعية للتشغيل

درجات حرارة التشغيل العادية يمكن أن تسبب في تحلل بسيط للزيت وينتج عنه كما ذكرنا غازي هيدروجين وميثان ، علما بأنه يمكن أن نجد غازات أخرى بالزيت في الظروف الطبيعية وبدون أعطال . ومصادر هذه الغازات في مثل هذه الحالات يمكن تلخيصها كالتالي :

- غازات تتشكل خلال عمليات التكرير ، ولا يمكن التخلص منها بواسطة عمليات طرد الغازات من الزيت (Oil Degassing) .
- غازات تتشكل خلال عمليات التخفيف وغمس المحولات في المصنع .
- غازات تتشكل نتيجة أعطال سابقة ولم يمكن التخلص منها بالكامل أثناء عمليات التكرير .
- غازات تتشكل أثناء عمليات التصليح مثل لحام النحاس.

وللتغلب على هذه المشاكل ، تقترح المواصفات العالمية القياسية ، أن يتم عمل تحليل للغازات الذائبة بعد التشغيل الأولى للمحول ، وتسمى (Benchmark) وتعتبر كمرجع للمحول عند عمل تحليل لغازات المحول بعد ذلك ، وهي بالطبع تختلف من محول إلى آخر .

والجدول 14-1 يعطى التركيز المسموح به للغازات المذابة في زيت المحولات مقاسة بوحدة قياس تعرف بالـ جزء من المليون Part Per Million (PPM)

جدول 14-1: التركيز المسموح به للغازات المذابة في زيت المحولات

الغاز	أقل من أربع سنوات في الخدمة	6-4 سنوات في الخدمة	أكثر من عشر سنوات في الخدمة
هيدروجين	150/100	300/200	300/200
ميثان	70/50	150/100	300/200
استيلين	30/20	50/30	150/100
ايثلين	150/100	200/150	400/200
ايثان	50/30	150/100	1000/800
أول أكسيد الكربون	300/200	500/400	700/600
أول أكسيد الكربون	3500/3000	5000/4000	12000/9000

ويتم عمل تحليل DGA غالبا بصورة نصف سنوية في المحولات 69 kV فما فوق ، وهو يشبه الفحص الطبى الشامل الذى يقوم به الإنسان على نفسه دوريا ، فتحليل الـ DGA يبحث عن وجود غازات معينة فى الزيت ، وظهور أى واحد منها مؤشر على مشكلة معينة للعزل .

5-8-14 الطرق العامة لتفسير النتائج

1- قوس كهربائي في الزيت بدون تحلل لأي مواد عازلة صلبة . والغازات الرئيسية في هذه الحالة تكون :

- هيدروجين 80-60% من الحجم .
- أستلين 25-10% من الحجم .
- ميثان 3.5-1.5% من الحجم .
- اثيلين 2% من الحجم .

2- قوس كهربى خلال المواد العازلة الصلبة :
الغازات الناتجة من حدوث قوس فى الزيت مع جزء خلال مادة عازلة صلبة مثل الورق أو الورق المضغوط عبارة عن كمية كبيرة من غاز الهيدروجين والاستيلين مصحوباً بكمية كبيرة من أول أكسيد الكربون ، نسية الميثان اكبر منه في الحالة الأولى .

3- تفريغ جزئي في مادة السليلوز وفي الزيت :
الغازات الرئيسية في هذه الحالة هي الهيدروجين ، ميثان ، أول أكسيد الكربون ، ثانى أكسيد الكربون ، بينما غاز الاستيتيلين لا يظهر .

4- تحليل حراري للزيت :
يحدث تحليل حراري عند درجة حرارة 400 م ويزيد بزيادة ارتفاع درجة الحرارة وشكل الغازات يكون جزيئات منخفضة هيدروكربونية أساسا ، ميثان ، إيثان ، استيتيلين ، هيدروجين عند درجة حرارة 600 م الغازات المخلوطة تتكون من ميثان وهيدروجين . يوجد أيضا ثانى أكسيد الكربون ولكن تتحلل عند درجات الحرارة الأعلى .

5- تحلل حراري لمادة سليلوز وللزيت :
في هذه الحالة الغازات الأساسية عبارة عن ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون بالإضافة إلى الهيدروجين عند درجات الحرارة أعلى من 500 م .

6-8 طريقة روجرز لتفسير النتائج Roger's Method

هذه الطريقة ممتازة في حالة الغازات الهيدروكربونية . وبمعرفة نسب الغازات يمكن الكشف عن نوع العطل . وباستخدام هذه الطريقة لا يحتاج لمعرفة حجم عينة الزيت ، حيث يتم في هذه الطريقة استخدام أربع نسب لغازات هي :

ميثان : هيدروجين ، إيثان : ميثان ، إيثيلين : إيثان ، استيتيلين : إثيلين .
 C_2H_2/C_2H_4 ، C_2H_4/C_2H_6 ، CH_4/H_2

وهذه النسبة يمكن أن تكون أكبر من الواحد أو أقل ، وتشخيص الأعطال المختلفة يكون عن طريق حساب النسبة بين تركيز الغازات السابقة .

ويلخص الجدول 14-2 الأسباب المحتملة لظهور كل غاز في تحليل الزيت أن وجد:

جدول 14-2 : الأسباب المحتملة لظهور الغازات في تحليل الزيت

Type Of Gas	Caused By
CARBON MONOXIDE, CO	Ageing
CARBON DIOXIDE, CO ₂	
HYDROGEN, H ₂	Electric arcs
ACETYLENE, C ₂ H ₂	
ETHANE, C ₂ H ₆	Local overheating
ETHENE, C ₂ H ₄	
PROPANE, C ₃ H ₆	
HYDROGEN, H ₂	Corona
METHANE, CH ₄	

١

7-8-14 قياس نسبة الرطوبة بالزيت

اختبار قياس الرطوبة بالزيت هو أحد الاختبارات الروتينية التي تجري على عينات الزيت المأخوذة من المحول ، وتقيم كمية الرطوبة حسب حرارة الملفات وحرارة العينة المأخوذة ، وللتدليل على خطورة وجود رطوبة بالمحولات يكفي أن نعرف أن وجود (ppm = part per million) 2000 ppm من الأكسجين المذاب بالزيت يعتبر مدمراً للمحول ، ولذا ففي DGA يعتبر قياس نسبة الرطوبة m/dw مقارنة بالوزن الجاف m/dw (m/dw) وتنسمى أيضاً بنسبة التشبع في العزل الورقي ، تعتبر هذه النسبة ذات مدلول هام وخطير ، فلو صارت هذه النسبة أكبر من 2% فلا بد من وضع خطة عاجلة لسحب الزيت من المحول وإدخاله في مرحلة التجفيف Drying ، ولا يسمح أبداً لهذه النسبة أن تتجاوز 2.5%.

والسبب في ذلك أن تجمع الرطوبة والأكسجين المذاب مع الحرارة هم مفاتيح انهيار السيليلوز في العازل الورقية (Kraft paper) المستخدمة لعزل الملفات ، ويحدث ذلك Degradation بسرعة متزايدة ، ومن ثم ينهار العزل سريعاً.

وتذكر دائماً أن عمر المحول هو تقريباً عمر الورق العازل داخله ، ومن ثم فإن تزايد الرطوبة لضعف القيمة ينزل بالعمر للنصف ، لأن عمر الورق (Kraft paper) يعتمد على نسبة الماء والأوكسجين بالزيت.

ولإعطاء فكرة عن الأرقام الطبيعية فوجود رطوبة 35 ppm عند 60 درجة مئوية بالمحولات ذات الجهد الأعلى من 66kV يعتبر مقبولاً ، أما المحولات الأعلى من 220 kV فلا يجب ألا تتجاوز الرطوبة نسبة 12 ppm عند 60 درجة.

8-8-14 تجفيف زيت المحولات

يجب تفريغ الزيت من الـ tank ونقله لفرن تجفيف إذا تجاوزت الرطوبة النسب المسموح بها ، وبالطبع فهذه طريقة مكافحة وهناك طرق أخرى للوصول لنفس النتيجة بصورة أيسير مثل طريقة hot oil flush حيث يضخ الزيت خلال فلتر ثم يسخن ثم يعود للـ tank فوق Core والملفات .

وهذا الزيت الساخن له قدرة أكبر عن جذب الرطوبة من الزيت البارد من ثم يأخذ بعض من الرطوبة الموجودة بالـ Core والملفات ، وتتكرر العملية ، وكلما كان الزيت الأصلي بالمحلول باردا كلما كانت الكفاءة أعلى. ويعيب هذه العملية بالطبع أنها بطئية نسبيا .

وهناك طريقة ثلاثة حيث يتم عمل Hot oil Spray في وجود تفريغ للهواء ، فحرارة الزيت مع تفريغ الهواء تجعل الرطوبة يحدث لها Flash off فتبخر سريعا و يحدث التجفيف للمحلول .



Vacuum Transformer Oil Purifier/ Dielectric Oil Filtration

9-8-14 مواقيع اختبارات الزيت ومواصفاته

تحتختلف مواقيع فحص الزيت من فترة لأخرى تبعا لاختلاف جهد المحولات بالطرق التالية:

- يجرى فحص الزيت مرة واحدة كل ثلاث سنوات للمحولات والمعدات ذات الجهد 11 ك.ف.
- بالنسبة للمحولات التي جهدها 35 ك.ف. تخbir قوة العزل مرة واحدة في السنة ، ويجرى التحليل الكامل مرة كل ثلاث سنوات.
- يجرى تحليل الزيت للمعدات مرة كل سنة لجهد أكبر من 35 ك.ف.


- يجري تحليل الزيت مرة كل سنة بالنسبة للمخارج الحاملة للتيار المملوئة بالزيت
- يجري تحليل الزيت عقب كل عمرة للمحولات.

أما الحدود التالية للجهد الكهربائي الذي يجب أن يتحمله الزيت قبل انهياره فتعتبر حدود صغرى يجب المحافظة عليها، بحيث بدونها يعتبر الزيت غير صالح للاستخدام :

- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 20 ك.ف. للمحولات ذات الجهد حتى 11 ك.ف.
- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 25 ك.ف. للمحولات ذات الجهد حتى 35 ك.ف.
- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 35 ك.ف. للمحولات ذات الجهد حتى 220 ك.ف.
- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 45 ك.ف. للمحولات ذات الجهد حتى 500 ك.ف.

Infra-Red 10-8-14 اختبار الـ

في هذه الاختبار يتم عمل مسح تصويري لبعض العناصر منها Bushing باستخدام الأشعة الحرارية التي تعطى صورة لمستوى الزيت داخل الجزء المغلق دون فتحه كما في الصورة.

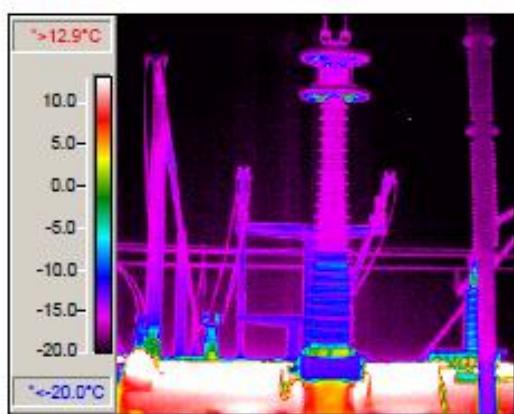

9-14 المجموعة الرابعة : الاختبارات الخاصة بمحولات المحوّل Parameters للمحول

1-9-14 اختبار Transformer Turns Ratio, TTR

اختبار TTR يستخدم لكشف وجود short بين اللفات في الملف الواحد ، وذلك في حالة حدوث انهيار العزل بين اللفات ، وهذا الاختبار يتم فقط أثناء فصل المحول من الكهرباء ، وقد يتربّط عليه خروج المحول نهائياً من الخدمة إذا ثبت وجود انهيار كبير بين لفات الملف الواحد .

ومواصفات ANSI تحدد الحد الأقصى بين القيمة المقاسة والقيمة المكتوبة على الدوائر Nameplate بما لا يتجاوز 0.5% ولمعرفة نتيجة الاختبار نطبق العلاقة التالية


$$\frac{\text{measured value} - \text{rated value}}{\text{rated value}} \times 100 \leq \pm 0.5\%$$

1-9-1-1 الطريقة التقليدية لإجراء اختبار TTR

ويتم إجراء هذا الاختبار بتوصيل واحد من Windings (غالباً الأعلى جهداً) بجهد صغير ثم قياس الجهد الناشئ في الدوائر TAPS المتاحة . ويحسن أن يوضع جهد الاختبار على الجانب الداخلي HV حتى نضمن أن لا يرتفع الجهد في الجانب الآخر عن القيم التي يمكن قياسها أثناء الاختبار .

2-1-9-14 طريقة Ratio Bridge

هذه الطريقة تعتبر من أكثر الطرق دقة في قياس TTR ونسبة الخطأ فيها أقل من غيرها . حيث يتم توصيل ملف الدوائر Secondaries للمحول المراد اختباره على التوازي مع الدوائر Primaries لمحول قياسي ضمن أجهزة الاختبار ، وتوصيلهما معاً مع مولد جهد 8V كما في الشكل 14-10 ، ويستخدم الفولتميتر لقياس جهد الدخول ، وأمبير لقياس exciting current الذي سيسحب من المولد .

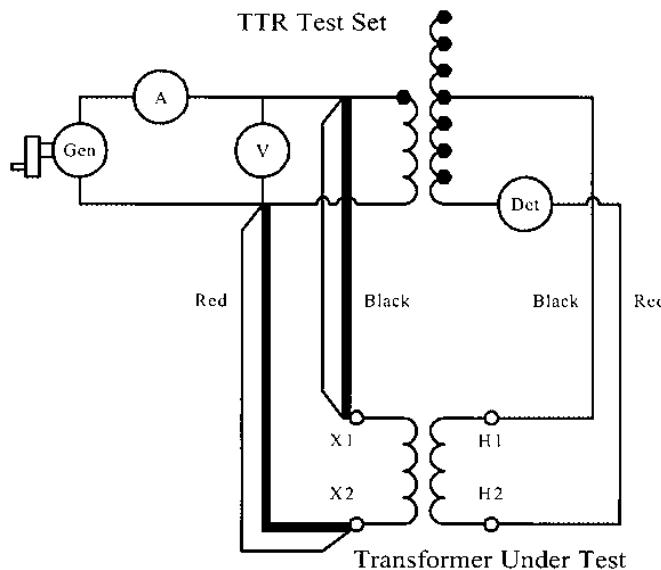

شكل 14-14 : طريقة الـ Ratio Bridge


ويتم توصيل الـ primary لكلا المحولين أيضاً معاً على التوازي ، لكن من خلال جلفانومتر بحيث أنه عندما يكون الجهد المترولد في المحول المراد اختباره يساوي تماماً الجهد المترولد في المحول القياسي فإن الجلفانومتر سيقرأ صفر .

والمحول القياسي (ضمن أجهزة الاختبار) يحتوي على قيم متعددة في primary حتى يمكن ضبط تساوي القيمتين ثم تحسب الـ TTR من المحول القياسي .

نشير هنا إلى أن جهاز فحص نسب التحويل عبارة عن محول أي single phase double wound transformer- يتكون من ملف ابتدائي وملف ثانوي ، وعند إجراء الفحص لمحول فإن الملف الثانوي للجهاز سيكون في حالة ربط توالي مع الملف الثانوي للمحول المراد فحصه أما ملف الابتدائي لجهاز الفحص فيوصل كما ذكرنا على التوازي مع الملف الابتدائي للمحول المراد فحصه (راجع الشكل 14-14) .

14-9-2 اختبار القطبية Polarity test

هذا الاختبار هام جداً لاسيمما عند توصيل محولين على التوازي ، وغالباً فإن الجهاز الذي يقىس TTR هو نفسه يمكنه أن يعطي إتجاه القطبية . ويمكن إجراء الاختبار بطريقة بسيطة كما في الشكل 14-14 .

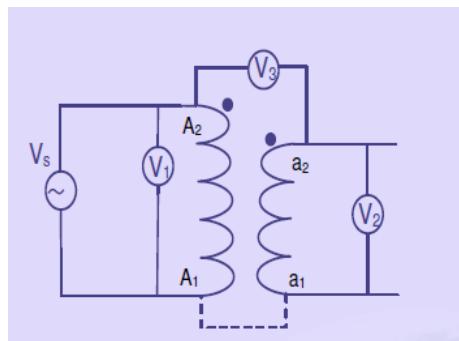



شكل 11-14 : اختبار القطبية

حيث يتم توصيل جهد منخفض(V_s) إلى الـ primary winding وتقراً قيم الفولتميترات V_3, V_2, V_1 فمن معرفة قيمة V_2 يمكن حساب TTR ، ثم ننظر إذا كانت $(V_1-V_2) = V_3$ وهذا يعني أن الـ dot على الرسم سليمة ، بمعنى أن الجهد يرتفع من A_2 إلى A_1 في الـ primary ، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع جهد a_2 بالنسبة إلى a_1 في الـ a1 ، Secondary ، بمعنى أنها (additive polarity) ، والعكس بالعكس.

3-9-3 اختبار قياس DC Resistance للملفات

ويسمى أيضاً باختبار استمرارية التوصيل ، و هذا الاختبار نلجم إليه أحياناً للتأكد من وجود أو عدم وجود توصيلات غير محكمة loose connection على الـ Bushings ، أو على الـ Tap changer ، لأن هذه التوصيلات الغير محكمة DGA ينشأ بسببها High contact Resistance. وهذا الاختبار يؤكد وجود هذا الخلل أو ينفيه لاسيما إذا ثبت من خلال وجود غاز الإيثيلين أو الإيثان أو الميثان ، فعندها يكون هذا الاختبار بمثابة التأكيد ، فهذه الغازات تنتج في أحد الاحتمالات نتيجة وجود وصلات غير محكمة . ودائماً نلجم إليه لاسيما أنه اختبار بسيط جداً ، فقط يتم توصيل D.C supply على الملف وقياس التيار كما في الشكل 14-12 ، ثم قسمة الجهد على التيار لحساب المقاومة . وبالطبع يمكن استخدام جهاز أوميتر مباشرة.


ويتم في هذا الاختبار قياس المقاومة بين كل وجهين من جانب الجهد العالى ، والتأكد من أنهم جميعاً متساوين وأيضاً قياس المقاومة بين كل وجهين من جانب الجهد المنخفض والتأكد من أنهم جميعاً متساوين ، وكذلك قياس المقاومة بين كل وجه نقطة التعادل .

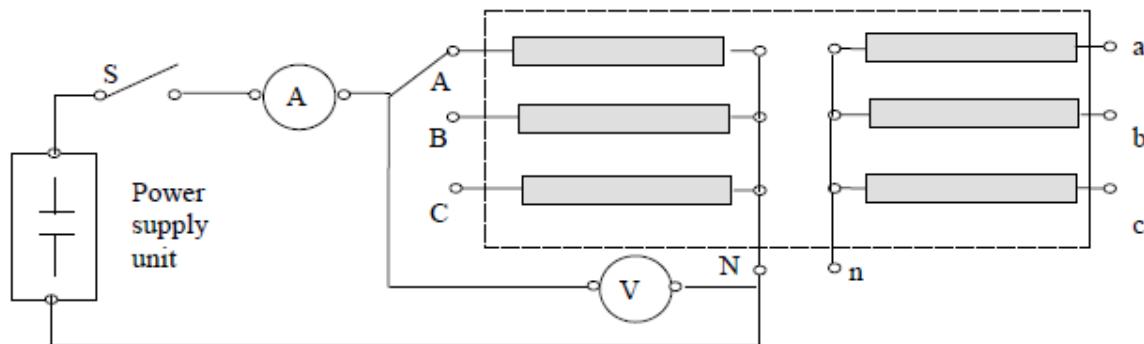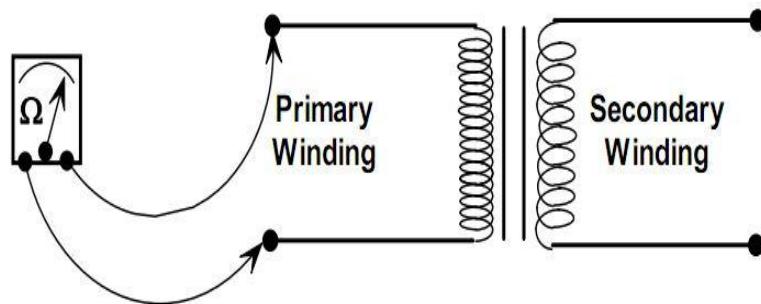

شكل 14-12 : اختبار قياس DC Resistance للملفات في المحولات الأحادية والثلاثية

وهذه الطريقة تصلح جداً مع HV Winding الذي يتميز بتيار منخفض ومقاومة عالية ، أما الـ LV Winding فالقياسات فيها تصبح غير دقيقة بسبب صغر مقاومة هذا الجانب ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام إحدى طرق Resistance-Bridge ومنها على سبيل المثال قنطرة هويستون المشهورة في الشكل 14-13 ، والتي نستخدم فيها المقاومات R_1 ، R_2 المعلومة القيمة ، لقياس مقاومة مجهولة هي R_x وذلك بتغيير قيمة المقاومة R_N حتى نصل لنقطة الاتزان بين الفرعين وعندها يصبح التيار المار في الجلفانومتر يساوي صفر وهذا نطبق القاعدة :

$$R_x = R_N \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

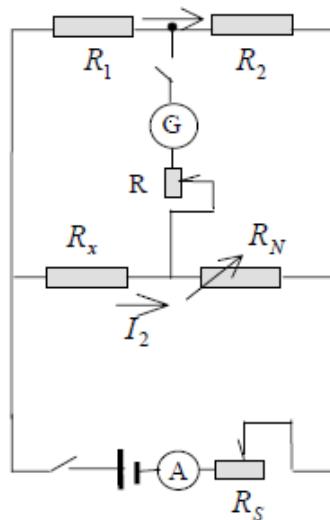

شكل 13-14 : قنطرة هويستون

فى حالة فحص الـ Taps فربما يكون كافياً أن نأخذ قراءات للتاب الأول والأوسط والأخير وبعض شركات الإنتاج تأخذ قراءات كل الـ .taps

وتقارن القيم المقاومة بالقيمة الأصلية المدونة من قبل المصنع ، ونسبة خطأ في حدود 5% تعتبر مقبولة في هذا الاختبار ، ولمزيد من الدقة يجب مراعاة تأثير درجة الحرارة حيث أن المقاومة المقاومة في المصنع كانت عند 75 قياسياً ، ولذا يجب تصحيح القيمة المقاومة في هذا الاختبار إذا كانت درجة الحرارة لل ملفات مختلفة طبقاً للمعادلات التالية :

$$R_2 = R_1 \cdot \frac{235 + t_2}{235 + t_1} \quad (\text{for copper}) \qquad R_2 = R_1 \cdot \frac{225 + t_2}{225 + t_1} \quad (\text{for aluminium})$$


where; R_2 = winding resistance at t_2 temperature

R_1 = winding resistance at t_1 temperature

ويجب إجراء هذا الاختبار في نهاية كل الاختبارات الروتينية لأنه يمكن أن يتسبب في حدوث magnetization في الـ Core ، ومن ثم يؤثر على بقية النتائج التالية إن كانت هناك اختبارات أخرى .

(No Load Losses) Open Circuit Test 4-9-14

في الباب الأول ذكرنا أن الدائرة المكافئة للمحول يمكن أن ترسم كما في الشكل 14-14.

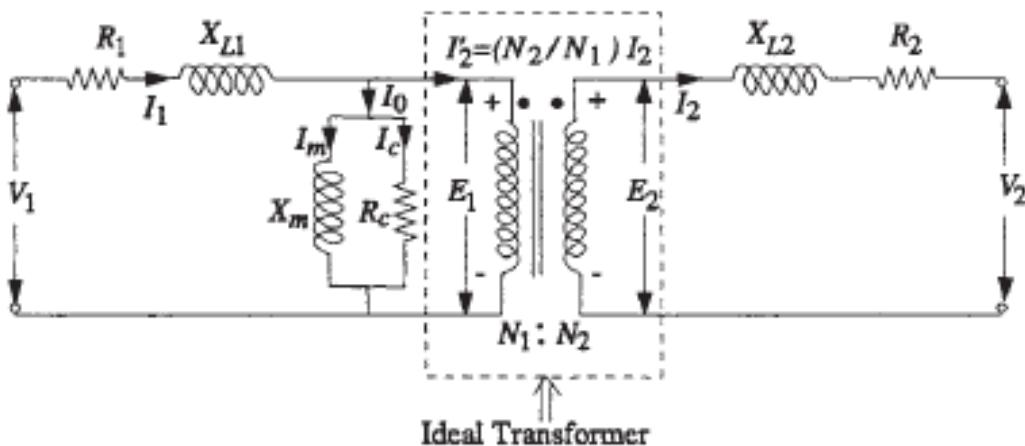


شكل 14-14 : الدائرة المكافئة

والقيم الواردة في الشكل ($X_m \quad R_C \quad X_2 \quad X_1 \quad R_2 \quad R_1$) تحتاج إلى إجراء تجارب لقياسها عملياً (ما لم تكن متوفرة من خلل المصنع) ، وهذه الاختبارات تصبح لازمة إذا أعيد لف المحول بعد إجراء صيانة فيه.

والـ Parameters الخاصة بالمحول جميعاً تقاد من خلال اختبارين أساسيين الأول هو Open circuit test ، والثاني هو Short circuit test ، ومن خلالهما يتم حساب ($X_m \quad R_C \quad X_2 \quad X_1 \quad R_2 \quad R_1$).

1-4-9-14 الهدف من اختبار الـ Open circuit test

الهدف من هذا الاختبار قياس R_C ، X_m ، وكذلك قياس مقدار الـ No load Losses ، وكما هو واضح من اسمه فإننا في هذا الاختبار نوصل أحد الملفين وغالباً LV Winding بمصدر الكهرباء ونترك الجانب الآخر (HV) مفتوحاً كما في الشكل . 15-14

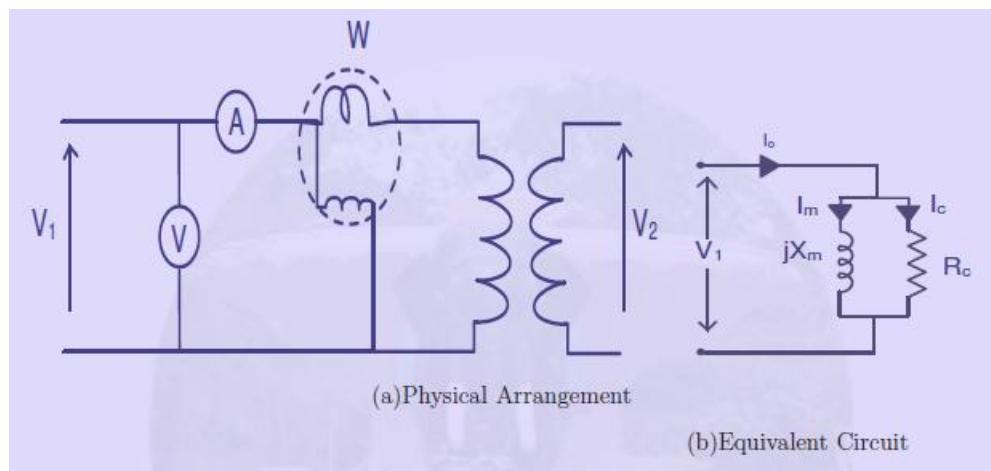

شكل 14-15 : دائرة اختبار الـ Open circuit test

ويتم قياس الجهد والتيار والقدرة المنسوبة في الجانب المتصل بالـ supply ، ولنفرض أن هذه القيم هي V , I_0 , W_0 .

لاحظ أننا اخترنا توصيل الـ LV بمصدر الكهرباء لأننا نحتاج أن يكون الجهد مساوياً للجهد الإسمى لهذا الجانب ، وبالطبع فالأسهل هو توصيل LV وليس HV .

لاحظ أيضاً أن التيار المنسوب في هذه الحالة لن يتعدى 1% من القيمة المقننة للتيار في هذا الجانب بسبب أن الجانب الآخر مفتوح ولا يوجد حمل على المحول ، بمعنى أن التيار المنسوب يمثل فقط exciting current ، وهذا يعني أن power loss في الجانب الابتدائي مهملاً لأن R^2 تعتبر صغيرة جداً .

كما أن الـ Voltage Drop يعتبر أيضاً مهملاً بسبب صغر التيار ، وهذا يعني أن القدرة المقاومة W_0 تمثل فقط الـ Loss لأن الـ primary ohmic loss تعتبر مهملاً كما ذكرنا لصغر التيار المنسوب .

أما التيار المنسوب I_0 فيمكن اعتباره مكون من جزئين :

الأول هو I_C ، وهو الجزء المسؤول عن سخونة الـ Core ، ويمر في الدائرة المكافحة ، الثاني هو I_m Reactive current ، وهو التيار المسؤول عن حدوث magnetization ويمر في الدائرة المكافحة.

ويمكن حساب قيمة I_m كما في المعادلات التالية ، ومنها أيضاً يمكن حساب X_m , R_C .

$$\begin{aligned}
 W_0 &= V_1 I_e = P_{core} \\
 \therefore I_e &= \frac{W_0}{V_1} \\
 \therefore I_m &= \sqrt{I_0^2 - I_e^2} \quad \text{or} \\
 R_e &= \frac{V_1}{I_e} \quad \text{and } X_m = \frac{V_1}{I_m}
 \end{aligned}$$


2- اعتبارات علمية

- هذا الاختبار يعاد حوالي 5 مرات عند قيم 110% ، 105% ، 100% ، 95% ، 90% من القيمة المقننة للجهد ، وفي كل مرة يقاس V ، I_0 ، W_0 .
- إذا اختلفت القيم المقلسة كثيراً عن القيم المدونة على nameplate فهذا يعني أن لدينا مشكلة في القلب الحديدي وربما هناك short بين الـ Laminations ، أو هناك فراغات بين طبقات القلب الحديدي ، أو نتواءات في مقاطع القلب الحديدي.
- هذا الاختبار أيضاً مفيد لمعرفة ما إذا هناك Unsymmetrical Structure في الـ phases بالقلب الحديدي وذلك إذا لوحظ مثلاً أن التيار المسحوب في أحد الـ phases يختلف كثيراً عن التيارين الآخرين.
- وكذلك فإن الصعود بالقيمة إلى 110% من القيمة المقننة للجهد ضروري لمعرفة تحمل المحول للفولتية الزائدة عن المقننة .

5- اختبار Short circuit Test

الهدف من هذا الاختبار هو تحديد قيمة R_1 ، X_1 ، R_2 ، X_2 أو ما يعرف بـ Series impedance في كل جهة من جهتي الدائرة المكافئة للمحول . ويسمى هذا الاختبار أيضاً بـ Percent Impedance test ، ويسمى أيضاً بالـ test Z% . ويسمى كذلك بالـ Load Losses test ، والسبب في اختلاف التسمية هو أننا نحصل على كل هذه المعلومات من هذا الاختبار .

وكما يبدو من اسمه فإننا نوصل مصدر الكهرباء هذه المرة في جهة ونجعل الجهة الأخرى للمحول short ، وغالباً أيضاً نوصل جهة الـ HV بمصدر الكهرباء ، ونجعل جهة الـ LV هي الـ short ، ونأخذ القياسات V ، I ، W_{SC} من جهة الـ HV كما في الشكل 14-16 .

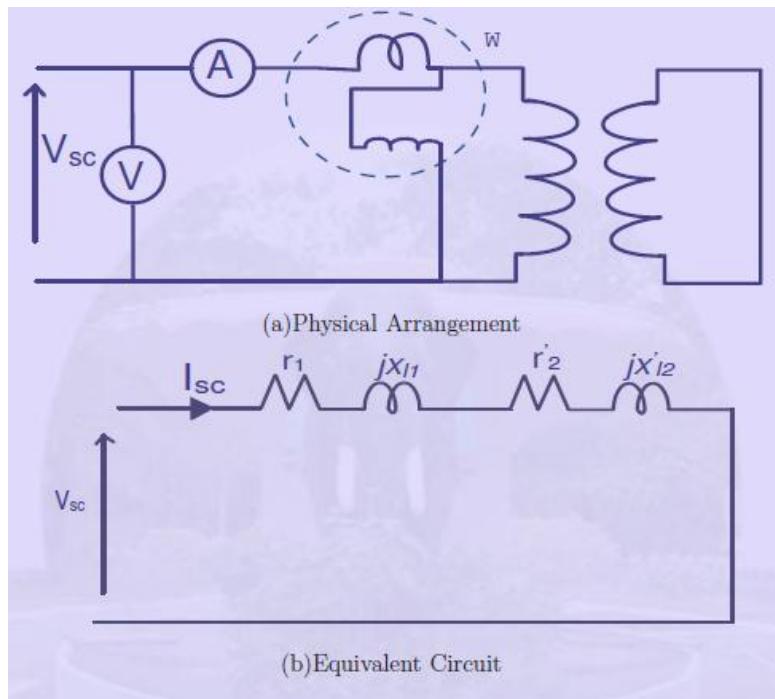

شكل 14-16 : اختبار الـ Short circuit Test

وكما ذكرنا في الباب الأول بان المحول الذي له $Z\%$ تساوي مثلاً 5% فهذا يعني أن 5% فقط من الجهد كافي لجعل I_{sc} يسري في الجهة الأخرى التي هي (short) وهذا مفهوم ، فطالما أن الحمل تقريباً له zero impedance لأن short جهد في جهة المصدر سيجعل التيار مرتفعاً جداً في الجهة الأخرى . ولذا يسمى الجهد اللازم لمير الـ I_{sc} في جهة الـ V_{sc} يسمى بالـ short voltage ، وهو قيمة الجهد الصغير الذي نستخدمه في هذا الاختبار .

الآن جهة الـ H.V موصولة بجهد قدره 5% من القيمة الإسمية ، ومن ثم لا تتجاوز قيمة تيار exciting current حوالى 2% من قيمته الأصلية التي تمر إذا كان الجهد كاملاً ، وهذا يجعل الطاقة المفقودة في shunt circuit (الموصولة على التوازي) وهي التي نسميها بالـ No load loss مهملاً تماماً (جهد صغير وتيار صغير) ، ومن ثم يمكن أن نهمل الـ branch المفقودة في series impedance ، والتي تمثل في الرسم بال مقاومات R_1 و R_2 ، حيث R_2 هي صورة R_1 كما تبدو في الجهة الأخرى.

$$R'_2 = R_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

الآن القدرة W_{sc} هي القدرة المستهلكة في R_1 ، R_2 معاً ، حيث يمكن الحصول على قيمتهم وكذلك (X_1, X_2) كما في المعادلات التالية .

$$\begin{aligned} W_{sc} &= I_{sc}^2(r_1 + r'_2) \\ Z_{sc} &= \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \\ (x_{l1} + x'_{l2}) &= \sqrt{Z_{sc}^2 - (r_1 + r'_2)^2} \end{aligned}$$

. والخطأ المقبول هنا لا يتجاوز 10% من القيمة الموجودة في nameplate

لاحظ أن الخطأ المتوقع كبير نسبياً لأن القيم التي حسبت بالمصنع كانت محسوبة والمحول تحت التحميل الكامل ، وهو ما يصعب عمله في معظم الأحيان في الواقع العملي .

1-5-9-14 أهمية هذا الاختبار

- بالإضافة لمعرفة قيمة الـ Parameters الخاصة بالمحول فإن هذا الاختبار يتم عمله أيضاً أحياناً لاكتشاف أي عيوب deformation في الملفات نتيجة الشحن والنقل أو نتيجة short داخلي أو توصيلات أرضية خاطئة.
- ويستخدم أيضاً في حالة وجود ارتفاع غير مبرر في درجة الحرارة حيث يتم معرفة phase المعيّب إذا وجد فيه تيار أعلى من الـ Two-phases.
- تنذّر أنه في حالة الربط على التوازي مع محول آخر يجب أن تكون percentage impedance معلومة ، وهو ما نحصل عليه أيضاً من هذا الاختبار. أيضاً من المعلوم أن الـ short circuit level تتحدد قيمة بناء على قيمة الـ percentage impedance ومن ثم تتحدد مواصفات الـ CB الذي سيحمي المحول.

ملاحظة

قد يكون الـ Percentage V. الخاص بالمحول مرتفع (على سبيل المثال فإن 5% من محول 132 kV معناه أننا نحتاج لجهد قدره 6.6 kV ، وهذا أحياناً لا يكون متوفراً بالموقع فعندها يمكن استخدام أي جهد منخفض متاح بالموقع ، ثم يتم تصحيح للقيمة حسب المعادلة التالية .

$$\%Z = \frac{\text{applied voltage}}{\text{measured current}} \times \frac{\text{rated current}}{\text{rated voltage}} \times 100$$

Load Test 6-9-14 اختبار

جميع الاختبارات السابقة سواء short circuit أو open circuit كانت تتم بدون تحمل حقيقي للمحول ، ومن ثم فلو وصول إلى قيمة حقيقة للـ loss لابد من تحمل المحول تحميلاً كاملاً ، وذلك إذا كانا مثلاً نريد حساب كفاءة المحول بدقة أو حساب قيمة Regulation . فهناك بعض أنواع من الـ loss لا تظهر إلا في وجود الجهد الكامل أو التيار الكامل مثل stray loss ، وهذا لا يحدث في الاختبارات المكافئة التقريبية السابقة.

وبالطبع يجب أن يكون التحميل سليماً بحيث لا يؤدي إلى ارتفاع زائد في الحرارة ، وفي نفس الوقت تتحقق الظروف الطبيعية للتشغيل وتصبح القياسات أقرب للواقع بدلًا من الاختبارات التقريبية السابقة . لاحظ أن جزء من القدرة يذهب أيضاً في تشغيل أجهزة التبريد أثناء التحميل الحقيقي وهذه أيضاً لا تظهر في الاختبارات المكافئة .

كل ما سبق يؤكد ضرورة عمل اختبار حقيقي للمحول وهو ما يعرف بـ load test .

1-6-9-14 صعوبات هذا الاختبار

قد يكون ممكناً عمل هذا الاختبار في المحولات الصغيرة حيث يمكن تحمل المحول بالحمل المقنن بسهولة ، أما المحولات الضخمة فهناك مشكلة في عمل تحمل كامل داخل المختبر والوصول للتيار المقنن لاسيما في الجهود العالية والتياريات المرتفعة .

ومن المعلوم أن كفاءة المحول تكون حول 99% ، فهذا يعني أن القدرة المفقودة داخل المحول ستكون 1% فقط بينما 99% من القدرة يجب أن تستهلك خارج المحول خلال الحمل الخارجي وهذه طاقة كبيرة لا يمكن إصاغتها في مجرد اختبار روتيني . وهذا يؤدي بنا إلى أسلوب خاص لعمل الـ load test ، بحيث يعطينا النتائج المرجوة ويختلف في نفس الوقت عن المفهوم الصريح للاسم ، وهذا الأسلوب الخاص لإجراء هذا الاختبار يعرف بـ Back to Back test .


Back to Back Test 7-9-14 اختبار الـ

لإجراء هذا الاختبار نحتاج لمحولين اثنين متماثلين ومتصلين بطريقة Back to back أى بالعربي "خلف خلف" ، كما في الشكل 14-17 ، حيث يتم توصيل جهد مناسب (V_2) للـ Loop التي تتضمن الـ two Secondary بحيث يمر فيهما تيار يساوي Rated current ، ومن ثم فهو المصدر المسؤول عن تغذية تيار يساوى تيار الحمل ، لكن هذا التيار لا يفقد فى مقاومة كبيرة ، بل مجرد يمر فى ملفات الثانوى للمحولين ، ومن ثم فالقدرة المفقودة هى فقط الـ Copper Loss فى المحولين الناتجة عن مرور التيار المقنن .

أما المصدر (V_1) المتصل بملفي الابتدائي فهو قادر على تمرير تياري لا excitation في الملفين الابتدائيين ومن ثم فهو مصدر لا Core loss .

لاحظ أنه لا يوجد حمل حقيقي ومن ثم لا توجد طاقة ضائعة باستثناء لا copper loss و Core loss ، وهذا يعني أن قدرة المصادرين V_1 و V_2 ليست كبيرة .


لاحظ أن القدرة (أو التيار) الواردة إلى الملف الثانوي الثاني - الذي يحمل كحمel بالنسبة للمحول الأول - ترجع مرة أخرى للمصدر ، ولذا سمي الاختبار بالـ Back to Back . وتعتبر القدرة المقاومة من خلال هذا الاختبار أقرب للواقع لأن كلًا من الابتدائي والثانوي يمر فيها التيار المفتوح لكل جانب .

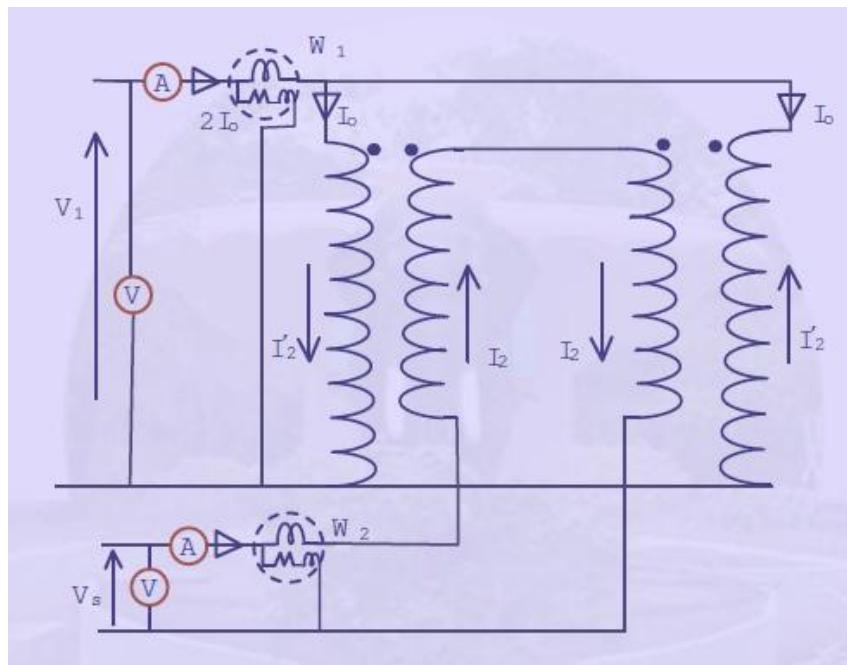

شكل 17-14 : طريقة Back to back

8-9-8 اختبار تحديد الـ Vector Group

أحسن وأسهل طريقة لذلك هو أن توصل المحول كما في الشكل 17-18 ، حيث هناك Short Phase R ، و Phase-a ، أي هو نفسه بين A و Phase-A حسب اختلاف التسمية .

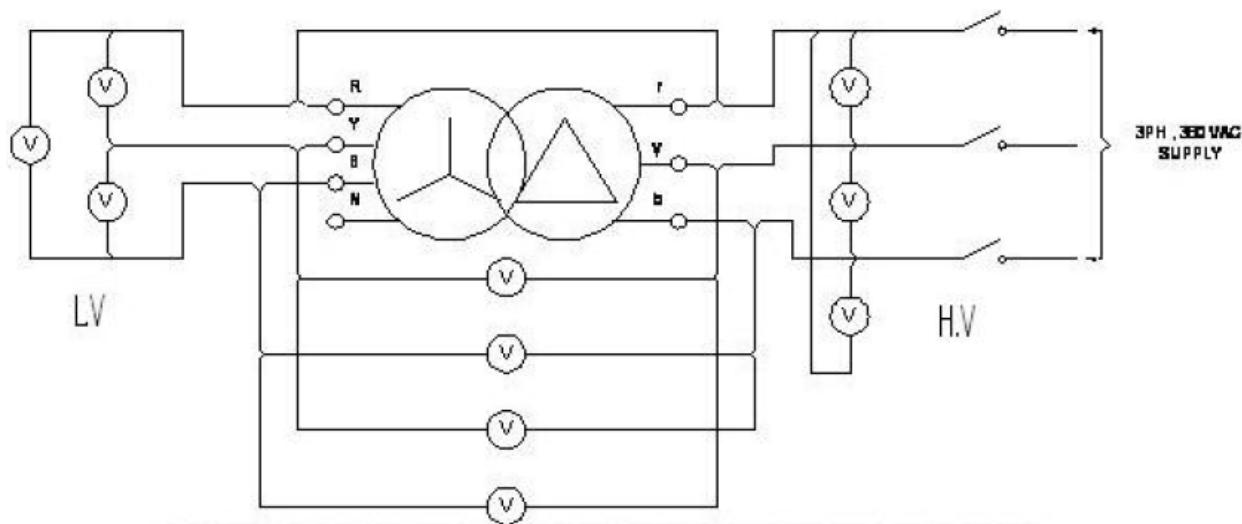

شكل 14-18 : اختبار تحديد المجموعة الاتجاهية

ثم تسجل قراءات كافة أجهزة الفولتميتر المركبة ، وتقارن النتائج بالقيم المسجلة بالجدول القياسي التالي ، ومنه تحدد رقم المجموعة الاتجاهية.

1W-2w	<	1V-2w	=	1W-2v	>	1W-2w	<	1U-1V	*
1W-2w	<	1V-2w	>	1W-2v	=	1W-2w	<	1U-1V	1
1W-2w	<	1V-2w	>	1W-2v	<	1W-2w	<	1U-1V	2
1W-2w	<	1V-2w	>	1W-2v	<	1W-2w	\geq	1U-1V	3
1W-2w	<	1V-2w	>	1W-2v	<	1W-2w	>	1U-1V	4
1W-2w	=	1V-2w	>	1W-2v	<	1W-2w	>	1U-1V	5
1W-2w	>	1V-2w	=	1W-2v	<	1W-2w	>	1U-1V	6
1W-2w	>	1V-2w	<	1W-2v	=	1W-2w	>	1U-1V	7
1W-2w	>	1V-2w	<	1W-2v	>	1W-2w	>	1U-1V	8
1W-2w	>	1V-2w	<	1W-2v	>	1W-2w	\geq	1U-1V	9
1W-2w	>	1V-2w	<	1W-2v	>	1W-2w	<	1U-1V	10
1W-2w	=	1V-2w	<	1W-2v	>	1W-2w	<	1U-1V	11

وإذا كنت معتاد على الترميز بـ ABC ، فلنفترض أن لديك محول أقطابه a b c Secondary Winding الآخر

ولاجراء الفحص يتطلب تسليط 3-phase voltage على ملف الجهد العالي (الابتدائي) ، مع ربط short بين A - a ثم قياس الفولتية بين كافة الأطراف كما ذكرنا ، ومن قياس قيم الجهد تكون النتائج واحدة مما يلى :

فهذا يعني ان المحول مربوط بزاوية 330 درجة

$$C_c = B_b \quad = \quad B_c < C_b$$

فهذا يعني ان المحول مربوط بزاوية 30 درجة

$$B_b = C_c \quad = \quad C_b < B_c$$

فهذا يعني ان المحول مربوط بزاوية صفر درجة

$$B_b = C_c \quad < \quad B_c = C_b$$

الفصل الخامس عشر

صيانة المحولات الرئيسية

لإعطاء فكرة عن قيمة وأهمية عملية الصيانة للمحولات يكفي أن تعرف أن المحول المرتبط بمولد Generator Step Up GSU تبلغ قدرة الواحد من هذا النوع عدة مئات من MVA ويتكلف تصنيعه ما يقرب من 20 مليون جنيه ويستغرق تصنيعه نحو السنتين ، فإذا خرج واحد من هذه المحولات من الخدمة فمعناه أن وحدة التوليد المرتبطة به قد خرجت أيضا وهذا يعني خسارة هائلة ، ومن ثم وجوب الاهتمام الكامل بصيانة المحولات فهي عنصر حساس ورئيسي في الشبكة الكهربائية.

ويرنامج صيانة المحولات عموماً يعتمد على قراءات دورية تؤخذ من المواقع بعضها يومي أو أسبوعي مثل ملاحظة مستوى الزيت ودرجة الحرارة ، وبعضها له دورية أكبر من ذلك مثل اختبار عينات الزيت وتحليلها. وربما كانت هناك رقابة على المحول من خلال SCADA System لكنها لا تغنى أبداً عن ملاحظات رجال الصيانة ذوي الخبرة.

هناك أنواع مختلفة من المعلومات التي يمكن الحصول عليها لتخطيط برنامج الصيانة ، وبعض هذه المعلومات يمكن الحصول عليه بمجرد النظر ، كأن يلاحظ المراقب أن الصمامات موضوعة بطريقة غير صحيحة أو أن Radiator لا يعمل أو يلاحظ صدور أصوات غير اعتيادية سواء من المضخات أو المراوح أو غيره ، وقد يلاحظ أيضاً وجود بقع من الزيت أو شروخ ، وكل هذا يستلزم وجود فريق مدرب وكفاء ليكتشف ذلك بمجرد النظر. والبعض الآخر من المعلومات يمكن الحصول عليه من خلال فحص مؤشرات مختلفة ، كمؤشرات الحرارة والتي من أهمها بالطبع المؤشرات الخاصة بالزيت فهي تقيس الحرارة الداخلية للزيت عند نقطة علوية باستخدام Probe خاص بهذه العملية.

هناك نوعان من الصيانة الدورية للمحولات :

- الأول لا يحتاج إلى إخراج المحول من خزانه الرئيسي وفترة الصيانة تكون بمعدل مرة واحدة في السنة تقريباً .
- والنوع الثاني الذي تتطلب الصيانة فيه إلى إخراج المحول من الخزان ويتم ذلك مرة واحدة كل 10 سنوات على وجه التقرير.

1-15 أهم الفحوصات الخارجية

هناك عدة فحوصات ومتابعات لقيم مؤشرات في المحول يجب النظر إليها دوريًا ومن أهمها:

1-1-15 فحص الـ Tank

يجب فحص الـ Tank ظاهريا للتأكد من خلوه من أي شقوق أو صدأ أو أي مظاهر من مظاهر تسرب الزيت ، لاسيما في أماكن وجود الـ Bushings والصمامات واللحامات وبالطبع هذا يشمل الفحص البصري للـ Flanges .

ويقوم الفاحص بملحوظة وتسجيل حالة ربط الصواميل وكذا سطح وأنابيب الـ Radiator . أما إذا كان الخزان قد جري استبداله تحت ظروف معينة ففي هذه الحالة يجب التأكد من القياسات والأبعاد من ارتفاع وعرض وسمك الخزان وكذا مواسير التبريد من أعدادها وترتيبها وأقطارها . وتعطي أهمية متزايدة للتأكد من عدم تواجد شقوق أو ثقوب - حتى وإن كانت ضئيلة وبسيطة - يحتمل رشح الزيت منها إلى جانب التأكد من طلاء الخزان وتناسقه كوحدة متكاملة.

2-1-15 فحص غطاء المحول :

ويشمل ذلك ملاحظة الغطاء نفسه والتأكد من خلوه من الانبعاج أو أي ضرر ميكانيكي آخر وكذلك مناطق اللحام واحتمالات رشح الربط إلى جانب فحص أجزاء المحول الأخرى المثبتة على غطاء المحول مثل مخارج التيار للجهدين الابتدائي والثانوي خاصة سلامة العزل من التشغق أو الخدش أو التصدع وربطه وإحكامه. كما يجب ربط أطراف المخارج والتأكد من نوعية العزل المستخدم للجهد الابتدائي وكذا الثانوي وعددها وخلو الأطراف من آثار الانصهار (Arc) أو القطع أو الحرارة العالية غير العادية وكذلك وضع اللحام ونظافة العزل.

3-1-15 فحص الخزان المساعد :

يقوم الفاحص بملحوظة موقع الخزان المساعد والمسافة بينه وبين الأجزاء الحاملة للتيار ، والتأكد من خلو الخزان من الضرر الميكانيكي الخارجي ، وعدم وجود أي رشح من الزيت في مواضع الربط واللحام وكذا ملاحظة سلامة مبين الزيت والصبابير والشكل العام للخزان. ويلحق به فحص ماسورة الحماية الغازية (ماسورة التسريب) ملاحظة أبعادها وزاوية ميلها وغضائتها الزجاجي وكذا عدم رشح الزيت من مواضع الربط عند قاعدتها وملاحظة جودة أدوات الربط.

4-1-15 فحص الـ Winding Temperature Indicator

مجموعة قياس درجة حرارة الملفات تعتمد غالبا على مبدأ التقريب الرياضي أو الـ Simulation للوصول لدرجة حرارة الملفات حيث يصعب عمليا قياس درجة حرارتها مباشرة لصعوبية وضع Sensors داخل الملفات. لكننا ننحاب على ذلك بوضع الـ Sensors في أماكن قريبة ثم عمل تقريب رياضي للوصول لمعرفة أعلى قيمة حقيقة لدرجة الحرارة بالملفات والتي تسمى بالـ .Hot Spot



وهناك طريقة أخرى لقياس الـ Hot Spot لل ملفات وذلك باستخدام Current Transformers, CTs لقراءة قيم التيار ثم استخدام هذه القيم في تقدير الحرارة الناشئة عن مرور هذا التيار من خلال دوائر كهربائية . وحديثاً استخدمت Fiber Optic Sensors داخل الملفات أثناء تصنيع المحول لتعطي قيم حقيقية مباشرة عن حرارة الملفات وبالطبع فهذا أدق وأفضل.

5-1-15 مقارنة قيم مؤشرات الحرارة

أثناء وجود المحول بالخدمة يفترض أن تكون درجة الحرارة المؤخوذة من Winding Temperature Indicator أعلى من تلك المؤخوذة من Top Oil Temp indicator بمقدار حوالي 15 درجة مئوية ، وهذا منطقى لأن حرارة الملفات هو المصدر الرئيسي لرفع درجة حرارة كافة العناصر بما فيها الزيت ، فإذا لم تكن كذلك فهذا يعني أن أحدهما أو كلاهما (مؤشر حرارة الملفات أو مؤشر حرارة الزيت) غير سليم. أما إذا كان المحول خارج الخدمة فيجب أن تكون الدرجتين متساوين تماماً.

6-1-15 فحص مؤشر مستوى الزيت في الـ Conservator

هذا المؤشر له أهمية كبرى ، وذلك لأهمية الزيت في موضوع العزل والتبريد كما ذكرنا ، وهذا المؤشر ويعرف بالـ Liquid Level, LL يكون غالباً دائري الشكل ويثبت في جانب الـ Tank ومزود داخلياً بعوامة تحرك مؤشره كلما تغير وضع الزيت كما في الشكل 1-15 .

15-2-2 فحص مؤشر سريان الزيت Oil Flow Indicator

هذا المؤشر يستخدم إذا كانت هناك مضخات مستخدمة مع المحول وذلك لضمان أن الزيت يسري ويدور بكفاءة ، فلو انخفض معدل السريان إلى 5 Ft/sec فسوف يبدأ المؤشر في الحركة ولكنه لن يعطي إنذارا إلا إذا توقف السريان تماما.

مع ملاحظة أنه في بعض الأحيان يحدث إنعكاس لاتجاه سريان الزيت وهذا لا يمكن اكتشافه بفحص المؤشر لكن يمكن اكتشاف ذلك بقياس تيار المотор ، فإذا حدث إنعكاس لاتجاه سريان الزيت فسيكون التيار أعلى قليلاً من قيمته المقننة. علماً بأن قيمة تيار المotor بصفة عامة تعتبر مؤشر على حالة المضخة.

وعند وجود أي تغير يجب فحص الصمامات الموجودة في مسار الزيت فوراً . وقد لوحظ أن تراكم الزيت الكدر والتصاقه بالمواسير يعيق سريان الزيت ويؤدي إلى ارتفاع في قيمة التيار المقاس.

ومضخة الزيت يمكن أن تسبب في مشكلة من نوع آخر وهي إذا حدث تآكل في الداء Bearing فهذا سيتسبب في ارتفاع نسبة المعادن بالزيت ويمكن اكتشاف ذلك من خلال تحليل الداء DGA ، فإذا وجد أن نسبة المعادن مرتفعة بالزيت يجب فوراً إصلاح الداء Bearing وإلا فإن زيادتها لقيم مرتفعة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حدوث Flashover داخل الزيت محدثة كارثة.

15-2-3 فحص المراوح

عند فحص المروحة فإن أهم شيء يجب التأكد منه هو اتجاه دوران المروحة ، حيث يجب أن يكون اتجاه دوران الهواء إلى الخارج وليس العكس ويمكن معرفة ذلك بوضع اليد أمام المروحة وفي هذه الحالة يجب أن يدفع الهواء اليد بعيداً ، لأنه لو انعكس الاتجاه فهذا يعني أن المروحة تدفع الهواء الساخن الذي مر على الداء Rad إلى المحول لتزيد من سخونته وهذا بالطبع خطأ فاتل.

ومن الفحوصات الشكلية المرتبطة بالمروحة أنك إذا مررت بالمحول في يوم حار فيجب أن تتوقع أن تكون جميع المراوح تعمل فإذا وجدت مروحة متوقفة فهذا يعني وجود خلل بها على عكس لو مررت بالمحول في يوم بارد فيجب أن تتوقع أن تجد مروحة أو أكثر في حالة توقف.

وأخيراً يجب متابعة صوت المروحة ، وهذا لا يدركه غير الفنى الخبير المتابع دائماً للمحول فإن أي تغيير في الصوت معناه مشكلة ما.

15-2-4 مشكلة تسرب الزيت

قد يحدث التسريب نتيجة شرخ أو لحامات سيئة أو من خلال الداء Flanges ، ومنها قد تتسرب الرطوبة أيضاً للداخل فتصبح المشكلة مزدوجة : انخفاض الزيت وتتسرب الرطوبة ، ولذا فالعلاج السريع مهم جداً ، ويستخدم لذلك مادة الداء Epoxy أو

غيرها من المواد اللاصقة. وقد تحتاج لعمل لحام لهذه الشروط إذا كانت كبيرة ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون اللحام بحذر حتى لا تتسرب غازات للداخل ، وفي كل الأحوال يجب عمل DGA قبل وبعد عملية اللحام. أما إذا كان الشرخ عميقا فيجب تفريغ المحول من الزيت أولا قبل إجراء عملية اللحام.

15-3 تحليل مشاكل المحولات

1-3-15 مشاكل ارتفاع درجة حرارة المحول .

المشكلة	السبب	الحل
درجة الحرارة مرتفعة داخل المحول (الزيت أو الملفات)	(1) الهواء المدفوع غير كاف	- يجب التأكد من أن سريان الزيت طبيعي وكذلك الهواء
	(2) المبردات ليست نظيفة (بها شوائب)	- يجب تنظيف المبردات من الداخل من أي شوائب وذلك باستخدام الهواء المضغوط .
	(3) زيادة التيار	- تقليل الحمل إن أمكن - يمكن تقليل درجة الحرارة بتحسين معامل القدرة للأحمال - مراجعة الدوائر الموصولة بالتوازي واختبار نسب التحويل للمحولات Z
	(4) ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط .	- يتم علاج هذا بالتهوية الجيدة لغرفة المحولات
	(5) التبريد غير كاف	- لو أن تبريد المحول عن طريق استخدام وحدات تبريد (مراوح) يجب مراجعة وحساب كفاءة الوحدات المركبة و عددها .
	(6) انخفاض مستوى الزيت في المحول .	- يجب تزويد المحول بالزيت إلى المنسوب الصحيح .
	(7) زيت ملوث بالألياف Sludge Oil	- في هذه الحالة يستخدم مرشح ذو قوة ضغط
	(8) قصر في القلب الحديدي	- إجراء اختبار تيار Exciting Current وكذلك معاوية المحول بدون حمل

Oil Troubles 2-3-15 مشاكل زيت المحول

الحل	السبب	المشكلة
التأكد من أن فتحات التهوية لغرف المحولات غير مسدودة أو معوقة التهوية	(1) زيادة كثافة بخار الماء في الجو المحيط بالمحول بسبب التهوية غير الجيدة	1-انخفاض قيمة العزل الكهربائي للزيت
يجب تركيب واحد آخر جديد	(2) تحطم رق المحول Broken relief diaphragm	
مراجعة هذه الأشياء	(3) تسريب الفلانشات والوصلات الموجودة ببنك المحول	
ترشيح واختبار قوة العزل الكهربائي	(1) تلوث الزيت بالألياف	2- تغير لون الزيت بصورة سيئة
القيام باختبار قوة عزل الزيت الكهربائية على الفور والتأكد من أن قيمته سلية	(2) كرينة الزيت نتيجة الأقواس الكهربائية	
- تقليل الحمل إن أمكن - تحسين التبريد واختبار عملية تتبع مجموعات التبريد في العمل .	(1) ارتفاع درجة حرارة المحول	3- أكسدة الزيت (الحموضة)

3-3-15 المشاكل الكهربائية Electrical Troubles

1- أعطال الملفات:

وهناك ثلاثة أنواع من الأعطال المتعلقة بالملفات : الأول هو حدوث Short Circuit او قصر داخل الملف ، والثاني حدوث قطع أو Open Circuit بالملف. والثالث هو حدوث Short بين Two Phases.

أولاً القصر (Short) داخل الملف.

أ. كيفية الاستدلال عليه: ويستدل عليه من اشتغال الد Buchholz Relay أو حدوث ارتفاع غير عادي في حرارة الزيت أو ارتفاع غير عادي في شدة التيار الابتدائي.

ب. أسبابه : من أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث Short الصواعق ، أو تدهور قوة العزل الكهربائي للملف أو تلف العازل بسبب ميكانيكي أو بسبب التقادم أو بسبب انخفاض مستوى الزيت في هذا الموضع وربما بسبب حدوث تحمل زائد overload.

ت. الحل : قياس مقاومة الملفات في كل الد phases باستخدام جهد DC منخفض حيث سيظهر الدخان في منطقة الد Short ، ثم يبدأ الإصلاح. ويجب أيضا التأكد من مستوى الزيت وسلامة منظومة التبريد.

ثانياً القطع (Open Circuit) داخل الملف.

أ. كيفية الاستدلال عليه: يستدل عليه بسبب تولد شرارة Arc عند نقطة القطع وتحلل الزيت.

ب. أسبابه : ضعف اللحام ، أو احتراق الموصل بسبب قصر انفصال الد terminals بسبب قوى كهرومغناطيسية ناتجة عن قصر قوى.

ت. الحل : الفحص بواسطة أميتر لقياس تيار كل Phase وقياس مقاومة الملفات كما في العطل السابق في توصيلية الدلتا للأوجه الثلاثة ، وفي حالة القطع الكامل ستتجد أن المقاومة متساوية في الوجهين السليمين أما في الوجه المقطوع فستحصل على ضعف قيمة المقاومة . أما لو كان القطع غير كامل فستجد أن مقاومة الوجه المعطوب أكبر بنسبة ما - لكن ليس الضعف- من الآخرين .

ثالثاً القصر بين Two Phases

أ. كيفية الاستدلال عليه: يستدل عليه بسبب اشتغال أجهزة الحماية الغازية وتطاير الزيت من ماسورة الحماية.

ب. أسبابه: تلف العازل الرئيسية بسبب التقادم - رطوبة في الزيت - انخفاض مستوى الزيت - ارتفاع كبير في

الجهد الكهربائي بسبب صاعقة مثلا.

ت. الحل : فحص الملفات بواسطة الميجر.

4-3-4 أعطال القلب الحديدي

أعطال القلب المغناطيسي متعددة ، ومنها :

ضعف العزل بين صفائح الشرائح:

- أ. كيفية الاستدلال عليه: يستدل عليه من تدهور حالة الزيت كارتفاع حموضته وانخفاض عازليته وكذلك يستدل على هذا العطل من ارتفاع نسبة No-load Loss .
- ب. أسبابه : التقادم سواء كلى أو موضعى
- ت. الحل : إخراج القلب وتجديد العزل ثم عمل فحوصات.

احتراق صفائح الشرائح:

- أ. كيفية الاستدلال عليه: يستدل عليه من ظهور الغازات فى الد Buchholz واستنشاق رائحة احتراق الزيت وتغير لون الزيت للأسود.
- ب. أسبابه : حدوث Short Between نقطتين معدنيتين داخل المحول بسبب انهيار العزل بينهما ، أو بسبب تلف عازل الربط للشرائح.
- ث. الحل : إخراج القلب وتجديد العزل ثم عمل فحوصات.

صوت غير طبيعي :

- أ. كيفية الاستدلال عليه: أى شخص متتابع لحالة المحول يوميا يمكنه أن يعرف الصوت الطبيعي من غير الطبيعي.
- ب. أسبابه : ضعف عملية ربط الشرائح - ضعف الربط لمجموع القلب - ارتفاع غير طبيعي فى جهد الابتدائي.
- ت. الحل: التأكد من جهد الابتدائي أو إخراج القلب وإحكام ربطه.

صوت مسموع للأقواس الكهربائية الصغيرة.

- أ. يستدل عليه من تصاعد صوت الشرر الكهربى من داخل المحول عند ارتفاع الجهد
- ب. أسبابه : قطع سلك الأرضى - أجزاء معدنية داخل المحول غير مؤرضة.
- ت. الحل : يجب التأكد من أن كل الأجزاء المعدنية داخل المحول مؤرضة مثل القلب الحديدي والكلامبات الخاصة به .

5-3-15 مشاكل أخرى منوعة :

1- الوميض (Flash Over) المرتفع على Bushings :

أ. أسبابها : صواعق ، تلوث البوشنجات

ب. الحل : مراجعة والتأكد من الوقايات ضد الصواعق كافية بورسيلين البوشنجات على فترات زمنية تعتمد على تلوث المنطقة .

2- قيمة جهد غير صحيحة

أ. السبب : نسبة التحويل غير مضبوطة

ب. الحل : إما تغيير لوحه الأطراف Terminal board وضبط النسبة أو تغيير توصيلة المحول .

ملاحق الكتاب

الملحق الأول

فراحة لوحه بيانات المحول

Name Plate Reading

البيانات الهمامة والأساسية الخاصة بالمحول تدون بالحفر على صفيحة معدنية تعرف بالـ Name Plate ، ثم تثبت على جدار المحول. ويتوقف حجم المعلومات التي تدون على الـ Name Plate على حجم المحول نفسه والقدرة المنقولة خلاه ، فكلما كان المحول كبيرا كلما زادت المعلومات التي يجب تدوينها على لوحه بياناته. وسنعرض في هذا الملحق نماذج لمحولات متعددة القدرة ونشرح أهم البيانات المدونة عليهم وكيفية الاستفادة من هذه البيانات.

بداية ، فإن المعلومات المدونة على لوحه البيانات ستكون بعض أو كل البيانات التالية حسب حجم المحول ، (والترتيب هنا غير مقصود) :

أولاً معلومات سريعة

- 1 اسم الشركة المصنعة : وهو ضروري للتواصل معها في حالة وجود أعطال أو مشاكل في الصيانة.
- 2 سنة التصنيع Manufacture Date : قد توضع منفردة في بعض المحولات
- 3 عدد الأوجه No of Phases : هل هو 1-Ø أم 3-Ø .
- 4 أقصى ارتفاع مسموح به في درجة الحرارة Max Temp rise : ويقصد به أقصى ارتفاع فوق درجة الحرارة العادية.
- 5 التردد Frequency
- 6 القطبية Polarity
- 7 نوع العزل Insulation Class
- 8 رقم مسلسل Serial number
- 9 القدرة Rated Power
- 10 مجموعة التوصيل الاتجاهية Vector Group connection
- 11 جهد المعاوقة Impedance voltage
- 12 زمن الفصر Short circuit time
- 13 الوزن الكلي Total weight

وزن الزيت Oil weight	-14
طريقة التبريد Type of cooling/Cooling Class	-15
التيار المقاوم Rated current	-16
الجهد المقاوم (عند كل نقطة من نقاط مغير الجهد) Rated voltage	-17
(منسوب عزل الدفع الأساسي (BIL))	-18

وبعض من هذه المعلومات تحتاج إلى شيء من التفصيل كما يلي:

ثانياً معلومات تحتاج لتفصيل

رقم التصنيع : Serial Number

ويمكن من خلاله معرفة سنة التصنيع وقدرة المحول

مثال 2-1:

وجد الرقم: 925554 محفورا على جسم محول. حدد ما يمكن استنباطه من هذا الرقم.
الحل:

❖ الرقمن الأول والثاني من اليسار دائماً يعبران عن سنة تصنيع المحول ف "92" هنا تعني 1992 ، (و "75" في مثال آخر تعني 1975 ، و "02" تعني 2002 ، وهكذا).

❖ أما الرقم الثالث من الشمال ، فهو أهم رقم ، لأنّه يبيّن قدرة المحول ، ويقرأ على النحو التالي:

50 KVA	1 يعني محول ذو قدرة تساوي
100 KVA	2 يعني محول ذو قدرة تساوي
200 KVA	3 يعني محول ذو قدرة تساوي
300 KVA	4 يعني محول ذو قدرة تساوي
500 KVA	5 يعني محول ذو قدرة تساوي
800KVA	6 يعني محول ذو قدرة تساوي
1000 KVA	7 يعني محول ذو قدرة تساوي
1500 KVA	8 يعني محول ذو قدرة تساوي

وأخيراً ، فالرقم الأول والثالث من اليمين فيعبروا معاً عن الرقم Serial Number الخاص بخط الإنتاج بالمصنع . وعلى هذا فالرقم المذكور بالمثال يعبر عن محول بقدرة 500 kVA مصنوع سنة 1992.

أسلوب التبريد (ONAN – ONAF- OFAF : Cooling Class)

إذا كان هناك أكثر من طريقة تبريد للمحول فستظهر قرين كل طريقة القدرة المقننة للمحول عند استخدام هذه الطريقة أو تلك. على سبيل المثال فبعض المحولات يتم تبریدها بتيارات الحمل Convection إذا كانت درجة الحرارة اقل من T_1 م يتم تشغيل جزء من المراوح إذا كانت الحرارة بين T_1-T_2 ، ثم تشغيل كافة المراوح إذا تجاوزت الحرارة T_2 ، وفي حالة هذا المحول فإن الـ Cooling Class ستكتب هكذا : 45/60/75 ONAN / ONAF / ONAF ، والأرقام الثلاثة تمثل قدرة المحول المقننة المناسبة لكل طريقة تبريد .

قدرة المحول : MVA Rating

ونلاحظ هنا أنه يمكن أن يكون لدينا أكثر من قدرة للمحول الواحد وذلك حسب إسلوب التبريد كما في البند السابق ، أو في حالة وجود ملف ثالث Tertiary Winding ففي هذه الحالة ستكون القدرة المنقولة خلاله مختلفة عن القدرة في الملفين الآخرين. أما المحولات التي لها ملفين فقط فنكتب لها قدرة واحدة (ما لم يكن هناك تغير في الـ Cooling Class كما ذكرنا) .

هل تحدد قدرة المحول بال— KVA أم بال— KW؟

المحولات على عكس المотор ليس لها mechanical output بل لها Electrical output فقط ، وهذا يعني أن التيار الخارج من المحول يمكن أن يكون له power factor تتراوح قيمته من 0 : 1 حسب طبيعة الحمل المتصل به ، ومن ثم يصبح غير مناسب أن تعرف المحول بالـ KW لأنها ستكون قيمة متغيرة حسب الحمل ، وإنما يعرف بالـ KVA ، ثم تحسب أن قيمة الحمل بالـ KW حسب الـ P.F الخاص بالحمل.

الجهد المقنن Voltage Rating

وعند كتابة الجهد المقنن فإننا نستخدم ثلاثة علامات متعددة لكل واحدة منها معنى مختلف وهي : Dash (-) or Long Slash (/) or slash (____) . فالـ Dash تفصل بين الجهد المختلطة لملفات الـ HV and LV . وأما الـ Phase Voltage وبين الـ Line voltage ، وبالطبع يمكن التمييز بين الاستخدامين لأن الفرق بين الـ Phase/Line Voltage معروف ويساوي $\sqrt{3}$. وفي حالة أن الـ Line Voltage والـ Phase Voltage كلاهما مكتوبين فهذا يعني أن نقطة التعادل Neutral يمكن الوصول إليها Accessible .

مثال : مامعني 23000GR.Y/132800 - 69000GR.Y/39840 – 12470

هذا المحول له 3-windings ، وهذا واضح بسبب وجود ثلاث (-) Dash . ف ملفات الجهد العالي فيه جهدها 230kV وموصلة على شكل Y وموزضة ، والـ Phase Voltage للجهد العالي يساوى 132.8 kV ، وقد عرفنا ذلك لأنّه مكتوب بعد Slash والفرق بين الرقمين يساوى جذر 3 ، ثم ننتقل للملف الثاني ومعلوماته تظهر بعد الـ Dash الأولى ، ومنها نعرف أن الـ Line voltage الخاص به يساوى 69 kV ، وهو موصل بطريقة الـ Y وموزرض أيضا ، والـ Phase Voltage للجهد المنخفض يساوى 39.84 kV . وطالما أن الـ Line Voltage والـ Phase Voltage كلاهما مكتوبين فهذا يعني أن نقطة التعادل Neutral يمكن الوصول إليها ، وأخيرا فإن الملف الثالث ومكتوب بعد الـ Dash الثانية له جهد واحد وهو 12.47 kV أي أنه موصل دلتا.

مثال - 2 : مامعني بيانات الجهد التالية :
69000-12470Gr Y/7200

هذا المحول ملفات جهده الابتدائي موصلة دلتا ويساوي 69 kV ، وملفات الجهد الثانوي موصلة ستار وموزضة ونقطة التعادلة فيها متاحة ، والـ line voltage لها يساوى 12.47 kV بينما الـ Phase Voltage يساوى 7.2 kV . مع ملاحظة أنك إذا أردت أن تحصل على الـ turns ratio فيجب أن تقسم 69 على 7.2 وليس على 12.47 .

منسوب الـ (Basic Impulse Insulation level) (BIL)

تحدد قيمة (BIL) قدرة العوازل داخل المحول على تحمل الارتفاع المفاجئ في الجهد نتيجة لصواعق أو أي مصدر داخلي من مصادر ارتفاع الجهد المفاجئ كقصر الدائرة و عمليات الفصل والتوصيل على المحول .

معلومات الـ Vector Diagram

هذه المعلومة يمكن أن تتطى بالرسم ويمكن أيضا أن تكون معطاة بالرموز وليس بالرسم لأن يكتب مثلاً أن هذا المحول Dy11 or YY3 or YY1 أو 3 أو 11 إلخ. والرقم 1 أو 3 أو 11 يسمى رقم المجموعة الاتجاهية. ومنه نحدد الزاوية بين جهد الخط في جانب الجهد المنخفض وجهد الخط في جانب الجهد الأعلى وهي المعروفة بزاوية طور (Phases shift) ويحدد مقدارها بضرب (رقم المجموعة الاتجاهية) $\times 30$ ، حسب القواعد التي سبق شرحها في موضعها بالكتاب.

رسومات الـ Connection Diagram

وهذه المعلومة مهمة جداً لاسيما إذا كان المحول به Tap Changer ، فيدونها لا تستطيع تحديد التوصيلة المناسبة للجهد المطلوب.

قيمة الـ Percentage Impedance Z%

وهي قيمة واحدة فى المحولات الـ Two Windings وتكون محسوبة بناء على MVA Base تساوى الـ Power rated وتساوى الـ Z% فستختلف Windings من ملف لأخر كما في المثال.

مثال :

ما معنى :

Impedance Volts 16% 230000Gr.Y – 69000 Gr.Y Volts at 75000 kVA

Impedance Volts 14% 230000Gr.Y – 12470 Volts at 26250 kVA

Impedance Volts 12% 69000Gr.Y – 12470 Volts at 26250 kVA

المثال واضح فى كون أن لدينا Z% لها قيم مختلفة فى محول له 3 winding فالقيمة بين الأبتدائى والثانوى تساوى 16% ومحسوبة على $MVA = 75$ بينما قيمة Z% الموجودة بين الـ HV وبين الـ Tertiary Winding تساوى 14% ومحسوبة على $MVA = 26.250$ والثالثة الموجودة بين الـ LV وبين الملف الثالث قيمتها 12% ومحسوبة على $MVA = 26.250$.


الوزن التقريري :

هذه المعلومة مهمة فى المحولات الكبيرة لتقدير حجم سيارة النقل التى ستتقله من مكان آخر، وتقيد أيضا فى معرفة وزن الزيت الأصلى .

معلومات الضغوط القصوى Pressures

لوحة البيانات تحتوى أيضا على معلومات حول أقصى Positive Pressure يتحمله الـ Tank وأقصى negative pressure يسمح به أثناء عمل Vacuum Filling ومعلومات حول حجم الزيت ومستواه عند 25 درجة مئوية .

نماذج عملية

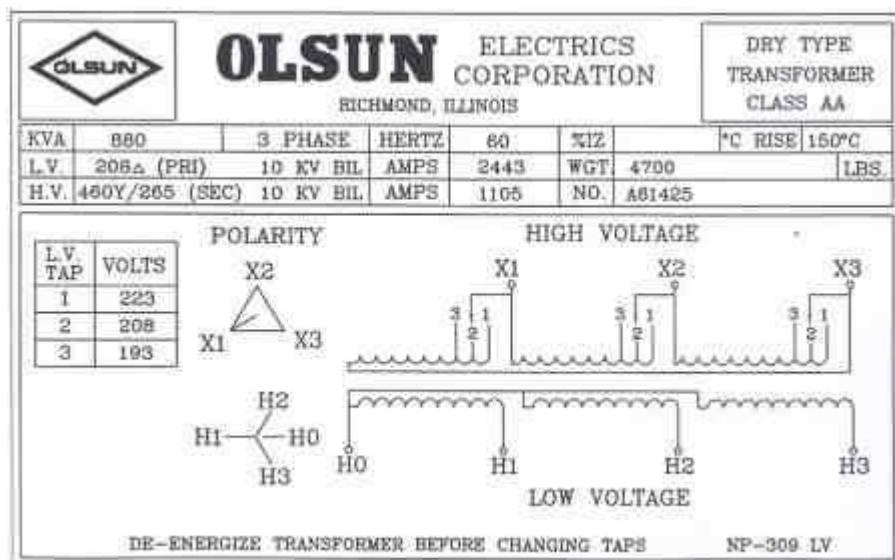

ELECTRICAL CHARACTERISTICS WEIGHTS & DIMENSIONS

20/25 M.V.A 66/11.86 K.V. TRANSFORMER

DESCRIPTION	
Standards	IEC60076
Type Reference	3-Phase Oil Immersed Power Transformer
Installation	Outdoor
Max. Altitude Of Installation	1000M
Rated Power	20/25 M.V.A
Type Of Cooling	ONAN/ ONAF
Rated Voltage Ratio At No Load At Principle Tapping	66 / 11.86 K.V.
Rated Voltage Ratio At Full Load At Principle Tapping	66/11 K.V.
Frequency	50 Hz
Vector Group	Dyn 11
Load Losses At 95 °C Full Load ONAF And Principle Tapping	93 Kw
No Load Losses	20 Kw
Impedance Voltage At Rated Current And 95°C	10 %
Fans Power Consumption	3.3 Kw
Temperature Rise	
Max. Ambient Temperature	45 °C
Max. Winding Temperature Rise Over Ambient	50 °C
Max. Core Temperature Rise Over Ambient	50 °C
Max. Oil Temperature Rise Over Ambient	45 °C
Hot Spot Temperature Rise over Ambient	60 °C
Noise Level	
< 73 dB	
Weights	
Total Weight Of Oil	11.3 T
Weight Of Transformer Ready For Shipping	43.3 T
Weight Of Transformer Ready For Operation	51.5 T
Dimensions	
Dimensions Of Transformer Ready For Operation In Meter	5.65 X 3.9 X 4.05 M

الملحق الثاني

أهم أعمال الصيانة الدورية

فيما يلى بعض أهم أعمال الصيانة في النوعين ، وهي منقولة من مطبوعات إدارات صيانة المحولات:

أعمال الصيانة التي تجرى مرة واحدة في السنة

و هذه تقتصر على تنظيف و ملاحظة الأجزاء الخارجية التالية للمحول وهي:

- خلو عوازل مخارج التيار من أضرار الكسر أو التشقق أو التصدع و ازالة الأتربة والأوساخ المتراكمة واستبدال غير الصالح منها.
- تنظيف وضبط Contacts الخاصة بالمصهرات الضغط العالي واستبدال المعطوب منها.
- التأكد من انعدام رش الزيت من مناطق اللحام والتأكد من الإحكام الجيد لها.
- التأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الزيت عن المعدلات المسموح بها.
- التأكد من سلامة عمل مراوح التهوية ونظافة أنابيب التبريد والريدياتير.
- يجب أن تكون التهوية جيدة في المحولات المركبة داخل غرف مسقفة
- يجب تسجيل الحمل بواسطة أجهزة القياس التابعة للمحول
- التأكد من سلامة عمل أجهزة الحماية وإشارات التذير وكذا الإنارة الخارجية
- يجب التأكد من مطابقة مكونات المحول وأداءه للمواصفات والخصائص المذكورة في كتيب الشركة المصنعة.

الصيانة التي تجرى مرة واحدة كل 10 سنوات

و تشمل الأعمال التالية:

- إخراج جسم المحول (القلب الحديدي) من خزانه الرئيسي وإجراء الفحوصات الكهربائية على ملفات المحول للتأكد من مقدار المقاومة وقوه العزل وعدم تواجد حالات Open كاملة أو ناقصة
- عند إخراج الملفات من القلب الحديدي يتطلب فك الصفائح الحديدية السليكونية وتنظيفها والتأكد من سلامة عزلها ومن ثم تجميعها وربطها بإحكام
- إعادة ربط التأريض بإحكام والتأكد من استمراريته وتنظيف الدعامة الأمامية للمحول وربطها بإحكام
- تجفيف الملفات وتنبآل عوازلها التالفة وتنظيف من رواسب الزيت ويعاد تركيبها
- فك مقاتح تحويل الضغط وتنظيف الـ Contact الخاصة به
- تنظيف نهايات الملفات واستبدال عوازلها التالفة والتأكد من متانة لحاماتها

- تنظيف الخزان الرئيسي من رواسب الزيت وإعادة صب جدرانه الخارجية والداخلية بورق التنظيف الخاص والتأكد من عدم تواجد لحامات رديئة والتأكد من عمل عجلات الخزان واستبدال العزل المطاطي على حافة فوهة العلوية
- تنظيف الغطاء العلوي والخزان المساعد من الزيت والشوائب والتأكد من سلامة مبين درجة الحرارة ومستوى الزيت.
- فحص أجهزة الوقاية وملحوظة مدى انتظام عملها واستبدال الأجزاء التالفة منها

الملحق الثالث

الأخطاء المأجوب مراعاتها قبل وضع المحول في الخدمة :

- مراجعة لوحة البيانات والتأكد مما يلي :-
- 1- تطابق الجهد على لوحة بيانات المحول وجهد الشبكة .
- 2- التأكد من وضع مغير الجهد على الوضع الملائم لجهد الشبكة .
- 3- يجب أن تكون قدرة المحول أكبر من قدرة الحمل بحيث تكون قدرة الحمل $\geq 85\%$ من قدرة المحول .

- الفحص الظاهري للمحول والتأكد مما يلي :-
- 4- عدم وجود أي تسريب في الزيت من جوانات الخزان الرئيسي أو جوانات عازل الاختراق.
- 5- التأكد من نظافة عازل المحول (البوشينج) وعدم وجود أي كسر أو شروخ بها .
- 6- التأكد من ارتفاع مستوى الزيت في زجاجة البيان وألا يكون أقل من العلامة السفلية في خزان التمدد .
- 7- التأكد من صلاحية مادة السيليكون حيث يكون لونها أزرق وإذا تغير إلى الأبيض أو الوردي فيمكن تجفيفها في فرن 200 ° حتى تستعيد لونها الأزرق أو تغ讥يرها .
- 8- التأكد من صلاحية الأجهزة الخاصة بالمحول مثل البوخلز والترمومتر .
- 9- اختبار المحول والتأكد من سلامة مقاومة العزل ونسبة التحويل واستمرارية التوصيل وعزل الزيت .
- 10- في حالة تركيب المحول داخل غرفة يراعى أن تكون غرفة المحول مناسبة مع حجمه ، ويجب وجود فتحتين للتهوية في اتجاهين متضادين إدراكهما قريبة من الأرض لدخول الهواء البارد والأخرى في الاتجاه المضاد أعلى المحول لخروج الهواء ، ويجب تغطية هذه الفتحات بسلك شبكي معدني .

الملحق الرابع

قواعد الامان للعمل على شبكات توزيع الكهرباء

إجراءات الأمان الصناعي عند العمل في كشك أو محول :-

- 1- الفصل الكلى وأسبابه .
- عند إجراء الصيانة الجسيمة .
- عند إجراء صيانة طارئة لسكاكين الدخول والخروج .
- 2- الفصل الجزئي وأسبابه .
- عند تغيير زيت المحول نفسه.
- عند تغيير مصهرات الجهد المتوسط للمحول .

أهم إجراءات الأمان الصناعي قبل البدء في العمل

* عند الفصل الكلى :

- فصل جميع مغذيات الجهد المنخفض بالكشك المراد العمل به .
 - فصل جميع المغذيات التي يمكن أن تغذى منها الكشك بالتيار من جميع الجهات (محطة - محولات - لوحة توزيع - أكشاك أخرى) . مع فصل ووضع أرضي على الخط والتفرعية في حالة المحولات المعلقة مع وضع لوحات تحذير (ممنوع التوصيل - عمال قائمون بالعمل) .
 - التأكد من عدم وجود جهد باستخدام مبين الجهد على جميع أطراف السكاكين الموصلة والمفتوحة (الربط) .
 - وضع أرضي على أطراف كابلات الجهد المتوسط التي من الممكن أن توصل التيار الكهربائي إلى الكشك .
- عند الفصل الجزئي

عند تغيير زيت المحول او صيانة المحول نفسه:

- فصل جميع مغذيات الجهد المنخفض بالكشك المراد العمل به .
- فصل سكينة الجهد المتوسط للمحول من اليد المعزولة او استخدام الخطاف المعزول مع لبس جاونتى عازل .
- عمل سور حول الأجزاء الحاملة للتيار ووضع لوحات تحذير عليها (خطر) إذا لم يكن هناك حاجز موجود .

- التأكيد من عدم وجود جهد على أطراف المحوّل (دخول - خروج) باستخدام مبين الجهد .
- وضع أرضي محلّى .

عند تغيير مصهرات الجهد المتوسط للمحوّل .

- عند تشعير الفيوزات من الخارج .
- وضع التشعيرة المقننة للفيوزات من الداخل .
- التأكيد من عدم وجود مادة السيليكا داخل الفيوز لإطفاء الشرارة وذلك عند تغيير التشعيرة.
- عدم تركيب تشعيرة عارية كفيوز داخل كابينة او حجرة المحوّلات او بالسكاكين المركبة على المحوّلات المعلقة .
- إعداد فيوزات وتشعيرات احتياطي مقننة حسب قدرة كل محوّل .

التأكد من عدم وجود الجهد

التأكد من عدم وجود الجهد بالطرق الآتية :-

- (ا) - استعمال مبين جهد معتمد ومناسب لجهد المعدة . ويجب عند استعمال مبين الجهد اتباع الآتي :
- الاطلاع على شهادة صلاحيته والتأكد من استمرار سريانها .
 - أن يكون جافاً ونظيفاً وأن يكون دهان الورنيش إن وجد سليماً وليس به أي خدش .
 - يجب أن يراعى عند مسح المبين باليد عدم تعدد العلامات المحددة لذلك .
 - اختبار لمبتهه وصوته بالطريقة المقننة للمبين .
 - إعادة اختبار لمباته وصوته بالطريقة المقننة للمبين وفي حالة سقوطه أثناء العمل فيجب إعادة اختبار لمباته وصوته.
 - يحظر اختبار مبين الجهد بتقريبه من موصل حي ، بل يجب اختبار مبين الجهد بالطريقة المقننة طبقاً لتعليمات جهة الصنع .

(ب) - تتبع الدوائر الرئيسية الناقلة للتيار بالنظر والتأكد من أن جميع السكاكين المتصلة بمصادر التغذية مفصولة .

(ج) - بالإضافة إلى الطريقتين السابقتين يجب ملاحظة الآتي :-

- عدم وجود أصوات الشرارة عند أطراف السكاكين و على العوازل والموصلات .
- عدم ظهور صوت أو ضوء تأين الهواء (كورونا) حول الموصلات .
- عدم وجود صوت بالمحوّلات وأن تكون قراءة الفولتميتر على الصفر .

وضع الأرضي

١- بعد التأكيد من عدم وجود الجهد يتم وضع الأرضي الرئيسي على الثالثة أوجه للأجزاء الناقلة للتيار التي تم فصلها ومن جميع الجهات التي يمكن عن طريقها وصول الجهد إليها وذلك بتعليمات من مهندس التحكم المتخصص أو المشرف على العمل . ويجب تأريض الثالثة أوجه حتى لو كن العمل على وجه واحد .

ب- يتم عمل أرضي إضافي قبل وبعد مكان العمل .

ويجب أن تتوافر الشروط الآتية في الأرضي الإضافي :-

- ألا يقل مقطع موصلات الأرضي عن 35م² نحاس من السلك الشعير .
- أن يتم تثبيت كلامبات ووصلات الأرضي بواسطة مواسير وألا يقل مقطع التلامس عن مقطع السلك المستخدم .
- يجب أن يتم فحص موصلات الأرضي الإضافي والكلامبات الخاصة به قبل كل استعمال ودوريا كل ثلاثة شهور .
- يجب ترقيم مجموعات الأرضي الإضافية الموجودة في كل موقع مع ترقيم أماكن معظمها .
- يجب قياس مقاومة شبكة الأرضي العمومية للمعدة (كشك / لوحة توزيع ...) كل عام في الأماكن المحددة لذلك والتأكد من وجود اتصال جميع الأجزاء المؤرضة بهذه الشبكة العمومية .

طريقة وضع ورفع الأرضي

يجب اتباع الخطوات الآتية في وضع ورفع الأرضي :

(١) يجب تفريغ الشحنة الكهربية المحتمل أن تكون بالمعدة قبل وضع الأرضي وأن يتم وضع الأرضي بمعرفة شخصين أحدهما من الفئة الرابعة والآخر من الفئة الثالثة في الأمان الصناعي على الأقل. ويجب أن يكون مسئول التشغيل أو منفذ العمل أحد الشخصين القائمين بوضع الأرضي .

(ب) في حالة وضع الأرضي الإضافي يجب اتباع الخطوات الآتية :-

- تنظيف مكان تثبيت كلامبات الأرضي بشبكة الأرضي .
- فحص موصلات الأرضي .
- تثبيت موصلات كلامبات الأرضي بشبكة الأرضي تثبيتاً جيداً بواسطة مسامير .
- يتم التأكيد من عدم وجود الجهد بواسطة مبين الجهد ويتم عمل أرضي مؤقت باستخدام برش (عصا عازلة) ويشترط أن يكون السلك المتصل بالبرش معزولاً بمادة شفافة للتأكد من سلامته وأن يستخدم القفاز العازل عند مسك البرش .
- يتم ربط الأطراف الأخرى لمجموعة الأرضي الإضافي واحد بعد الآخر جهة الموصلات.
- عمل سور حول مكان العمل وتعليق لافتات التنبية والتحذير .

(د) يتم رفع الأرضي الإضافي بالطريقة الآتية :

- يتم رفع كلامبات الأرضي الإضافي الموصولة بالموصلات باستخدام العصا العازلة .
- يتم فك ورفع كلامبات موصلات الأرضي الإضافي الموصولة بشبكة الأرضي .

المراجع

أولاً المراجع العربية:

- 1- م. رياح فارس ، بحث فى الفحوصات الموقعة لمحولات القدرة الكهربية.
- 2- م. محمد الفيومى ، مذكرة حول : صيانة محطات التحويل
- 3- م. محمود بدر ، مذكرة عن : المحولات الكهربية
- 4- محاضرات مركز تدريب الكوادر الفنية بالإسماعيلية - المنطقة الصناعية
- 5- د. مهدى العرينى : المحولات الكهربية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب
- 6- د. محمد أحمد قمر : المحولات الكهربية وألات التيار المستمر - دار الراتب الجامعى
- 7- بيريلوتز - ترجمة عيسى الزيدى : اللف والعزل فى الماكينات والمحلولات الكهربائية - دار مير موسكو

ثانياً المراجع الأجنبية

- 1- Stephen L. Herman , Electrical transformers and rotating machines, 3rd Edition, © 2012, 2006 Delmar, Cengage Learning.
- 2- ABB-Transformer Handbook, © 2004 ABB Ltd.
- 3- James H. Harlow, Electric power transformer engineering, © 2004 by CRC Press LLC.
- 4- John J. Winders, Jr., Power Transformers Principles and Applications, © 2002 by Marcel Dekker, Inc.
- 5- Martin J. Heathcote, The J & P Transformer Book, 12th edition, © 1998, Reed Educational and Professional Publishing Ltd
- 6- S.V.Kulkarni, S.A.Khaparde, Transformer Engineering Design and Practice, © 2004 by Marcel Dekker, Inc.
- 7- William T, Taylor, Transformer Practice, © 1909, 1913, by the McGraw-Hill Book Company, Inc.
- 8- Anderson, L.R., "Electrical Machines and Transformers", 1981.
- 9- Harlow, James H. "Transformers", The Electric Power Engineering Handbook, CRC Press LLC, 2001.
- 10- Transformer Diagnostics, Hydroelectric Research and Technical Services Group, Volume 3-31, JUNE 2003.
- 11- Transformer Maintenance, Hydroelectric Research and Technical Services Group, Volume 3-30, 2000.
- 12- Transformers: Basics, Maintenance, and Diagnostics, Hydroelectric Research and Technical Services Group, 2005.

13- Site Tests Manual Of The Power Transformers, AREVA T&D.

IEC Standards

- 60076-1 General requirements
- 60076-2 Temperature rise
- 60076-3 Insulation levels, dielectric tests, and external clearances in air
- 60076-4 Guide for lightning impulse and switching impulse testing
- 60076-5 Ability to withstand short circuit
- 60076-6 Reactors (IEC 289)
- 60076-7 Loading guide for oil-immersed power transformer (IEC 354)
- 60076-8 Power transformers — application guide
- 60076-9 Terminal and tapping markings (IEC 616)
- 60076-10 Determination of transformer reactor sound levels
- 60076-11 Dry-type transformers
- 60076-12 Loading guide for dry-type transformers
- 60076-13 Self-protected liquid-filled transformers
- 60076-15 Gas-filled-type power transformers

IEC Standards

- 60076-1 General requirements
- 60076-2 Temperature rise
- 60076-3 Insulation levels, dielectric tests, and external clearances in air
- 60076-4 Guide for lightning impulse and switching impulse testing
- 60076-5 Ability to withstand short circuit
- 60076-6 Reactors (IEC 289)
- 60076-7 Loading guide for oil-immersed power transformer (IEC 354)
- 60076-8 Power transformers — application guide
- 60076-9 Terminal and tapping markings (IEC 616)
- 60076-10 Determination of transformer reactor sound levels
- 60076-11 Dry-type transformers
- 60076-12 Loading guide for dry-type transformers
- 60076-13 Self-protected liquid-filled transformers
- 60076-15 Gas-filled-type power transformers

الفهرس

3.....	تمهيد ..
5.....	نكر وتقدير ..
6.....	المقدمة ..
6	نبذة تاريخية عن المحولات
7	لماذا هذا الانتشار الواسع للمحولات في الشبكات الكهربائية؟ ..
8	مزايا أخرى للمحولات
9	هل يصلح نفس المحول لرفع أو خفض أي جهد؟ ..
9	نبذة سريعة عن التركيب
11	تصنيفات المحولات
13	مجالات استخدام محولات القوى داخل محطات التوليد ..
13	هل هناك فرق بين Power Transformer و بين الـ Distribution Transformer ؟
15	لماذا تدرس المحولات غالبا ضمن كتب الآلات الكهربائية ؟ ..

الباب الأول : الأساسية العامة للمحولات

17.....	الفصل الأول : صياغة الكهرومغناطيسية
17	1-1 القواعد الأساسية للمغناطيسية ..
17.....	1-1-1 تأثير المغناطيس ..
17.....	1-1-2 المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربى ..
19.....	1-1-3 القوة الدافعة المغناطيسية MMF ..
19.....	1-1-4 العلاقة بين الفيض والمجال المغناطيسي ..
20.....	1-1-5 الممانعة لمرور الفيض المغناطيسي ..

20.....	6-1-1 التشابه مع القوانين الكهربائية
21.....	7-1-1 الجهد الناشئ بالحث المغناطيسي Induced Voltage
22.....	8-1-1 قاعدة لنز
22.....	العبادى الحاكمة لعمل المحولات 2-1
23.....	2-2-1 هل يمكن رفع أو خفض جهد DC بواسطة المحول ؟
24.....	2-2-2 مفهوم الـ Transformer Action
25.....	أسئلة هامة لفهم المحول 3-1
25.....	3-1-1 لماذا تلف الملفات حول قلب حديدي؟
27.....	3-1-2 كيف يعمل المحول في حالة الـ No-load condition ?
27.....	3-1-3 ما هي القوة الدافعة العكssية Back emf ?
28.....	3-1-4 كيف يشعر الملف الابتدائي بإضافة حمل جديد في الثانوي ؟
29.....	3-1-5 هل تتغير قيمة الفيصل داخل قلب Core المحولات النموذجية ؟
30.....	خلاصة سمات المحول النموذجي 4-1

الفصل الثاني : التمثيل الحقيقي للمحولات

32.....	اختلاف المحول الحقيقي عن المحول النموذجي 1-2
32.....	1-1-1 الوجه الأول للاختلاف : مقاومة الملفات
33.....	1-1-2 الوجه الثاني للاختلاف : الفيصل المتسلب
34.....	1-1-3 الوجه الثالث للاختلاف : مفاسيد الدائرة المغناطيسية
37.....	تبسيط الدائرة المكافأة 2-2
39.....	أهمية حسابات الـ Per unit عند التعامل مع المحولات 3-2
42.....	3-2-1 ما أهمية معرفة قيمة % X ؟
43.....	حساب القوى الداخلية بين الموصلات بالمحول 4-2
43.....	4-2-1 القوة المؤثرة على موصل منفرد
44.....	4-2-2 حسابات القوى المغناطيسية بين موصلين :-
45.....	4-2-3 ما هي العناصر المسئولة عن هذه القوى الميكانيكية؟
46.....	4-2-4 اتجاه القوى المغناطيسية الميكانيكية أثناء الأعطال

الفصل الثالث : المحولات الثلاثية الأوجه

47	كيفية تصنيع المحولات الثلاثية	1-3
47	1-1-3 الطريقة الأولى للحصول على محولات الـ \emptyset	
49	2-1-3 الطريقة الثانية لتصنيع المحولات الـ \emptyset :.....	
51	3-1-3 الفرق بين طرفيّتى تكوين المحولات الثلاثية.....	
52	3-2 طرق توصيل الـ Windings في محولات الـ Three phase	
53	3-2-3 العلاقات الحاكمة للجهد في محولات الـ \emptyset	
54	3-2-2 العلاقات الحاكمة للقدرة Power Relations في المحولات الثلاثية	
	3-2-3 ما الفرق بين استخدام الـ Volt-Amp واستخدام الـ Amp في التعبير عن قدرة محول	
55	3-2-4 هل تحدد قدرة المحول بالـ kW أم بالـ kVA ?	
55	3-3 المحولات ثلاثية الملفات	

باب الثاني : تركيب وتصنيع المحولات

58	مقدمة باب الثاني
----------	------------------------

الفصل الرابع: القلب وال ملفات

62	1-4 القلب (Core)
62	1-1-4 سمات المواد المستخدمة في صناعة القلب الحديدي.....
63	1-1-1-4 Permeability
63	1-1-1-4 عدم التشبع.....
64	1-1-1-4 سمات أخرى
64	2-4 تجميع القلب الحديدي (Core)
66	2-4-1 طريقة الـ Core Type
68	2-4-2 طريقة الـ Shell Type
69	2-4-3 الفروق بين طرفيّتى التصنيع
69	3-4 تجميع شرائح القلب الحديدي
71	3-4-1 تأريض القلب الحديدي
73	4-4 موصلات ملفات المحولات

74	1-4-4 عمل الـ Transposition في الموصلات.....
74	5- أنواع الملفات
75	1-5-4 النوع الأول : Helical Winding
76	2-5-4 النوع الثاني : Disc Winding
77	3-5-4 النوع الثالث : Layer Winding
78	4-5-4 النوع الرابع : Ban cake Winding
78	5-5-4 مقطع الملف.....
78	6- العوازل المستخدمة في المحولات
79	1-6-4 تأثير التجفيف على عوازل المحول.....

الفصل الخامس : الأجزاء الغير فعالة والأجهزة المساعدة

80	1-5 وظائف زيت المحول
82	2-5 الخزان Tank
82	1-2-5 فائدة الخزان الرئيسي.....
83	2-2-5 أنبوبة الطرد (قذف الزيت) :
83	3-5 صندوق التهد Conservator Tank
85	1-3-5 جهاز الوقاية الغازية Bochholz relay
87	4-5 منظومة حماية الزيت
87	1-4-5 الـ Sealing في المحولات الصغيرة.....
89	2-4-5 استخدام الـ Nitrogen – Positive Pressure
89	3-4-5 تبريد الزيت
91	5-5 مغير الجهد (Tap Changer)
92	1-5-5 الحاجة لـ Tap Changer
92	2-5-5 فكرة عمل الـ Tap Changer
95	3-5-5 مقارنة بين نوعي الـ Tap Changer
91	6-5 أطراف التوصيل Bushings
97	1-6-5 دور الـ Skirts
98	2-6-5 استخدام الـ Corona Rings
99	3-6-5 أهمية الـ Flange
100	4-6-5 إستخدام فتحة التفريغ Rod Gap

100 7- معدات القياس والتحكم Accessories

باب الثالث : توصيل الملفات في المحولات الثلاثية

104 لماذا ندرس هذه الموضوعات ؟

الفصل السادس : قطبية المحولات

106 6-1 تجربة عملية لتوضيح مفهوم القطبية

107 6-1-1-1 الأهمية العملية لتحديد الـ Polarity

108 6-2 تمثيل أطراف المحول طبقاً للمواصفات المختلفة

108 6-2-1 الترميز في مواصفات الـ IEC

109 6-2-2 الترميز في مواصفات IEEE / ANSI

110 6-3 تحديد الـ Polarity من الرموز

الفصل السابع : حساب الـ Vector Group وتحديد الـ Phase Displacement

112 7-1 تعريف الـ Phase Displacement

113 7-1-1-1 كتابة الـ Phase Displacement حسب الـ IEC

114 7-1-1-2 استنتاج الـ Phase Displacement من الرسم

115 7-1-1-3 تحديد اتجاه الدوران Phase Rotation

116 7-2 طريقة رسم الملفات والمعتجلات

117 7-2-1 طريقة رسم ملفات الـ Delta

120 7-3 تحديد المجموعة الاتجاهية من طريقة توصيل الأطراف

الفصل الثامن ميزات وعيوب التوصيلات المشهورة في المحولات

128 8-1 تأثير نوعية التوصيل على ظهور الـ Harmonics

131 8-1-1-1 ماذا يحدث لو تم عمل فلتر للتيار المنسحب من المصدر

133 8-1-1-2 تأثير توصيلة الـ Star على وجود الـ 3^{rd} Harmonic

134 8-1-1-3 تأثير توصيلة الدلتا على وجود الـ 3^{rd} Harmonic

135	4-1-4 وجود الـ Zig Zag ^{3rd} في توصيلة الـ Harmonic
	137 2- تأثير التأريض على عمل المحولات
137	1-2-1 أولاً : النظام المعلوّم (Ungrounded system)
138	2-2-2 ثانياً: النظام المؤرض 138
	3-8 التوصيل بطريقة Y-Y :
139	1-3-1 مميزات طريقة الـ YY :
140	2-3-2 عيوب طريقة الـ YY : 142
	4-8 التوصيل بطريقة Δ-Δ :
	145 5-8 توصيلة الـ Δ :
	147 6-8 توصيلة الـ Zig Zag
149	2-6-2 توصيلة Delta - Zigzag
149	3-6-3 طريقة توصيل الـ Delta-Zig Zag
150	4-6-4 استخدام محول الزجاج في عمل N حقيقي لمحول موصل Δ

الباب الرابع : تشغيل المحولات

153	مقدمة الباب الرابع
154	الفصل التاسع : تشغيل المحولات على التوازي
	9-1 الحاجة للتوصيل على التوازي 154
154	1-1-1 عيوب و مشاكل التوصيل على التوازي
155	2- شروط التوصيل على التوازي :
156	1-2-1 لماذا يجب أن تكون للمحولات نفس الـ voltage ratio ؟
157	1-2-2 ماذا يحدث لو كان الفرق بين نسب التحويل كبيراً ؟
158	1-2-3 ماذا لو تغيرت Z% في المحولين؟
159	1-2-4 ماذا يحدث لو تغيرت Polarity
160	1-2-5 ماذا لو اختلف الـ Phase Sequence ؟
160	1-2-6 لماذا يجب أن يكون Phase Displacement يساوي صفر ؟

الفصل العاشر المفقودات في المحولات

161.....	1-10 مجموعه : No-Load Loss
162.....	1-1-10 الطاقة المغناطيسية الغير مسترجعة Hysteresis Loss
163.....	2-1-1 Loss في القلب الحديدي بسبب الـ eddy current
164.....	3-1-10 المفقودات في العزل dielectric losses
165.....	4-1-10 خطورة الـ dielectric loss
	165 Load loss 2-10
166.....	1-2-10 المفقودات النحاسية Copper Loss
166.....	2-2-10 تأثير الحرارة على Copper Loss
166.....	3-2-10 تأثير نوعية التيار على المفقودات
167.....	4-2-10 المفقودات الشاردة
167.....	5-2-10 المفقودات نتائج Leakage Flux
168.....	3-10 طرق تقليل المفقودات في المحولات
168.....	1-3-10 تأثير نوع المادة
168.....	2-3-10 تأثير كثافة الفيض على فقدان القدرة
169.....	3-3-10 تقليل load loss بتحسين PF

الفصل الخامس عشر : عوامل مؤثرة على تشغيل المحول

172.....	1-11 الموضوع الأول : كفاءة المحول 173
173.....	1-1-11 تغير الكفاءة مع التحميل
175.....	2-11 الموضوع الثاني : انتظام الجهد Voltage Regulation
175.....	1-2-11 حساب الـ Regulation بدلالة الـ Parameters
176.....	2-2-11 رسم الـ Phasor Diagram قمبيعاً لحساب VR
177.....	3-2-11 الصورة المبسطة للـ VR
178.....	4-2-11 العلاقة بين الـ Voltage Drop وبين الـ Voltage Regulation
179.....	3-11 الموضوع الثالث : العناصر المؤثرة على تحصيل المحول
179.....	1-3-11 درجة الحرارة
179.....	2-3-11 دورة الأحمال
180.....	3-3-11 تأثير Thermal time constant

180.....	4-3-4 دورة أحمال محولات التوزيع
182.....	4-4 الموضع الرابع : ما هي الـ Harmonics ، وما أسبابها؟
182.....	1-4-11 ما معنى Non-linear load ؟
183.....	2-4-11 تأثير المكونات المختلفة للـ Harmonics على تشغيل المحول:
184.....	3-4-11 تأثير الـ Odd Harmonics على المحولات :
184.....	4-4-11 تأثير الـ Even Harmonics
185.....	5-4-11 ما المقصود بالـ K - factor ؟
186.....	5-5 الموضع الخامس : تيارات الاندفاع في المحولات
186.....	1-5-11 أسباب هذا التيار
188.....	2-5-11 خطورة هذا التيار
189.....	3-5-11 طرق تجنب الفصل الخاطئ بسبب تيار الاندفاع
189.....	4-5-11 تيار الاندفاع في المحولات الموصلة على التوازي Sympasatic Inrush
191.....	6-6 الموضع السادس : الضوضاء (Noise) في المحولات
191.....	1-6-11 الضوضاء بسبب اهتزاز الـ Core :
191.....	2-6-11 الضوضاء نتيجة الملفات :
191.....	3-6-11 الضوضاء نتيجة أجهزة التبريد :
192.....	4-6-11 المستويات المقبولة للضوضاء :
194.....	7-7 الموضع السابع : تأثير اختلاف التردد عن القيمة المقرنة
194.....	1-7-11 هل يمكن لمحول يعمل على 60HZ أن يركب في شبكة 50HZ ؟
195.....	8-8 الموضع الثامن : تأثير اختلاف الجهد
195.....	1-8-11 هل يمكن للمحول أن يعمل مع جهد DC متزايد؟
195.....	2-8-11 هل يمكن استخدام المحول نفسه كمحول رافع أو محول خافض ؟
196.....	الفصل الثاني عشر : تشغيل الأنواع الخاصة من المحولات

196.....	1-1-1-1 محولات الـ Auto Transformers
197.....	1-1-1-1-1 الحصول على محول Auto Tr من محول Two-winding Tr
199.....	1-1-1-1-2 العلاقات بين التيارات
199.....	1-1-1-1-3 الوفر في النحاس
202.....	1-1-1-1-4 استخدامات محولات الـ Auto Tr
203.....	1-1-1-1-5 مميزات المحولات الـ Auto
203.....	1-1-1-1-6 عيوب المحولات الـ Auto

204.....	2- محولات الـ Grounding Transformers	12
205.....	3- محولات الـ Phase Shifting	12
207.....	4- محولات الـ Converter Transformers	12
208.....	5- المحولات الجافة Dry Type Transformers	12

الفصل الثالث عشر : منظومة التبريد في المحولات

210	1- مصادر الحرارة و مشاكلها	13
210	2- الوسط العبر Coolant	13
211.....	3- عناصر منظومة التبريد في المحولات المغمورة في الزيت	13
211.....	1- زيت المحولات	13
213.....	2- الـ Radiator في المحولات	13
214.....	3- إضافة مراوح	13
215.....	4- توصيف درجات التبريد Cooling Classes	13
216.....	5- نماذج لبعض الـ Classes	13
216.....	1- التبريد بـ ONAN	13
217.....	2- طريقة ONAF (Class OA/FA)	13
218.....	3- طريقة OFAF أو FOA	13
218.....	4- التبريد المتعدد المراحل	13

الباب الخامس: الاختبارات والصيانة

221	مقدمة الباب الخامس	
222	الفصل الرابع عشر : اختبارات المحولات	
222	1- أشهر المعاصفات	14
222	2- أنواع الاختبارات	14
223	1- اختبارات التصميم Design tests	14
223	2- اختبارات الإنتاج Production Tests	14
224	3- الاختبارات الروتينية Routine Tests	14
224	4- ترتيب إجراء الاختبارات Sequence of Tests	14
225.....	3- مجموعة الاختبارات المتعلقة بالعزل Dielectric Tests	14
226.....	1- ما المقصود بتقادم العزل أو الـ Degradation	14

226.....	2-3-14 أسباب تقادم العزلDegradation
227.....	4- اختبار العزل الأول (IR): Insulation Resistance Test 14
228.....	1-4-14 خطوات عمل الاختبار
228.....	2-4-14 تأثير وجود الزيت على قيمة المقاومة المقاومة
229.....	3-4-14 تأثير الحرارة على قيمة المقاومة المقاومة
229.....	4-4-14 تأثير الزمن على قيمة المقاومة المقاومةPolarization Index
229.....	5- اختبار العزل الثاني: Dissipation factor / Dielectric loss angle 14
231.....	1-6-14 الطريقة الكهربائية للقياس PD
232.....	2-6-14 الطريقة الصوتية للقياس PD
233.....	3-6-14 استخدام الاختبار في قياس قوة عزل الورق المشبع بالزيت
234.....	7- المجموعة الثانية من الاختبارات : اختبارات تحمل العازل للجهوة المختلفة 14
234.....	1-7-14 اختبار الجهد العادي Applied Test.
235.....	2-7-14 اختبار الـ Induced Voltage
235.....	3-7-14 اختبار الـ Impulse Voltage
240.....	8- المجموعة الثالثة : اختبارات زيت المحول 14
240.....	1-8-14 طريقة أخذ العينة
240.....	2-8-14 احتياطات عند عمل اختبار عازلية الزيت
241.....	3-8-14 اختبار عازلية الزيت Oil Dielectric Strength Test
242.....	4-8-14 تحليل الزيت Dissolved Gas Analysis
244.....	5-8-14 الطرق العامة لتفسير النتائج
245.....	6-8-14 طريقة روجرز لتفسير النتائج Roger's Method
246.....	7-8-14 قياس نسبة الرطوبة بالزيت
247.....	8-8-14 تجفيف زيت المحولات
247.....	9-8-14 مواعيد اختبارات الزيت ومواصفاته
248.....	10-8-14 اختبار الـ Infra-Red
249.....	9- المجموعة الرابعة : الاختبارات الخاصة بحسابات الـ المحول Parameters 14
249.....	1-9-14 اختبار Transformer Turns Ratio, TTR
250.....	2-9-14 اختبار القطبية Polarity test
251.....	3-9-14 اختبار قياس DC Resistance لل ملفات
253.....	4-9-14 اختبار (No Load Losses) Open Circuit Test
256.....	5-9-14 اختبار الـ Short circuit Test

259	6-9- اختبار Load Test
259	7-9- اختبار الـ Back to Back Test
260	8-9- اختبار تحديد الـ Vector Group

الفصل الخامس عشر : صيانة المحولات الزيتية

263	1-15 أهم الفحوصات الخارجية
264	1-1-15 فحص الـ Tank
264	2-1-15 فحص غطاء المحول :
264	3-1-15 فحص الخزان المساعد :
264	4-1-15 فحص الـ Winding Temperature Indicator
265	5-1-15 مقارنة قيم مؤشرات الحرارة.....
265	6-1-15 فحص مؤشر مستوى الزيت في الـ Conservator
266	7-1-15 فحص الـ Pressure Relief Device
267	8-1-15 فحص الـ Sudden Pressure Relay
267	2-15 فحوصات منظومة التبريد الخارجية.....
267	1-2-15 فحص الـ Radiator
268	2-2-15 فحص مؤشر سريان الزيت Oil Flow Indicator
268	3-2-15 فحص المراوح.....
268	4-2-15 مشكلة تسرب الزيت
270	3-15 تحليل مشاكل المحولات
270	1-3-15 مشاكل ارتفاع درجة حرارة المحول
271	2-3-15 مشاكل زيت المحول Oil Troubles
272	3-3-15 المشاكل الكهربائية Electrical Troubles
273	4-3-15 أعطال القلب الحديدى
274	5-3-15 مشاكل أخرى منوعة :

ملاحق الكتاب

الملاحق الأول : قراءة لوحة بيانات المحول	276
أولاً معلومات سريعة	276
ثانياً معلومات تحتاج لتفصيل	277
هل تحدد قدرة المحول بالـ - KVA أم بالـ KW؟	278
الملاحق الثاني : الصيانة الدورية	283
أعمال الصيانة التي تجري مرة واحدة في السنة	283
الصيانة التي تجري مرة واحدة كل 10 سنوات	283
الملاحق الثالث	285
الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل وضع المحول في الخدمة :	285
الملاحق الرابع : قواعد الأمان للعمل على شبكات توزيع الكهرباء	286
إجراءات الأمان الصناعي عند العمل في كشك أو محول : -	286
أهم إجراءات الآمن الصناعي قبل البدء في العمل	286
التأكد من عدم وجود الجهد	287
وضع الأرضي	288
طريقة وضع ورفع الأرضي	288
الفهرس	292

